

濮阳台前“12·1”较大道路交通事故 调查报告

2023年12月1日凌晨3时40分许，一辆鲁A61KB1江铃小型客车由南向北行驶至台前县黄河大道与兴发路路口南侧时，与一辆缓速行驶的豫J18517重型半挂牵引车牵引的豫JL193挂重型仓栅式半挂车追尾相撞，造成鲁A61KB1江铃小型客车内3人死亡，1人受伤。

2023年12月5日，省安全生产委员会对该事故进行挂牌督办。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令143号）等法律法规规定，2023年12月8日，市政府成立濮阳台前“12·1”较大道路交通事故调查组，由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市交通运输局和台前县人民政府等单位派人组成和有关专家参与。同时，邀请市纪委监委、山东省济南市人民政府派人参加，对此次事故进行全面调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查看、调阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和单位的处理建议，提出了防范措施建议，并按照程序将形成的调查报告初稿上报省安全生产委员会办公室审核。按照省安全生产委员会办公室的审核意

见，2024 年 7 月 12 日，调查组组织召开会议对事故性质进行了进一步论证。

经调查和论证，该事故是一起因后车司机在夜间行驶时未与前方同车道车辆保持足以制动的安全距离导致后车与前车追尾相撞，造成后车内 3 人死亡 1 人受伤的较大道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）相关企业概况

1. 济南汽车客运服务有限公司（鲁 A61KB1 小客车登记所有人、驾驶员李**所属公司，以下简称济南**公司）。**

该公司成立于 2009 年 6 月 19 日，注册地址位于山东省济南市槐荫区*****号，注册资金 3000 万元，统一社会信用代码 913701046*****。法定代表人颜**。登记机关济南市槐荫区市场监督管理局。经营范围有汽车租赁、道路旅客运输经营、道路货物运输（不含危险货物）等。

2. 中国铁路局集团有限公司济南****段（鲁 A61KB1 小客车使用单位，以下简称济南****段）**

该单位成立于 2013 年 12 月 5 日，注册地址位于济南市天桥区*****号，统一社会信用代码 913701000*****。负责人王**。登记机关济南市市场监督管理局。经营范围有铁路客货运输及相关服务业务等。

该单位为中国铁路**局集团有限公司下属单位，设有办公室、安全科、公寓科、技术科等 8 个段部职能机构，生产调度监

控中心、房建检测和维修中心等 2 个生产技术中心，济南房建车间、聊城公寓车间等 15 个车间。聊城公寓车间负责管辖台前北行车公寓等 3 个行车公寓。台前北行车公寓位于台前县后方乡殷庄村。

3. 山东国铁汽车贸易有限公司（鲁 A61KB1 小客车租赁合同签约平台，以下简称国铁**公司）**

该公司成立于 2004 年 5 月 28 日，注册地址位于山东省济南市天桥区*****号，注册资金 6200 万元，统一社会信用代码 913700007*****。法定代表人康**。登记机关济南市天桥区市场监督管理局。经营范围有国内货物运输代理、物业管理、小型客车租赁经营服务、道路旅客运输经营等。

该公司为中国铁路**局集团有限公司下属单位山东**文旅发展集团的二级子公司，设有综合业务部、经营业务部、数据业务部、品牌拓展部、平台运营部、出租公司、物业开发部等 7 个机构。

该公司负责建设运营中国铁路**局集团有限公司汽车服务业务集约化经营平台（以下简称汽车服务平台），主要工作是招标吸收汽车租赁、维修、代驾及交通班车服务等方面的服务供应商入驻汽车服务平台，协助中国铁路**局集团有限公司下属各单位通过汽车服务平台选择相关服务供应商提供服务，并统一办理业务结算。

4. 濮阳市汽车运输服务有限公司（豫 J18517 半挂车登记**

所有人，以下简称**汽车公司）

该公司成立于 2015 年 1 月 15 日，注册地址位于濮阳市 106 国道与锦田路交叉口向西***米路南，注册资金 98 万元，统一社会信用代码 914109023*****。法定代表人张**。登记机关濮阳市华龙区市场监督管理局。经营范围有道路普通货物运输、渣土清运等。

（二）相关企业管理情况

1. 济南**公司

调查组对济南**公司相关人员进行了谈话询问了解，济南**公司向调查组提交了营业执照、道路运输经营许可证、安全管理机构和安全管理人員设置文件、人员花名册、公司车辆明细表、李**个人信息资料、2023 年培训计划、运输车辆月度专项检查表、交通班车服务合同、班车安全协议等资料。

济南**公司通过租赁形式向济南****段台前北行车公寓提供有 3 辆车作为班车使用，车辆号牌分别是鲁 A61KB1、鲁 AX6L29、鲁 AN3Z06，同时安排 1 名人员负责日常车辆管理及班次调整等工作。

2020 年 12 月 24 日， 济南**公司作为服务供应商入驻国铁**公司服务平台，双方签订《包车（含班车）定点服务合同》，合同履行期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。2022 年 1 月 5 日， 济南**公司与国铁**公司签订《交通班车（包车）服务合同》，合同履行期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12

月 31 日止。

2022 年 12 月 28 日，济南**公司与国铁**公司签订《交通班车（包车）服务合同》，约定济南**公司承担使用单位班车（包车）服务，提供合格车辆 93 辆。提供的服务车辆应具有行驶证、营运证，驾驶员必须具备驾驶证和客运上岗证。合同履行期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2. 济南****段

调查组对济南****段相关人员进行谈话询问了解，济南****段向调查组提交了营业执照、机构设置和职责文件、安全生产责任制、班车管理制度、机动车道路交通安全管理办法、管理人员现场监督检查量化考核办法、2023 年职工培训计划、2023 年度安全风险库、班车统计表、汽车服务业务合同、班车服务补充协议、班车安全协议等资料。

按照职责分工，公寓科负责公寓专业管理，制定行车公寓、职工公寓工作标准、作业标准，制定标准化规范化公寓创建方案并组织推进落实，检查落实情况，指导公寓不断提升服务质量。各行车公寓车间负责加强车间安全管理，做好叫班、班车接送、食品卫生、防火防盗、设备和劳动人身安全等工作，强化安全风险研判与控制，消除安全隐患。

针对机动车道路交通安全，济南****段印发了《机动车道路交通安全管理办法》，明确公寓科负责公寓接送乘务员班车业务外包和公寓机动车驾驶业务外包专业管理和日常管理工作；制定

业务外包班车管理制度；监督、指导各公寓车间严格审查业务外包单位的资质条件等情况，落实监管责任。

针对班车管理，济南****段印发了《班车管理制度》，明确要求公寓要定期跟班监督车辆检查情况，并做好记录；公寓工区负责组织每日班前会，外包乘务员班车要与公寓同管理、工作同部署、安全同提醒，过程有录像；掌握供应商班制安排和考勤情况，共同研究调换班，避免连续当班或长时间连续出车；公寓班车司机实行强休制度，加强手机管理，检查休息质量，避免疲劳驾驶；公寓干部每周跟班车添乘 2-3 次，并做好添乘记录；司机严格执行值班制度，不准私自调班、换班和值连班。

台前北行车公寓租赁使用鲁 A61KB1、鲁 AX6L29、鲁 AN3Z06 共 3 辆班车，到台前站、济矿物流火车站、梁山北站（这个站基本没业务，平时不跑）共 3 个站点接送乘务人员。其中，到台前站接送的日常行驶路线有 2 条，分别为台前北公寓→凤台大道→金水南路→台前站，台前北公寓→凤台大道→西外环路→濮台路→金水路→台前站；到济矿物流火车站接送的日常行驶路线有 2 条，分别为台前北公寓→凤台大道→方兴路→G324→台辉高速→范台梁高速→董梁高速-G220→济矿物流火车站，台前北公寓→凤台大道→黄河大道→G342→金水南路→京九浮桥(将军渡浮桥)→G342→济矿物流火车站。

2022 年 12 月 21 日，济南****段与国铁**公司签订《汽车服务业务合同》，约定国铁**公司向济南****段提供汽车类业务

服务，对入驻平台的服务供应商实行资格准入制度，严格审查但不限于服务供应商的有关资质、驾驶人员资质和安全控制体系，将合格车辆及驾驶员信息录入平台，负责对服务车辆运行过程监控。约定国铁**公司向济南****段包括台前北行车公寓等 8 个行车公寓提供服务车辆 41 辆。合同履行期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。合同签订后，济南****段包括台前北行车公寓等 8 个行车公寓实际使用的班车共 35 辆（含鲁 A61KB1 小客车），均不具备营运或租赁资质。

3. 国铁公司**

调查组对国铁**公司相关人员进行谈话询问了解，查看班车九通安全监控系统运行情况，国铁**公司向调查组提交了营业执照、组织结构设置情况、包车定点服务合同、交通班车服务合同、班车日常服务检查记录、服务供应商实地检查记录等资料。

2023 年，国铁**公司组织对济南**公司实地检查 1 次；对 济南**公司向济南****段各行车公寓车间提供的服务班车日常安全服务情况检查 3 次，分别是 2023 年 6 月 5 日检查济南西公寓车间 1 辆班车（车牌号鲁 AH9688）；2023 年 7 月 14 日检查济南西公寓车间 1 辆班车（车牌号鲁 AJ7790）；2023 年 9 月 19 日检查济南西公寓车间 1 辆班车（车牌号鲁 AD7909）。

（三）事故相关人员情况

1. 李**，男，汉族，鲁 A61KB1 江铃小型客车的驾驶人，济南**汽车客运服务有限公司职工，居民身份证号：

4109*****，住址：濮阳市*****。机动车驾驶证档案编号：4109*****，准驾车型：C1，初次领证：2018年7月25日，驾驶证状态：正常，发证机关：河南省濮阳市公安局交通警察支队车辆管理所。经查，近三年来李**无交通违法记录。在此次事故中当场死亡。

2. 周**，男，汉族，鲁 A61KB1 江铃小型客车的乘坐人，郑州铁路局新乡机务段职工，居民身份证号：4105*****，住址：安阳市*****。在此次事故中当场死亡。

3. 张**，男，汉族，鲁 A61KB1 江铃小型客车的乘坐人，郑州铁路局新乡机务段职工，居民身份证号：4330*****，住址：安阳市*****。在此次事故中受伤被送至台前县新区医院抢救，因抢救无效于2023年12月1日16时2分死亡。

4. 李**，男，汉族，鲁 A61KB1 江铃小型客车的乘坐人，郑州铁路局新乡机务段职工，居民身份证号：4105*****，住址：濮阳市*****。在事故中受伤左腿骨折被送至台前县新区医院救治，随后转至濮阳县人民医院住院治疗，目前已出院疗养。

5. 左**，男，汉族，鲁 A61KB1 江铃小型客车的乘坐人，郑州铁路局新乡机务段职工，居民身份证号：4110*****，住址：许昌市*****。未在事故中受伤。

6. 王**, 男, 汉族, 鲁 A61KB1 江铃小型客车的乘坐人, 郑州铁路局新乡机务段职工, 居民身份证号: 4102****, 住址: 兰考县****。未在事故中受伤。

7. 张**, 男, 汉族, 豫 J18517 重型半挂牵引车牵引豫 JL193 挂重型仓栅式半挂车的驾驶员, 居民身份证号: 4109****, 住址: 濮阳市****, 驾驶证档案编号: 4109****, 准驾车型: A1A2, 初次领证: 1995 年 2 月 8 日, 驾驶证状态: 正常, 发证机关: 河南省濮阳市公安局交通警察支队车辆管理所。近三年来陈**无交通违法行为记录。事故发生时, 在驾驶位驾驶, 在事故中受伤。

张**未曾有记满 12 分的违法记录, 但显示有一条记录“事故未处理”。经调查, 2022 年 3 月 27 日上午 8 时张**驾驶豫 J18517 在山东临沂商贸会展中心附近的兰山区育才路发生一起被四轮电车追尾的轻微事故, 无人员受伤, 交警受理后, 双方当事人现场进行了民事调解, 事后张**未去交警队处理, 造成“事故未处理”记录存在。

8. 张**, 男, 汉族, 豫 J18517 号重型半挂牵引车的驾驶员, 居民身份证号: 4109****, 住址: 濮阳市****。事故发生时, 在副驾驶位乘坐, 未在事故中受伤。

(四) 事故车辆情况

1. 鲁 A61KB1 江铃小型客车(以下简称鲁 A61KB1 小客车)
鲁 A61KB1 小客车登记所有人: 济南**汽车客运服务有限公司

司，住址：山东省济南市槐荫区*****号。使用性质：非营运，车辆状态：正常，初次登记：2021年4月29日，检验有效期：2025年4月30日。

鲁 A61KB1 小客车载有交通事故责任强制保险、商业保险、道路客运承运人责任保险，均为中华联合财产保险股份有限公司承保，保险有效期分别为 2023 年 7 月 15 日起至 2024 年 7 月 15 日止，2023 年 7 月 16 日起至 2024 年 7 月 16 日止，2023 年 8 月 12 日起至 2024 年 8 月 11 日止。


经查询，该车近三年内无交通违法记录。



鲁 A61KB1 小客车

2. 豫 J18517 重型半挂牵引货车（以下简称豫 J18517 半挂车）、豫 JL193 挂车

豫 J18517 半挂车登记所有人：濮阳市**汽车运输服务有限公司，住址：濮阳市北环路与盘锦路交叉口南 50 米路西豫北物流园。使用性质：货运，车辆状态：正常，初次登记：2012 年 12 月 6 日，检验有效期：2023 年 12 月 31 日。

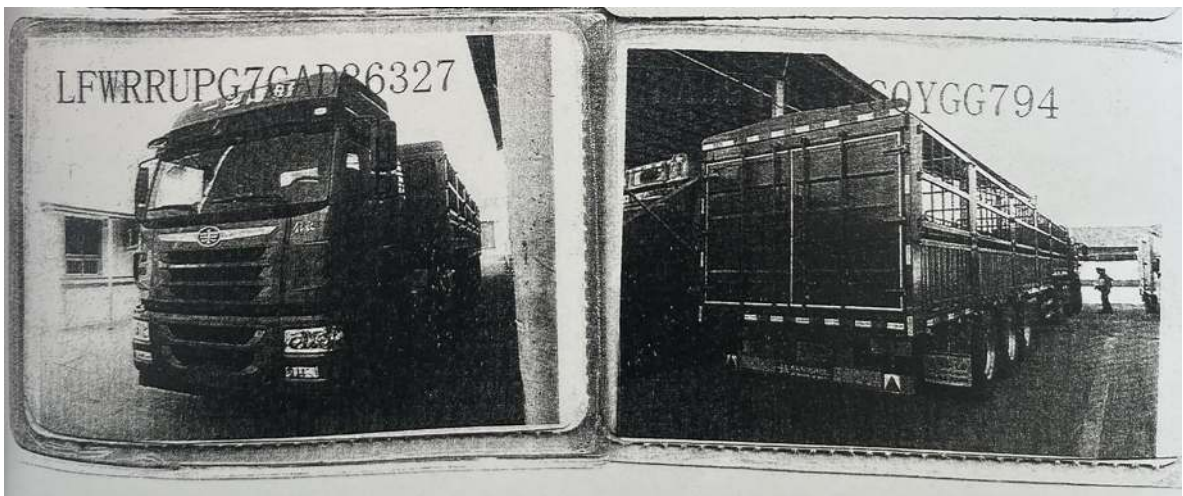

豫 J18517 半挂车、豫 JL193 挂车

（五）事故发生前有关情况

1. 鲁 A61KB1 小客车驾驶员李**到岗情况

经调阅班车接送签认簿、公安部门关于杨**等人的询问笔录等资料，证实：鲁 A61KB1 小客车有两名驾驶员，分别为李**、杨**，每人一天一班，每天八点交接班。李**因 11 月 26 日家中有事进行调班，于 11 月 27 日、11 月 28 日、11 月 29 日、11 月 30 日连续四天在岗值班，并驾驶鲁 A61KB1 小客车。

2. 鲁 A61KB1 小客车、豫 J18517 半挂车行驶轨迹

经调取监控视频、行驶记录仪记录，公安部门关于鲁A61KB1小客车乘坐人李**、王**、左**以及豫J18517半挂车驾驶员张**、张**等人的询问笔录等资料，证实：2023年12月1日凌晨1时33分，李**驾驶鲁A61KB1小客车从台前火车站出发去梁山火车站；凌晨2时10分从梁山北站返回台前；凌晨3时30分经过京九黄河浮桥进入台前（监控视频显示驾驶员是李**，且系安全带）；凌晨3时34分到达台前孙口刘桥路口，沿京九浮桥路到金水南路左转弯进入南环路往西；凌晨3时38分经过中兴大道路口，在黄河大道右转弯；凌晨3时40分7秒行驶至事故地点黄河大道与兴发路交叉口（车载GPS显示，3时40分7秒鲁A61KB1小客车在河南省濮阳市台前县后方乡黄河大道南的车速为65.2km/h）。

2023年11月30日晚21时，张**驾驶豫J18517半挂车从山东省临沂市出发，往濮阳市城区大金物流送货，途中到山东省曲阜市停车休息后换张**驾驶，在梁山北停车休息后又换张**驾驶；12月1日凌晨3时25分，该车经过京九黄河浮桥进入台前县，沿京九浮桥路往北经金水南路左转弯进入南环路往西，过中兴大道路口往西到黄河大道南路右转弯，凌晨3时39分59秒，行驶至事故地点黄河大道与兴发路交叉口（车速为35km/h），遇红灯减速准备停车等候。

（六）事故经过

2023年12月1日凌晨3时40分许，李**驾驶鲁A61KB1

小客车沿台前县黄河大道由南向北行驶至与兴发路交叉口信号灯处时，与张**驾驶缓慢前行的豫 J18517 半挂车追尾相撞，造成鲁 A61KB1 小客车的驾驶员李**、乘坐人周**2 人当场死亡，乘坐人张**受伤，经送医抢救无效死亡，乘坐人李**受伤，两车不同程度损坏。

（七）现场勘查情况

事故发生后，台前县公安局对事故现场进行了勘查：事发地处台前县新城区黄河大道与兴发路交叉口南侧，黄河路呈南北走向，双向六车道，中央无隔离设施，路两侧设置有绿化隔离带和非机动车道，路面平整，无急弯、陡坡，路口交通信号灯运行正常，道路施划有标线，机动车道间漆划有白色虚线；兴发路呈东西走向，双向两车道，两侧施划实线，道路中间漆划有白色虚线。

该路段及平交路口近 3 年内未发生过死亡交通事故，未被列为危险路段。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况（3 人死亡，1 人受伤）

（1）李**在事故中当场死亡。

（2）周**在事故中当场死亡。

（3）张**在事故中受伤，经抢救无效死亡。

（4）李**在事故中受伤，经送医住院治疗，目前已出院。

2. 事故造成直接经济损失 390 余万元。

二、事故应急救援处置、善后处置及评估情况

（一）应急救援处置

2023 年 12 月 1 日凌晨 3 时 46 分，台前县公安局指挥中心接报警称：黄河大道与兴发路路口南侧发生一起道路交通事故，半挂货车豫 J18517 在等红绿灯时被一辆江铃面包车鲁 A61KB1 追尾，有人受伤。接到报警后，台前县公安局指挥中心迅速指令交警大队事故股、消防大队并联系 120 急救中心立即赶赴现场处置。

凌晨 4 时，消防人员、救护人员和交通事故民警先后抵达事故现场，发现现场共有 2 辆机动车不同程度受损。经确认，鲁 A61KB1 小客车车身严重变形，车内 6 名乘客，2 名已死亡，2 名受伤，2 人无外伤。豫 J18517 半挂车车尾保险杆损坏，驾驶员张**及 1 名随车人员未受伤。现场成立了应急处置领导小组、抢险救援组、交通管控组、善后处置组等 8 个工作小组，按照分工有序开展。消防人员对鲁 A61KB1 小客车的部分车体进行切割救出伤亡人员，随后 120 急救车将伤员送至台前县新区医院抢救；同时，现场落实防护措施，避免发生二次事故。

12 月 2 日，省公安厅交警总队副总队长康**第一时间赶到台前县参与事故处置等相关工作。

（二）善后处置

事故发生后，豫 J18517 半挂车驾驶员和现场有关人员被带走询问。

善后处置组分别组织协调郑州铁路局新乡机务段与死者周

、张2 人的家属对接沟通善后事宜，济南铁路局济南****段、山东国铁**汽车贸易有限公司、济南**汽车客运服务有限公司与死者李**的家属对接沟通善后事宜。

12 月 2 日，按照家属要求，伤者李**被转院至濮阳县人民医院住院治疗，目前已出院疗养。12 月 2 日、12 月 3 日、12 月 4 日，济南**汽车客运服务有限公司先后与李**、张**、周**3 名死者的家属签订了赔偿协议。12 月 2 日晚 9 时许，死者周**、张**2 人的家属将尸体领回安置，12 月 3 日死者李**的家属将尸体领回安置。12 月 3 日，王**、左**分别回老家开封市市兰考县、许昌市许昌县休息，目前状态良好。善后处置期间，未发生任何过激行为，也未发现不稳定因素。

（三）应急处置评估

本次事故相关政府职能部门和属地党委政府应急救援响应及时，人员救治、舆论和善后处理等方面工作处理得当，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因

（一）原因

经鉴定机构对八名驾乘人员的血液样本检验：未检出八名驾乘人员血液中有乙醇成分。可以排除李**酒驾。

经鉴定机构对李**毛发样本进行检验：送检李**毛发样本未检出吗啡、苯丙胺、甲基苯丙胺、可卡因、单乙酰吗啡、哌替啶、氯胺酮、MDMA、苯甲酰爱康宁、美沙酮、蒂巴因、羟考酮、

去甲氯胺酮、芬太尼、曲马多成分。可以排除李**毒驾。

结合事故视频、检测鉴定资料，事发前 30 秒~15 秒鲁 A61KB1 小客车呈突然加速状态。其中，事发前 30 秒速度为 33.19m/h, 事发前 15 秒速度为 61.52m/h, 事发时速度为 65.2km/h。该车未安装 EDR 设备及车内监控视频设备，无法查清该车突然加速原因。

综上所述，李**驾驶鲁 A61KB1 小客车在夜间行驶时未与前方同车道车辆保持足以制动的安全距离是造成事故的原因。

（二）检验鉴定情况

1. 酒精及毒品

经濮阳市公安司法鉴定中心对八名驾乘人员的血液样本检验：未检出八名驾乘人员血液中有乙醇成分。

经河南省唯实司法鉴定中心对李**毛发样本进行检测鉴定：送检李**毛发样本未检出吗啡、苯丙胺、甲基苯丙胺、可卡因、单乙酰吗啡、哌替啶、氯胺酮、MDMA、苯甲酰爱康宁、美沙酮、蒂巴因、羟考酮、去甲氯胺酮、芬太尼、曲马多成分。

2. 死亡人员

经河南圣德司法鉴定中心对三名死者尸体鉴定：李**符合交通事故类颈髓损伤而死亡；周**符合交通事故类胸、腹腔脏器损伤而死亡；张**符合交通事故类颅脑损伤而死亡。

3. 事故车辆

经河南国信司法鉴定中心对两车安全技术状况、碰撞形态、

车速等检验鉴定：

（1）悬挂“豫 J18517”号牌重型半挂牵引车右侧后视镜、左侧上方后视镜结构完整，镜面能够清晰观察侧后方视野；其左侧下方后视镜框破损、镜片破裂，通过镜面观察所映出的图像存在错裂现象；悬挂“豫 JL193 挂”号牌重型仓栅式半挂车后尾灯因碰撞损坏，故无法客观判断是否符合要求；后下部防护装置因碰撞中导致其构件左端向前弯折变形，故无法客观判断是否符合要求。

（2）悬挂“鲁 A61KB1”号牌小型普通客车转向系、制动系、照明系因碰撞损坏，故无法客观判断是否符合要求；四轮轮胎符合要求；安全气囊控制单元因碰撞损坏，故无法客观判断是否符合要求；副驾驶安全带因碰撞损坏，故无法客观判断是否符合要求，其余六个安全带符合要求；第一排主副驾驶座椅因碰撞变形损坏，故无法客观判断是否符合要求，第二排及第三排座椅符合要求；未检见配备 EDR 系统及行车记录仪装置。事发前 30 秒的速度为 33.19m/h，事发前 15 秒的速度为 61.52m/h，事发时的速度为 65.2km/h；在事发前的 30 秒内，速度呈上升状态，且事发前 30 秒~15 秒期间速度上升约 85%，事发前 30 秒~15 秒处于突然加速状态。

4. 交通设施环境

经河南华沛车辆鉴定服务有限公司对交通标志标线、标牌、道路设计、施工验收等情况检验鉴定：黄河大道与兴发路交叉路

口信号灯运行正常，机动车驾驶人能够清晰观察到信号灯信息；标牌、标线设置基本合理，信息清晰，基本满足规范要求。交通标志、标线及信号灯设置种类齐全、功能完善，为其现状道路提供清晰、明确、简洁的信息，并使其具有足够的发现、认读和反映时间。

四、有关单位暴露出的问题

（一） 济南**公司

经查阅相关档案资料， 济南**公司向服务平台提供服务车辆 92 辆，其中 33 辆具有营运资质，其余 59 辆使用性质为非营运。该公司长期违规向汽车服务平台及服务单位提供不具备营运或租赁资质的班车及租赁服务，特别是向台前北行车公寓提供的鲁 A61KB1、鲁 AX6L29、鲁 AN3Z06 共 3 辆班车，均不具备营运或租赁资质。

（二） 济南****段

济南****段对公寓接送乘务员班车的专业管理和日常管理不到位，一是对租赁的班车资质条件检查不严格，导致使用不具备营运或租赁资质的班车这一问题长期存在，2023 年租赁使用的班车共计 35 辆，均不具备营运或租赁资质，其中包括台前北行车公寓租赁使用的鲁 A61KB1、鲁 AX6L29、鲁 AN3Z06 共 3 辆班车；二是对班车司机管理不到位，班车司机执行管理制度不严格，存在班车司机值连班的情况，根据资料显示，李**通过换班，于 11 月 27 日至 11 月 30 日四天连续值班。

（三）国铁公司**

国铁**公司对服务供应商及服务班车的管理不到位，对服务班车资质条件把关不严格，在履约期间，济南**公司向汽车服务平台提供服务车辆 92 辆，其中 33 辆具有营运资质，其余 59 辆（含鲁 A61KB1、鲁 AX6L29、鲁 AN3Z06）在均不具备营运或租赁资质的情况下长期违规提供租赁服务，国铁**公司未采取有效措施予以纠正，导致上述问题长期存在。

（四）台前县**局**

1. **履职情况。**台前县****局为正科级规格，承担全县道路、水路运输市场监管责任，负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。设有办公室、运输管理股等 6 个内设机构。台前县****执法大队为台前县****局所属事业单位，承担台前县辖区内的交通运输综合行政执法等。设有综合股、案件审理股、科技信息股、督察机动中队、一中队至五中队等 9 个内设机构。

2023 年 8 月 9 日，台前县****局印发《全县道路客运市场专项整治实施方案》，对车辆未取得许可擅自从事或变相从事班车、包车、旅游客运经营行为等违法违规行为进行专项整治。台前县****局执法大队制定的《台前县道路客运市场专项整治实施方案》安排有台前县高速口、黄河大道西环路口、金水北路鲁豫交界处共 3 个执法严管点位。

2023 年度，台前县****局组织查处各类违法车辆 217 辆次，

其中非法营运出租车 18 辆次，巡游出租汽车 17 辆次，网约车 20 辆次，客运班线车辆 3 辆次，普货 162 辆次，危险品车辆 16 辆次。

2. 暴露出的问题。台前县****局组织查处非法营运车辆工作仍存在漏洞、盲区。自 2021 年 5 月 10 日起至此次事故发生近两年半的时间内，鲁 AX6L29 小客车在台前县持续进行非法营运活动；自 2021 年 7 月 12 日起至此次事故发生近两年半的时间内，鲁 AN3Z06 小客车在台前县持续进行非法营运活动；自 2023 年 6 月 23 日起至此次事故发生近半年的时间内，鲁 A61KB1 小客车在台前县持续进行非法营运活动。台前县****局未及时发现查处鲁 AX6L29、鲁 AN3Z06、鲁 A61KB1 小客车上述非法营运行为。

五、对人员和单位的处理建议

（一） 济南公司人员**

1. 李**，男，鲁 A61KB1 小客车的驾驶人，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二） 济南**段及其下属单位人员**

2. 张**，男，中共党员，2019 年 12 月至 2023 年 12 月任台前北行车公寓工区工长，负责台前北行车公寓工区全面工作。对班车管理不到位，未及时发现并纠正班车不具备营运或租赁资质、司机落实管理制度不严格等问题，对上述问题负有直接管理责任。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

3. 郭**，男，中共党员，聊城公寓车间副主任，负责聊城公寓车间的安全、消防、教育培训等工作，聊城公寓车间对台前北行车公寓进行业务管理。对班车管理不到位，未及时发现并纠正班车不具备营运或租赁资质、司机落实管理制度不严格等问题，对上述问题负有管理责任。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

4. 杨**，男，中共党员，聊城公寓车间主任，负责聊城公寓车间全面工作，聊城公寓车间对台前北行车公寓进行业务管理。对班车管理不到位，未及时发现并纠正班车不具备营运或租赁资质、司机落实管理制度不严格等问题，对上述问题负有管理责任。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

5. 徐**，男，中共党员，济南****段公寓科科长，公寓科负责公寓专业管理工作。对班车管理不到位，未及时发现并纠正班车不具备营运或租赁资质、司机落实管理制度不严格等问题，对上述问题负有管理责任。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

6. 李**，男，中共党员，济南****段副段长，分管公寓科。对班车管理不到位，未及时发现并纠正班车不具备营运或租赁资质、司机落实管理制度不严格等问题，对上述问题负有重要领导责任。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

（三）国铁公司人员**

7. 王**，男，中共党员，国铁**公司平台运行部经理，负

责汽车服务平台的运行管理。对服务供应商及服务班车管理不到位，造成班车违规提供租赁服务这一问题长期存在。对上述问题负有管理责任。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

8. 于**，男，中共党员，国铁**公司副总经理，分管平台运营部。对服务供应商及服务班车管理不到位，造成班车违规提供租赁服务这一问题长期存在。对上述问题负有重要领导责任。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

9. 康**，男，2021年3月至2023年12月任国铁**公司总经理、法定代表人。对服务供应商及服务班车管理不到位，造成班车违规提供租赁服务这一问题长期存在。对上述问题负有主要领导责任。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

（四）台前县**局人员**

相关公职人员问题线索建议移交纪检监察部门处理。

（五）单位

1. 济南**公司长期违规向汽车服务平台及服务单位提供不具备营运或租赁资质的班车及租赁服务。建议济南道路运输监管部门按照有关法律法规进行处理。

2. 济南****段对公寓接送乘务员班车的专业管理和日常管理不到位，对租赁的班车资质条件检查不严格，济南****段2023年租赁使用的班车共计35辆，均不具备营运或租赁资质，其中

包括台前北行车公寓租赁使用的3辆班车，存在长期使用不具备营运或租赁资质的班车这一问题；对班车司机管理不到位，班车司机执行管理制度不严格。建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

3. 国铁**公司对服务供应商及服务班车的管理不到位，对服务班车资质条件把关不严格，未采取措施纠正服务供应商在提供租赁服务期间长期违规提供不具备营运或租赁资质的班车这一问题，建议中国铁路**局集团有限公司按照管理权限进行处理。

4. 台前县****局向台前县人民政府作出书面检查。

（六）济南有关监管部门及其公职人员

由济南方面进行调查处理。

六、防范和整改措施建议

（一）着力督促企业规范运行。道路交通行业领域企业要严格遵守各项法律法规，进一步建立健全并严格落实各项管理制度，特别是严格落实班车运行相关管理制度，及时发现并纠正各类问题隐患。道路交通行业领域主管部门要进一步强化管理力度，督促企业依法依规规范运行，强化对营运车辆及司机，特别是班车及司机的安全管理，坚决防范和遏制各类事故。

（二）从严打击道路交通安全违法行为。交通运输部门要采取强力措施，加大路面巡查执法力度，紧盯重点路段、重点路口，紧盯面包车、小型客车等，对人员违规驾驶、车辆非法营运等行

为从严从重查处，形成常态长效的高压严管氛围，全力预防和减少各类交通事故。

（三）大力开展道路交通安全宣传。交通运输部门要切实加大宣传教育力度，充分利用微信、广播、电子宣传栏等宣传载体，广泛对社会群众进行安全宣传，提高社会群众，特别是道路交通参与者的安全意识和法律意识，自觉抵制各类交通违法违规行

为。

（四）吸取事故教训举一反三。公安交警部门要利用各类宣传载体，广泛开展安全宣传，提高社会群众的道路交通安全意识和法律意识，防范各类交通违法违规行为。