

来宾市工业园区年产 50 万吨高档特种纸造纸 项目“11·20”一般高处坠落事故调查报告

来宾市工业园区管理委员会事故调查组

2026 年 1 月

目 录

一、事故基本情况.....	4
（一）事故发生单位及相关单位情况.....	4
（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....	5
（三）事故发生经过.....	6
（四）事故现场情况.....	7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	10
二、事故应急处置及评估情况.....	10
（一）事故信息接报和响应情况.....	10
（二）事故现场应急处置情况.....	10
（三）医疗救助及善后情况.....	11
（四）事故应急处置评估.....	11
三、事故原因分析.....	12
（一）事故直接原因.....	12
（二）事故间接原因.....	12
四、有关责任单位存在的主要问题.....	13
五、对有关人员和单位的处理建议.....	14
（一）对事故有关人员的行政处理建议.....	14
（二）对事故有关单位的行政处理建议.....	16
六、事故主要教训.....	17
七、事故整改和防范措施.....	18

2025 年 11 月 20 日 17 时 10 分许，广西联能热力工程有限公司在来宾市工业园区年产 50 万吨高档特种纸造纸项目施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人重伤经抢救无效死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好应急处置、现场勘验、赔偿善后和家属安抚等工作。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法（2025 年修改）》及来宾市人民政府事故调查授权等文件要求，来宾市工业园区管理委员会成立了由园区管委、园区企业发展服务局（应急管理局）、园区重大项目建设办公室（国土规建环保局）、市公安局兴宾分局、园区总工会等单位组成的年产 50 万吨高档特种纸造纸项目“11·20”一般高处坠落事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出了对有关人员和单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查，年产 50 万吨高档特种纸造纸项目“11·20”高处坠落事故是一起因员工防护不当、安全措施未有效落实导致高处坠落的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.广西联能热力工程有限公司

广西联能热力工程有限公司成立于 2010 年 1 月 11 日，法定代表人为范*强，注册资本为 200 万元人民币，统一社会信用代码为：91450*****010D，企业地址位于南宁市经济技术开发区银凯工业园内洪胜路 7 号，经营范围包含：炉窑砌筑施工（凭资质证经营）；新型节能设备改造及服务（除国家专控外）；新型节能技术研发、推广及咨询；销售：工业锅炉配套设备及配件，锅炉辅机成套设备，机电、电气仪表成套设备（除九座以下乘用车及助力自行车），耐火保温材料，建筑材料（除危险化学品及木材）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

2.广西雄富纸业业有限公司

广西雄富纸业业有限公司成立于 2020 年 3 月 30 日，法定代表人为赖*均，注册资本：20000 万人民币，统一社会信用代码：91451*****9Y6M，企业地址位于广西壮族自治区来宾市兴宾区天然桥东路 368 号，经营范围包含：机制纸、彩色包装纸、灰板纸、高强瓦楞纸、牛卡纸、纸制品的生产及销售；木质纤维、木制品销售；货物或技术进出口；再生资源回收及销售；固体废物治理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

年产 50 万吨高档特种纸造纸项目，于 2020 年 4 月 24 日在

来宾市工业园区科技和经济发展局备案，项目单位：广西雄富纸业有限公司；项目代码：2020-45*****785；备案内容为：项目总投资 104251.37 万元，其中固定资产 99279.13 万元。本项目厂房建设面积 200 亩，计划分两期进行建设，第一期上一条年产 17 万吨高档特种板纸生产线及一条年产 1 万吨高档彩卡纸生产线，计划在 2026 年建成投产。第二期上两条高档特种板纸生产线，年产 28 万吨，及两条高档彩卡纸生产线，年产 4 万吨，计划在 2027 年建成投产，达到规划年产 50 万吨产能。项目建成投产后，预计每年可生产高档特种板纸 45 万吨及高档彩卡纸 5 万吨，实现销售收入 150000 万元，利润 19000 万元，创税 9000 万元，创造 1000 个就业岗位。2024 年 6 月 18 日，来宾市住房和城乡建设局颁发广西雄富纸业有限公司年产 50 万吨高档特种纸造纸项目（制浆车间、PM1 造纸车间、成品仓库、过磅房、废纸棚）建筑工程施工许可证。2021 年 7 月 7 日，来宾市生态环境局对年产 50 万吨高档特种纸造纸项目环境影响报告书进行了批复（来环审[2021]153 号）。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 广西联能热力工程有限公司

广西联能热力工程有限公司 2025 年 11 月 17 日组织进入年产 50 万吨高档特种纸造纸项目开展管道保温施工，公司安排周*汇为项目安全管理员，并负责项目日常协调管理相关工作。事故发生时，作业人员在项目造纸车间二楼开展造纸机风管保温施工作业，主要负责在风管外部加装保温棉和铝皮。

2.广西雄富纸业有限公司

广西雄富纸业有限公司与广西联能热力工程有限公司签订了《35t/h 造纸固体废物、生物质锅炉项目锅炉管道、非标罐类保温施工工程合同书》和《安全生产管理协议》，明确了双方安全生产职责；向广西联能热力工程有限公司发放了《安全告知书》和《承包商手册》，告知了施工作业安全事项及有关规定；对广西联能热力工程有限公司员工开展了入场安全教育培训，施工作业过程中每日安排安全管理人员到施工现场巡查检查，切实履行了安全生产法定职责。


（三）事故发生经过

2025 年 11 月 10 日，广西雄富纸业有限公司与广西联能热力工程有限公司签订《35t/h 造纸固体废物、生物质锅炉项目锅炉管道、非标罐类保温施工工程合同书》。2025 年 11 月 17 日，广西联能热力工程有限公司安排其员工李*军、韦*辰、孔*才、韦*岳等人到广西雄富纸业有限责任公司年产 50 万吨高档特种纸造纸项目开展施工作业，并为全部员工购买人身意外保险。2025 年 11 月 20 日，广西联能热力工程有限公司施工班组按计划在造纸车间烘干段二楼传动侧区域开展保温材料敷设作业。下午 13 时 30 分，午餐休息后，韦*辰和孔*才、韦*岳继续到造纸车间二楼开展保温材料敷设作业，主要负责在蒸气管道保温棉外部加装铝皮。17 时 10 分许，韦*辰在距离地面约 5 米的脚手架上对管道保温棉外加装铝皮时，脚踩脚手架踏板时身体失衡，导致韦*辰从脚手架上摔下。正在周边做工的李*军等人听到声音后

迅速赶到现场，看到韦*辰躺在地上，头部、鼻子、嘴巴都已经出血，身上戴着安全带，安全绳系在安全带上，安全帽掉在身旁一米远的地方。与韦*辰同班组作业的韦*岳、孔*才立即从脚手架上下来，一起查看韦*辰状况，发现其意识丧失，对呼喊也没有反应。

（四）事故现场情况

事故现场位于来宾市兴宾区滨堤路广西雄富纸业有限责任公司年产 50 万吨高档特种纸造纸项目造纸楼二楼。广西雄富纸业有限责任公司年产 50 万吨高档特种纸造纸项目东靠滨堤路，南面新科路，西近新风路，北邻滨堤路和红水河。造纸楼是一栋三层钢筋混凝土结构建筑，中心现场位于造纸楼二楼造纸车间。造纸车间是一座南北贯穿式厂房，东面是造纸设备，西边是配电房，南、北面是车间走道。二楼造纸车间层高 17 米，造纸设备南边见一钢质脚手架高度为 5 米；走道距西配电房 210cm，距南脚手架 130cm 处见一红蓝色安全绳及一只黑色手套；在距红蓝安全绳西 178cm 处，见一只黑色手套；在距红蓝安全绳南 112cm、见一 17X10cm 血泊；在距红蓝安全绳东 142cm 处见一蓝色安全帽；从血泊向上看，距地面 5 米处，脚手架北边，见两块黄色铁板，铁板为垂吊在铁架上方，两块铁板中间均见弯拼痕。现场除上述情形外未发现其他异常。

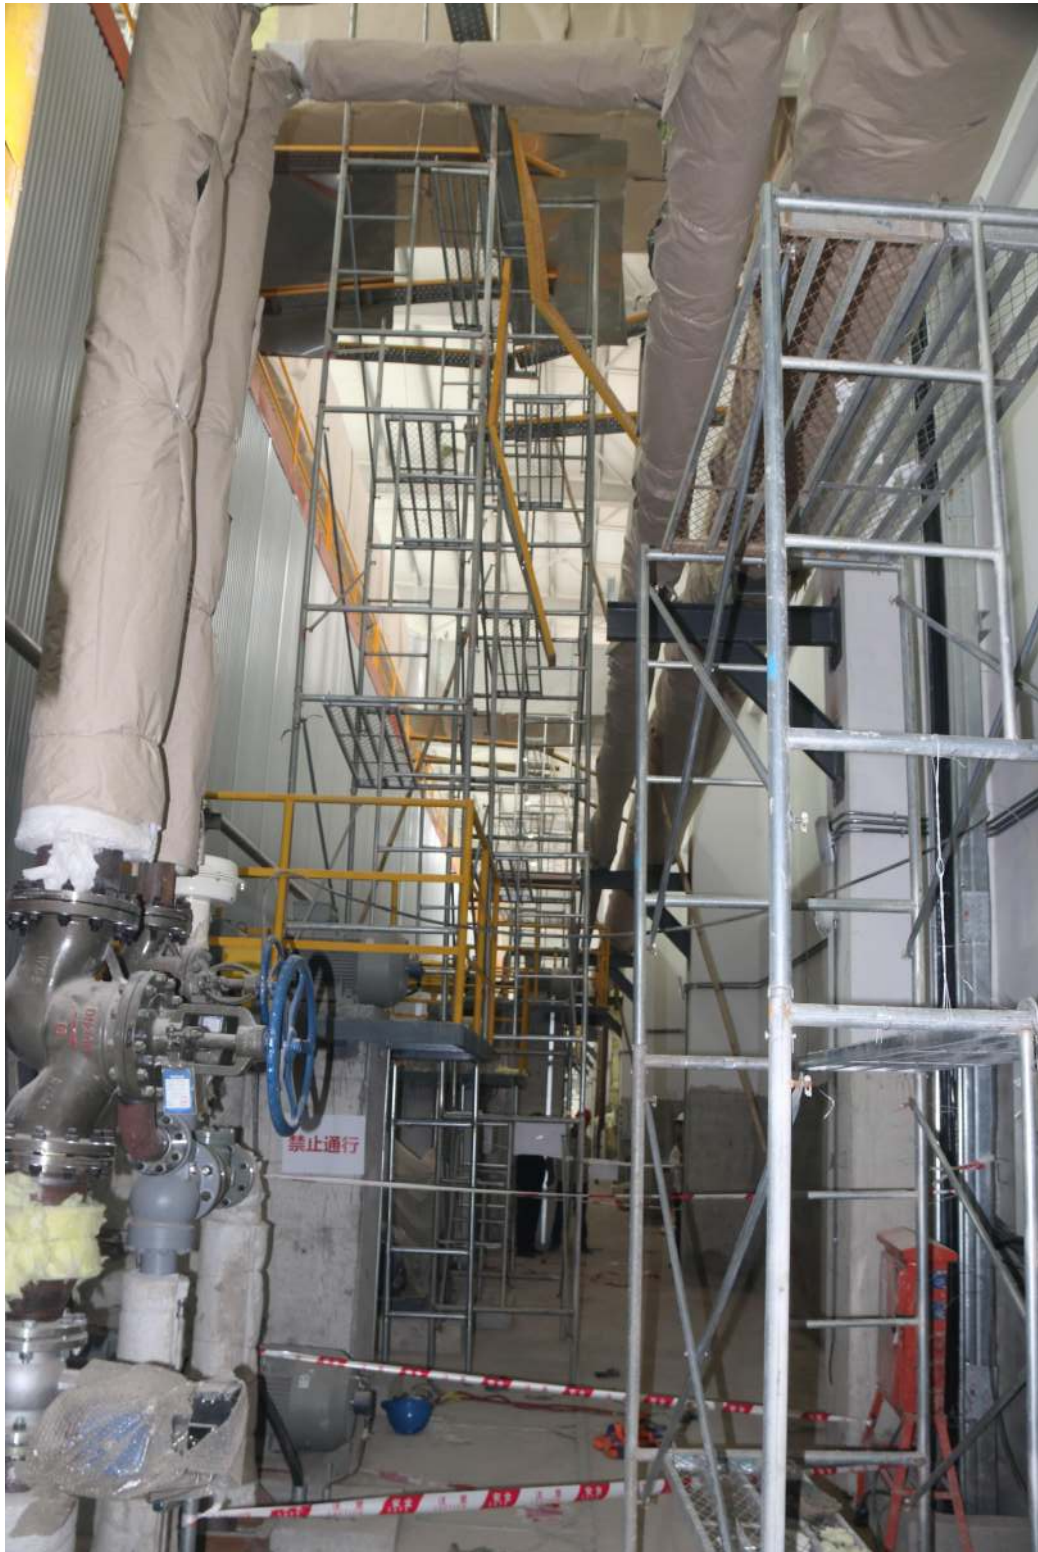

事故作业现场



事故现场



作业人员佩戴的安全防护装备

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：韦*辰，男，侗族，43岁，身份证号：452229*****3436，户籍：广西融水苗族自治县三防镇兴洞村上邓洞屯14号；现住址：广西来宾市兴宾区河西街道长岭新村。2025年11月20日，开展高处作业时不慎高处坠落，经抢救无效死亡。

2.经济损失情况：截止目前，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)等标准和规定统计，已核定事故造成直接经济损失135.5万元，其中：医疗抢救费及善后处置费3万元，丧葬费0.5万元、死亡赔偿费132万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2025年11月21日凌晨0时25分许，来宾市公安局兴宾分局城厢派出所收到群众报告广西雄富纸业有限责任公司年产50万吨高档特种纸造纸项目内发生亡人事故，随后城厢派出所将事故信息报城厢镇政府，城厢镇政府即上报至兴宾区应急指挥中心。11月21日上午8时许，广西联能热力工程有限公司向广西雄富纸业有限责任公司报告事故有关情况。上午9时，来宾市工业园区收到广西雄富纸业有限责任公司电话报告事故情况。9时30分，园区管理委员会分管领导组织有关人员赶到广西雄富纸业有限责任公司年产50万吨高档特种纸造纸项目现场开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，广西联能热力工程有限公司及时开展应急救

援，第一时间拨打 120 急救电话，配合急救人员开展急救处置并及时将伤者送医；配合公安干警开展询问和现场勘查；但未及时向安全生产监督管理部门报告事故信息。

（三）医疗救助及善后情况

17 时 13 分，李*军拨打了 120 急救电话。17 时 25 分，120 急救车赶到现场，医护人员对韦*辰进行急救处理后，将其送往来宾市中医医院抢救。救治前期医院经对韦*辰进行颅脑 CT 等检查后提出伤者因送医及时情况比较稳定，但后续在进一步检查救治过程中伤情出现急剧恶化。21 日凌晨 0 时 4 分，来宾市中医医院宣布韦*辰经抢救无效死亡。

事故发生后，广西联能热力工程有限公司及时通知韦*辰家属到医院。韦*辰经抢救无效死亡后，公司主动安抚家属和开展善后工作，及时与死者家属达成赔偿协议，并积极支付赔偿款项。事故未出现因善后处理不到位而造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

通过对事故应急处置过程进行分析评估，调查组认为：

1.事故单位方面。经评估认为，广西联能热力工程有限公司能够积极组织受伤人员救治；能够迅速进行现场警戒，保护现场，防止无关人员误入，避免二次事故发生；同时迅速停止现场建设，组织作业人员再教育再培训，开展隐患排查治理；但存在迟报事故信息问题。事故发生后能积极开展安抚死者家属和协商赔偿事宜等善后工作，未引发其他舆情。

2.政府、部门方面。经评估认为，来宾市工业园区管理委员

会、园区企业发展服务局（应急管理局）、兴宾公安分局城厢派出所等部门应急响应迅速，信息报送及时，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员韦*辰安全意识淡薄，开展高处作业未按国家有关规定经过专门的安全知识和技能培训，未取得高处作业资格就上岗作业，在管道保温作业施工时，移动过程中身体失衡，从5米高的脚手架踏板上掉落地面，虽佩戴了安全帽、安全带、安全绳，但未正确使用安全绳，未将安全绳系挂在安全牢固的地方，致使安全绳未能起到有效保护作用，直接导致发生高处坠落事故。

（二）事故间接原因

第一，广西联能热力工程有限公司安全教育培训落实不到位，未认真组织实施本单位的安全生产教育和培训计划，韦*辰到该在建项目做工仅由广西雄富纸业有限公司进行入场教育，广西联能热力有限公司未对其开展岗前安全教育培训就安排上岗作业。

第二，广西联能热力工程有限公司危险作业管理不到位，未建立危险作业管理制度，未对危险作业进行审批。

第三，广西联能热力工程有限公司未建立隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作不到位，未及时发现、制止和纠正现场违规开展危险作业等隐患。

第四，广西联能热力工程有限公司对高处作业现场监管不到位，组织开展高处作业时未按照规定开具危险作业票证并现场查

验，未在上岗作业前对作业人员资格进行检查核验，作业现场监护、防护等措施落实不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）广西联能热力工程有限公司未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第二十八条^[1]规定的安全生产法定职责，未组织落实安全教育培训制度，韦*辰到该在建项目做工仅由广西雄富纸业有限公司进行入场教育，广西联能热力有限公司未对其开展岗前安全教育培训。

（二）广西联能热力工程有限公司未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第四十一条^[2]规定的安全生产法定职责，未建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理机制，未建立完善隐患排查治理、危险作业管理等制度，隐患排查治理不到位，未能及时发现并制止现场违规开展危险作业等问题。

（三）广西联能热力工程有限公司未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第三十条^[3]规定的安全生产法定职责，对危险作业监管不到位，组织开展高处作业时未按照规定开具危险作业票证并现场查验，未在上岗作业前对作业人员资格进行检查核

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

验，作业现场监护、防护等措施落实不到位。

（四）广西联能热力工程有限公司未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第八十三条^[4]规定的安全生产法定职责，事故发生后，仅拨打“110”报警和拨打“120”急救电话，未及时向安全生产监督管理部门报告事故情况，存在迟报事故信息问题。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）对事故有关人员的行政处理建议

1.韦*辰，性别：男，政治面貌：群众，广西联能热力工程有限公司员工，负责管道保温施工作业，安全意识淡薄，开展高处作业未按国家有关规定经过专门的安全知识和技能培训，未取得高处作业资格后就上岗作业，作业时未将安全绳系挂在安全牢固处，导致高处坠落时安全绳没能起到有效保护作用，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第五十七条^[5]规定。韦*辰对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.周*汇，性别：男，政治面貌：群众，广西联能热力工程有限公司安全管理人员，负责管理广西雄富纸业有限公司“35t/h造纸固体废物、生物质锅炉项目锅炉管道、非标罐类保温施工”项

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

目，未能有效地履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[6]规定的安全生产法定职责，未认真组织实施安全生产教育和培训，未组织开展危险源辨识和评估，未检查施工现场安全生产状况，排查生产安全事故隐患不到位，未督促落实安全生产整改措施，未对危险作业进行规范管理，未对特种作业人员资格进行认真审核，对事故发生负有责任，建议由广西联能热力工程有限公司依据相关管理制度对周*汇进行处理，处理结果报来宾市应急管理局。

3.范*强，性别：男，政治面貌：群众，广西联能热力工程有限公司法定代表人、总经理，负责广西联能热力工程有限公司全面工作。作为广西联能热力工程有限公司主要负责人，未能有效履行《中华人民共和国安全生产法》第五条^[7]、第二十一条^[8]规定的安全生产法定职责，未认真组织实施本单位的安全生产教

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四)组织或者参与本单位应急救援演练；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未组织实施生产安全事故应急演练，对事故发生负有领导责任，同时存在迟报事故信息问题，建议由来宾市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的行政处理建议

1.广西联能热力工程有限公司未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第四条^[9]规定的安全生产法定职责，未按要求组织安全教育培训，未有效开展安全隐患排查，违规组织危险作业，相关人员履行安全生产职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十三条^[10]、第四十四条^[11]规定，对事故发生负有责任，建议由来宾市应急管理局对广西联能热力工程有限公司依法给予行政处罚。

2.广西雄富纸业有限公司作为年产 50 万吨高档特种纸造纸项目业主，与广西联能热力工程有限公司签订了《35t/h 造纸固体废物、生物质锅炉项目锅炉管道、非标罐类保温施工工程合同书》和《安全生产管理协议》，明确了双方安全生产职责；向广西联

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

能热力工程有限公司发放了《安全告知书》和《承包商手册》，告知了施工作业安全事项及有关规定；对广西联能热力工程有限公司员工开展了入场安全教育培训，施工作业过程中每日安排安全管理人员到施工现场巡查检查；事故发生后及时组织应急处置，向来宾市工业园区报告事故情况，协调广西联能热力工程有限公司妥善做好事故善后事宜，有效履行了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条^[12]等规定的安全生产法定职责，建议来宾市应急管理局依法不予行政处罚。

六、事故主要教训

本次事故暴露出广西联能热力工程有限公司安全生产管理存在多重漏洞，教训极为深刻。一是安全责任落实悬空，事发单位安全生产主体责任落实不到位，相关人员履行安全生产职责不认真，日常监督管理和巡查检查浮在表面。二是安全教育培训缺失，作业人员安全意识不强，风险辨识能力不足，未经安全知识和技能培训并取得作业资格开展高处作业，作业防护措施落实不到位。三是隐患排查流于形式，未建立常态化风险管控机制，对危险作业等关键环节潜在隐患失管漏控，巡查排查不认真，未能及时发现制止违规开展高处作业问题。四是危险作业管理不严，对危险作业风险认识不足，未对危险作业进行审批管理，未对作业人员资格进行认真审核，未严格落实危险作业监护、防护等措

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

施。

七、事故整改和防范措施

(一)来宾市工业园区各有关部门要深刻吸取此次事故的教训,深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要讲话和指示批示精神,持续深化安全生产治本攻坚三年行动,牢固树立安全发展理念,坚持人民至上、生命至上,时刻保持清醒头脑,充分认清严峻形势,认真落实监管责任。要严格落实“三管三必须”要求,坚持扛起安全生产政治责任,加强协作,齐抓共管,切实把各级安全生产责任落实到位,推动园区安全生产形势稳定好转;园区重大项目建设办公室(国土规建环保局)、企业发展服务局(应急管理局)要联合有关部门开展辖区在建工程项目安全生产大检查,排查在建项目违法行为和事故隐患,对无视安全生产、违法违规施工的行为要及时制止、严肃查处,同时加大日常巡查和监管力度,防范类似事故发生。

(二)广西联能热力工程有限公司必须认真落实企业安全生产主体责任,建立健全本单位全员安全生产责任制,完善本单位安全生产规章制度和操作规程,组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划,保证安全生产投入的有效实施;在施工现场全面开展隐患排查治理工作,加强巡查检查力度,及时消除事故隐患;加大对从业人员的安全知识和技能培训,提高从业人员安全意识和风险预判能力;加强危险作业规范管理,严格落实审批、监护、防护等要求,保证特种作业人员取得相应资格方可上岗作业;按照“四不放过”原则,根据公司内部管理规定对事故责任

人进行处理，警示全体从业人员，对作业人员进行安全警示教育，深刻吸取事故教训，切实提高企业安全生产管理水平。

（三）来宾市工业园区各在建项目建设单位、监理单位、施工单位要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任，明确职责，进一步完善安全生产管理制度，有效开展双重预防机制建设，扎实开展全员警示教育，加强隐患排查治理，检查施工现场安全防护措施落实情况，及时消除事故隐患，有效防范安全事故。

年产 50 万吨高档特种纸造纸项目 “11·20” 事故调查组

2026 年 1 月 12 日