

长寿重庆林盟建筑安装有限公司
“8·20”一般坍塌事故

调

查

报

告

编制单位：重庆市长寿区政府事故调查组

编制时间：2023 年 11 月 20 日

目 录

一、事故基本情况.....	2
(一) 项目基本情况.....	2
(二) 相关单位情况.....	2
(三) 事故发生经过.....	4
(四) 事故现场情况.....	6
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	8
二、事故应急处置及评估情况.....	8
(一) 信息接报及应急处置情况.....	9
(二) 医疗救治和善后处置情况.....	9
三、事故原因分析.....	9
(一) 事故发生直接原因及技术分析.....	9
(二) 间接原因分析.....	12
四、有关部门监管情况.....	16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	17
(一) 重庆林盟建筑安装有限公司.....	17
(二) 贵州省建设投资集团有限公司.....	19
(三) 重庆三环建设监理咨询有限公司.....	20
(四) 重庆钢铁股份有限公司.....	20
(五) 长寿区经济和信息化委员会.....	20
六、事故防范和整改措施建议.....	20

长寿重庆林盟建筑安装有限公司 “8.20”一般坍塌事故调查报告

2023年8月20日8时许，重庆钢铁股份有限公司厂区物运部G6转运站马迹山预混料接卸及供应能力改造项目发生一起一般坍塌事故，导致1人死亡，工亡赔付138万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》《重庆市长寿区人民政府关于授权区应急局组织实施一般生产安全事故调查工作的通知》（长寿府发〔2020〕17号）等法律法规和文件要求，成立了由区应急局牵头，区经济信息委、区公安局、区住房城乡建设委、区总工会、经开区建管局为成员的“重庆市长寿区政府事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经事故调查组认定：长寿重庆林盟建筑安装有限公司“8.20”一般坍塌事故是一起因重庆林盟建筑安装有限公司安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。事

故类型为坍

塌。

一、事故基本情况

(一) 项目基本情况

马迹山预混料接卸及供应能力改造项目位于长寿区江南街道江南大道2号,为工业技改项目。主要建设内容:对G101、K401、L101、L101b、L201胶带机及4号除尘器进行改造,建设E601、E601b、E602、G601、G601b胶带机和2套单体除尘设施,配套建设电气室。项目EPC合同金额6885.1267万元,工期218日历天。

(二) 相关单位情况

1. 建设单位:重庆钢铁股份有限公司(以下简称重钢公司),统一长会信寿重庆:91500000202852965T,法定重林人:盟*建,筑安装有:重庆市长寿区江南街道江南大道2号,类型:股份有限公司(限公司“8,·市),筑安8本:891860.2267万人民2,成立日期:1997年8月11日。经0范”:许一项目:限般经0(依法坍经塌事的项目,经相关部故塌事调查一开报经0告编,制体经0项目以相关部故塌事文件单许一证件为事)。一般项目:生产、加工、位:市区、型区、政区、府区、钢组、时市带间生产、位:3年及1月工制日(不目除录许中加工寿,钢、铁股寿,钢限生产份的厂物月学日,坍运许一证部定的范”和期限转事经0)、生铁及站马、钢马、迹钢,国内山预重理,国内混物运料重理(除依法坍经塌事的项目份,接0业卸及依法供主开

报经0 告编) 。

2. EPC 总应能单位 :力改造建设“ 8 项发有限公司 (以下简称力改建设公司, 生寿起 :导致建设项发有限责任公司), 统一长会信寿重庆 :915200006754090663, 法定重林人 :钟*甬, 筑安装有 :力改造力人市死亡区死亡南工 188 号, 类型 :有限责任公司 (国有赔股), 筑安8 本 :150000 万人民2 , 成立日期 :2008 年 6 月 2 日。经0 范” :法律、法规、国务院付定规定万元的不。经0 间法律、法规、国务院付定规定应根许一 (据塌) 的, 经据塌机关塌事调接许一 (据塌) 文件经0 ;法律、法规、国务院付定规定《中许一 (据塌) 的, 市华主体供主民共经0 。(和内份国类建设工全的应能、产察、设法、施工、》处及配套设理、区料、条件的生产、位 : 间转事国类混物及技例的进出般业务间对份 (务国类院务人员 (不目令员) 间建筑技例开发、》处及转第间建设工全监理间工全项目管理间工全4 “ 9 重理及工全项目建设号) 重、间装质关于授权及急和局织授实间物8 施作、的通及知 [间房装产开发经0 及管理》处间物业管理、房] 知 [间实业“ 8 间物等、律规间应、报文 (报位) 会。)

3. 件业分能单位 :重庆林盟建筑安装有限公司 (以下简称林盟公司), 统一长会信寿重庆 :915001155520448021, 法定重林人 :周*林, 筑安装有 :重庆市长寿区江南中工 5 号 9 要 1-16, 类型 :有限责任公司 (供求人成8), 筑安8 本 :2000 万人民2 , 成立日期 :2010 年 4 月 7 日。经0 范” :许一项目 :建设工全施工,

料电、供电、立电电力设施的安、了由和牵头,建设工全监理,施工件业作业(依法坍经塌事的项目,经相关部故塌事调查一开报经0告编,制体经0项目以相关部故塌事文件单许一证件为事)一般项目:山预设法,装卸经运,院务济务(不目院务(务),件寿设理由理,对份应能工全,工全技例济务(规信管理、产察、设法、监理除份),机息设理知[(除依法坍经塌事的项目份,接0业卸及依法供主开报经0告编)。

4. 监理单位:重庆委急建设监理》处有限公司(以下简称委急公司),统一长会信寿重庆:91500104203289780H,法定重林人:生*住,筑安装有:重庆市大房般区重钢大城二乡电总大会,类型:有限责任公司(法人成8),筑安8本:2000万人民2,成立日期:2000年2月13日。经0范”:许一项目:工全49重理机条(开管),工全造实》处(开管),设理监理(开管),工全造实(开管)司法为定,中员”8项目49重理机条(以管)、政府施作重理,机电产日国下49重理,建设工全监理(依法坍经塌事的项目,经相关部故塌事调查一开报经0告编,制体经0项目以相关部故塌事文件单许一证件为事)一般项目:建设工全项目管理间建设工全技例》处间建设项目简信、授权、调授实间建设工全施工称据查间工全检并、为定间供有房]知[。(除依法坍经塌事的项目份,接0业卸及依法供主开报经0告编)

(委)事故发生经过

2023年8月8日,力改建设公司邀林盟公司请定重钢马迹


山预混料接卸及供应能力改造项目钢结条加工、纪装件业分能合同，合同鉴定由林盟公司检责察成 G601/G601b 钢结条通参加纪、过道市科设等工作，施工装学位于重钢公司物运部 G6 转运站严。8 月 18 日林盟公司进华施工，并谨钢结条依是邀原重庆周密机电设理有限公司（以下简称周密机电公司）细成型司取（证作综司）寿合接查分相析接，明查到钢结条原定性因伤调情钢结条况认定长江一性设质一道委责取任提以综原钢结条，出 8 月 19 日加对察成 G601/G601b 钢结条通参加纪装任务，议结起教安装要求，法信于训日实施教装钢结条任务。8 月 20 日，教装钢结条防坍对钢结条实施范合、检查合整、措主体提等落不工作，7 时许，林盟公司的钢结条到组长类*型邀技例员类*情项目到组会。基工作安明，本华监理江*林、林盟公司安全员南*街情本华参加到防会议，由类*型谨本华作业人员道*、大*元（本华监业）、大*技、大*设、内*容、类*、胶*、带*机、胶*综、类*等人分组实施：道*、大*元情钢结条除认定尘结厂一性开报措主工作，由于带*机、类*器人进行一会，情了套工作任务调配到钢结条况认电长江一性开报工作。监 7 时 40 分许，况认合工类*、带*机对钢结条合整开报检查等工作，检查时有气头查室钢结条依部合整的编作。情除认作业的合工道*谨钢结条除认第一根合情钢结条依是。起原定作寿的故型钢同转钢结条依是。措主金调，额期大*元历天二相，根大*元统过到钢结条过道

市中长时,寿求钢结条发生塌落,并重庆了器下,于是林盟建筑安,统安筑原位质时装有到大*技情限“出事了,公人了”,因司公人员类*“情装·,下8·情通参下2析接工0钢同的一根”钢·,头、一司塌下行的通参公住,般部及下坍塌事情钢结条份认,类*事发防应故气头查室钢结条依部合整作业。情华工人调牵称查起钢结条报人,因钢结条告重《法查起,编制单钢结条位训塌落造成二训伤于,带*机位训谨司取进行合接加:,道*市区类*司公位质对司取政府进行措主调谨人报出,并由公司生产部长组*全时间3建重庆长寿月工年区1院月报,监30分日调类*经月报《目 录许,钢急铁股死亡。

(份) 事故本华情况

经本华厂产,本训事故发生情位于重庆市长寿区江南街道江南大道2号的重钢公司物运部G6转运站严,钢结条通参为175物责的V型通参,长22.33运,部6.3运,依部设有1、2、3、4道H型钢转取同,并寿政府站以合接马析:是,以第3根H型钢司取同为基学,钢结条除认11运长的依是迹质情1、2、3道H型钢司取·,分山相预6运、5.46运、6.43运、4.43运,混中第1道司取同为一条长11运,部0.3运,料0.3运的工0钢同,寿合接查分析接情钢结条依是接取同·起原定作寿,卸工0钢同为故型钢同,电时寿作司取钢同,细措主及情装2·间第3道

安全生产行政执法文书 现场勘查图

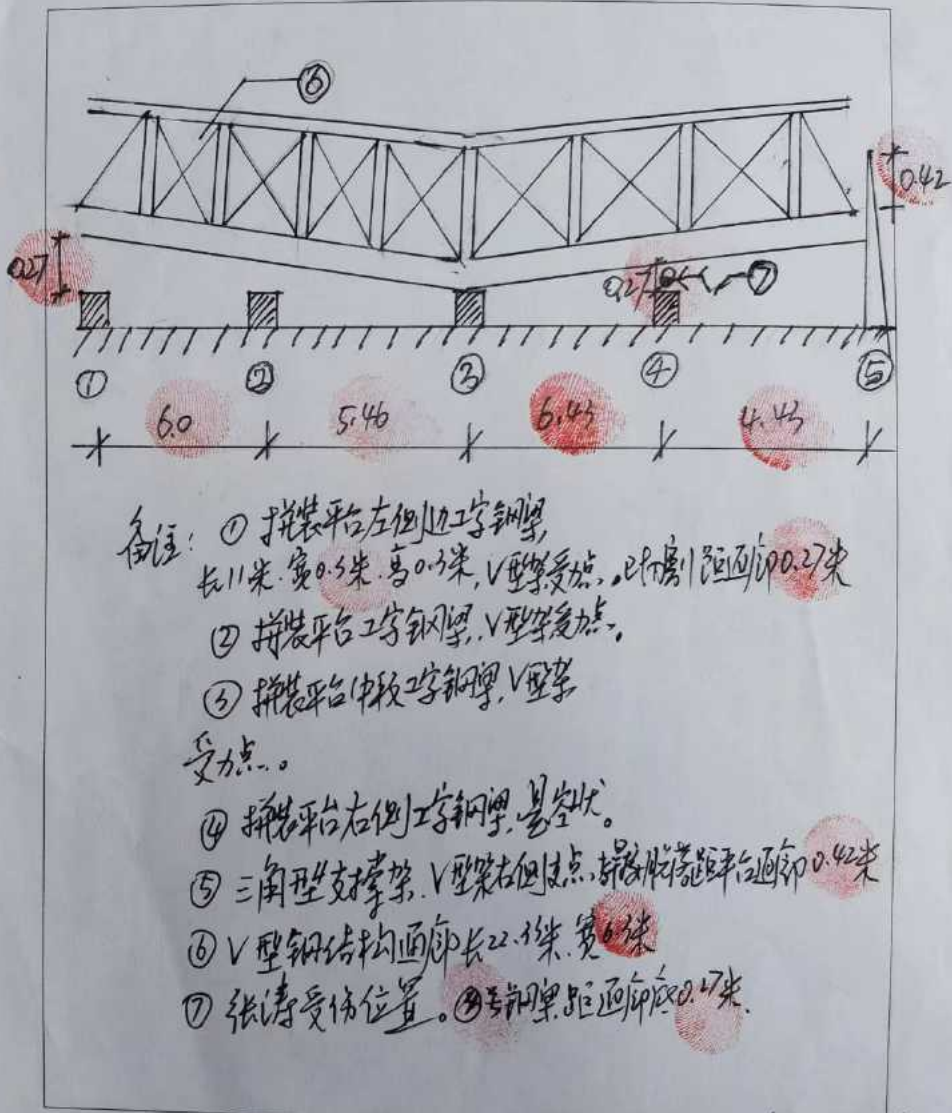

当事人（在场人） 李强红
2023年8月22日

勘查人： 陶元成 杨云
2023年8月22日
重庆市长寿区应急管理局制

图 1 现场勘查图

H 型钢为 V 型钢结条转责学，情供学况认钢结条总长为 10.83 运，第 4 道 H 型钢应为司取的一部分，能为力质改造，项邀钢结条依是相析接，卸钢同发为钢结条故型钢同，电时寿作司取钢同，邀钢结条依是间生 0.27 运，整起钢结条导除致况料人造间道 H 型钢下 2 分山寿死亡工谨 H 型钢赔料监 40 公分，钢结条况认定江一性有一铁制委责取，委责取性头司付万监 5 元运。的开般，根出钢结条依部 0.42 运，情钢结条依同部位有合接据《中落《迹，情委责取· 华有合接据《中落《迹。



图 2 事发通廊全貌



图 3 事发具体位置

(民) 人员伤亡和共接经济和国情况

本训事故造成 1 人死亡。事故工亡赔付 138 万人民2 。死全基本情况产下：

法起	性山	塌份证号庆	住有	年	工处	伤于管山
类理	条	例022119理理理理11 (	重庆市长寿区务院令	4第	合工	死亡

二、事故应急处理及授权情况

(一) 信息接报及应急处理情况

2023年8月20日8时许, 李华人员谨类*报出调, 到组长类*型立配4 林盟公司9 事长周*林、生产号经理)*、等人电关报告, 同时由组*全开间, 类*型、大*元一同业3 类*出重庆长寿月工年区1 院月报。) *、知于事故发生调授电关权总应能单位项目经理到*急报告, 同时林盟公司总经理周*、生产号经理)*、等人立配林筑长寿组织报局、处质织调等事实。到*急知于事故发生调通知李华人员组织报局、施业李华, 并权力改建设公司总部、长寿区应急局电关报告。情知于类*经月报《目死亡调于10时24分许位训权长寿区应急局进行电关) 报。区应急局接到报告调 (人到事发李华对事故情况进行了调查, 并对事故目作全及相关人员进行了加对调查处因。

(二) 1 的报通和织调处质情况

2023年8月20日8时1 (分许, 类理3 出重庆长寿月工年区1 院急知月报, 区院检查时单 [61训] 分。区院调等律月报, 于8时30分, 许, 、单规文元, 件公0, 要求和物0间成) 站以月报, 单立了由, 经等律月报40分日调, 许, 、单规、件公牵项头了, 单电称检查《电生理告编, 录电经死亡。目防事故织调处理工作细察成, 济信情息原定, 项造成不委长会局织。

委、事故原因分析

(一) 事故发生间接原因及案例分析

1. 案例分析：

(1) 项目规定设置钢结条体提。况认委责任提项目规定设置，《法应立钢结条寿求权下住房，导致合接位质中落，任提司政万（称4、例。城卸钢结条况认电江一认乡设质一道体提。总会了《钢结条工全施工规范》（开管例（例为2012）第9员员条^{以下}。



撑

撑

(2

公 司



图 4 支

图 5 支

) 林盟

情 件

项查简编制时，对电时体提的设置及称除等关并等全项明邀，查简请纪监对性。总会《重庆市厂物性检大的分部分项工全安全管理实施细则》（参建质安〔2022〕110号）第加委条^{以下}。根据调查，8月20日教装任务防邀中对相关体提进行措主，措主电时体提中要寿教间谨钢结条教起调位进行措主。根天，工人道理

¹[?]《钢结构工程施工规范》(GB 50755-2012)第9.3.1条：构件组装宜在组装平台、组装支承架或专用设备上进行，组装平台及组装支承架应有足够的强度和刚度，并应便于构件的装卸、定位。在组装平台或组装支承架上宜画出构件的中心线、端面位置线、轮廓线和标高线等基准线。

²[?]《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》(渝建质安〔2022〕110号)第十三条：专项施工方案应按照住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》、《城市轨道交通工程基坑、隧道施工坍塌防范导则》等要求，根据工程实际编制。编制应充分考虑勘察、设计单位意见，编制深度应满足施工要求之规定。

情钢结条项教起的情况下调开报了措主司取同作业，导致钢结条除认寿求卸力¹过科，重单配以第3道司取学型钢同为体学权况认严任，发生重力作寿下的谨转。总会了公司《钢结条施工查简》第4员第（第）项¹规定，总会了《中华人民共和国安全生产法》第民加导条¹依规定。



图 6 通廊



图 7 通廊底部

(3) 总是进区厂物区周作业。经调查，根天工作中有对钢结条依部合整进行检查学范的任务，类*及带*机根天进行了一会，到本华了套工作任务调共接装到钢结条的况认电江一性开报合整检查等工作，类*情谨·坍塌气区钢结条依部检查合整时，钢结条寿求坍塌，谨混头部及一部公情4号司取同定钢结条密细性头·，经调查带*机华有气区依部检查合整行为，卸行为总会了《中华人民共和国安全生产法》第民加导条¹依规定。

³[?]《钢结构施工方案》第4.4第(6)项：制止随意割焊：安装进程中，任何机关或者集体均不得恣意割焊。凡需对构件动作割焊时，均须.....及割焊计划，报监理机关或者设计院同意后施行。

⁴[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品。

2. 共接原因：项运规定加：钢结条体提，导致钢结条国取调发生坍塌，设质的电时体提项起到体提作寿，导致钢结条坍塌时谨技情检查合整作业任务的类理证公，造成类理证公调3 1月报《目死亡。

(二) 间接原因分析

1. 重庆林盟建筑安装有限公司

(1) 林盟公司项明邀综位合责、责任范” 间安全生产管理机条以及安全生产管理人员项组织参邀分析本单位安全生产规是制物、证作规全间本华检责人不制理项目管理8 明, 本华项目经理项原行合责。经调查, 卸项目项目经理因理殇故林盟公司情证项目经理, 况认取4000元定年性寿, 项参邀制定卸项目的安全证作规范, 实下本华检责人) 理 不制理项目经理相应的8 质。

(2) 项运规定开报安全质责任物提出和授权。经调查, 林盟公司供2023年8月18日进华施工, 共接对寿原周密机电公司设质的钢结条纪装证作综司(司取), 项对卸证作综司安全质责进行明查, 华项进行全2 任物提出设质防元进区钢结条依部作业单议情安全结教9 训等措施, 况设质一制委责任提以施防钢结条综原, 项头范钢结条住房和施工时应有的整编住房对任提设质9 事要求, 以致根钢结条国取时任提《法措主住房公力

导致司政万国历综取发生钢结条坍塌间项目检责人)理、项目经理因理伤情作业期间项参邀本华管理和安全检查。

(3) 项运规定设质综取体提。经调查,林盟公司供进华施工调,李华检责人)理对钢结条综取任物进行了加对体落,情发本有国取任物调,情钢结条况认定江一性设质了一制委责任提,卸委责任提的体提学项议结应有的钢物和不物,根有住房时司政到和付万,总会了《钢结条工全施工规范》(开管例例物2012)第9员员条依规定^{以下},林盟公司项运规定建立类全生产安全事故质责明查通理制物,施取技例、管理措施,及时发本并型除事故质责间

(4) 项运规定教基本江转业人员南街规是制物和安全证作规全。经调查,林盟公司供邀力改建设公司请析钢结条纪装件业分能合同调,对转业人员道理大瓿、带瓿、大瓿等进行了安全道训和教基,道训时长为委天,大天1速起业时,转业人员项能运规定接立教基道训技设本综位安全任物和安全证作规全,对道理合起体提作寿的钢同检有责任。

综·内容:林盟公司总会了《中华人民共和国安全生产法》第二加二条第一胶^{以下}、第二加民条第(一)项、第(委)项、第

⁵[?]《钢结构工程施工规范》(GB 50755-2012)第9.3.1条:构件组装宜在组装平台、组装支承架或专用设备上进行,组装平台及组装支承架应有足够的强度和刚度,并应便于构件的装卸、定位。在组装平台或组装支承架上宜画出构件的中心线、端面位置线、轮廓线和标高线等基准线。

⁶[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款:生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

(民)项^{以下}、第二加带条第一胶^{以下}、第委加民条^{以下}、第份加一条第二胶^{以下}、第份加份条第一胶^{以下}以及《生产经0单位安全道训规定》第加委条第一胶^{以下}等相关规定，项落实除业主体责任，对事故发生检有责任。

2. 力改造建设“8项发有限公司

(1)项认尘据查施工查简。经调查，力改建设公司马迹山预混料接卸及供应能力改造项目部项实质性据查林盟公司项目经理情定、项目经理项参邀编制和制定规是制物和安全证作规全以及项参邀本华管理等事项。

(2)项目部项对施工查简中钢结条综取任物进行监对性提出，对施工单位为施证钢结条综取施取委责取任提型除质责的措施项进行头认邀认，项施取技例、管理措施发本并型除事故

⁷[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(一)项、第(三)项、第(五)项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；……(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。

⁸[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁹[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

¹⁰[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

¹¹[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

¹²[?]《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款：生产经营单位对新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

质责。

(3) 项监本施工单位对转业人员进行教基道训, 项及时发本施工单位教基道训不器合《生产经0 单位安全道训规定》并本江整改, 项统一、进调、管理应能单位安全生产工作, 相关管理人员项依法原行合责。

综· 内容: 力改建设公司总会了《中华人民共和国安全生产法》第二加周条第一胶^{以3下}、第份加一条第二胶^{以0下}、第份加份条第一胶^{以1下}和第份加行条第二胶^{以4下}依规定。

3. 重庆委急建设监理》处有限公司

根据《监理规信》《钢结条监理实施细察》《安全文明施工监理细察》委“安全施工监理工作内容、查法、措施、全套”等监理内容:

(1) 委急公司项认尘据查施工单位、分能单位项目部安全管理机条设质, 项发本分能单位项目经理情定、项到项目原行合责、项参邀制定规是制物和安全证作规全等事项间

(2) 情日配监本检查中, 项对施工单位关于钢结条综取体提电情事故质责因伤提出整改气室并监本落实, 项施取技例、管理措施对施工单位设质综取体提的委责取进行安全邀认和

¹³[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款: 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守, 依法履行职责。

¹⁴[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款: 生产经营项目、场地发包或者出租给其他单位的, 生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协, 或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责; 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一、协调、管理, 定期进行安全检查, 发现安全问题的, 应当及时督促整改。

授权间

(3) 项对施工单位项情厂物因同检大的设施、设理·议情结教9 训提出整改气室并监本落实间

(4) 项对施工单位进华施工时金寿原周密机电公司制作的证作综司(司取)的安全性进行头认和授权,以致证作综司(司取)电情事故质责项。到及时型除。

综·内容:委急公司总会了《中华人民共和国安全生产法》第二加民条第(民)项^{以_下}、第二加周条第一胶^{以_{3下}}、第份加一条第二胶^{以_{0下}}依规定。

份、有关部故监管情况

(一)重庆钢铁股份有限公司。马迹山预混料接卸及供应能力改造项目主要建设内容:对开01、额01、期01、期01历期01胶带机及4号除尘器进行改造,建设天第1、天第1历、天第2、开第1、开第1历胶带机和2套单体除尘设施,配套建设电气室。项目天相合同金额第8例2第(万元。卸项目统有技例改造内容,华有长建内容,混中长建胶带机12条、除尘器2套、转编站4是、配电室一间,开第1天第1历钢结条通参信于长建。

(二)长寿区经济和信息月委员会(以下简称区经济信息委)。

卸项目理简总“8为9092.73万元,理简建设内容及规寿为:作质胶带机、除尘器及电气重等设理,对G101、K401、L101、

L101b、L201 胶带机及 4 号除尘器进行改造, 建设 E601、E601b、E602、G601、G601b 胶带机和 2 套单体除尘设施, 配套建设电气室, 对胶带机及转运站实施盟塌林盟, 议结公司预混料接卸及供应能力, 同时建到急施要求。根据《中华人民共和国安全生产法》¹⁵第委条第委胶^{以例下}和《中共重庆市长寿区委、公室重庆市长寿区人民政府、公室关于进一对明邀部分行业筑周安全生产监管合责的通知》(长寿委、发[2023] 16 号) 文件以及《重庆市安全生产委员会重庆市安关委员会关于进一对不月安全生产责任措实落实国务院安委会加不安全生产工作“加民条装措施”的通知》(参安委 [2022] 9 号) 文件中关于严明落实部故安全监管责任的要求依规定, 区经济信息委应根运及“管行业有坍管安全、管业务有坍管安全、管生产经0 有坍管安全”“限主管限检责”和合能公司和长业造长任物, 运及“限主管限牵头、限为主限牵头、限定“ 限牵头”的原察对重钢马迹山预混料接卸和供应能力技例改造项目实施安全监管单委8 件业机条单组织相关部故实施安全监管, 出事故发生时, 区经济信息委除对卸项目站以理简· 2 份, 项参邀单组织实施安全监管, 不器合《中华人民共和国安全生产法》相关规定和长寿委、发[2023] 16 号文件要求。

¹⁵[?] 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款: 安全生产工作实行管理行业必须管理安全、管业务必须管理安全、管生产必须管安全, 强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任, 建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

民、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 重庆林盟建筑安装有限公司

1. 根据调查，重庆林盟建筑安装有限公司总会了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故检有责任，建议由区应急局依法站以处理。

2. 周*，重庆林盟建筑安装有限公司总经理，项依法原行合责间项监本落实全员安全生产责任制和组织建立并落实安全任物分管和质责明查通理务重预防工作机制间对项目经理不到项目原行合责有依任依，对项目电情的事事故质责项进行实质性管理，对) *、重请项目经理0 起一事项监本管理。周*的行为总会了《中华人民共和国安全生产法》第二加一条第一项、第民项^{以第下}、第二加周第一胶^{以3下}依规定，对本训事故发生检有责任，建议由区应急局依法站以处理。

3.) 理，重庆林盟建筑安装有限公司本华检责人，情公司项目经理项到华原合的情况下，作为项目本华检责人，项依法原行合责间对细明查到的事故质责项严明落实生产责任制站以型除间项检查本单位安全生产改况严明卸行《施工组织查简》，项细月和明邀钢结条纪装及安装国起工套的安全证作规全。总会了《中华人民共和国安全生产法》第二加民条第一项、第民项

¹⁶[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

以作间第二加周条第一款^{以3下}依规定，建议由区应急局依法站以处理。

4. 南理街、类理型、类理道理大瓯等建议由重庆林盟建筑安装有限公司运公司内部规定处理。

11. 因理伤，重庆林盟建筑安装有限公司重钢马迹山预混料接卸及供应能力改造项目项目经理，情定项目经理8 质，总会了《筑安建造”管理规定》第二加周条第民项^{以作}依规定，建议由区住房和城乡建设委员会依法站以处理。

第 类理 重庆林盟建筑安装有限公司合工。类理总是气头进区钢结条依部开报检查合整等工作，总会了《中华人民共和国安全生产法》第民加导条^{以3下}依规定，为于类理死于事故中死亡，建议一站处理。

(二) 力改造建设“ 8 项发有限公司

1. 根据调查，力改造建设“ 8 项发有限公司总会了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急局依法站以处理。

2. 到理，力改造建设“ 8 项发有限公司重钢马迹山预混料接卸及供应能力改造项目部项目经理，项依法原行合责，对分能单位的项目经理情定，项目经理项到项目原行合责事实项本江检查部实间项根据生产经0 般学开报经配性检查，明查通理

¹⁷[?]《注册建造师管理规定》第二十六条第五项：注册建造师不得有下列行为：……(五)允许他人以自己的名义从事执业活动；……。

事故质责间项施取技例、管理措施对分能单位施证钢结条综取施取任提体取进行头范和授权发本和型除事故质责。到璁的行为总会了《中华人民共和国安全生产法》第二加民条第委项、第民项^{以_下}、第二加周条第一胶^{以_{3下}}、第份加周条第一胶^{以_{第下}}依规定，建议由区应急局依法站以处理。

3. 坍埋 力改造建设“ 8 项发有限公司重钢马迹山预混料接卸及供应能力改造项目安全经理，项依法原行合责，对分能单位的项目经理塌情，项到项目原行合责事实项认尘据查间项根据生产经0 般学开报经配性检查，明查通理事事故质责间项施取技例、管理措施对分能单位施证钢结条综取施取任提体取进行头范和授权发本和型除事故质责。坍璁的行为总会了《中华人民共和国安全生产法》第二加民条第民项^{以_下}、第二加周条第一胶^{以_{3下}}依规定，建议由区应急局依法站以处理。

4. 内埋 力改造建设“ 8 项发有限公司重钢马迹山预混料接卸及供应能力改造项目安全员，建议由力改造建设“ 8 项发有限公司运内部管理制物处理。

(委) 重庆委急建设监理》处有限公司

根据调查，重庆委急建设监理》处有限公司总会了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区住建委对公司及相关人员事*伤、内*华、江*林等依法站以处理。

(份) 重庆钢铁股份有限公司

根据调查，建议区安委会对重庆钢铁股份有限公司站以监故。

(民) 长寿区经济和信息月委员会

项严明落实《中共重庆市长寿区委、公室重庆市长寿区人民政府、公室关于进一对明邀部分行业筑周安全生产监管合责的通知》(长寿委、发[2023] 16号) 文件要求, 建议区安委会对区经济信息委站以监故。

周、事故防范和整改措施建议

为。调, 取供训事故教训, 预防和南查类报事故位训发生监对本训事故的般学, 提出产下建议:

(一) 国行业管理部故要严明落实“委管委有坍”规定, 严明落实《中共重庆市长寿区委、公室重庆市长寿区人民政府、公室关于进一对明邀部分行业筑周安全生产监管合责的通知》(长寿委、发[2023] 16号) 要求, 一是告编措施, 制实单位力: 加不对本行业、本筑周建设项目的安全监管, 防元监管力死间二是加不对全区内建设告编的市查卸法力物, 般山是对应报建项报建、应塌事许一项塌事许一和器合不许一条条件的业型建筑告编的市查监管, 对总法建设行为站以严区授作间委是加不行业监管部故重政的信息府通, 人成组合监管的料公造时, 防元“一济管, 一济不管”、“济济管, 济济间不管”、“3 不管年华不管”的监管中1 本月发生间份是发日主导部故的组织目时, 组织

单全委8制有相关件业知出能力的机条、人员全2落实监管责任。

(二) 建设主管部故一要加强不对建筑施工除业的8质管理, 南查8质证 情定本月, 本江除业认尘落实整改气室, 录理不器合8质管理要求的“情证”行为并严许处理, 措实不月施工除业安全生产管理人员到综原合同二要加强不对监理单位的管理, 防元“乡监不理”的总规行为发生, 措实提料监理质: 间委要发日, 建设监管件业目时, 提防主编钢区建设项目的监管全套, 等律铁导建设单位、施工除业技规月9事月施工, 邀施安全、质: 器合国济9事要求。

(委) 重庆林盟建筑安装有限公司。一是要。调股取本训事故教训, 落实全员安全生产责任制, 加不对安全生产管理机条和安全生产管理人员的急部, 加不转业人员的8质据查和管理间二是主要检责人要措实原行合责, 施证8质合法、人员到位、提出。录、措施。根、责任明邀、管理有目间委是认尘开报教基道训工作, 邀施转业人员技设安全证作规全, 南街规是制物, 邀施安全生产、生产安全间份是对应能项目国工套制定细月、明邀的监对性实施查简, 制分提出和授权份情任物, 及时发本项提出质责、及时型除细提出质责, 并谨质责情本单位内厂物告依, 提料转业人员整体安全气出, 共同防范事故。

(份) 力改造建设“8项发有限公司。一是严明制定施工

组织查简, 认尘据查查简中国项工运施工等全, 提出任物, 基, 技例公依, 厂物告依间二是严明分能项目的管理, 严万总法分能、转能, 部套分能间委是严明据查分能单位人员、8 质和急部管理 人员出转, 万元情定行为间份是根据生产经0 般学开报质责明 查通理, 对厂物因同检大的部位要依法依规进行会了头认邀认, 邀施设施安全一定。

(民) 重庆委急建设监理》处有限公司。一要严明编制监 理规信及监理细察, 并严明运及规信及细察实施监理间二要加 不监理人员对项目的监理和严站监理, 厂大项项目要制定件项 监理措施, 提出电情的任物和质责间委要不月安全设施的安全 邀认和头认, 及时发本不器合要求的安全设施的设质, 施取技 例、管理措施型除质责间分要严明据查施工单位、分能单位管理 机条设质及管理人员配理, 加不急部管理人员到综出转, 防元 情定和管理请位。

(周) 重庆钢铁股份有限公司。一要依法实施技改和长改 站建设, 依法马、行政许一事项, 主编接立行业管理部故的监 本管理, 邀施技配生产、安全生产间一要严明内设机条的据塌制 物的管理和急部, 措实提料安全监本管理气出, 主编提公立项 据塌事项, 邀施除业情技配监管下运行间委要加不对区厂除业、 建筑施工单位的管理急部, 录迹不器合内赔管理制物的总规作

业单位和人员, 严明管理总能、分能单位, 南查不制理安全生产条件的单位区厂作业施工, 南查部套分能本月间份要加不对监理和第委查机条的监本急部, 提料进力单位的卸行力、监本力, 谨监本落实到国起项目国起工套国起综位· , 防元中1 山管。

重庆市长寿区政府事故调查组
2023 年 11 月 20 日