



马鞍山市雨山区人民政府

(/index.html)

www.masys.gov.cn

请输入搜索内容关键词

热门搜索：

首页 社保 (/site/search/6784001?fuzzySearch=true&sort=intelligent&orderType=0&platformCode=&siteId=6784001&isAllSite=true&keyword 就业 (/site/search/6784001?fuzzySearch=true&sort=intelligent&orderType=0&platformCode=&siteId=6784001&isAllSite=true&keyword (/公积金 (/site/search/6784001? fuzzySearch=true&sort=intelligent&orderType=0&platformCode=&siteId=6784001&isAllSite=true&keywords=%E5%85%AC%E7%A7%A

当前位置： 首页 (/index.html) > 雨山区应急管理局信息公开 (/xgk/opennessContent/?branch_id=57a3df762c262ea9a00aace2) > 事故通报 (/xgk/opennessContent/?

索引号：	080308493/202203-00011	组配分类：	事故通报
发布机构：	雨山区应急管理局	文 号：	无
成文日期：		名 称：	【事故调查报告】青岛啤酒（马鞍山）有限公司 “
关 键 词：	调查报告		告

【事故调查报告】青岛啤酒（马鞍山）有限公司“1·24”一般机械伤害事故调查

浏览次数：987

信息来源：雨山区应急管理局

发布时间：2022-03-16 11:28

字体大小：[大

2022年1月24日20时40分左右，雨山区采石街道境内青岛啤酒（马鞍山）有限公司死亡。

事故发生后，区政府主要领导，区应急管理局、雨山经开区等单位负责人第一时间根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（查处理办法》（省政府令第232号）的规定，区政府成立了以区政府常务副区长王维委、区人社局、区总工会、雨山公安分局、雨山经开区、采石街道为成员单位的“1组聘请工贸行业安全专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况


（一）涉事单位基本情况

青岛啤酒（马鞍山）有限公司（以下简称青岛啤酒公司），1999年3月11日成立，码：913405*****；经营范围包括酒制品生产，酒类经营，饮料生产，食品经雨山经开区管委会。


（二）事故现场基本情况

事故发生地点为青岛啤酒公司易拉罐生产线（3号线）码垛机操作区域（图1）。刘**，带班班长朱**。


码垛机生产线上线时间为2018年，系统采用的是OMRON（欧姆龙）的PLC控制系统，按照系统上预设好的程序，把包装啤酒逐层码垛到另一条辊道的托盘上。码垛机工作生产线，在码垛机工作时，严禁工作人员进入码垛机工作区域。为保证码垛机作业人员有一键急停按钮，在工作人员进入码垛机区域前，需按下一键急停按钮或在触摸屏操作装置，一旦有人开门进入，码垛机将自动停机，待进入人员出来后按下门边的复位按钮

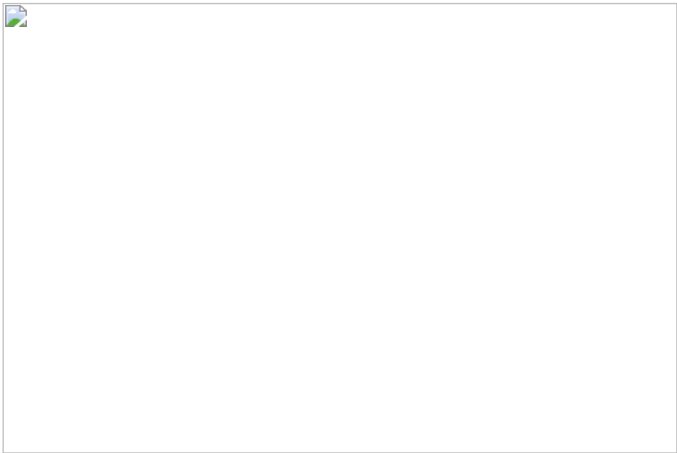

（图1：发生事故的青岛啤酒包装部3号线码垛机）



(图2：该图为码垛机操作控制箱急停按钮及触摸屏)




(图3：码垛机运行区域进出口隔离门位置，门右侧红色为复位按钮)

二、事故发生经过及应急救援情况


(一) 事故发生经过

2022年1月24日18时，青岛啤酒公司包装部码垛机操作员王**开始当天的晚班任务，导致生产线停止运行，需要人工进入码垛机运行区域进行处理，待问题处理后，按门旁的复位按钮，以恢复生产线运行。当晚事发前，王**因处理包装啤酒错位及托盘卡

18时54分，王**用左手按住复位按钮，右手用美工刀片将复位按钮卡住，使隔离（图4、图5），此时王**进入码垛机工作区域时，隔离门已不再能够联锁控制停机。



(图4：王**用美工刀片将复位按钮卡住的监控视频截图)

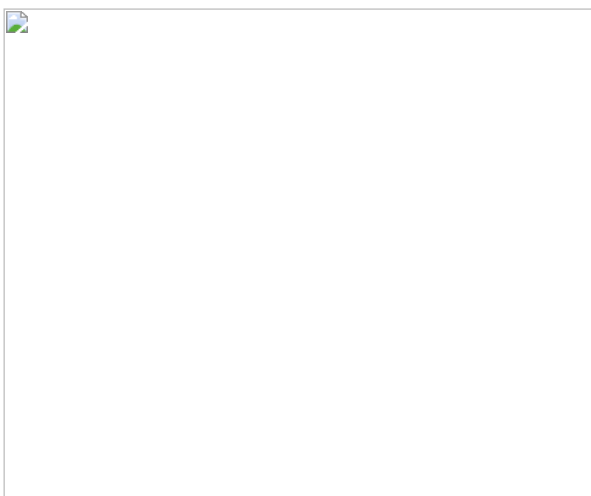

(图5：事故现场的美工刀片卡住复位按钮的细节特写)

20时41分，王**发现辊道上托盘被卡错位，导致设备停止运行，其未在控制台操作区域内，此时隔离门复位开关已被刀片卡住，联锁保护装置已失效，因此当隔离门打开机械臂，将托盘恢复正常运行位置，码垛机机械臂随即自行恢复运行，王**来不及躲闪

(二) 应急救援情况

20时46分，因生产线长时间停机，塑包机操作员王*过来查看发现王**已被压在托盘

20时47分，当班班长朱**来到现场后，将隔离门复位开关上的刀片取出，开启码垛机并向公司汇报。

21时03分，120救护车赶到现场对王**进行急救，并送往市十七冶医院救治，王**于

三、人员伤亡和直接经济损失情况

(一) 死亡人员情况

王**，男，45岁，本市雨山区采石街道芦场村人，身份证号码：340505*****

(二) 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故

四、事故过程分析

事故调查组特邀安全技术专家组通过现场勘查、调阅资料，经认真分析，形成以下

（一）事故过程分析

经现场调查分析，安全专家组分析事故经过如下：2021年12月24日20时41分，青岛道未正常传输到工艺设定位置，导致光电感应系统未检测到托盘定位信号，引发生产线作工王**在处理故障过程中，被码垛机机械手误判运行致死。

（二）分析结论

码垛机操作工王**安全意识淡薄，未严格执行已制定的规章制度及操作运维手册，理故障方便，前期又已人为的将隔离门设置的复位按钮利用插片强行按住，导致该保护

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因：

王**严重违章操作，在进码垛机工作区域前，未按操作流程先按急停按钮或在其他处卡住，导致两道安全保护装置均失效，后被码垛机机械臂运行挤压致死。

（二）间接原因：

1. 青岛啤酒公司安全生产主体责任落实不到位，隐患排查和风险辨识不精准，托全。员工安全教育培训不到位，职工安全意识薄弱，自我防护能力不强。

2. 包装部部长王**落实安全监管职责不到位，包装部设备点巡检及复核检查未有交对事故的发生负有主要责任。

3. 包装部安全员刘**开展危险源辨识和评估不到位，安全生产监督检查不够细致，落实，对事故发生负有重要责任。

4. 带班班长朱**在事故发生前曾发现王庆龙在码垛机区域违章操作，未及时制止，责任。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的分析以及处理意见

（一）建议免于追究责任的人员

青岛啤酒公司职工王**安全意识淡薄，违章作业，对这起事故发生负有直接责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

青岛啤酒公司包装部部长王**落实安全生产管理责任不到位，对事故的发生负有主七条的相关规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，事故调查组建

青岛啤酒公司包装部安全员刘**落实安全生产管理制度不到位，对事故的发生负有十五条的相关规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，事故调查组

青岛啤酒公司当班班长朱**对员工违章作业未有效制止，对事故的发生负有重要的相关规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，事故调查组建议区

（三）建议予以行政处罚的单位

青岛啤酒公司安全管理制度未有效落实，设备点巡检工作及复核检查未有效落实，不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的相关规定，依据《中华人民共和国应急管理》对青岛啤酒公司予以行政处罚。

七、事故防范措施及整改建议

1. 青岛啤酒公司要落实企业安全生产主体责任，完善和落实各项安全管理制度、程。要认真组织员工教育培训工作，以“事故分析会”、“事故反思教育会”等加强警
2. 青岛啤酒公司要认真开展纠正违章作业巡查、隐患排查和治理工作，加强对生保护措施，解决托盘前置工序质量管理问题，优化复位键存在强行复位等问题，通过增加
3. 各载体和相关单位和部门要认真总结该起事故发生的教训，突出重点行业领域和闭环整改要求，举一反三，防止同类事故再次发生。

[加入收藏](#) [关于我们 \(/content/column/6784055\)](#) [使用帮助 \(/content/column/6784056\)](#) [法律声明 \(/content/column/6784057\)](#) [隐私政策](#) |
[站点地图 \(/content/column/6784073\)](#)

主办单位：雨山区人民政府办公室 地址：安徽省马鞍山市雨山区湖西南路11号 电话：0555-2343563
皖ICP备05007477号 (<https://beian.miit.gov.cn/>)  皖公网安备 34050402000248号 (<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=34050402000248>)
网站标识码：3405040001 网站支持IPV6



(<http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0C341B90B4D52792E053022819AC636E>)



(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=3405040001&url=https%3A%2F%2Fwww.masys.gov.cn%2F)