



思南县人民政府

www.sinan.gov.cn
思南县人民政府办公室.政务



请输入关键字搜索

搜本站

搜全

[首 页](#) [新闻中心](#) [政务公开](#) [解读回应](#) [网上服务](#) [互动交流](#) [政府数据](#) [走进思南](#) [专题专](#)

您当前所在的位置：[首页](#) > [专题专栏](#) > [热点专题](#) > [安全生产专栏](#)

思南思唐“10•2”一般沉船事故调查报告

时间：2026-03-31 14:50:26 来源：思南县应急管理局 点击量：54次

字号：大 中 小



思南思唐“10·2”一般沉船事故

调查报告

思南思唐“10·2”一般沉船事故调查组
2025 年 12 月



目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故相关工程项目概况	2
(二) 事故相关责任单位概况	3
(三) 事故相关单位情况	4
(四) 公司关联情况	5
(五) 事故相关责任单位安全管理情况	5
(六) 事故船舶、驾驶人及载入情况	7
(七) 事故发生经过	10
(八) 事故现场及当天水文、天气情况	12
(九) 死亡人员和直接经济损失	12
(十) 船舶检测勘验情况	13
二、事故应急救援处置、善后处置和应急处置评估情况	13
(一) 事故信息接报及响应情况	13
(二) 事故应急救援处置情况	14
(三) 事故善后处置情况	15
(四) 事故应急处置评估	16
三、事故原因分析	16
(一) 死亡原因	16



(二) 直接原因	16
(三) 间接原因	16
四、事故有关责任单位、监管部门和街道办事处存在问题	17
(一) 事故有关责任单位	17
(二) 有关监管部门	17
(三) 有关街道办事处	18
(四) 思南县水上安全联合巡逻工作机制运行情况。	19
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	19
(一) 建议由公安机关按司法程序处理人员	19
(二) 建议由县纪委监委问责处理的公职人员	20
(三) 对有关责任单位及责任人员的处理建议	20
(四) 对有关街道办事处、监管部门的处理建议	21
六、事故防范 measures 和整改建议	22
(一) 加强建筑施工安全，深化事故隐患整治	22
(二) 压实水上安全责任，健全齐抓共管机制	23
(三) 强化联合巡逻机制，提升应急处置能力	23
(四) 深化航道通行治理，严格安全风险管控	24



思南思唐“10·2”一般沉船事故 调查报告

2025年10月2日10时55分许，思南县思唐街道办事处江星村柏杨湾组乌江河段发生一起一般沉船事故，造成1人死亡，直接经济损失152万元。

事故发生后，市委副书记、市长穆嵘坤同志作出批示：请思南县全力搜救，依法严查严管，请各地过细抓好水上交通联巡机制落实，确保涉水交通安全。市公安、应急、交通、水务等部门立即赶赴现场指导搜救工作。县人民政府主要领导、相关分管领导第一时间赶赴现场指挥调度搜救。当日下午，县人民政府迅速召开安全生产紧急调度会，对全县安全生产工作进行再安排再部署。10月2日，市安委会办公室对该起事故的调查处理工作进行挂牌督办。

10月3日，县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《贵州省乡镇自用船舶安全管理办法》等有关法律法规规定，成立了县人民政府分管领导为组长，县政府办、县应急管理局、县交通运输局、县农业农村局、县公安局、县水务局、县总工会、思唐街道办事处等单位相关人员为成员的事故调查组，并邀请县纪委监委、县人民检察院、关中坝街道办事处参加，开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和分析论证，



查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范整改措施和整改建议。

经调查认定，思南思唐“10·2”一般沉船事故是 1 起因企业临聘工人驾驶自用船违规超员载人航行、人员乘坐分布不合理致船首进水船舶沉没，相关企业安全责任落实不到位，属地政府和有关部门安全监管不到位，造成的一般水上交通安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关工程项目概况

（1）思南县城污水处理二期工程建设项目（二期扩容）（以下简称：污水处理二期）。该工程项目于 2023 年 9 月 25 日经铜仁市发改委批准（铜发改生态农业〔2023〕161 号）立项，项目编码：2309-520600-04-01-957771；项目业主单位：思南县水务投资有限责任公司；项目建设地点：思南县关中坝街道办事处扑鱼塘村；项目建设性质：扩建；项目主要建设规模及内容：新建 3000m³/d 的污水处理设施，对近期 3000m³/d 的污水处理设施进行提升改造，项目建成后思南县城二期污水处理工程总规模达 6000m³/d；项目总投资 2790.28 万元。该工程已完工，待验收。

（2）思南县城污水处理三期工程（以下简称：污水处理三期）。该工程项目于 2022 年 12 月 20 日经铜仁市发改委批准（铜发改生态农业〔2022〕230 号）立项；项目编码：2208-520624-04-01-244389；项目建设地点：思南县思唐街道大同村。项目主要建设规模及内容：新建规模为 20000m³/d 的污水处



理厂1座,新建厂外主管网 4094m, De160-De200 出户管 79257m, De300 及以上埋地管 39662m 及相关配套设施。项目总投资: 38633.50 万元,目前正在施工建设。

(二) 事故相关责任单位概况

1.江苏龙岱环保集团有限公司。污水处理二期和污水处理三期的设备采购安装维护的施工单位。公司成立日期: 2010 年 07 月 05 日; 法定代表人: 龙某; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 注册资本: 5800 万元; 住所: 宜兴市高塍镇。持有营业执照^①、建筑业企业资质证书^②、建筑施工企业安全生产许可证^③, 具有承包资质。

2.思南县供水有限责任公司。污水处理二期和污水处理三期的总施工单位。公司成立日期: 1982 年 05 月 11 日, 类型: 有限责任公司(国有独资); 法定代表人: 邵某某; 住所: 贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处。公司持有营业执照^④、建筑业企业资质证书^⑤、安全生产许可证^⑥, 具备承包资质。

3.贵州邦信智能科技有限公司。污水处理二期的设备采购安

① 营业执照统一社会信用代码: 91320282xxxxxxxx45; 登记机关: 宜兴市行政审批局。经营范围: 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 环境保护专用设备制造, 环境保护专用设备销售; 水污染治理, 专用设备修理; 普通机械设备安装服务等。
② 建筑业企业资质证书编号: D232xxxx86; 有效期: 2025 年 12 月 29 日; 资质等级: 特种工程(结构补强)专业承包不分等级; 发证机关: 江苏省住房和城乡建设厅; 发证日期: 2020 年 12 月 31 日。
③ 建筑施工企业安全生产许可证编号: (苏) JZ 安许证字(2022) 01xxx6; 有效期: 2025 年 12 月 29 日; 发证机关: 江苏省住房和城乡建设厅; 发证日期: 2022 年 12 月 30 日。
④ 营业执照统一社会信用代码: 91320282xxxxxxxx45; 登记机关: 思南县市场监督管理局。经营范围: 检验检测服务、自来水生产与供应、建设工程施工, 安防设备销售, 住宅水电安装维护服务、普通机械设备安装服务、五金产品零售, 水质污染物监测及检测仪器仪表销售, 电子专用设备销售, 环境监测专用仪器仪表销售等。
⑤ 建筑业企业资质证书编号: D3520xxxx8; 有效期: 至 2029 年 01 月 10 日; 资质类别及等级: 水利水电工程施工总承包贰级, 市政公用工程施工总承包贰级; 发证机关: 铜仁市住房和城乡建设局。
⑥ 安全生产许可证编号: (黔) JZ 安许证字(2019) 06xxx3; 有效期: 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日; 发证机关: 贵州省住房和城乡建设厅。



装维护的承包单位。公司成立日期：2020 年 03 月 26 日；法定代表人：张某某；住所：贵州省贵阳市白云区麦架镇。公司持有营业执照^⑦。

（三）事故相关单位情况

1.思南县水务投资有限责任公司。污水处理二期和污水处理三期的业主单位。公司成立日期：2012 年 04 月 18 日；类型：有限责任公司（国有控股）；法定代表人：周某某；住所：贵州省铜仁市思南县关中坝街道。公司持有营业执照^⑧。

2.江苏华立电气科技有限公司。污水处理二期和污水处理三期的电气控制柜设备的供货单位。分别于 2024 年 8 月 29 日和 2025 年 7 月 2 日，与江苏龙岱环保集团有限公司签订《工矿产品购销合同》（思南县城污水处理二期工程建设项目：思南县城污水厂控制柜）和《工矿产品购销合同》（思南三期项目电气控制柜）。公司成立日期：2009 年 04 月 20 日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：施某某；住所：宜兴市和桥镇智造园。公司持有营业执照^⑨。

3.山西华煜晋泰电气安装有限责任公司。污水处理二期和污水处理三期的电气控制柜设备的安装维护单位。长期与江苏华立

⑦ 统一社会信用代码：91520102xxxxxxxx0L，登记机关：贵阳市白云区市场监督管理局；发证日期：2024 年 12 月 16 日；经营范围：机械电气设备销售，生态环境监测及监测仪器仪表制造及销售，普通机械设备安装服务，水污染防治，水环境污染防止服务，气体压缩机制造及销售，环境应急检测仪器仪表制造及销售等。
⑧ 统一社会信用代码：91520624xxxxxxxx7Y，登记机关：思南县市场监督管理局；发证日期：2024 年 11 月 12 日；经营范围：水利基础设施及配套项目建设和经营管理，水、土壤综合治理，发电水利项目对外经济技术合作，水利领域及其它水利项目投资和经营管理，土地综合服务。
⑨ 统一社会信用代码：91320282xxxxxxxx8N，登记机关：宜兴市行政审批局；营业期限：2009 年 04 月 20 日至 2039 年 12 月 31 日；经营范围：智能基础制造装备制造及销售，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备制造及销售，配电开关控制设备研发，机械电气设备制造，电气设备修理及销售，环境保护专用设备制造及销售等。



电气科技有限公司有电气控制柜设备安装维护的业务往来，受江苏华立电气科技有限公司口头委托，派遣本公司的蔺某某和张某某 2 到污水处理二期和污水处理三期安装维护设备。成立日期：2019 年 03 月 04 日；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：张某某 1；住所：洪洞县堤村乡。公司持有营业执照

（四）公司关联情况

思南县水务投资有限责任公司是污水处理二期和污水处理三期的业主单位，思南县供水有限责任公司是污水处理二期和污水处理三期的总施工单位。贵州邦信智能科技有限公司通过招投标形式从思南县供水有限责任公司承包了污水处理二期的设备采购及安装项目，然后将部分设备采购及安装项目分包给江苏龙岱环保集团有限公司。江苏龙岱环保集团有限公司通过招投标形式中标了污水处理三期的设备采购及安装项目，并将污水处理二期和污水处理三期的电气控制柜设备向江苏华立电气科技有限公司采购，江苏华立电气科技有限公司联系山西华煜晋泰电气安装有限责任公司共同派遣 3 名劳务人员到污水处理三期安装维护控制柜设备，3 名劳务人员工资由江苏龙岱环保集团有限公司实际支付。

（五）事故相关责任单位安全管理情况

⑧ 统一社会信用代码：911410266666666666Y；登记机关：洪洞县行政审批服务管理局；营业期限：2019 年 03 月 04 日至长期；经营范围：电气安装服务，电气设备销售，电气设备修理，机械电气设备销售，环境保护专用设备销售，普通机械设备安装服务，通用设备修理，专用设备修理，电子，机械设备维护（不含特种设备）等。



1.江苏龙岱环保集团有限公司。一是设备采购安装维护工程承包情况。2024年8月，在贵州邦信智慧科技有限公司处承接污水处理二期的设备采购安装维护部分业务，双方签订《设备采购合同》。2025年1月，通过招投标方式中标了污水处理三期的设备采购安装维护项目建设，与思南供水有限责任公司签订有《设备采购及安装合同》。二是安全管理机构及人员情况。公司常驻人员（含劳务派遣）10人左右，分别明确了两个项目设备安装维护管理的负责人。三是安全管理制度建立情况。未制定设备安装安全管理制度和操作规程。

2.思南县供水有限责任公司。一是项目承包情况。公司通过投标方式先后中标污水处理二期和污水处理三期的总承包建设工程，分别于2023年3月13日和2024年3月2日，与思南县水务投资有限责任公司签订《思南县城污水处理三期工程建设项目（勘察、设计、施工及设备采购）EPC总承包建设项目工程总承包合同》和《思南县城污水处理二期工程建设项目（二期扩容）建设工程施工合同》。二是安全管理机构建立及人员情况。公司总计7人，其中：总经理1人，副总经理1人，其他人员5人，公司设立安全部、综合部、市场部、生产部。2023年3月19日和2024年4月1日分别成立污水处理三期和污水处理二期项目部，建立了污水处理三期和污水处理二期安全生产管理机构，明确各岗位安全职责。三是安全管理制度建立情况。公司2024年5月28日制定并印发了《思南县供水有限责任公司安全生产管



理制度》，2023年3月15日和2024年3月15日分别制定了污水处理三期和污水处理二期《安全生产专项施工方案》，建立了项目施工安全管理制度和安全规程。

3.贵州邦信智能科技有限公司。一是设备采购安装维护工程承包情况。2024年6月，通过投标方式中标污水处理二期的设备采购安装维护项目建设，与思南县供水有限责任公司签订《思南县城污水处理厂二期工程建设项目（二期扩容）设备采购合同》。二是分包情况。2024年8月，将污水处理二期的设备采购安装维护部分项目分包给江苏龙岱环保集团有限公司，双方签订《设备采购合同》。三是安全管理制度建立及人员情况。公司常驻项目管理人员1人，制定了《思南县污水处理二期（改扩容）设备安装施工技术方案》，在方案中明确了设备安装施工安全管理措施。

（六）事故船舶、驾驶人及载人情况

1.事故船舶情况。船主：袁某某1；船名：关中坝自038；船舶种类：自用船；船体材料：钢质；船长：8.52米；型宽：1.26米；型深：0.5米；干舷：170毫米；主机型号：常柴牌ZS11事故船舶柴油机；主机功率：16.2KW；主机生产日期：2012年10月；核定乘员（含驾驶人员）：3人；建造日期：2013年09月；航行区域：关中坝附近水域；所属乡镇：关中坝街道办事处。初次检丈日期：2015年7月1日，初次检丈单位：思南县关中坝街道办事处；近期检丈时间：2025年3月11日，近期检丈单



位：思南县人民政府关中坝街道办事处。



事故船舶打捞上岸后状况图

2.事故船舶驾驶人情况。姓名：袁某某 1，男，汉族，家住：贵州省思南县关中坝街道办事处，身份证号码：52222519*****78。经思南县关中坝街道水上安全办公室审核批准具有“关中坝自 038”船舶驾驶资格，持有《贵州省乡镇自用船舶登记证书》（证书内容中包含驾驶员资格情况），发证单位：思南县关中坝街道办事处；发证日期：2015 年 7 月 1 日；签注单位：思南县关中坝街道水上安全办公室；签注日期：2015 年 7 月 1 日。同时也是“关中坝自 038”船主。

3.事故船舶载人情况

事故船舶“关中坝自 038”核定乘员（含驾驶人）3 人，当日实际乘载 7 人。



(1)袁某某 1,男,汉族,身份证号码:52222519*****78。
家住:贵州省思南县关中坝街道办事处,江苏龙岱环保集团有限公司
公司临聘杂工,工资由江苏龙岱环保集团有限公司发放。系事故
船舶船主兼驾驶人。

(2)袁某某 2,男,汉族,身份证号码:52222519*****37。
家住:贵州省思南县关中坝街道办事处,江苏龙岱环保集团有限
公司临聘杂工,工资由江苏龙岱环保集团有限公司发放。系事故
船舶撑船人员。

(3)蔺某某,男,汉族,身份证号码:14262519*****71,
家住:山西省洪洞县堤村乡,系山西华煜晋泰电气安装有限责任
公司电气设备安装维护人员。被派遣到江苏龙岱环保集团有限
公司污水处理三期安装维护设备,工资由江苏龙岱环保集团有
限公司实际支付。在本次事故中落水死亡。

(4)张某某 2,男,汉族,身份证号码:14262519*****12,
家住:山西省洪洞县堤村乡,系山西华煜晋泰电气安装有限责任
公司电气设备安装维护人员。被派遣到江苏龙岱环保集团有限
公司污水处理二、三期工程项目安装维护设备,工资由江苏龙岱
环保集团有限公司实际支付。

(5)凌某,男,汉族,身份证号码:32028219*****1X,
家住:江苏省宜兴市高塍镇,系江苏华立电气科技有限公司联系
的电气设备安装维护人员,被派遣到江苏龙岱环保集团有限公司
污水处理三期工程项目安装维护设备,工资由江苏龙岱环保集团



有限公司实际支付。

(6) 张某某 3, 男, 汉族, 身份证号码: 32132119*****13, 家住: 江苏省宿迁市宿城区龙河镇, 系江苏龙岱环保集团有限公司焊接施工人员, 被公司安排到污水处理二、三期工程项目施工。

(7) 张某某 1, 男, 汉族, 身份证号码: 32132119*****18, 家住: 江苏省宿迁市宿城区龙河镇, 系江苏龙岱环保集团有限公司焊接施工人员, 被公司安排到污水处理二、三期工程项目施工。

(七) 事故发生经过

2025 年 9 月 29 日, 江苏龙岱环保集团有限公司驻污水处理二期建设(已完工待验收)负责人龙某某, 安排公司驻污水处理三期建设负责人张某某 2, 在国庆期间处理贵州邦信智慧科技有限公司反馈的污水处理二期的设备维护问题, 维护好后待 2025 年 10 月 10 日验收。张某某 2 交待张某某 3 找人去维护, 最后张某某 3 安排张某某 2 找几个工人去做。

10 月 2 日 7 时 10 分许, 张某某 2 打电话给袁某某 2, 让他联系袁某某 1 一起到污水处理三期处施工。袁某某 2 联系到袁某某 1 后, 袁某某 1 驾驶“关中坝自 038”钢质自用船上袁某某 2 从关中坝街道办事处扑龟塘村庙林沟组(位于乌江东岸)出发, 船舶航行快到污水处理三期(位于乌江西岸)时, 看到张某某 2 和蔺某某、凌某、张某某 1、张某某 3 已在岸边等待, 当船舶靠岸后, 张某某 2 就说我们今天到污水处理二期(位于乌江东岸)去做设备维护。约 7 时 35 分左右, 大家就坐上袁某某 1 的自用船过河,




期间，7人共分成2批次过河，第一批次是袁某某1驾船载上袁某某2、张某某3、张某1、蔺某某从污水处理三期横渡乌江至污水处理二期，接着袁某某1驾船和袁某某2共同返回污水处理三期外面乌江西岸，第二批次驾驶船舶将张某某2、凌某接到污水处理二期（事故当日为工人第一次乘船从污水处理三期到污水处理二期往返上下班，船主未收取报酬）。7人到达污水处理二期项目施工地后，袁某某1、袁某某2开始在脱泥间打扫卫生，张某某2、蔺某某在更换电缆桥架，凌某、张某1、张某某3在给管道刷油漆；袁某某1打扫完卫生后就去桥架前帮忙给他们递工具；袁某某2打扫完卫生后就去帮助刷油漆。

10时50分左右，凌某手机设置的午饭闹钟响了，大家收工，7人共同乘坐袁某某1驾驶的事故船舶从污水处理二期横渡乌江到污水处理三期江苏龙岱环保集团有限公司统一安排的用餐点（思唐街道办事处江星村委会）吃午饭。船舶航行过河期间，袁某某2、张某某2、张某某3坐在船首，张某1、凌某坐船篷前，蔺某某坐船篷里，袁某某1在船尾驾驶船舶，7人均未穿戴救生衣。由于船体超重，加上人员乘坐分布不均，船首吃水加深并进水，船体失衡。10时55分许，事故船舶航行至污水处理三期思唐街道办事处江星村“开心庄园”外面水域距离乌江西岸约10米处时，大量江水持续从船首涌进船舱，致使船舶沉没，船上7人全部落水，6人自救互救上岸，经清点发现蔺某某1人未上岸，随后凌某拨打110报警。



(八) 事故现场及当天水文、天气情况

1.事故现场情况。事故发生现场位于思唐街道办事处江星村柏杨湾组乌江河段“开心庄园”外面水域距离乌江西岸约10米处。

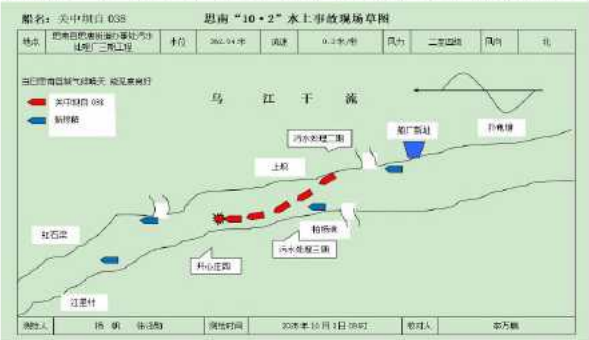

事故现场及事故船舶航行路线图

2.事故当天水文情况

2025 年 10 月 2 日，事发水域日平均流量为 362.94m。

3.事故当天天气情况

2025 年 10 月 2 日 10 时至 12 时，思南县关中坝街道办事处江东气象站区域天气为阴天间晴，气温 29-31.1℃；平均风力 1 级至 3 级，风向为南风；阵风为 2 级至 4 级，风向为西北风。

(九) 死亡人员和直接经济损失

1.死亡人员情况

姓名：蔺某某，男，汉族，家住:山西省洪洞县堤村乡，身



份证号码：14262519*****71，系山西华煜晋泰电气安装有限责任公司职工，主要是从事电气设备安装工作，2025年8月30日受公司委派到污水处理三期从事电气设备安装工作。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721—1986)进行计算，直接经济损失152万元。

(十)船舶检测勘验情况

思唐街道“10·2”一般沉船事故船舶检测勘验工作组对关中坝自038船舶进行了检测勘验，勘验结论如下：1.涉事船舶实船与乡镇自用船登记证书信息一致。2.涉事船舶船体结构满足《贵州省乡镇自用船舶安全管理办法》规定的技术要求。

二、事故应急救援处置、善后处置和应急处置评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

10月2日11时01分，乘船人员凌某自救上岸后，拨打110报警，11时23分，县应急指挥中心接省应急指挥中心电话，称思南县思唐镇江星村开心庄园附近河流有一船只发生意外1人落水，请尽快核实。11时26分，县应急指挥中心电话调度县公安局，称已派人前往事发地；11时28分，电话调度县消防救援大队、思南蓝天救援队，称已派人正赶往事发地开展搜救。随后县应急、交通、水务、思唐街道等单位迅速到达现场开展救援，并协调联系遵义蓝天救援队协助开展现场搜救。

11时35分，江苏龙岱公司向思南供水公司报告事故情况；



11 时 37 分，思南供水公司向县水务局报告事故情况；11 时 35 分至 40 分，相关行业部门和属地政府陆续报告事故信息情况，事故概况基本掌握，事故应急救援处置响应全面启动；11 时 42 分，思南县应急管理局向铜仁市应急管理局报告事故基本情况。

（二）事故应急救援处置情况

1.落水人员自救互救情况。事故船舶沉没后，张某 1、张某某 3、凌某自救先游上岸；此时袁某某 2 手里握着撑船竹杆正往岸边游，当他看到张某某 2 不会游后，就将撑船竹杆递给张某某 2，然后自己就游上岸了，张某某 2 握着竹杆慢慢向岸边游；坐在船篷里的蔺某某落水后在袁某某 1 前面，袁某某 1 从船里面拿到一根木方递给他，但他没有抓；于是袁某某 1 赶紧抓住张某某 2 握着的撑船竹杆的另一头，带着张某某 2 朝岸边游，最后岸上的袁某某 2 又从岸边找到一根长约 80 公分的木棒递给袁某某 1，袁某某 1 一手抓住木棒一手抓住撑船竹杆，在袁某某 2 的帮助下他和张某某 2 被拉上岸。

2.属地党委政府应急救援处置情况。事故发生后，县人民政府迅速成立了事件处置调查专班，县人民政府主要领导、相关分管领导第一时间赶赴现场指挥调度，县公安、政法、应急、交通、水务、卫健、思唐街道等单位按照专班分工有力有序开展应急救援处置，县消防救援、思南蓝天救援、遵义蓝天救援等力量第一时间携带救援装备开展人员搜救和处置。

3.事故船舶打捞情况。10 月 2 日 23 时许，“关中坝自 038”



沉没船舶由县消防救援大队、思南蓝天救援队和遵义蓝天救援队共同打捞拖至岸边，10月3日09时许，县交通运输局联合贵州省乌江航道管理局将事故船舶打捞上岸。



事故船舶打捞现场图

4.尸体打捞情况。10月3日17时04分，救援队打捞上来一具尸体，经现场工友确认，死者系落水失联人员蔺某某。

（三）事故善后处置情况

2025年10月5日，思唐街道办事处、关中坝街道办事处召集思南县水务投资有限责任公司、思南县供水有限责任公司组织江苏龙岱环保集团有限公司、江苏华立电气科技有限公司、山西华煜晋泰电气安装有限责任公司各自的委托代理人和事故船舶驾驶人与死亡人员家属协商达成150万元的赔偿协议。蔺某某尸体于10月7日上午火化，并于当日中午由其亲属运回山西洪洞县自行安葬。事故善后处置结束。



（四）事故应急处置评估

事故船舶沉没后，船上落水人员第一时间开展自救互救。县委政府和属地街道果断决策，立即组织有关部门（单位）赶赴现场，迅速成立了事件处置调查专班，科学制定救援处置方案，积极动员社会救援力量，紧急调动应急装备物资，及时开展救援处置。评估认为：此次应急处置工作，企业人员自救互救及时，县委政府和属地街道应急处置组织科学、有效，减少了人员伤亡和财产损失，善后处置及时、有序、妥当，无社会舆论负面影响。

三、事故原因分析

（一）死亡原因

经公安机关走访问询，视频侦查，现场勘验、尸体检验等调查，认定蔺某某排除他杀，系溺水死亡。

（二）直接原因

江苏龙岱环保集团有限公司临聘工人袁某某 1 驾驶事故船舶违规超员载人航行，且全员未穿戴救生衣，加上人员乘坐分布不合理（船前部 5 人、船舱 1 人、船尾 1 人），造成重心前移，船首吃水加深，船体失衡，船首进水致船舶沉没，是本次事故发生的直接原因。

（三）间接原因

事故船舶驾驶人未尽安全提醒义务，相关企业安全培训不到位，工人安全意识不强，现场安全管理不到位，有关监管部门和有关街道办事处安全监管不到位，导致超员 4 名工人乘船并发生事故，是本次事故发生的间接原因。



四、事故有关责任单位、监管部门和街道办事处存在问题

（一）事故有关责任单位

1.江苏龙岱环保集团有限公司。一是安全培训不到位，未对被派遣劳动者和临聘工人及本公司员工开展上下班途中水上及道路交通安全的教育和培训。二是企业安全管理不到位，事发当天未对被派遣劳动者和临聘工人进行有效管理，未发现并制止事故当日临聘工人驾驶自用船违规超员载人冒险航行行为。三是安全风险辨识不到位，公司对项目临河安全风险辨识不到位，未开展安全生产隐患排查整治。四是应急管理不到位，未制定生产安全事故应急预案并演练。

2.思南县供水有限责任公司。一是未将分包公司的安全生产工作纳入统一协调、管理，对分包公司情况不明、劳务派遣人员底数不清。二是未对设备采购安装各分包公司工人开展上下班途中水上及道路交通安全教育和培训。三是检查安全生产状况不到位，2025年未及时排查安全隐患。四是安全管理不到位，未发现并制止事故当日分包公司临聘工人驾驶自用船超员载人冒险航行行为。五是未按规定制定生产安全事故应急预案并演练。

3.贵州邦信智能科技有限公司。对分包公司施工人员和电气柜设备的劳务派遣安装维护工人开展安全教育培训不到位，对施工现场开展安全生产检查不到位。

（二）有关监管部门

1.思南县交通运输局。一是未及时部署落实相关会议精神。二是未按要求组织乡镇自用船检丈人员进行集中培训。三是



发现问题能力不足，排查的问题隐患单一。**四**是对水上安全联合巡逻工作统筹调度不力，人员到岗到位差。**五**是水上交通违法立案查处不力，特别是对船舶超载超员的查处不力。**六**是对涉水乡镇（街道）的自用船及“三无”船舶专项整治的督促指导不力。

2.思南县水务局。指导施工企业开展安全教育培训不到位，监督在建工程项目施工企业开展安全生产检查不力。

（三）有关街道办事处

1.思南县关中坝街道办事处。一是未及时传达部署落实上级相关安全会议、文件精神。二是责任落实不到位。多次安全专题会对水上交通安全没有具体安排部署内容。三是自用船舶检大，监管工作流于形式。**四**是自用船工培训不到位。举办的8次船工培训，多数自用船工未参加。**五**是自用船及“三无”船舶排查整治不深入。如：9月9日上报自用船未封闭鱼舱，排查三无船数据为0，9月17日，县水上安全联合巡逻大队发现关中坝083自用船渔舱未封闭。**六**是开展自用船及“三无”船舶专项整治不到位。今年来对街道辖区自用船现场检查仅4次。**七**是辖区船舶包保责任人履行职责不到位。

2.思南县思唐街道办事处。一是未及时传达部署落实上级相关安全会议、文件精神。二是未对辖区自用船（17艘）进行责任包保。三是对自用船检查方式单一，检查地点为固定点，未开展灵活检查。**四**是对排查出隐患船舶整改不到位。如：2025年1至2月，检查发现005和025号自用船存在鱼舱未封闭的问题，直到6月6日，县交通运输局水上巡逻发现问题反馈至思唐街



道后，025 号自用船 9 月份才整改完毕，005 号自用船因船主外出至今未整改。

（四）思南县水上安全联合巡逻工作机制运行情况。

2025 年 7 月 1 日，思南县人民政府建立了水上安全联合巡逻工作机制，工作机制下设办公室在县交通运输局，明确县交通运输局执法大队 1 名副大队长任办公室主任，从交通、公安、应急、水务、文旅、林业、消防、农业农村、生态环境等部门抽专人为成员，负责日常组织、协调、监督和考核，制定联合巡逻工作制度 and 实施方案，收集、整理、分析水上安全形势等工作。从运行情况看，主要存在以下问题。

一是部门协作配合不力。如：县文体广电旅游局共 22 次无人员参与县级水上安全联合巡逻检查，市生态环境局思南分局抽取人员经常请假，无人员到岗开展工作。二是部门抽取巡逻人员不固定。如：县公安局和县消防救援大队频繁替换人员。三是执法装备欠缺。辖区内通航水域里程长（119.47km），水上交通安全立体化巡逻检查的科技设备欠缺，现有县级水上安全联合巡逻大队执法装备保障不能满足工作需要。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议由公安机关按司法程序处理人员

袁某某 1，男，事故船舶船主兼驾驶人，系江苏龙岱环保集团有限公司临聘工人。2025 年 10 月 2 日驾驶自用船违规超员载人冒险航行，未监督乘船人员穿戴救生衣，未要求乘船人员平均分布乘坐位置，导致船首进水船舶沉没，造成 1 人落水死亡，对



事故发生负有直接责任。建议由县公安机关按司法程序处理。

(二) 建议由县纪委监委问责处理的公职人员

对在本次事故中履行安全管理职责不到位的公职人员，建议由县纪委监委依照按有关规定和程序进行问责处理。

(三) 对有关责任单位及责任人员的处理建议

1.事故有关责任单位

(1) 江苏龙岱环保集团有限公司。未开展上下班途中水上及道路交通安全的教育和培训，对项目临河安全风险辨识不到位，未开展安全生产隐患排查整治，事发当天未对被派遣劳动者和临聘工人进行有效管理，未发现并制止事故当日公司临聘工人驾驶自用船违规超员载人冒险航行行为。建议由思南县水务局依据相关法律法规对江苏龙岱环保集团有限公司进行处理。

(2) 思南县供水有限责任公司。未将设备采购安装各分包公司的安全生产工作纳入统一协调、管理，未对设备采购安装各分包公司工人开展上下班途中水上及道路交通安全教育和培训，未发现并制止事故当日分包公司临聘工人驾驶自用船超员载人冒险航行行为，检查安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，未按规定制定生产安全事故应急预案并演练。建议由思南县水务局依据相关法律法规对思南县供水有限责任公司进行处理。

(3) 贵州邦信智慧科技有限公司。对污水处理二期的设备采购安装维护的分包单位江苏龙岱环保集团有限公司施工人员和劳务派遣安装维护工人安全教育培训不到位，对项目施工安全



管理不到位。建议由思南县水务局依据相关法律法规对贵州邦信智慧科技有限公司进行处理。

2.事故有关责任人

(1) 龙某某，男，系江苏龙岱环保集团有限公司驻污水处理二期项目的直接负责人。未对被派遣劳动者和临聘工人及本公司员工开展上下班途中水上及道路交通安全的教育和培训，建议由江苏龙岱环保集团有限公司按内部管理制度进行处理。

(2) 张某 2，男，系江苏龙岱环保集团有限公司驻污水处理三期项目的直接负责人，未对被派遣劳动者和临聘工人进行有效管理，建议由江苏龙岱环保集团有限公司按内部安全管理制度进行处理。

(3) 熊某某，男，系思南县供水有限责任公司副总经理，污水处理二期项目建设的分管负责人。未组织或者参与拟定本单位生产安全事故应急救援预案并演练，检查安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，建议由思南县供水有限责任公司按照内部安全管理制度进行处理。

(4) 杨某，女，系思南县供水有限责任公司驻污水处理二期、三期的项目经理，未组织开展项目部施工人员开展上下班途中水上及道路交通安全教育和培训，未制止和纠正事故当日分包公司临聘工人驾驶自用船超员载人冒险航行行为，建议由思南县供水有限责任公司按照内部安全管理制度进行处理。

(四) 对有关街道办事处、监管部门的处理建议

1.思南县思唐街道办事处。履行乡镇自用船舶属地管理责任



不到位，建议由思南县人民政府对其约谈。

2.思南县关中坝街道办事处。履行乡镇自用船舶属地管理责任不到位，建议由思南县人民政府对其约谈。

3.思南县交通运输局。履行通航水域的水上交通安全的统一监督管理责任不到位，建议由思南县人民政府对其约谈。

4.思南县水务局。履行在建工程项目安全管理的督促指导责任不到位，建议由思南县人民政府对其约谈。

5.思南县文体广电旅游局。未严格落实思南县水上安全联合巡逻工作机制，22次无人员参与县级水上安全联合巡逻检查，建议责成思南县文体广电旅游局向思南县人民政府作出书面检查。

6.铜仁市生态环境局思南分局。未严格落实思南县水上安全联合巡逻工作机制，抽取人员经常请假，无人员到岗开展工作，建议责成铜仁市生态环境局思南分局向思南县人民政府作出书面检查。

六、事故防范设施和整改建议

思南思唐“10·2”一般沉船事故是1起令人痛心的水上交通安全责任事故。这起事故的发生，不仅造成了人员伤亡和财产损失，更暴露出了企业安全管理和监管部门、属地政府安全监管漏洞。针对事故暴露出来的有关问题，为深刻吸取事故教训，防范类似事故再次发生，提出以下事故预防措施和整改建议：

（一）加强建筑施工安全，深化事故隐患整治

全面压实项目施工安全生产责任，防范化解各类安全风险，



坚决遏制安全事故发生，水务、住建、交通、综合执法等部门要加强在建工程企业的安全监管，督促其落实安全生产主体责任，督促企业认真开展公司职工上下班途中乘坐交通工具安全教育。属地政府要落实属地管理责任，负责辖区内项目施工安全日常巡查、矛盾协调，配合开展安全检查和应急处置，督促辖区内小微企业、零散工程落实安全措施。

（二）压实水上安全责任，健全齐抓共管机制

要切实开展涉水领域隐患排查整治专项行动。涉水乡镇（街道）要加强自用船舶安全管理，深入开展水上交通安全宣传教育，严查自用船舶、超员载人、非法营运等行为，落实各项安全防范措施，确保自用船舶使用、管理安全有序。县交通运输局要抓好载客营运船舶、县农业农村局要抓好渔船、县文旅局要抓好景区旅游船舶、文体活动使用船舶的安全监管和违法违规行为打击查处，切实落实船舶主体责任，要督促船舶所有人、经营人建立双重预防机制，落实隐患自查自纠，确保船舶适航、人员适任。

（三）强化联合巡逻机制，提升应急处置能力

县水上安全联合巡逻办公室要发挥牵头抓总作用，定期组织召开工作例会，通报联合巡逻工作情况，加强与联合巡逻成员单位和涉水乡镇的协调沟通。县文旅、公安、消防、生态环境等联合巡逻成员单位要主动配合、积极参与，要认真履行思南县水上安全联合巡逻工作分工职责，形成上下联动、左右协作、资源共享、信息互通的协同机制，全面落实联合巡逻任务。加强经费投入，配强立体执法巡逻装备，扎实抓好全县所有水域内水上交通



安全、渡口及船舶设施管理、渔业资源保护、水资源管理保护、防洪减灾等联合监管和执法。深入开展一次报废自用船舶摸排、拆解工作，不定期组织开展水域联合督导检查，协调跨区域、跨部门执法协作，遇到紧急情况能迅速救援，及时解决联合监管过程中的重大问题，评估工作机制成效。定期组织多部门联合应急演练，重点强化船舶碰撞、船舶翻沉致人员落水等场景的处置协同，提高实战能力。

（四）深化航道通行治理，严格安全风险管控

要全面提升水上航道安全治理能力和水平，县交通运输局要牵头对水路客渡运船舶、渡口开展专项整治，评估客运航线安全风险，增设安全警示信息播发渠道，在汛期，暴风，暴雨，浓雾等恶劣天气及节假日高峰期，及时发布禁限航通知，暂停高风险航行作业，强化应急值守和动态巡查。涉水乡镇（街道）要开展自用船舶安全全覆盖检查，重点排查船舶证书不全、关键设备缺陷、消防救生设备不合格等问题，对存在重大缺陷的船舶坚决停航整改。

思南思唐“10·2”一般沉船事故调查组

2025 年 12 月 23 日



扫一扫在手机打开当前页面



- 上一篇：双塘街道“8·25”一般道路运输事故调查报告
- 下一篇：压实安全责任：超市主要负责人未履职被行政处罚