



当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

八步区广西纯一陶瓷有限公司“3·2”机械伤害事故调查报告

2023-04-28 16:55 来源：八步区应急管理局

☆ 分享 微信 抖音 + 【字体：大 中 小】

2023年3月2日21时34分许，广西纯一陶瓷有限公司工人在3号生产线抛光车间调试检查作业时发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约116万元。

3月3日，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，八步区成立了广西纯一陶瓷有限公司“3·2”机械伤害事故调查组，事故调查组由区委常委、副区长马攀任组长，区应急局、区经贸局、区人社局、区总工会、市公安局八步分局、广西东融先行示范（贺州）管理委员会、铺门镇政府为成员单位，全面负责事故调查工作。此外，贺州市安委会办公室根据规定，下发《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（贺安委办督〔2023〕1号）对3月2日发生在贺州市八步区广西纯一陶瓷有限公司机械伤害一般生产安全事故实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是”的原则，深入开展各项调查工作。通过调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

调查认定，八步区广西纯一陶瓷有限公司“3·2”机械伤害事故是一起由于员工违章作业而造成的一般安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

事故调查组通过查看监控录像、事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2023年3月2日21时30分许，广西统一陶瓷有限公司（以下简称“统一公司”）厂区3号生产线抛光车间磨边车间14#磨边生产线产品出现对角线缺陷，石X基（车间班长）发现后，便与梁X庆（车间技术员兼安全员）、吴X龙（后磨边工序操作人员）、李X业（中磨边工序操作人员）在磨边机旁着手调试。21时33分，庆让吴X龙、李X业分别在前后两个开关关停流水线，21时33分49秒时流水线暂停。33分50秒-34分28秒，石X基、吴X龙、李X业集中在磨边生产线边上看梁X庆用尺子测量瓷砖对角线。散开后，21时34分31秒-39秒，石X基踩设备皮带盖横跨生产线到达设备对面。随后，21时34分40秒时梁X庆的一个脚踩到了生产线上，准备材料上生产线。但与此同时，吴X龙走向后工段，准备启动风干机的“风干线架”按钮准备放砖测试产品。34分46秒时梁X庆右脚在踩设备的第二条横梁时由于联动制动开关启动，磨边生产线开始运转，0.4秒后，梁X庆右脚脚底滑失足踩空，随即被同步带卷至设备下方。（由于机械设备声音嘈杂，此时的吴X龙还未看到前方的情况，回到磨边机旁，搬砖、准备放砖测试）李X业看到后匆忙按下“急停”按钮，石X基和李X业试图将他拉出生产线未果后，呼叫其他人员过来帮忙。21时35分，石X基将此事电话汇报谭X军（车间主任），随即与李X业、吴X龙等人开始拆卸机器。21时38分，谭X军到达现场，安排他们用铁棒把机器翘起来，并拨打120救援电话、向黎X成（行政部主任）汇报此事。21时45分许，在将机器翘起来后，众人将梁X庆抬了出来，并放到电动三轮车上送往厂区门口，由公司派车将伤者送往铺门卫生院抢救，经铺门卫生院抢救无效死亡。期间，黎X成在接到报警后于22时15分向铺门镇政府电话汇报事故情况，并陆续电话汇报其他有关部门。


（二）事故现场情况。

1.事故发生地点

事故发生地：八步区铺门镇扶隆村统一公司厂区3号生产线抛光车间；具体位置：14#抛光磨边生产线。

2. 涉事设备及作业内容

（1）涉事设备：KBXS1000-1600/52+4（44+8+4）双压带磨边机。

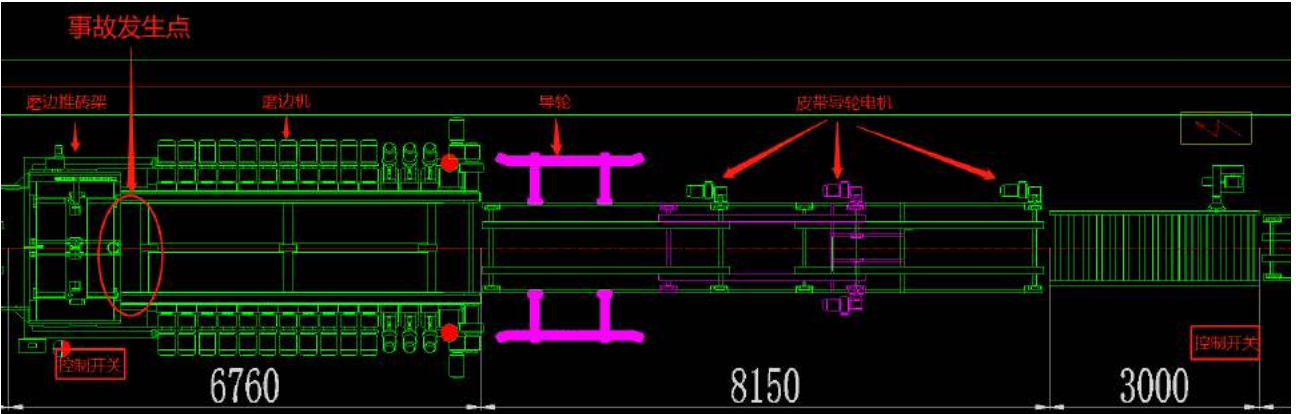

(涉事生产线局部结构分布图)

(2) **作业内容:** 该车间的两条生产线皆经长达约5个月停产停工后, 于2月28日试产, 在此期间车间各基本处于调试、空转状态。3月2日晚, 14#磨边生产线产品出现对角线缺陷, 即产品有缺陷, 故停机作调试业。

(三) 人员伤亡和财产损失情况。

该事故造成1人死亡。死者: 梁X庆, 男, 1976年07月21日出生, 身份证号码: 4XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 家庭住址: 广东省封开县。

事故直接经济损失约116万元。2023年3月5日, 纯一公司与梁X庆(死者)家属达成《死亡赔偿协议书》: 纯一公司一次性支付丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金等赔偿费用共计人民币111.2344万元; 道主义另支付人民币5万元, 两项费用共合计: 人民币116.2344万元。梁X庆(死者)家属于3月8日对梁X庆了火葬。

二、事故发生原因

(一) 直接原因

梁X庆在磨边机设备没有安全停机状态下违反公司《磨边线安全操作规程》“严禁在运行机器上走动”横跨生产线, 脚踩设备横梁时失足打滑踏空, 被启动的磨边生产线同步带卷入磨边机下, 夹伤致死。

(二) 间接原因

1. 纯一公司安全生产主体责任履行不到位。一是安全生产管理不到位, 未能加强安全生产管理、未有员工执行安全管理制度和操作规程。梁X庆、吴X龙、石X基等一线员工至管理层对自身职责不清、调试工作不明。二是公司安全教育培训针对性不足。员工长假期后上班安全生产意识放松, 企业对一线操作员工教育培训工作不到位、对安全生产压力传导不到位, 以致于一线操作员工风险意识、责任意识淡薄。

2. 纯一公司主要负责人及安全生产专职分管履职不到位。主要负责人落实本企业安全生产责任制不到位, 未能落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及除安全生产隐患。安全生产专职分管未能检查本单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出安全生产管理的建议。

3. 纯一公司抛光车间作业人员吴X龙违规操作。吴X龙在未查看其余人员作业状态, 未确认设备周边环境全状态下, 开启后方同步设备风干机“风干线架”按钮, 违反企业《磨边线安全操作规程》“开机时, 必须观察周围是否有人, 确认无误后, 方可开机”的有关规定。

4. 纯一公司抛光车间主任谭X军、现场安全管理人员梁X庆履职不到位,未能切实履行安全管理职责, 生产规章制度和安全操作规程教育和督促落实不到位。对不安全状态下进行作业的违反操作规程行为未预

止。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月2日22时15分，铺门镇政府接到统一公司黎X成电话报告，其镇分管领导和应急组成员第一时间赶赴处置，并于22时30分电话汇报八步区政府总值班室。铺门派出所、东融管委会、区应急局、区经贸局等部接到铺门镇政府报告后立即赶赴事故现场，向事故现场相关人员核实事故相关情况，并作出前期处置。

（二）善后处理情况

期间，事故调查组督促统一公司全力做好死者家属安抚工作，该公司也积极与死者家属沟通协商善后事宜，并与死者家属签订了赔偿协议，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故企业基本情况

事故发生单位：广西统一陶瓷有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91451100310268889P；类：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：贺州市八步区铺门镇扶隆村C地块；法定代表人：罗永星；资本：叁仟万圆整；成立日期：2014年07月19日；营业期限：长期；经营范围：生产、销售：陶瓷制品、建瓷、陶瓷原料、化工原料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经调查，该公司由总经理梁X完全权主持日常工作，并于2022年4月20日，公司任命梁X宪为公司安全主要负责人，全权管理公司产品生产工作。（注：罗永星为公司董事长，全权负责公司产品销售工作，日住地位于广东佛山。）

2023年2月11日，公司任命黎X亮为生产副厂长，专职分管公司安全生产、设备管理等相关工作。

（二）经营资质许可或行政审批情况

统一公司所属行业为建筑陶瓷制品制造业，不涉及安全生产条件行政许可审批事项，无需安全类的许可。此外，其未有申报技改项目。项目报建情况备案有：

1.2019-05-11申报备案（网上填报）年产1.6亿平方米高档仿古、瓷片、外墙、抛光砖陶瓷项目；

2.2021-09-09申报备案（网上填报）年产12万m³水泥混凝土搅拌站项目；

3.2021-10-21申报备案（网上填报）广西统一建材有限公司年加工28万吨建筑材料项目。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议

1.梁X庆（车间技术员兼安全员）：作为车间技术员兼安全员，系现场调试作业的责任人。在设备调试中，对调试作业分工不明，责任不清，因自身违章作业直接横跨生产线时失足被磨边生产线同步带卷入脚下，夹伤致死，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.吴X龙（后磨边工序操作人员）：在联合调试作业开机测试前，违反安全操作规程，未能查看作业环境告知他人自己即将采取开动线架，放砖测试的措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。建议由八步区应急管理局另行调查处理。

3.石X基（车间班长）：作为车间班长，对现场指挥协调不到位，自身也反复踩踏设备横跨磨边生产线作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。建议由八步区应急管理局另行调查处理。

4.谭X军（车间主任）：作为车间负责人，对现场作业人员安全管理不到位，对作业人员违规操作行为失管。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项之规定，对事故发生负接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

5.黎X亮（副厂长）：在该车间长时间停产、停工后，未按照复工复产安全生产工作要求，制定周密的复产方案并严格组织实施。其作为副厂长，专职分管公司安全生产工作，未能检查本单位的安全生产状况时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项之规定，对事故发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

6.梁X宪（总经理）：作为公司安全生产工作主要负责人，未能健全并落实本企业安全生产责任制。2019年至今，该公司虽有不断加大安全生产投入的行为，但对员工的培训教育不到位、对员工违章行为失管失查，安全生产责任制浮于表面；未能落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（一）（五）项，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

（二）对责任单位处理建议

统一公司：安全生产主体责任履行不到位。**一是**安全生产管理不到位，未能加强安全生产管理、未督促员工执行安全管理制度和操作规程。梁X庆、吴X龙、石X基等一线员工至管理层对自身职责不清、调试分工不明。**二是**公司安全教育培训针对性不足。员工长假期后上班安全生产意识放松，企业对一线操作人员安全教育培训工作不到位、对安全生产压力传导不到位，以致于一线操作人员风险意识、责任意识淡薄。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款之规定。对事故负有直接管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）纯一公司要深刻吸取“3·2”机械伤害事故教训。**一是要**压实企业安全生产主体责任，牢固树立全生产红线意识。狠抓主体责任落实，在落实安全责任上精准发力，把防范遏制事故发生作为首要任务来层层落实安全生产责任制，夯实每一个领域、每一个环节、每一个岗位的安全责任。**二是要**认真完善“三安全教育培训和考核制度，加强员工的安全知识和岗位技能教育培训，对员工考核不达标的不安排上岗，提高工人的安全防范意识。**三是要**加强隐患排查治理，完善设备安全操作规程和管理制度。坚持以问题为导向，加大对作业现场组织领导和监督检查的力度，及时发现和消除事故隐患，杜绝违法、违规操作行为；厂区涉及的各类作业安全管理制度和操作规程，尤其严格各类特殊作业的管理，确保万无一失。**四是要**加示教育力度，杜绝员工麻痹大意行为。在全公司开展警示教育活动。要针对此次事故暴露出来的员工执行操作规程不严格，“三违”（即“违章指挥，违规作业，违反劳动纪律”）突出等关键问题，制定切实可整治方案和措施，深入开展安全生产反“三违”教育活动。

（二）广西东融先行示范区（贺州）管理委员会、铺门镇政府要切实压实属地责任和园区管理有关要。层层落实安全生产责任，强化事故防控体系建设，坚决遏制重特大、较大事故发生。**一是要**定时召开季度会、安全生产工作布置会，切实压实属地、园区监管责任，把安全责任落实到领导、部门和个人，督促各产经营单位严格落实安全生产主体责任。**二是要**在辖区开展各行业领域安全生产反“三违”教育活动，监业制定切实可行的整改措施并严格落实；**三是要**全面开展本辖区企业安全生产工作督导检查，动态掌握辖企业生产经营情况，以组织指导、统筹协调和监督检查等方式，助推企业排查治理安全隐患，全力推动我全生产形势稳定好转。

（三）区直各行业主管部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高对安全生产工作重要性、迫性的认识，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的职责。**一是要**组织有关行业主管部门、工贸企业负责人开展一次安全生产警示教育和教育，严格落实安全生产考核、警示约谈、诫勉谈话、通报等制度，推动安全生产工作责任落实。**二是要**以“四不两直”方式深入各企业开展专项督导检查，层层压实安全生产管理责任，严格履行安全生产监管责；**三是要**通过电视、广播、报纸以及微信、微博等新媒体平台，对安全生产防范工作进行广泛宣传；**四**化“强监管、严执法”意识，严格督促企业隐患整改落实到位的同时，对存在违法违规行为的，要依法从处。

2023年4月12日

(八步区人民政府于2023年4月28日对该事故报告正式进行批复)



[网站地图](#) |

主办：贺州市八步区人民政府办公室 电话：0774-5282332

地址：广西壮族自治区贺州市向阳路1号



桂公网安备 45110202000028号 桂ICP备20003892号 网站标识码：4511020005