



海丰县人民政府

www.gdhf.gov.cn

请输入您要搜索的关键字



网站首页

聚焦海丰

政务公开

政务服务

互动交流

走进海丰

当前位置：首页 > 海丰县人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故调查报告

海丰县附城镇“6·3”一般起重伤害事故调查报告

🕒 2025-09-02 10:54 来源：海丰县应急管理局 发布机构：海丰县人民政府门户网站

【字体：大 中 小】

海丰附城“6·3”一般起重伤害事故调查报告

海丰附城“6·3”一般起重伤害事故调查报告

2025年6月3日，海丰县八九九汽车维修服务中心发生一起起重伤害事故，造成1名工人当场死亡，直接经济损失约72万元。

事故发生后，市安委办根据相关规定，向县政府发出督办函，对该起事故的调查处理工作实行挂牌督办。县政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，成立了由县委常委、常务副县长李廉清任组长，县应急管理局、附城镇人民政府、县交通运输局、县公安局、县总工会抽调人员组成的“海丰县附城镇‘6·3’一般起重伤害事故调查组”（下称“事故调查组”），开展事故调查。事故调查组按照事故调查处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，海丰县附城镇“6·3”一般起重伤害事故是一起因汽车维修工违规操作举升机、汽修中心安全管理不到位且对员工培训不足导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及其相关人员概况

1. 海丰县八九九汽车维修服务中心

海丰县八九九汽车维修服务中心（以下简称“八九九汽修中心”）为事故发生单位。八九九汽修中心于 2021 年 9 月 10 日在海丰县市场监督管理局登记注册，2023 年 4 月 25 日正式开业，统一社会信用代码：91441521MA574XD07N，注册地址：海丰县附城镇联河二环南路 283 号。经营范围：汽车修理、汽车美容服务；汽车配件销售。经营场地属租用，面积为 120 平方米。经调查，该门店共有员工 3 人：毛*远（维修工人）、张*媛（会计）、徐*霖（杂工）。该门店未根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定到海丰县交通运输局进行备案¹。

2. 钟*金，男，广东海丰人，是八九九汽修中心的投资人、主要负责人。

3. 毛*远，男，广东惠东人。2023 年在八九九汽修中心从事维修工作至今，在此次事故中死亡。

（二）涉事车辆情况

该车辆为深灰色小型普通客车，车牌号码：粤 N*****，使用性质：非营运，总质量：2020kg，整备质量：1574kg。

（三）八九九汽修中心主要负责人钟*金的安全管理情况

根据钟*金提供的相关资料和与相关人员询问了解，调查组发现：八九九汽修中心主要负责人钟*金组织制定了《双柱举升

[1]《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条第二款 从事道路货物运输站（场）经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务的，应当在依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后，向所在地县级人民政府交通运输主管部门进行备案，并分别附送符合本条例第三十六条、第三十七条、第三十八条规定条件的相关材料。

机安全操作规程》，未组织制定安全生产规章制度；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，定期对员工开展培训教育；未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，检查门店的安全生产工作，对毛*远在使用举升机时，长期在支撑臂托盘上垫放方形石块的情况失管失察。

（四）事故发生经过

2025年6月3日13时50分左右，庄*驾驶车牌号为粤 N*****的汽车到八九九汽修中心进行汽车保养，包括日常检查车辆、更换机油。毛*远跟庄*确认需求后，将车辆行驶至保养工位。毛*远使用举升机将车辆先后提升2次（第1次是为了放掉车辆机油，第2次是为了检查车底螺丝有没有拧稳）。毛*远使用举升机将车辆第2次提升时，毛*远和张*媛均在车底下检查车辆，突然车辆失去平衡前倾，张*媛及时从车辆逃离出来，毛*远未能及时逃离车底，被车头压住（见图1）。



图 1. 现场人员所拍摄相片

（五）事故现场情况

事故现场位于海丰县附城镇联河二环南路 283 号的八九九汽修中心，面积约 120 平方米。店门位于南侧，入门为美容保养工位，西北处是保养工位（未划定专用区域，长约 7 米，宽约 2.7 米）。保养工位内有 1 辆汽车（悬挂车牌号码：粤 N*****）和 1 台举升机（见图 2）。举升机两侧的支撑臂已被收起至两侧支架，举升机靠东北处的 1 条支撑臂托盘上放有 1 块方形石块（见图 3），靠西北侧的 1 条支撑臂上胶垫脱落。保养工位地面上可见一大片机油油迹。现场未发现规章制度、操作规程上墙，也未见安全警示标志。

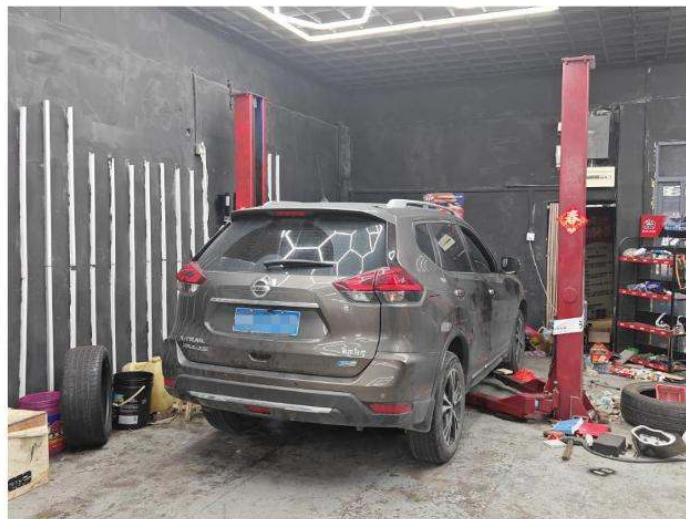


图 2. 事故现场相片

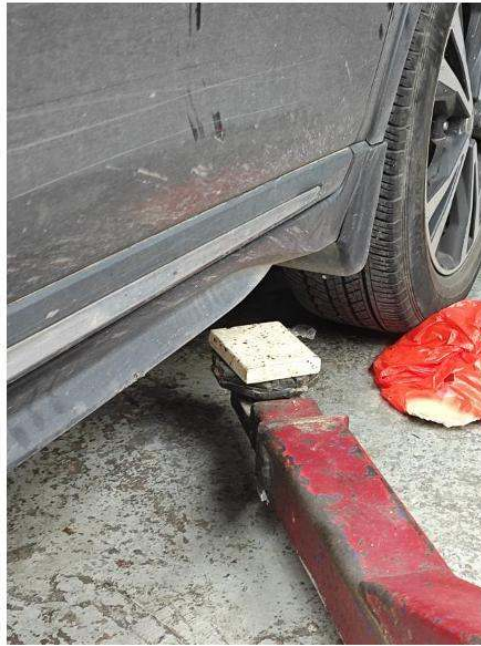


图 3. 举升机靠西北侧支撑臂相片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，无人员受伤。

2. 直接经济损失

本次事故赔偿死者家属人民币 70 万元，估算直接经济损失约 72 万元²。

（七）海丰县交通运输局的行业监管情况

2025 年以来，海丰县交通运输局印发了《海丰县交通运输行业 2025 年安全生产工作计划》《海丰县交通运输行业 2025 “隐

[2] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2 直接经济损失：指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

患排查治理年”行动方案》等安全生产工作文件 16 个，转发有关岁末年初集中整治，复工复产，等安全生产和消防安全指导性文件 204 个，组织召开全县交通运输行业防范重特大生产安全事故暨交通运输安全生产工作会议 2 场次、安全生产工作部署（推进）会议 3 场次。

截至事故发生时，该局与维修业户签订《2025 年度海丰县交通运输企业安全生产及消防安全责任书》《海丰县机动车维修业户环境保护承诺书》《海丰县机动车维修业户不得非法改（拼）装货车安全责任书》各 100 份，共完成机动车维修经营备案的业户 443 家。自 2024 年以来，该局共检查机动车维修企业 40 家，依法查处未按规定备案从事机动车维修经营的违法行为 6 次。经调查，该局未能及时查处八九九汽修中心的相关违法行为，对汽修行业的监管排查还需进一步加强。

（八）附城镇人民政府的属地监管情况

经调查，关于汽修行业监管的行政执法职权未下放到属地政府。自 2025 以来，附城镇人民政府检查本行政区域内的生产经营场所累计 736 家/次，围绕生产经营单位特种设备操作资质、电气线路安全、消防设施落实等方面，共发现隐患 275 处，已整改 197 处。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 3 日 14 时 24 分，汕尾市公安局 110 指挥中心

接到报警信息，立即将信息流转至海丰县公安局 110 指挥中心、海丰县公安局附城派出所，随后附城派出所派员前往现场出警，并将事故现场情况反馈市、县公安局 110 指挥中心。县公安局 110 指挥中心将相关情况通报相关单位。县应急管理局、附城镇人民政府接报后，立即派员前往事故现场开展调查处理工作，并分别将事故信息上报有关部门。

（二）事故现场应急处置和医疗救治情况

事故发生后，现场人员及时拨打 119 消防和 120 急救电话，并尝试使用千斤顶抬起车辆，但未能成功。消防车到达现场后，工作人员使用专用器械将车辆抬起，将毛*远从车底救出；医护人员到场开展抢救工作，因毛*远伤势过重，经抢救无效死亡。

（三）善后情况

6月17日，经八九九汽修中心负责人钟*金与死者家属协商，双方就死者赔偿事宜达成一致意见，善后工作已得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员反应迅速、应急处置及时。相关部门接报后，均立即派员赶赴事故现场，开展应急处置工作。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥工作人员存在失职、亵渎现象。经评估，此次事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

毛*远安全意识淡薄，未按照操作规程操作举升机，导致在作业过程中车辆失衡前倾，是造成事故发生的直接原因。具体分析如下：

1. 毛*远在进行举升作业时，违规在支撑臂托盘上垫上方形石块（非标准配件），石块具有稳定性差、摩擦力不可控等特性，易使举升机支撑点与车辆接触面发生滑移。

2. 毛*远在操作举升机向上移动车辆时，未缓慢将车辆从地面升起，确保载荷起升时均匀平衡，再举升至所需工作高度³。

（二）间接原因分析

八九九汽修中心主要负责人钟*金安全管理不到位，对毛*远在使用举升机时，长期在支撑臂托盘上垫放方形石块的情况失管失察，是造成事故发生的间接原因。

（三）其他可能因素排除

根据现场视频监控、调查询问和综合分析，以及相关部门出具的证明材料，排除人为故意情况。

四、有关单位及其人员存在的主要问题及处理建议

（一）毛*远，八九九汽修中心的维修员工，安全意识淡薄，违反操作规程操作举升机，对事故的发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议不再追究其事故责任。

[3] 《汽车举升机安全规程》（GB 27695-2011）17.2.2 举升作业前应确认被举升车辆的质量。应确认被举升车辆的质心，并选取合适的举升位置，保证载荷起升时均匀平衡，没有倾覆的趋势；

《双柱举升机安全操作规程》五 举升时人员应离开车辆，缓慢将车辆从地面升起确保平衡负载，再举升至所需工作高度。

(二) 钟*金，八九九汽修中心的主要负责人，未履行安全生产工作职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定安全生产规章制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，定期对员工开展培训教育；未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，检查本单位安全生产工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项⁴的规定，建议由海丰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁵和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项⁶的规定，对其实施行政处罚。

(三) 八九九汽修中心，从事机动车维修经营，未向海丰县交通运输局进行备案，违反了《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条第二款的规定，建议由海丰县交通运输局依法对其进行处理。

(四) 其他处理建议。建议海丰县交通运输局综合运输股、执法一大队、执法二大队向海丰县交通运输局作深刻检查。

五、事故整改和防范措施

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

(二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一) 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一) 发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款。

为汲取海丰县附城镇“6·3”一般起重伤害事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）八九九汽修中心及其主要负责人钟*金，要举一反三，认真汲取事故教训，强化安全生产认识，高度重视安全生产工作，按最新行业规范对安全生产责任制和操作规程进行一次全面梳理，组织员工进行一次大培训，对公司安全隐患进行一次全面大排查，特别是要严格按照有关法律法规和标准要求作业，落实操作规程和警示标志张贴要求，有效落实安全生产主体责任。

（二）海丰县交通运输局，要按照安全生产“谁主管、谁负责”的原则，认真履行行业管理职责，结合安全生产治本攻坚三年行动，针对机动车维修经营企业未按《中华人民共和国道路运输条例》等规定备案等隐患，牵头属地政府开展一次全县范围的大排查行动，对检查发现的问题，要督促企业切实抓好整改工作；定期通报曝光典型案例，形成有效震慑作用，坚决防范类似事故再次发生。

（三）附城镇人民政府，要按照“属地管理”原则，进一步落实安全生产监管责任，举一反三，进一步落实好网格化管理机制，深入开展安全隐患排查治理，压实企业主体责任，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责，防止类似事故的发生。

版权所有：海丰县人民政府门户网站 主办：海丰县人民政府办公室

承办：海丰县政府网站管理中心 地址：海丰县红城大道西988号县政府大院内 邮编：516400

网站标识码：4415210011 粤ICP备10002724号  粤公网安备 44152102000044号

[网站地图](#) | [联系我们](#)

