



首页 > 政府信息公开 > 宿州市应急管理局 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故通报

索引号：

760803383/202506-00014

信息分类：

事故通报

内容分类：

其他,医疗、气象、应急,安全生产

发布机构：

宿州市应急管理局

成文日期：

2025-06-24

发布时间：

2025-06-24 10:01

文号：

有效性：

有效

废止时间：

暂无

关键词：

名称：

【事故调查报告】宿马园区马钢智信资源科技有限公司“2·28”容器爆炸事故调查报告

【事故调查报告】宿马园区马钢智信资源科技有限公司“2·28”容器爆炸事故调查报告

来源：宿州市应急管理局 浏览量：2713 发表时间：2025-06-24 10:01 编辑：宿州信息公开025

宿马园区马钢智信资源科技有限公司 “2·28”容器爆炸事故调查报告

市政府“2·28”事故调查组

2025年2月28日，宿马园区马钢智信资源科技有限公司打包车间发生一起容器爆炸事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律、法规规定，经市政府授权，市应急管理局牵头成立了由市应急、公安、工会、商务等部门及宿马园区管委会组成的宿马园区马钢智信资源科技有限公司“2·28”容器爆炸事故调查组，并邀请市纪委监委、市检察院及市安全生产专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组认定：该起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.马钢智信资源科技有限公司（以下简称马钢智信公司）。法定代表人：彭某；经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）、再生资源加工、生产性废旧金属回收、金属废料和碎屑加工处理、报废机动车回收、报废机动车拆解等。

2.马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司（以下简称华夏基石公司）。法定代表人：胡某胜；经营范围：人力资源服务、劳务服务、再生资源加工、再生资源销售等。

3.合同签订情况。2024年1月，马钢智信公司与华夏基石公司签订《工序承包合同》《生产外包业务安全、环保管理协议》，约定由华夏基石公司承揽马钢智信公司市场运营维护、废钢原料综合加工及报废机动车拆解、废钢破碎加工及设备维保等工序，明确了各自的安全生产职责。

4.企业安全管理情况。

马钢智信公司下设综合部、安环部、基地管理部等部门。经查，该公司建立了全员安全生产责任制、隐患排查整改制度、安全教育培训制度和各岗位安全操作规程等。对各车间、工序存在的安全风险进行了排查识别。对承包单位员工开展了入职前部门级、公司级安全教育培训，建有安全教育培训档案。应急演练台账和安全隐患排查整治台账较齐全。

华夏基石公司下设综合部、安环部、行政部等部门。经查，该公司宿州项目负责人、安全负责人长期不在岗。安全管理制度拟定、审核和发布的时间脱节；安全管理体系与措

施方案更新不及时。安全管理台账不规范，部分动火作业票存在代签字现象。安全教育培训不到位，部分员工不熟悉作业风险和岗位安全操作规程，部分培训记录失实。现场安全管理人员履职不力，不熟悉本公司安全管理制度。

（二）事故相关人员情况

1.尹某杰，男，52岁，华夏基石公司气割工，持焊接与热切割特种作业操作证且在有效期内，事故中死亡。

2.孙某麟，男，62岁，华夏基石公司安环部负责人，负责宿州项目安全生产工作。

3.史某芬，女，43岁，华夏基石公司宿州项目负责人，负责宿州项目全面工作。

4.周某民，男，57岁，华夏基石公司总经理，负责公司全面工作。

5.尹某，男，50岁，马钢智信公司安环部部长，安全作部门负责人。

6.肖某猛，男，38岁，马钢智信公司总经理，负责公司经营管理工作。

（三）事发车间生产工序

事故发生在马钢智信公司打包车间，该车间主要对料型较薄的废旧钢铁打包成块。具体工序为：

装载料型较薄废旧钢铁的车辆驶入打包车间卸货区域，用电磁行车将车厢内废旧钢铁吸起后散落在地面（塑料等非钢铁物质遗留在车厢内）。质检员初步识别是否夹杂易燃易

爆物、不明物后，分拣工进一步分拣，挑选出易燃易爆物、不明物等单独存放或交由供应商带回；尺寸无法通过打包机的超长废旧钢铁交气割工气割（乙炔与氧气混合燃烧产生高温）作业，符合尺寸要求后集中堆放，经打包机打包成块后发往钢厂（见图1）。

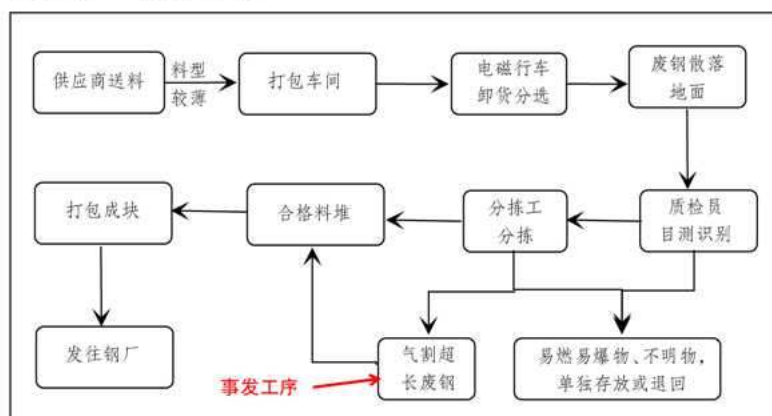


图1 打包车间工序流程图

（四）事故发生经过

2025年2月28日13时许，华夏基石公司气割工尹某杰、行车工赵某镖和马钢智信公司抓机工满某冬先后来到打包车间，在事发区域开始分拣作业，挑出超长废旧钢铁、密封容器等单独堆放。13时55分许，华夏基石公司生产管理员桑某耀到达现场，尹某杰点燃气割枪后开始切割超长废旧钢铁。14时02分许，满某冬、桑某耀先后离开，尹某杰、赵某镖在现场继续作业。14时03分许，尹某杰气割一不明容

器¹时，容器发生爆炸，产生的金属碎片将其击中，尹某杰受伤倒地。

（五）现场勘察情况

经现场勘察，事故发生地点位于打包车间北侧偏东位置（见图2），南侧堆有废旧钢铁，地面散落大量杂物（见图3）。

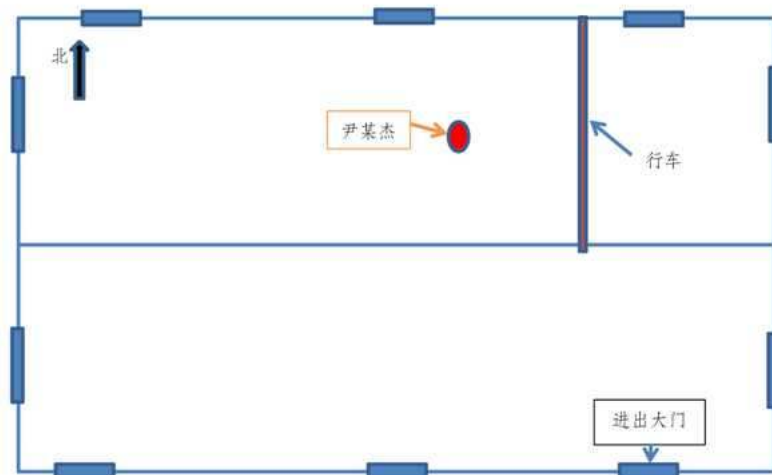


图2 打包车间平面图

¹ 据调查询问了解：赵某锦称尹某杰当时在切割一个长约20-40cm、直径约8cm的圆柱形物体，该物体疑似未完全封闭；满某冬称尹某杰当时应该在切割一个椭圆形的铁罐。因现场钢铁碎片较多，且无相似物体，无法进一步还原并检测。经相关专家推定：该罐体应是一盛装可燃气体或易燃液体的密封容器；气割时，容器内物质遇到高温明火发生燃爆。



图3 事故现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况。

尹某杰，华夏基石公司职工，事故中死亡。

2.直接经济损失。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）测算，本次事故共造成直接经济损失约130万元。

（七）其他情况

天气情况：根据气象部门提供资料，当日天气多云，2~15℃，无降水。

二、事故应急救援及善后处置情况

14时08分许，马钢智信公司安环部职工拨打120急救电话，随即疏散现场人员，保护事故现场。14时25分许，120急救人员到达现场对尹某杰实施抢救。14时40分许，尹某杰经抢救无效死亡。

14时38分许，宿州市公安局东城派出所接警后迅速出警；14时42分到达事故现场，联系法医对死者尸体进行鉴定后，协助处理善后事宜。

应急、消防等部门负责同志接报事故信息后，第一时间赶赴现场指导事故救援及善后处置工作。

目前，善后工作已结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因

尹某杰未遵守安全操作规程²，在未辨识风险的情况下对不明容器实施气割作业。

（二）间接原因

1.华夏基石公司作业现场安全风险辨识不全面，风险管控制度不完善；动火作业安全管理不到位，未安排专人现场全过程管理。

2.华夏基石公司员工执行安全生产制度不严，质检、分拣、气割等工序均未落实公司安全操作规程³。

² 华夏基石公司《气（切）割工安全操作规程》要求：气（切）割工岗位操作人员操作过程中，必须严格遵守操作规程，坚守工作岗位，专心操作，对密封件、密封容器、易燃易爆等危险品、不明物严禁切割。

³ 华夏基石公司《质检员安全操作规程》要求：发现废钢中有密闭容器、内部有油品的封闭容器、易燃易爆等危险品、放射性及有毒物品、废武器、炮弹、灭火器等，未经安全认定处理，不予检验验收，并及时向领导报告。

《分拣工安全操作规程》要求：废钢中发现有危险品时，要全部检出来，分类放置在指定位置，并及时填

3.马钢智信公司及相关部门负责人对工序外包单位日常安全监管有疏漏⁴。

四、有关责任单位、人员存在的主要问题

（一）作业人员安全意识淡薄

尹某杰虽经安全教育培训，但遵规守纪意识不强，对气割作业风险认识不足。现场管理人员、其他作业人员均未指出或制止尹建杰的违章作业行为。

（二）“三管三必须”责任悬空

华夏基石公司宿州项目主要负责人长期不在岗；部门负责人履行岗位安全职责不到位；车间（现场）管理环节，管理人员的岗位职责与安全职责不明晰。

（三）企业落实安全生产主体责任不到位

华夏基石公司，安全管理制度不完善。全员安全责任制落实不力；安全管理人员不熟悉安全管理制度；作业人员存在违反公司安全操作规程的现象。动火作业安全管理制度悬空，现场过程管理松懈。安全教育培训不到位，部分员工不熟悉作业区域安全风险和岗位安全操作规程。安全管理台账不规范，部分动火作业票和安全教育培训记录失实。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

写危险品记录。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

尹某杰，华夏基石公司职工，负事故直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1. 周某民，华夏基石公司总经理。安全生产组织领导职责履行不力，对宿州项目主要负责人与安全负责人不能充分履职的情况失管失察，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项之规定，负事故主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项及《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定，建议对其进行行政处罚。

2. 史某芬，华夏基石公司宿州项目负责人。长期不在岗，安全生产工作组织开展不力，“三管三必须”责任履行不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，负事故主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定，建议对其进行行政处罚。

3. 孙某麟，华夏基石公司宿州项目安全负责人。长期不在岗，日常安全事故隐患排查整治工作开展不力，导致作业人员违反操作规程行为长期存在，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项之规定，负事故主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定，建议对其进行行政处罚。

4.肖某猛，马钢智信公司总经理。安全生产组织领导职责履行不到位，对外包单位存在的安全生产问题失管失察，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，负事故重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项及《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定，建议对其进行行政处罚。

5.尹某，马钢智信公司安环部部长。对外包单位日常安全管理工作松软，隐患排查整治工作有疏漏，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，负事故重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定，建议对其进行行政处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

华夏基石公司，项目管理层履职不到位，全员安全生产责任制落实不力，安全生产教育培训档案不规范，未建立安全风险分级管控制度，动火作业现场安全管理不到位，未督促作业人员严格落实安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十八条第四款、第四十一条第一款、第四十三条、第四十四条第一款之规定，负事故主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项之规定，建议对其进行行政处罚。

六、防范及整改措施

（一）华夏基石公司要深刻吸取事故教训，严格明确并落实全员安全生产责任制。进一步完善安全生产管理制度、细化安全操作规程。加强作业现场安全管理，严格执行动火等危险作业现场管理制度，确保操作规程和安全措施有效落实。深入开展事故案例警示教育，提升安全管理人员履职能力和作业人员安全意识。同时，要积极推动生产一线机械化换人、自动化减人、智能化无人，持续提升本质安全水平。

（二）马钢智信公司要对照安全生产管理协议，督促外包单位管理层主动履行安全生产职责，持续压紧压实作业一线各岗位安全责任，规范动火等危险作业安全管理。强化安全教育培训质效检验，严厉查处违规违章作业行为，培养从业人员良好作业习惯。

（三）宿马园区管委会要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。坚持问题导向，针对事故暴露出的问题，加强公安、卫健、应急等部门联动，持续提升应急处置能力。督促指导各生产经营单位落实安全生产主体责任，落细风险管控措施，排查整治生产安全隐患。要深入企业开展案例警示教育，引导从业人员增强安全意识，杜绝违章作业行为。

（四）各级商务和应急管理部门要以案为鉴，严格落实安全生产“三管三必须”要求，商务部门要认真落实再生资源回收行业主管部门职责，深入开展风险隐患和违法违章行为的排查整治，切实防范遏止事故发生。应急管理部门要落

实金属制品企业安全监管责任，深入一线开展精准执法检查，摸清容易发生事故的关键风险点、重点工艺环节，分类制定管控措施，不断提高行业安全生产水平。

— 12 —

扫一扫在手机打开当前页



[联系我们](#) | [网站地图](#)

主办单位：宿州市应急管理局 地址：宿州市埇桥区银河一路与通济二路交叉口西南角市应急管理局 联系方式：0557-3255809

皖ICP备19016362号 网站标识码：3413000044  皖公网安备 34130202000365号

本站支持IPv6访问

涉密信息禁止上网！



适老化
无障碍服务



违法与不良
信息举报中心



党政机关



政府网站
找错