



搜本站 请输入您要搜索的内容

搜索

热搜词: 脱贫攻坚 政府工作报告

您当前所在的位置: 首页 -- 安全生产及救灾

卫生健康 食品药品监管 稳岗就业 养老服务 义务教育 公共

白云区贵州建工乌当建设工程有限责任公司“9.4”一般起重伤害事故调查报告

文章来源: 白云区应急管理局 发布时间: 2026-05-15 14:20 浏览次数: 288次 打印 关闭 [字体: 大 中 小] 分享到:

2024年9月4日14时30分许,贵州建工乌当建设工程有限责任公司在贵州省贵阳市白云区麦架镇贵州商学院白云新校区二期项目单身教师公寓项目上发生一起一般起重伤害事故,造成死亡,直接经济损失约120.88万元。

事故发生后,白云区人民政府高度重视,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第 493 号)等有关规定,成立由区应急局、区住建局、区总工会、区公安分局等部门和麦架镇人民政府有关人员组成的白云区贵州建工乌当建设工程有限责任公司“9.4”一般起重伤害事故调查组(以下简称“事故调查组”)对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料、综合分析等,查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失,认定了事故性质、责任人、责任单位以及责任事实,提出了对有关责任人、责任单位的处置建议。针对事故暴露出的突出问题和教训,提出了加强事故防范的措施和改进工作的建议。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

(一)事故发生项目基本情况

贵州商学院白云新校区二期项目单身教师公寓项目,位于贵州省贵阳市白云区麦架镇麦架河北侧贵州商学院白云新校区内,为学校二期建设项目之一。2024年8月26日取得建筑工程施工许可证,建设规模4800m²,项目总投资1512.4185万元,钢筋混凝土框架结构,地上10层,建筑总高30.5m,施工内容包括地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、机电设备安装工程等。

2024年9月2日,建设单位组织召开该项目第一次工地例会,审查施工单位不具备开工条件,建设单位及监理单位未下发开工通知或开工令。发生事故时,该项目施工单位进场后尚未正式开工,处于施工前准备阶段。施工单位完成了临时办公用房、材料仓库、钢筋加工棚、施工围挡等临时设施的搭设,主体结构工程未开始施工。

(二)事故相关单位基本情况

1.建设单位:贵州商学院

贵州商学院沿于1947年的“贵阳市尚信高级会计职业学校”;1952年整合商科教育资源组建“贵州省贸易中等技术学校”;1961年与贵州省粮食学校合并成立“贵州省商业学校”,1981年升格为“贵州商业专科学校”;1993年更名为“贵州商业高等专科学校”;2015年,更名为“贵州商学院”,有效期自2021年03月12日至2026年03月12日,统一社会信用代码:125200004292019563,法定代表人:罗*,地址:贵阳市白云区二十六大道1号。业务范围:培养高层次专门人才、促进教育事业和社会经济发展。以高等学历教育为中心,开设管理学类、经济学类、理学类、工学类等学科的本科生及专科生的学历教育开展上述门类各专业的成人教育、继续教育、专业进修培训和学术交流活动承担国家和地方有关科研任务以及相关服务工作。

2.施工单位:贵州建工乌当建设工程有限责任公司

成立日期于2020年12月10日,营业期限:2020-12-10 至无固定期限,注册资本:5000万元,法定代表人:袁**,注册地址:贵州省贵阳市乌当区高新路街道高新北路2号智汇云锦B4栋12层;统一社会信用代码:91522632MAAK62H0XR,企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(建筑工程施工;电力工程、机电工程安装;钢结构工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;装饰装修工程施工;建筑消防工程安装;市政建设监理服务;土地整治、环保服务;保障性用房、棚户区工程改造;给水与排水、垃圾处理、河道治理服务;拆迁安置及园林绿化工程施工;医疗卫生工程施工;教育工程建设;客运索道建设安装;城市综合管廊等基础设施以及绿色建筑建材产品加工及配送(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

3.监理单位:广州宏达工程顾问集团有限公司

成立于1993年5月29日,营业期限:1993-05-29至无固定期限,注册资本:5000万元,法定代表人:黄*,注册地址:广州市黄埔区科汇二街7号601、701房,统一社会信用代码:91440116618408817A,企业类型:有限责任公司(法人独资)。经营范围:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;社会稳定风险评估;法律咨询(不包括律师事务所业务);建设工程监理;地质灾害治理工程监理;单建式人防工程监理;水利工程建设监理;水运工程监理;公路工程监理。

二、事故发生经过及善后处理情况

(一)事故发生经过

因项目前期工作需要,9月3日项目经理周某贵安排生产经理文某按项目钢筋采购计划采购约60t钢筋。9月4日上午7时,钢筋运输车辆到达现场。周某贵安排文某联系组织人员卸筋,上午10时左右,文某联系吊车后通知陈某(基础劳务负责人)安排工人卸钢筋车。陈某安排李某庆、李某顺(死者)、李某云、李某江四人卸钢筋(该四人在得知该项目近期要开工,事发当日10时左右到项目找陈某做劳务施工,陈某现场随即口头答应),口头交代注意安全后便离开现场。李某庆、李某顺(死者)等四名工人因当天着急返回老家,未等吊车到达,李某庆自行联系正在场内出场的挖掘机(驾驶员王某平)协助卸钢筋。


事故发生时,李某顺(死者)和李某云在车厢内对钢筋进行捆绑,李某庆在地面负责指挥,李某江负责在地面解除钢丝绳。14时12分左右起吊的钢筋在空中产生晃动,李某顺(死者)在车厢内避让不及时,被钢筋撞击胸口,导致事故发生。



图一 现场作业位置



图二 钢筋捆绑示意图

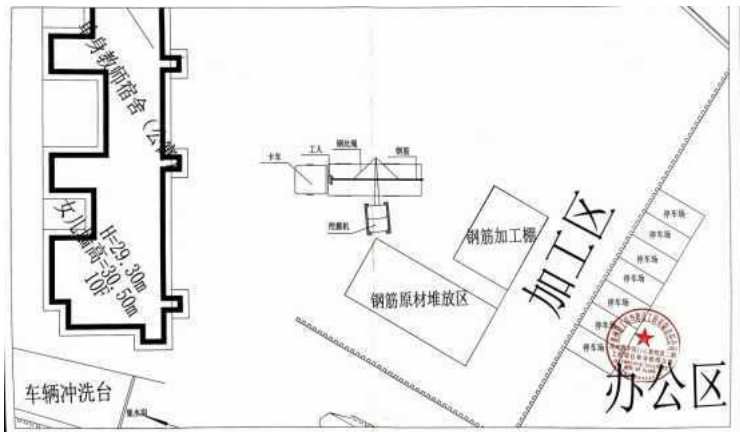

图三 吊装作业位置图

(二)应急救援及事故报告情况

事故发生后,李某庆等人将李某顺(死者)到扶到一旁的钢筋加工棚,由李某庆拨打120急救电话,并向项目部报告。项目部人员赶到现场参与施救,陈某驾驶车辆将李某顺送至医院,在运送到商学院西门时与120救护车汇合。120急救人员立即对李某顺实施抢救。因李某顺伤势过重,14时48分左右因抢救无效宣布死亡。

14时53分项目经理周某贵上报公司部门,同时对事故现场进行保护。白云区人民政府接到事故报告后,立即组织区公安分局、区应急局、区住建局、麦架镇人民政府等部门到现场开展应急救援和善后处理,15时44分左右白云区应急局向贵阳市应急局报告该起事故。

(三)善后情况

2024年9月4日晚,经区住建局、麦架镇调解下,贵州建工乌当建设工程有限公司与死者家属达成协议,一次性赔偿家属120.88万元,并签订赔偿协议书,善后处置完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故共造成1人死亡,死者姓名李某顺,性别:男,直接经济损失约120.88万元。

四、事故原因分析及事故性质

经事故调查组调查认定,白云区贵州建工乌当建设工程有限公司“9.4”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

(一)直接原因

贵州建工乌当建设工程有限公司在组织开展吊装作业未正确选用符合规范要求的吊装机械,作业过程无安全管理人员旁站监督,工人吊装作业不规范,材料起吊前未离开机械作业斗之外。

(二)间接原因

建设行政主管部门对项目开工安全条件核查达不到生产条件,下达了整改意见,在未完成整改及未取得建设单位及监理单位下发的开工通知的情况下,贵州建工乌当建设工程有限公司拆卸材料,未对进场作业人员进行安全教育交底,安全员未到岗,现场作业工人安全意识淡薄,施工现场安全管理不到位。

五、对事故责任认定和处理建议

(一)建议给予行政处罚的单位

1.贵州建工乌当建设工程有限公司,一是未按规定在施工现场设置安全设施和安排安全监管人员,导致违章作业不能及时纠正;二是项目专职安全员未在岗监督履职;三是未对施工/开展安全教育培训和安全技术交底,施工人员未经安全教育和培训违规上岗,建议由白云区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[①]规定。对贵州建工乌当建设工程有限公司进行处罚。

(二)建议给予行政处罚的人员

1.李某顺(死者),男,群众,在吊运材料时未按吊装作业操作规程远离吊装机械作业半径,安全意识不足,对作业的危险性认识不足,导致事故的发生;鉴于其已在事故中死亡,建议免予责任追究。

2.谢某玲,女,中共党员,贵州建工乌当建设工程有限公司总经理;未到项目督促、检查事故工程项目的安全生产工作,未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有主要责任,建议白云区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[②]规定,对其进行处罚。

3.周某贵,男,群众,贵州建工乌当建设工程有限公司贵州商学院白云新校区二期工程项目单身教师公寓项目经理,未对施工人员开展安全教育培训和安全技术交底,施工人员未经安:育和培训违规上岗;对事故发生负有责任,建议由白云区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[③]规定,对其进行处罚。

4.李某兰,女,中共党员,乌当建设工程有限公司贵州商学院白云新校区二期工程项目单身教师公寓项目安全员,项目安全生产管理机构建立后,未履行其安全员职责。对事故发生负:任,建议由白云区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[④]规定,对其进行处罚。

5.陈某,男,群众,乌当建设工程有限公司贵州商学院白云新校区二期工程项目单身教师公寓项目基础施工劳务负责人,未对现场吊运作业进行管理,未对施工人员开展安全教育培训:全技术交底,对事故发生负有责任,建议由白云区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[⑤],对其进行处罚。

6.王某平,男,群众,挖机驾驶员,吊装作业未正确选用符合规范要求的吊装机械,违反安全生产规章制度或者操作规程,导致车厢内钢筋捆绑工人李堂顺受到撞击死亡的事故,对事故发生负有责任,建议贵州建工乌当建设工程有限责任公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[6],对其进行处罚。

六、事故防范措施建议

(一)深刻吸取事故教训。白云区各部门要认真吸取白云区贵州建工乌当建设工程有限责任公司“9.4”一般起重伤害事故教训,提高政治站位,树牢安全发展理念;深入了解掌握本部本存在的突出风险隐患,白云区各行业主管部门要压紧压实管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁监管谁负责、谁审批谁负责”的责任链,落实好行业主管和部门监管责任,确保日常监管做到全覆盖,不留盲区和死角。

(二)压实监管责任,提升安全监管和治理能力。白云区住建局要加强监管队伍建设,推进行业领域安全监管能力提升;加大对建筑施工安全隐患的巡查力度,特别是建筑施工许可证已发完工筹备阶段要加大执法检查,严厉打击违法违规行为,发现问题及时对施工单位作停工整改处理,停工期间严格开展复查巡查,做好巡查检查记录,严格闭环管理。

(三)落实企业主体责任。贵州建工乌当建设工程有限责任公司要深刻吸取本次事故的教训,切实落实企业安全生产主体责任,严格按照操作规程、作业技术规范要求组织施工。要切实加强对施工现场的巡查,施工单位项目经理、技术负责人、施工员、专职安全员,监理单位总监理工程师、安全专监等关键岗位管理人员要到岗尽职履职;严格落实各项安全生产规章制度,配备专职安全管理人员,强化对施工现场安全管理,落实对项目施工人员的安全生产教育培训,增强一线作业人员自身安全防范意识。发现未按技术规范要求进行施工作业的行为要坚决制止与纠正,及时整改消除生产安全事故隐患,提升安全管理水平,做到举一反三,切实防范类似事故的再次发生。全面提升建设施工领域本质安全水平。

白云区贵州建工乌当建设工程有限责任公司“9.4”一般起重伤害事故调

2024年12月1

[①] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款....

[②] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款....

[③] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员 未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[④] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员 未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[⑥] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条:生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任,不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

上一篇 白云区贵州实磊建筑工程有限公司“8•7”物体打击事故调查报告

下一篇 白云区新型工业化新兴产业园区建设项目“8•5”叉车侧翻车辆伤害一般事故调查报告

中国政府网及国务院部门网站 | 省（区市）政府网站 | 市级政府网站 | 各区县政府网站

关于本站 | 法律声明 | 网站帮助 | 网站地图 | 网站年报
主 办：贵阳市白云区人民政府办公室 联系电话：0851-84616600 地址：贵阳市白云区云峰大道99号 邮编：550014
承 办：贵阳市白云区融媒体中心 联系电话：0851-84833799 地址：贵阳市白云区行政中心二期图书馆综合楼 邮编：550014
备案信息（英文域名）：黔ICP备05002762号-1 备案信息（中文域名）：黔ICP备05002762号-2

贵公网安备 52011302004160号 政府网站标识码：5201130001 技术支持：智政科技

