

内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井 “1·23”机电事故调查报告

2026年1月23日15时35分，内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井（以下简称“老鹰岩井”）-90米水平11采区1118采煤工作面发生1起机电事故，造成1人遇难，直接经济损失205.23万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）等规定，国家矿山安监局四川局会同内江市应急管理局和资中县人民政府及其应急管理局、公安局、人社局、总工会等部门单位，组成内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井“1·23”机电事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并邀请资中县纪委监委同步参与追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组，开展事故调查和应急救援工作评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料、设备试验和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井“1·23”机电事故是一起违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）公司概况

内江市双鹰煤炭有限责任公司（以下简称“双鹰煤炭公司”）位于资中县境内，行政区划属双河镇管辖。公司于2002年2月组建，系股份制民营企业，股东由原国有内江市刘家洞煤矿职工构成。公司安全生产许可证证号（川）MK安许证号（2023）5110250013（企）B，有效期至2026年5月31日，董事长兼总经理尤某勇。双鹰煤炭公司为内江双鹰矿业集团有限公司（以下简称“双鹰矿业公司”）子公司，双鹰矿业公司董事长为刘某光。

（二）矿井概况

老鹰岩井为双鹰煤炭公司下属矿井，位于资中县双河镇安木店村4组，设计生产能力45万吨/年，属正常生产矿井。矿井瓦斯等级为高瓦斯，煤尘有爆炸危险性，煤层自燃倾向性为不易自燃，水文地质类型中等。

老鹰岩井采矿许可证号为C5100002010121120097516，有效期至2027年02月04日；安全生产许可证证号（川）MK安许证字〔2025〕5110250027B号，有效期至2027年02月04日；统一社会信用代码：91511025MA6B9U2K5Q，有效期至长期。

老鹰岩井井田范围由43个拐点坐标圈定，面积为11.7553平方公里，许可开采高炭、下元炭₂、下元炭₁煤层，目前开采

下元炭₂煤层。下元炭₂煤层开采深度+50米~-228米。

老鹰岩井采用斜井+立井综合开拓，划分-90米、-19米2个生产水平。目前，生产采区为-90米水平11采区、-19米水平22采区。其中11采区布置1118采煤工作面、1122运输巷炮掘工作面；22采区布置2211采煤工作面、2215运输巷综掘工作面。

老鹰岩井通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，+427米主斜井、+431米副立井进风，+438米回风斜井回风。

矿井采用双回路供电：一回路供电电源引自楠木寺坑口电厂变电站6千伏母线段，二回路供电电源引自宋家变电站10千伏母线段。另安装3台共2000千瓦发电机组作为应急电源。

+427米主斜井采用带式输送机运送煤炭，+431米副立井采用罐笼提升材料、设备和人员。

矿井采用二级机械排水，-163米标高涌水排至-90米水平，经-90米水平水仓排至地面。

矿井建有地面固定高负压瓦斯抽采系统，安设2台2BEC-520型抽采泵，额定流量为165立方米/分，用于抽采顺煤层、高位钻孔瓦斯和采空区瓦斯，系统主管为DN315PE型。

矿井装备有安全监控、人员位置监测、压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险等安全避险“六大”系统。

（三）事故单位安全管理机构情况

老鹰岩井矿长周某，安全生产知识和管理能力考核合格证号

为：511025*****58，有效期至2026年3月15日。总工程师邓某勇，生产副矿长陈某、安全副矿长巫某铃、机电副矿长温某军，配备通风、采煤、机电、地测、安全、监测监控副总工程师，上述人员安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。配备采煤、掘进、通风、机电、地测、防治水专业技术人员6名。设置了安全管理科、生产技术科、机电运输科、通风科、地质测量科、安全生产调度室、采煤一队、采煤二队、掘进队、机电队、抽采维修队、运输队、通风队等安全生产管理机构，配备各类特种作业人员227人。

（四）事故发生经过

2026年1月23日早班，全矿入井115人，安全副矿长巫某铃入井带班。7时左右，采煤二队副队长倪某彬（跟班队干）组织1118采煤工作面邵某林（班长，遇难者）等20人召开班前会后，于7时30分左右陆续入井。

8时许，邵某林等8人从运输巷进入1118采煤工作面作业。其中，王某、林某升操作采煤机，刘某、李某撬煤，邵某林和刘某移支架，曾某是爆破工，周某书是刮板输送机司机。9时许，瓦斯检查工杨某钦来到作业现场。因采煤工作面在第24[#]支架附近需采取爆破的方式松动底板，10时15分，曾某进行了装药放炮（炮眼上一班已经打好），爆破后，作业人员进入工作面继续作业。

15时30分左右，临近下班时间，采煤机割煤至第16[#]支架

（滚筒距运输巷 26.2 米）处，王某按下控制按钮停止割煤（但未将采煤机切割部离合器转到“零”位），坐下清理靴内煤渣。班长邵某林让周某书停止刮板输送机运行后，沿煤壁侧进入工作面检查。15 时 35 分，邵某林在下方打招呼，要求王某不要启动采煤机，王某回复准备下班，不会动了。王某随后听见顶板冒落声音，看见采煤机滚筒突然转动，滚筒上方一束亮光闪过，王某迅速拨开采煤机控制按钮上的冒落矸石，停止了采煤机，发现邵某林已被卷入滚筒。

（五）事故地点及现场勘查情况

1.工作面基本情况。1118 采煤工作面北部为已开采结束的 1116 采煤工作面，南部为尚未开采的 1120 采煤工作面（见图 1）。工作面走向长度 135 米，倾向长度 980 米，开采下元炭₂煤层，煤层平均厚度 0.50 米，平均倾角 4 度，倾斜长壁式采煤方法，仰斜开采，采高 0.9 米，采用 MG100-TP 型液压牵引采煤机落煤，SGZ630/220 型刮板输送机运煤，ZZ4200/5.5/10.5D 型掩护式液压支架支护，移架步距 0.8 米。该工作面于 2025 年 10 月 4 日开始回采，已推进 130 米。

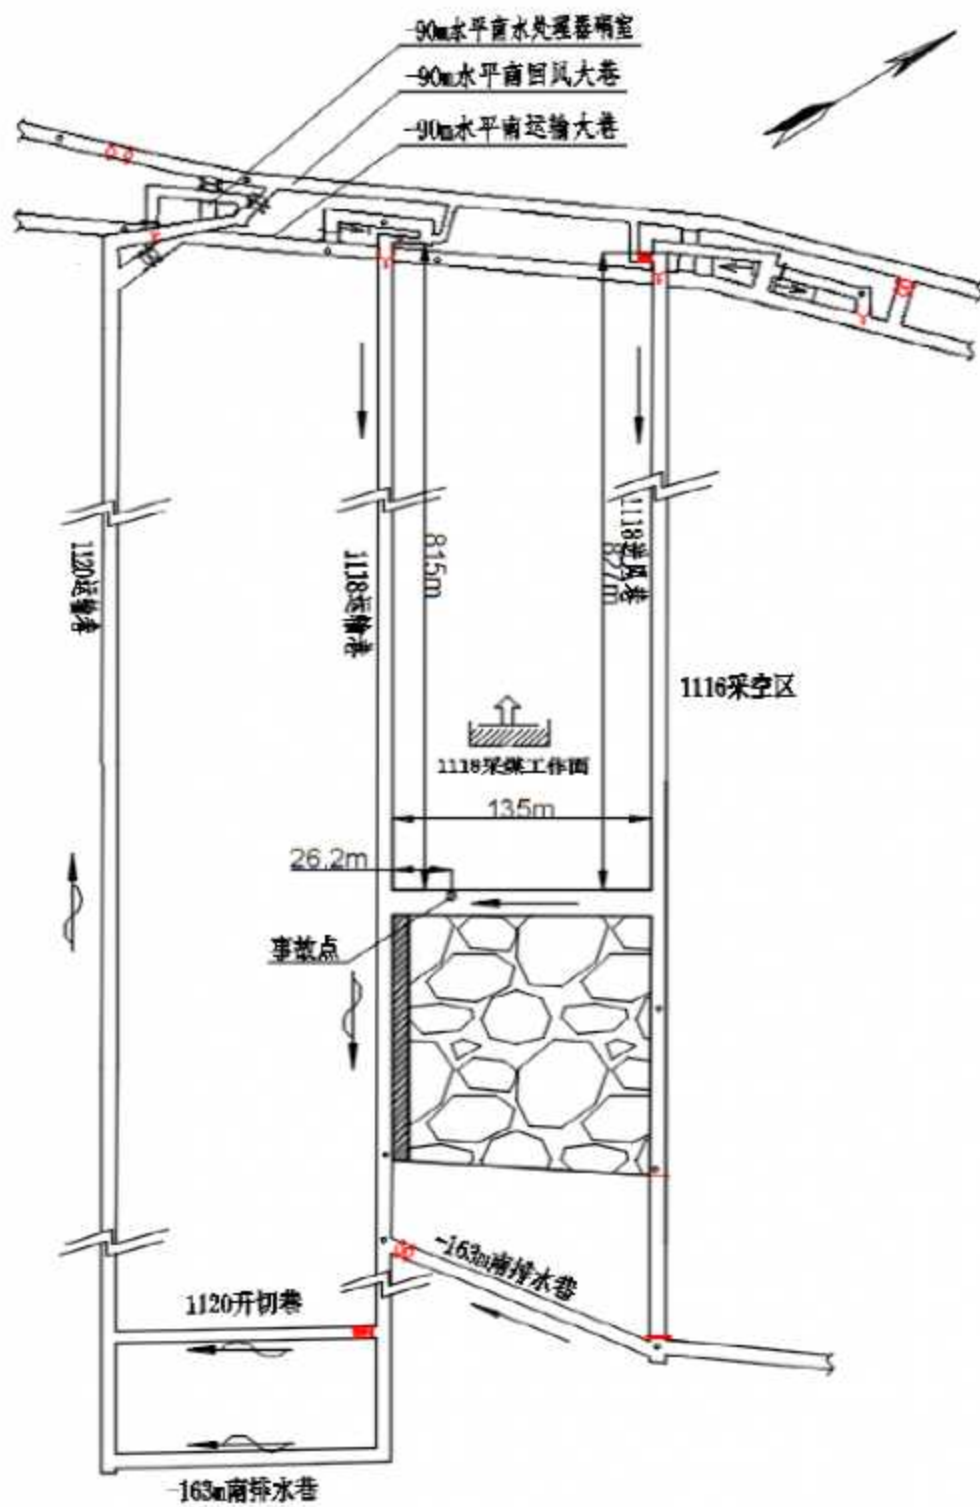


图 1 1118 采煤工作面平面位置示意图

2.工作面顶底板情况。1118 采煤工作面顶、底板情况见下表。

顶底板名称	岩石类别	厚度(米)	特征
基本顶	砂岩	1.5~2.4	灰白色厚层状中粒泥砂岩及中砂岩
直接顶	砂质泥岩	1.2~2.2	灰色中厚层状含砂质泥岩、砂泥岩
伪顶	炭质泥岩	0.05~0.20	灰黑色炭质泥岩
直接底	泥砂岩	0.2~0.6	深灰色泥砂岩
基本底	细砂岩	0.8~2.0	灰色含岩屑细砂岩夹褐黄色石英砂岩

表 1 1118 采煤工作面煤层顶、顶板情况表

3.工作面遇地质构造情况。1月19日,采煤工作面在第24#支架附近揭露一斜交正断层,断距0.15米,断层面与煤壁呈31度夹角,靠近工作面运输巷一侧煤层抬升,断层与工作面交面长4米,采煤工作面正常采高0.9米,断层处卧底加顶板冒落后高达1.52米;断层处液压支架顶梁前端距煤壁1.9米;事发时,工作面采煤机停在断层处,距离采煤工作面运输巷入口段26.2米为最大控顶步距,26.2米至130米区段为最小控顶步距(见图2)。

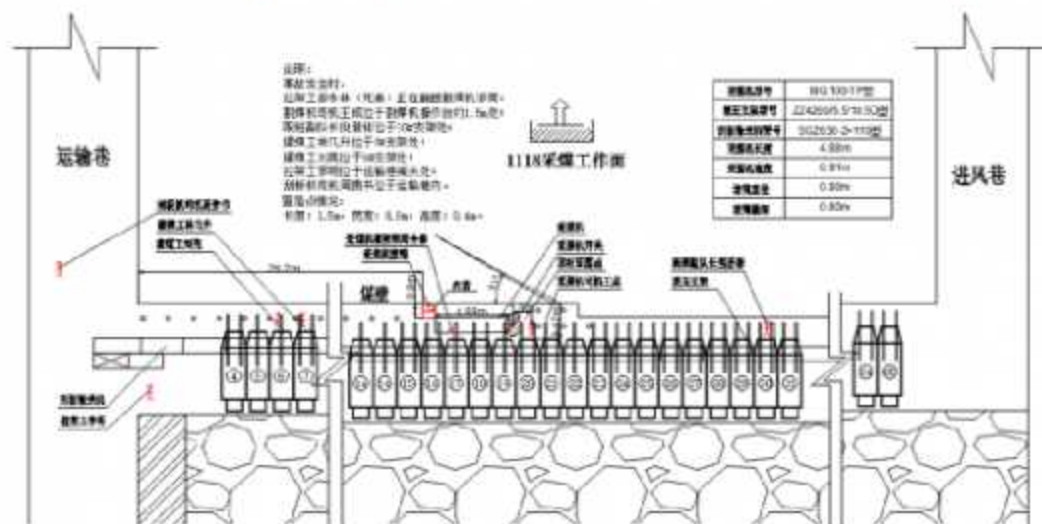


图 2 1118 采煤工作面事发时平面示意图

4.事故点情况。事故点位于 1118 采煤工作面距运输巷 26.2 米，该点采高 0.9 米，ZZ4200/5.5/10.5D 型掩护式液压支架支护。该点遇断层，采用放炮卧底方式过断层、断层破碎带顶板冒落，致使靠近煤壁处的高度达 1.52 米，在滚筒上方形成最高 0.62 米的空间（见图 3）。



图 3 1118 采煤工作面采煤机滚筒

5.工作面行人道情况。1118 采煤工作面行人道位于 ZZ4200/5.5/10.5D 型掩护式液压支架下方，正常情况下行人道高度约 0.8 米，因工作面 1 月 19 日遇地质构造，工作面第 1#支架至第 20#支架行人道高度不足，现场勘查时，行人道高度仅 0.3-0.4 米（见图 4），已不能满足行人需要。



图 4 1118 采煤工作面行人道

6.顶板冒落情况。现场勘查发现，1118 采煤工作面距运输巷 32m 的位置有顶板冒落痕迹，顶板冒落区长度 1.5 米、宽度 0.8 米、厚度 0.4 米；采煤机控制按钮正处于冒落点正下方（见图 5）。



图 5 采煤机控制按钮及冒落矸石

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 1 月 23 日 15 时 39 分，地面调度员肖某接到采煤二队周某书汇报井下一 90 米水平 1118 采煤工作面邵某林受伤。接到事故报告后，肖某立即向矿长周某汇报。周某安排安全副总工程师邱某刚赶赴现场组织救援，并要求井下停止生产作业，立即撤出井下其他人员。

16 时 04 分，老鹰岩井向资中县应急管理局报告事故，16 时 17 分资中县应急管理局分别向内江市应急管理局、国家矿山安

监局四川局报告，内江市应急管理局随即向省应急管理厅报告事故情况。

接到事故信息后，国家矿山安监局四川局、省应急管理厅、内江市应急管理局和资中县人民政府及相关部门人员赶赴事故现场，指导应急处置相关工作。

（二）医疗救治和善后情况

1月23日19时34分，邵某林被送至停在井口的救护车，资中县人民医院医护人员确认其已无生命体征。1月24日，善后工作处置完毕。

（三）应急处置评估

事故发生后，现场人员立即组织施救，老鹰岩井立即启动应急响应，及时报告事故信息。资中县应急管理部门接报后及时报送信息。当地政府和煤矿及时处置善后工作，矿区社会秩序稳定。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

1118采煤工作面遇断层底鼓，行人通道不畅，采煤机停机后切割部离合器未打到“零”位，作业人员违章翻越采煤机滚筒时，顶板冒落砸中采煤机“启动”按钮，滚筒旋转，导致事故发生。

（二）原因分析

1.遇断层处行人通道变低

1118采煤工作面采用ZZ4200/5.5/10.5D型掩护式液压支架

支护顶板，采高 0.9 米，行人通道正常高度 0.80 米，因遇工作面遇一斜交小正断层（落差 0.15 米），底鼓造成行人通道在断层处降低至 0.32 米，已不能满足行人的需要。

2.作业人员违章作业

在 1118 采煤工作面行人道高度低，不能通行的情况下，采煤机滚筒与顶板之间有宽度 0.8 米、高度 0.62 米的通行空间，当班班长违章翻越采煤机滚筒；《1118 采煤工作面作业规程》规定“作业人员与工作面旋转部件必须保持一定的安全距离，不得接触其旋转部位”“临时停机时，应先按‘停止’按钮，然后将离合器打到‘零’位”^[1]。割煤机司机虽然按了“停止”按钮，但因通道不畅，未及时将离合器打到“零”位。

3.断层处顶板易冒落

1118 采煤工作面顶板为灰色中厚层状砂质泥岩、泥岩，易离层脱落，加之断层和爆破影响，顶板更加破碎。爆破后采用单体液压支柱+金属顶梁的方式进行顶板支护^[2]，为便于采煤机运行，采煤机前后端临时支护刚好拆除，支护不到位，顶板极易冒落。

4.顶板冒落击中采煤机控制按钮

采煤机处于顶板破碎带下方，其控制按钮无保护设施，采煤机司机习惯性将控制按钮平放在采煤机底托板上，顶板冒落砸中

[1] 内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井《1118 采煤工作面作业规程》第 18 页、第 73 页“作业人员与工作面旋转部件必须保持一定的安全距离，不得接触其旋转部位”“临时停机时，应先将按‘停止’按钮，然后将离合器打到‘零’位”。

[2] 内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井《关于-90m 水平南 1118 综采工作面过地质变化带安全技术措施》第 2 页“采用爆破的方式通过该断层，爆破后采用单体液压支柱+金属顶梁的方式进行顶板支护”。

控制按钮，导致采煤机滚筒运行；通过设备试验，该控制按钮极为灵敏，冒落矸石很容易触动控制按钮的“启动”键。

四、事故间接原因及暴露出的主要问题

（一）安全发展理念树立不牢

1118 采煤工作面自 2025 年 10 月 4 日投产以来，因煤层变薄导致煤质差、骑溜式采煤机故障频发，产量未达到预期。2025 年 11 月上旬，煤炭公司及煤矿研究，决定采用爬底式割煤机代替骑溜式采煤机。因重煤质等因素，导致“三机”不配套，安全风险高，未能处理好安全与效益的关系。在选择爬底式割煤机时，为节省投入，未选用升级换代的安全性能更高的产品，而是利用控制按钮无保护设施的设备，未处理好安全与投入的关系。

（二）安全风险辨识与管控不力

矿井重大风险辨识、采煤工作面作业规程风险辨识、采煤工作面过断层的风险辨识等均未有效辨识出 1118 采煤工作面行人道高度不足，工人靠近煤壁侧行进且有翻越采煤机的安全风险，也未辨识出采煤机控制按钮因顶板等不确定因素导致失控、支架前端顶板冒落等安全风险。现场跟班队干、班组长和作业人员也未认真开展现场风险辨识。致使安全风险辨识与管控在技术层面、现场管理层面和操作层面各环节失管失控。

（三）安全管理存在缺陷

矿级和科队级部分管理人员能力素质不能完全满足工作需要，风险辨识和现场管理能力偏弱。事故当班现场跟班副队长为

小学文化程度，发现风险和管控风险的能力、现场协调指挥能力、语言表达和沟通能力极差，难以有效履职；事故当班，有多名公司、矿、科队管理人员到过 1118 采煤工作面，但均未能指出行人通道不满足行人需要，顶板破碎支护不到位，设备缺陷等安全风险、隐患，致使现场不安全的环境未能有效处置，不安全的行为未能有效制止，未能有效避免事故的发生。

（四）技术管理存在漏洞

1118 采煤工作面采煤机发生变更后，未重新编制新的《作业规程》，对采煤工作面“三机”不配套带来的顶板管理、劳动组织等均未进行修订；编制的过地质构造带安全技术措施未针对行人通道高度不足、顶板破碎、设备管理等安全风险提出有针对性的管控措施；技术资料与现场脱节，技术审查把关不严。

（五）安全教育培训不力

公司及煤矿安全教育流于形式，作业规程和技术措施的培训未针对主要风险开展，缺乏针对性。班前安全教育提醒流于形式，班前会强调的安全事项千篇一律，未针对前一班的情况和现场的实际情况提示风险，提出具体管控措施要求。

（六）现场反“三违”不力

事故采煤工作面“三违”行为十分突出，该采煤工作面行人通道高度不足，人员通行走溜子道及煤壁侧，爆破后顶板支护不到位，采煤机司机等相关作业人员不按操作规程作业等问题突出。

（七）未认真吸取事故教训

2022 年 10 月 24 日，老鹰岩井 2205 采煤工作面发生 1 起其他事故，造成 1 人遇难。当时的队长和跟班副队长与本次事故的队长和跟班副队长均为同一人，队级“草台班子”管理现场，不到 4 年再次酿成事故。煤矿也未对典型违章和轻伤事故进行认真追查，只是在需要工伤保险赔付时才出具调查报告，未防微杜渐、以小见大实现事故防范关口前移。

五、有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚人员（12 人）

1. 王某，老鹰岩井采煤二队采煤机司机，负责事故当班采煤机采煤、运行工作。违反安全管理规定作业，在采煤机停机后，未按《1118 采煤工作面作业规程》规定将采煤机切割部离合器打到“零”位。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[3]的规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[4]的规定，建议由老鹰岩井给予批评教育，依照内部有关规章制度给予处分；依据《煤矿安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 92 号）第四十二条第一项^[5]的规定，建议由省级煤矿安全培训主管部门撤销其特种作业操作

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《煤矿安全培训规定》第四十二条 省级煤矿安全培训主管部门发现下列情形之一的，应当撤销特种作业操作证：（一）特种作业人员对发生生产安全事故负有直接责任的；（二）特种作业操作证记载信息虚假的。特种作业人员违反上述规定被撤销特种作业操作证的，三年内不得再次申请特种作业操作证。

证。

2.倪某彬，老鹰岩井采煤二队副队长，事故当班跟班队干，负责事故当班安全生产监督管理工作。履职能力不足，安全风险辨识和管控不力，安全管理存在漏洞，现场反“三违”不力，未认真吸取本矿“10·24”事故教训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三、五、六项^[6]的规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[7]的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入（70564.31元）27%的罚款计1.27万元。

3.杨某明，中共党员，老鹰岩井采煤二队队长，负责采煤二队全面工作。未认真履行安全生产管理职责，安全风险辨识和管控不力，安全管理存在漏洞，现场反“三违”不力，班前会安全教育提醒流于形式，未认真吸取本矿“10·24”事故教训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二^[8]、三、五、六项的规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入（81771.46元）27%的

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

罚款计 2.20 万元。

4.程某洪，中共党员，老鹰岩井生产科长，负责全矿生产组织、管理及技术工作。未认真履行安全生产管理职责，安全风险辨识和管控不力，安全管理存在漏洞，技术资料编制不严谨，安全培训教育不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、三、五项的规定，应对此次事故负直接责任。建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（75504.84 元）25%的罚款计 1.88 万元。

5.王某，中共党员，老鹰岩井安全科长。负责全矿安全生产监督管理工作。未认真履行安全生产管理职责，安全风险辨识和管控不力，安全管理存在漏洞，安全培训教育不力，反“三违”不力，未认真吸取事故教训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、三、五、六项的规定，应对此次事故负直接责任。建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（84117.76 元）27%的罚款计 2.27 万元。

6.巫某铃，中共党员，老鹰岩井安全副矿长，负责全矿安全生产监督管理、安全教育培训等工作。未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢固，安全风险辨识和管控不力，安全管理存在漏洞，安全培训教育不力，未认真吸取事故教训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、三、五、六、七^[9]项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中

^[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（101679.10 元）27%的罚款计 2.74 万元。

7. 陈某，中共党员，老鹰岩井生产副矿长，负责全矿生产管理工作。未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢固，安全风险辨识和管控不力，安全管理存在漏洞，技术资料审查把关不严。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一^[10]、三、五、六、项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（101442.41 元）25%的罚款计 2.53 万元。

8. 温某军，中共党员，老鹰岩井机电副矿长，负责矿井机电运输管理工作。未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢固，设备带病运行，安全风险辨识和管控不力，安全管理存在漏洞，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三、五项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（103698.58 元）27%的罚款计 2.79 万元。

9. 邓某勇，老鹰岩井总工程师，负责矿井全面技术管理工作。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢固，设备带病运行，安全风险辨识和管控不力，技术资料审查不严谨。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三、五项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（108050.25 元）25%的罚款计 2.70 万元。

10.周某，中共党员，老鹰岩井矿长，煤矿安全生产第一责任人，全面负责矿井安全生产工作。安全发展理念树立不牢固，重生产轻安全，安全投入不足，安全风险和管控措施不力，安全管理存在漏洞，技术管理存在缺陷，安全培训教育不力，未认真吸取事故教训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第一、三、四、五项^[11]的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[12]之规定，建议处上一年收入（135292.46 元）40%的罚款计 5.41 万元。

11.尤某勇，中共党员，双鹰煤炭公司董事长兼总经理。安全发展理念树立不牢，重生产轻安全，安全投入不足，安全生产责任落实不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

第一款第一、四、五项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议处上一年年收入（153149.66 元）40%的罚款计 6.12 万元。

12.刘某光，双鹰矿业公司董事长。安全发展理念树立不牢，重生产轻安全，安全投入不足，安全生产责任落实不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第一、四、五项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议处上一年年收入（151550.66 元）40%的罚款计 6.06 万元。

上述人员属中共党员的，建议按党员管理权限给予相应的处理。

（二）建议免于追究责任人员（1 人）

邵某林，老鹰岩井采煤二队班长。违规沿煤壁通行，违章翻越采煤机滚筒被突然启动的采煤机卷入，导致事故发生，应对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（三）对事故单位的责任认定和处理建议

老鹰岩井，未统筹好安全与发展的关系，安全主体责任悬空，安全生产责任体系不健全，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，对职工安全培训教育不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[13]的规定，对此次事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

四条第一款第一项^[14]的规定，建议对老鹰岩井处罚款 79 万元。

六、事故整改和防范措施建议

（一）树牢安全发展理念，强化风险辨识

双鹰矿业公司、双鹰煤炭公司和老鹰岩井要进一步树立安全发展理念，在煤矿生产作业过程中，真正把安全放在第一位，强化安全责任落实，改善井下安全生产条件，提升安全生产作业环境。要进一步提升管理团队风险辨识管控和隐患排查治理能力，建立风险动态辨识机制。针对综采工作面过地质变化带、采高调整、设备状态变更等关键场景，每周开展 1 次专项风险辨识，每月开展 1 次全面风险分析，确保井下作业地点风险辨识无死角，安全管控措施可落地。

（二）加大安全投入保障，夯实安全基础

双鹰矿业公司、双鹰煤炭公司和老鹰岩井要对采煤工作面的设备配置情况全面排查，坚决杜绝综合机械化采煤工作面“三机”不配套，有效改善工作面作业环境，从根本上消除人员违章作业的风险。要按照《国家矿山安全监察局综合司关于印发〈煤矿工业视频安装及联网接入规范（试行）〉的通知》（矿安综〔2024〕58 号）要求在工作面安设视频监控，做到无视频不作业。建立健全安全投入保障机制，将设备更新改造、隐患治理、安全防护设施配备等纳入年度安全投入计划，足额保障资金投入，及时淘

^[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

汰落后产品，严禁为降低成本选用安全保障等级低的设备，杜绝人为制造安全隐患。

（三）配齐配强安全管理人员，强化责任落实

老鹰岩井要配齐配强管理人员，严格按照《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号）文件要求配置管理人员，其他从业人员严格按照《煤矿安全培训规定》要求配置。加大日常培训考核力度，确保从业人员具备与岗位适应的履职能力，对不具备履职能力的人员坚决予以调整。深刻吸取本矿及省内外机电事故教训，开展专项警示教育活动，结合本次事故及本矿井实际，深入分析同类事故发生的风险点，制定针对性教育培训方案，组织全员参与案例研讨、风险辨识、应急处置演练。优化培训内容，重点加强作业规程、设备操作规程、风险辨识方法、隐患排查技能等方面的培训，针对关键岗位，开展实操培训及考核，考核不合格者不得上岗作业。

（四）规范设备设施管理，消除安全隐患

老鹰岩井要强化设备日常巡检维护，制定提升装置、变压器、掘进机、采煤机、胶带输送机、刮板运输机等核心设备“日检查、周保养、月检修”制度，明确巡检内容、对巡检中发现的问题建立台账，确保设备始终处于安全运行状态。要对包括综掘机、采煤机、刮板输送机等采掘工作面常用设备设施开展全方位安全风险辨识，制定好管控措施；优化各类设备设施的安全保护设置，

完善采煤机、掘进机等设备的停机联锁机制，确保停机后切割部离合器转到“零”位，从物防层面杜绝误启动风险。

（五）完善安全技术管理，补齐技术漏洞

老鹰岩井要修订完善各作业点作业规程，明确交班工序、流程及安全责任。强化安全技术措施落地管控，作业前由技术人员向班组进行专项交底，作业中安排技术人员现场指导监督，作业后对技术措施执行情况进行验收，确保各项技术要求落实到每一道工序、每一位作业人员。

内江市双鹰煤炭有限责任公司老鹰岩井

“1·23”机电事故调查组

2026年2月23日