



京山市人民政府

The People's Government of Jingmen Municipality

长者模式 (<https://www.jingshan.gov.cn/col/col29023/index.html>) 无障碍阅读 简体 繁体

登录 (<https://oauth.hubei.gov.cn:8443/uiaas/mainChain.do?appCode=hbportal&code=90000&checkUser=1&flag=false>)

注册 (<https://oauth.hubei.gov.cn:8443/hbyzw/zwfw/personInfo/personInfoReg.jsp?appCode=hbportal>)

[首页 \(/\)](#)

[要闻 \(/yw/\)](#)

政
府
信
息
公
开

(/col/col1988/)

[服务 \(http://www.jingshan.gov.cn/col/col22542/index.html\)](http://www.jingshan.gov.cn/col/col22542/index.html)

[互动 \(http://www.jingshan.gov.cn/hd/\)](http://www.jingshan.gov.cn/hd/)

[数据 \(http://www.jingshan.gov.cn/col/col5619/index.html\)](http://www.jingshan.gov.cn/col/col5619/index.html)

[市情 \(/sq/\)](#)

[首页](#) > [政府信息公开](#) > [地方部门平台链接](#) > [部门信息公开](#) > [京山市应急管理局](#) > [法定主动公开内容](#) > [公益事业建设](#)
(/index.html)(/col/col1988/index.html)(/col/col10122/index.html)(/col/col8203/index.html)(/col/col8222/index.html)(/col/col14624/index.html)(/col/col24329/ind

索引号:	1142082101142452XW/2024-04198	信息分类:	综合政务
发布机构:	京山市应急管理局	生成日期:	2024-11-06
文 号:	无	有 效 性:	有效

京山宋河湖北京福旺食品有限公司“10·8”一般机械伤害事故调查报告

发布日期：2024-11-06 00:00

信息来源：京山市应急管理局

2024年10月8日上午9时左右，宋河镇中小企业创业园内湖北京福旺食品有限公司膨化车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约***万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的有关规定，经京山市人民政府批准，10月9日成立了由市总工会、市科技和经信局、市公安局、市应急局、宋河镇人民政府等单位派员参加的京山宋河湖北京福旺食品有限公司“10·8”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委机关派员全程监督指导事故调查处理工作，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：京山宋河湖北京福旺食品有限公司“10·8”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

(一) 事故发生单位基本情况

湖北京福旺食品有限公司（以下简称京福旺公司）。成立时间：2023年4月25日；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈*平；公司地址：湖北省荆门市京山市宋河镇中小企业创业园*号厂房；统一社会信用代码：91*****MACHGJMN1M；注册资本：玖佰捌拾万元；2024年4月7日由京山市市场监督管理局颁发营业执照；经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(二) 事故单位内部生产经营状况

京福旺公司成立于2023年4月，2023年11月初试生产，以生产和销售雪米饼、香米饼为主，年产值约300万，在职员工加上行政管理人员共40人左右。

(三) 事故单位厂房总体布局情况

事故单位厂房为租赁厂房，出租方为宋河镇人民政府，承租方为京旺福公司。租赁面积为4800平方米，租赁期限为7年，即自2024年5月1日始，至2031年4月30日止。厂房主体建筑为单层大跨度、大空间建筑，钢质梁柱承重结构，南北朝向，长约120米，宽约36米，高约9米。

(四) 事故有关人员基本情况

陈*平：京福旺公司法定代表人，负责公司全面工作。男，身份证号码：420821*****4077，湖北省京山市罗店镇*村*组人。

陈*：京福旺公司副总经理，负责公司生产、销售、采购和安全生产工作。男，身份证号码：420821*****2518，湖北省京山市三阳镇人。

秦*华：京福旺公司学徒工。男，身份证号码：422432*****3032，湖北省京山市宋河镇*村*组人。

刘*华：京福旺公司烤饼工。女，身份证号码：420821*****3028，湖北省京山市宋河镇*村*组人。

郭*超：京福旺公司二工段段长。男，身份证号码：411122*****2535，河南省临颍县杜曲镇*村*人。

秦*（死者）：京福旺公司配料工人。女，身份证号码：420821*****4146，湖北省京山市宋河镇*社区人。

(五) 事故现场情况

事发地位于京福旺公司膨化车间2号整列机右侧，事故现场共有3台整列机。经现场勘察，整列机长3.9米，宽1.2米，高2.61米；整列机吸饼器滚筒周长约1.18米，吸饼器滚筒传动轴周长约0.35米；整列机传输带宽约1.83米；1号整列机和2号整列机的间距为1.55米；2号整列机两旁各有两个垫脚台，每个垫脚台长约1.1米，宽约0.41米，高约0.25米；2号整列机吸饼

器滚筒处、右侧垫脚台处均有血迹。（图1、图2、图3、图4）



图1 事故2号整列机




图2 2号整列机传输带



图3 2号整列机右侧垫脚台



图4 2号整列机吸饼器滚筒

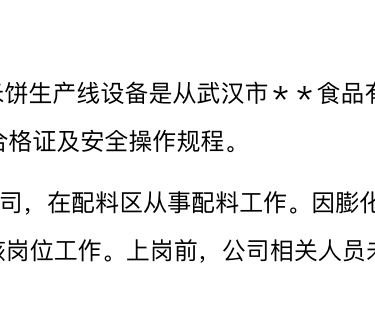

（六）其它需要说明的情况

1.京福旺公司生产所使用的一套奉贤米饼生产线设备是从武汉市**食品有限公司购买获得，转让该批设备时武汉市**食品有限公司未提供设备的说明书、合格证及安全操作规程。

2.秦*于2024年2月份入职于京福旺公司，在配料区从事配料工作。因膨化车间二工段整列机处分拣饼胚残次品人员不足，2024年10月7日秦*被临时调换至该岗位工作。上岗前，公司相关人员未对秦*进行上岗前安全技术交底及岗位安全操作规程培训。

3.京福旺公司为员工发放了短袖工作服，并要求员工在上班期间必须穿工作服。事故发生当日，秦*上身着一件迷彩罩衣在2号整列机处分拣饼胚残次品，公司主要负责人和安全生产管理人员未对其行为及时发现并有效制止，仅二工段段长郭*超在秦*调换新岗位的当日对其穿迷彩罩衣在2号整列机处作业的行为口头强调过。

二、事故发生经过、事故报告、应急救援、善后处理情况和应急处置评估

（一）事故发生经过

经过现场勘查，收集物证和资料，询问相关人员，调看事故车间监控视频，还原事故发生经过如下：

2024年10月8日上午9时左右，秦*身穿迷彩罩衣站在膨化车间2号整列机右侧的垫脚台上分拣饼胚残次品，在生产过程中，有饼胚掉落至整列机吸饼器的传动带上并将传动带卡住，秦*看到后拿棍子试图将饼胚挑出，由于饼胚卡的紧，无法用棍子挑出，秦*便将右手伸进吸饼器的传动带里去捞饼胚，由于自身穿戴的罩衣袖口属宽松型，右袖口和胳膊被吸饼器的传动轴绞入，同时秦*用左手去拉右手衣袖时，双手被绞入吸饼器传动轴内后，身体倒向吸饼器传动轴，头发被传动轴绞入，导致头部被传动轴挤压。现场工友秦*华（事发时在整列机前部的上料区上料）看见这一情形，立即上前去拉秦*，未将秦*拉出，便呼叫对面工友刘*华关闭配电柜上吸饼器开关，刘*华不知道配电柜上吸饼器的开关在何处，仅关

停了送饼器。两分钟后，二工段长郭*超（事发时在整列机后部检查饼胚质量）在听见有人呼救后立马赶到了现场并关停了吸饼器，然后看见秦*坐在2号整列机右侧垫脚台上，秦*华将秦*扶着，郭*超随即向公司副总经理陈*电话报告相关情况。秦*华立即拨打“110”报警电话，并协助郭*超想将秦*从吸饼器传动轴内拉出，拉出失败后，郭*超便叫秦*华去拿剪刀，陈*赶到现场后拨打了120急救电话，陈*、郭*超用剪刀将秦*的衣服剪开，将其双手、头部从传动轴内救出。9时11分，宋河镇120急救人员赶到后立即将秦*抬到空旷区域，对秦*进行现场抢救，确认秦*已无生命体征，宣告死亡。

（二）事故报告情况

事故发生之后，京福旺公司及时向宋河镇人民政府进行了报告，宋河镇人民政府接报后及时向市委总值班室、市政府总值班室、市应急局进行了报告，市应急局接报后，随即向上级相关单位报告情况。

（三）应急救援情况

事故发生之后，现场工友秦*华在第一时间内试图将秦*从吸饼器传动轴内拉出来并呼叫其对面工友刘*华关停吸饼器，因刘*华不知道配电柜上的吸饼器紧急停止按钮是哪个，所以没能及时关停吸饼器，直至工友郭*超在听到呼救声后赶到现场才关停了吸饼器。9时08分许，宋河镇派出所民警接110指挥中心指令后迅速赶到事故现场，对现场进行勘查。9时11分，宋河镇120救护人员赶到现场对秦*进行抢救，确认秦*已无生命体征，宣告死亡。

（四）善后处理情况

目前，死者善后事宜工作已妥善处理，死者家属情绪稳定。

（五）应急救援处置评估

事故发生后，宋河镇人民政府应急机制启动及时有效，现场管控措施得当，未发生次生事故，善后处置有序、信息报送及时。

三、事故原因

（一）直接原因

秦*安全意识淡薄，未严格遵守公司规定，擅自着宽松迷彩罩衣在2号整列机右侧进行分拣饼胚残次品作业，当饼胚掉落至整列机吸饼器的传动带上将传动带卡住，徒手去捞饼胚时，右手罩衣衣袖和右手手臂被卷入吸饼器传动轴内，导致事故发生。

（二）间接原因

1.京福旺公司

（1）未严格落实生产经营单位主体责任，未建立安全生产规章制度和操作规程；未落实安全生产“三同时”管理规定，未聘请有资质的机构对本公司的安全生产进行设施设计诊断；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；未建立隐患排查治理制度并开展安全生产隐患排查治理，公司主要负责人和安全生产管理人员对秦*违规穿戴迷彩罩衣上岗作业的违规行为未及时发现并有效制止和纠正。

（2）未制定本单位年度安全生产教育和培训计划并按计划组织培训，特别是未对秦*进行换岗后的新岗位安全风险交底和操作规程的培训，导致作业人员安全意识淡薄，安全风险辨识能力不足。

（3）未制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织开展应急救援演练，特别是作业人员被机械设备伤害后的应急处置措施，导致作业人员对设备的危险性认识不足，遭受机械设备伤害后应急处置不当。

2.宋河镇人民政府

宋河镇人民政府履行属地安全生产管理职责不到位。安全生产隐患排查治理工作不实不细，对小微生产经营单位存在的安全风险隐患认识不足。宋河镇今年九月份对京福旺公司开展了两次安全生产检查，均未发现该公司未建立安全生产规章制度和操作规程、未制定隐患排查治理制度、未开展隐患排查治理、未制定安全生产教育和培训计划、未组织员工进行安全生产教育培训、未制定生产安全事故应急救援预案并定期组织开展应急救援演练等问题。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和检查事故单位安全管理资料，综合分析，排除人为故意等因素影响。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

秦*，京福旺公司配料工人。秦*安全意识淡薄，未严格遵守公司管理规定，违章作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于对其追究相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）陈*平，男，京福旺公司法定代表人，负责公司全面工作。

陈*平未认真履行生产经营单位主要负责人法定职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未对员工进行安全教育培训特别是新入职员工和换岗员工的岗前教育培训；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，特别是在“十一”长假结束后，复工复产前，未带队对本公司开展安全生产大检查；未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案并定期组织开展应急救援演练，导致事故发生，对事故负有领导责任。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[]的规定，建议由京山市应急管理局给予其处2023年年收入百分之四十的罚款。

（2）陈*，男，京福旺公司副总经理，负责公司安全生产工作。

陈*未认真履行安全生产管理人员法定职责；未组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展厂区危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未组织本单位应急救援演练；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未及时发现并有效制止秦*穿迷彩罩衣在2号整列机处分拣饼胚残次品的危险作业行为，导致事故发生，对事故负有管理责任。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]，建议由京山市应急管理局给予其处2023年年收入百分之二十的罚款。

2.对事故责任单位的行政处罚建议

京福旺公司作为安全生产的责任主体，未认真履行安全生产相关法律法规的规定，未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程；未对员工开展安全教育培训；未落实安全生产“三同时”管理规定，未聘请有资质的机构对本公司的安全生产进行设施设计诊断；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；未建立隐患排查治理制度，未开展隐患排查治理，导致事故发生，对事故负有主要责任。其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[]、第二十八条第一款[]、第三十一条[]、第三十五条[]、第四十一条第一款、第二款[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]和《生产安全事故罚款处罚规定》

（中华人民共和国应急管理部令14号）第十四条第一款第（二）项[]的规定，建议由京山市应急管理局给予其处五十万元的罚款。

五、事故主要教训

（一）安全发展理念树立不牢。属地政府没有统筹好发展和安全的关系，安全生产红线意识不强，没有严格落实“党政同责、一岗双责”和属地监管责任的要求，对小微生产经营单位安全生产工作重视不够，对此类生产经营单位存在的安全风险隐患认识不足。

（二）企业主体责任未落实。部分企业，尤其是像京福旺公司这样的小微生产经营单位未落实《安全生产法》的有关规定，未建立健全安全生产责任制，未建立安全生产规章制度和操作规程，未成立安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，未对生产场所开展安全风险辨识，未按规定开展安全隐患排查治理，未为作业人员配备符合要求的劳保用品，未按要求开展安全教育培训，导致各类事故隐患长期得不到排查发现和整改消除。

六、事故防范措施及建议

(一) 严格落实企业安全生产主体责任。京福旺公司要深刻吸取此次事故教训，落实安全生产主体责任。一是要建立健全并有效落实安全生产责任制、安全规章制度和岗位操作规程；二是要建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，认真开

展隐患排查治理工作，做到有计划、有组织、有方案、有责任、有整改、有时限、有投入，及时消除事故隐患；三是要加强对从业人员安全生产教育和培训工作，特别是对新入职员工和换岗员工的岗前安全教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，能熟练掌握本岗位的操作规程和应急处置措施，经培训合格后方可上岗作业；四是要为从业人员配备符合行业标准的劳动防护用品并督促、教育其正确佩戴使用；五是要组织全体员工进行生产安全事故应急救援演练，提高员工面对突发事件的处置能力和防范意识；六是要加强作业现场安全管理，做到“风险辨识到位、防范措施到位、安全监护到位、应急措施到位”。其主要负责人和安全生产管理人员要加强安全生产法律法规学习，必须要具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，避免类似事故的再次发生。

(二) 严格落实安全生产属地责任。各属地政府要进一步提高政治站位，强化安全生产红线意识，统筹好安全和发展

的关系，提高对小微生产经营单位安全生产工作的重视，加强对中小企业安全生产巡查检查的频次和深度，及时消除各类生产安全事故隐患，做到对辖区内小微生产经营单位底数清，隐患明，防止伤亡事故再次发生。

京山宋河湖北京福旺食品有限公司“10·8”

一般机械伤害事故调查组

2024年11月6日

打印关闭



(<http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=A81D93E4E3671A60E05310291AAC6B72>)

主办：中共荆山市委、荆山市人民政府 维护：荆山市融媒体中心承办 网站地图 (/map/)

备案：鄂ICP备17019501号-1 (<https://beian.miit.gov.cn>) 公安备案编号:42082102000001 (<https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=42082102000001>) 网站标识码：4208210043

地址：荆山市永兴大道249号市民之家，荆山市市民之家二楼218室

网站违法和不良信息举报电话：0724-7331385 举报邮箱：jssrmtzxmt@163.com

本网站建议使用IE8及以上版本的浏览器。360浏览器兼容设置 (https://www.jingshan.gov.cn/art/2020/6/15/art_9843_690339.html)



(<https://www.12377.cn/>)



([https://www.12377.cn/jbxzxq/64d38691937611ebb858c9da04cf59d3_web.html?spm=zm1033-](https://www.12377.cn/jbxzxq/64d38691937611ebb858c9da04cf59d3_web.html?spm=zm1033-001.0.0.1.SOXBdl&smallHarmType=64d38691937611ebb858c9da04cf59d3)

[001.0.0.1.SOXBdl&smallHarmType=64d38691937611ebb858c9da04cf59d3](https://www.12377.cn/jbxzxq/zpljbxzxq.html?spm=zm1033-001.0.0.1.SOXBdl))



(<https://www.12377.cn/jbxzxq/zpljbxzxq.html?spm=zm1033-001.0.0.1.SOXBdl>)



(<http://www.jingmen.gov.cn/JACT/front/mailpublist.do?handlegroupid=30&sysid=7>)

