

安徽润弘新材料科技有限公司

“2·1”一般机械伤害事故调查报告

2023年2月1日中午12:10分左右，和县经济开发区绿色建材产业园安徽润弘新材料科技有限公司在生产过程中，发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府主要领导高度重视，均作出重要批示，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。县政府分管负责人、县应急管理局主要负责人、县经济开发区绿色建材园负责人，第一时间赴事发现场指导救援及善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，经和县人民政府批准，成立由县应急管理局为组长单位，县应急管理局、县监委、县公安局、县总工会、县经济开发区管委会等单位组成的“2·1”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了工贸行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位

和人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

安徽润弘新材料科技有限公司（以下简称安徽润弘公司），成立于2019年09月11日，统一社会信用代码：91340523MA2U3ME039(1-1)，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：朱*贵，注册资本：叁仟万圆整，员工41人，住所：安徽省马鞍山市和县石杨镇，营业期限：/长期，经营范围：纳米材料研发；商品混凝土及商品混凝土预制品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故现场基本情况

安徽润弘公司位于马鞍山市和县石杨镇金城村，总占地面积约109200m²，公司东侧为盘景水泥有限公司，南侧紧邻X032县道、西侧紧邻S328省道、北侧为驷马河（见图1）。



图 1 事故现场方位示意图

事故中心现场位于安徽润弘公司石料（骨料）方仓顶二层小碎传送带，事发点位于小碎传送带正下方料仓自东向西的第四格料仓（料仓共七格）（见图 2）。

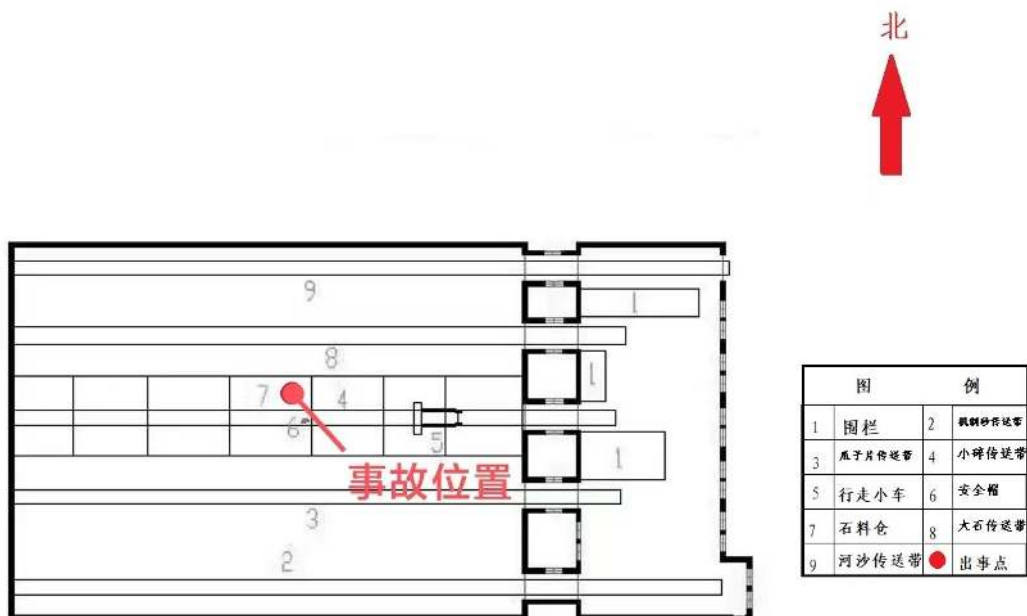


图 2 事故现场平面图

骨料原料库自东至西依次为车间、过道、料仓。料仓东西长约 68.26 米，南北长约 66.5 米、高约 20 米，料仓自南至北依次为机制砂传送带、瓜子片传送带、小碎传送带（石料方仓顶二层三号）、大石传送带、河沙传送带共五个传送带，每个传送带呈东西走向，小碎传送带设备宽 2 米，传送带皮带宽 0.8 米，在小碎传送带东端距料仓东墙 6.3 米处有一行走小车（石料布料机）（见图 3），行走小车西侧 15.66 米传送带下方有一红色安全头盔（见图 4），该安全头盔上有“盘固集团”字样。



图 3 安全帽与行走小车位置照



图 4 安全帽重点部位照

小碎传送带正下方有一东西走向的料仓，该料仓自东至西共有七格料仓，东起第四格料仓距小碎传送带距行走小车 15.98 米、距料仓南墙 26.6 米，第四格料仓东西长 9.5 米、南北长 13.25 米、高 13.8 米（见图 5），第四格料仓内装有石子（见图 6）。



图 5 小碎料仓东起第四格与行走小车位置照



图 6 小碎料仓东起第四格内照

（三）事故涉及相关人员情况

雷*保，男，54 岁，住址：江苏省南京市江宁区，安徽润弘新材料科技有限公司总经理，负责公司全面工作。

吕*设，男，48 岁，住址：江苏省南京市白下区，安徽润弘新材料科技有限公司场站站长，现场负责人。

张*胤，男，38 岁，住址：安徽省全椒县武岗镇，安徽润弘新材料科技有限公司兼职安全员，负责安全管理工作。

孙*文，男，59 岁，住址：马鞍山市和县石杨镇，安徽润弘新材料科技有限公司员工，负责巡检工作。

（四）天气情况

根据和县气象局预报，2023 年 2 月 1 日，天气为多云，最低气温 1℃，最高气温 14℃，东北风 3 至 4 级。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

孙*文，男，汉族，59 岁，安徽省和县人，住址：安徽省马鞍山市和县石杨镇，系安徽润弘公司巡检工。2021 年 12 月 1 日，孙*文与安徽润弘新材料科技有限公司签订了《劳动合同书》，合同期限为 2021 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 25 日。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 145 万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

通过现场勘查以及询问当事人，分析事故经过如下：

2023年2月1日7:10分左右，张*胤在安徽润弘公司办公楼前召开晨会，叮嘱员工注意安全等工作相关事宜。

7:30分左右，经安徽润弘公司中控室启动，石料（骨料）方仓顶二层小碎传送带开机，孙*文等人开始巡检工作。

12:10分左右，巡检工孙*文巡检到石料（骨料）方仓顶小碎传送带行走小车时，当时布料机皮带正在运转，孙*文爬上布料机上清理皮带滚轮积料，瞬间被卷入皮带滚轮，后被甩出。

14:13分左右，孙*文被发现在小碎传送带下方的第四格料仓内，其下半身被一部分石料埋没，上半身露在外面，没有任何意识。

（二）应急救援情况

14:13分左右，张*胤等公司员工发现孙*文后开始组织救援工作，将孙*文从小碎传送带第四格料仓内抬出，并将其送至楼下。

14:13分左右，尹*飞拨打了120急救电话。

14:14分左右，马鞍山市香泉镇120急救分站接到出车指令，出动车辆赶往现场。14:33分左右120救护车赶到现场，将孙*文送往和县人民医院进行抢救。

15:07分左右，孙*文被送至和县人民医院急诊科。

15:48分左右，和县人民医院宣布孙*文抢救无效死亡。

事故发生后，县政府分管负责人、县应急管理局主要负责人、县经济开发区绿色建材园负责人，第一时间赴事发现场指导救援及善后处置工作。

（三）事故报告情况

14:13 分左右，张*胤向吕*设电话报告事故情况。

14:33 分左右，吕*设向雷*保电话报告事故情况。

15:19 分左右，张*胤通过微信向和县应急管理局报告事故情况，同时向和县经开区绿建园报告事故情况。

四、事故原因技术分析

专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析形成以下技术分析意见（详见《技术分析报告》）：

（一）事故过程分析

专家组经现场勘查、查看视频监控，并结合事发时在场人员的描述等信息综合分析，还原事故经过如下：

2023 年 2 月 1 日 12 时左右，安徽润弘公司巡检工孙*文巡检到石料方仓顶二层三号石料布料机，当时布料机皮带正在运转，孙*文爬上布料机上清理皮带滚轮积料，12:10 分左右，孙*文瞬间被卷入皮带滚轮后甩出，胸部损伤死亡。

（二）分析结论

孙*文在布料机皮带正在运转时，爬上布料机上清理皮带滚轮积料，违反安徽润弘公司制定的《巡检工安全操作规程》第一条的规定，违章作业。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

孙*文安全意识淡薄，在布料机皮带正在运转时，爬上布料机上清理皮带滚轮积料，违反安徽润弘新材料科技有限公司制定的

《巡检工安全操作规程》的规定，违章作业，是安徽润弘新材料科技有限公司“2.1”机械伤害生产安全事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、安徽润弘新材料科技有限公司，安全生产主体责任不落实，公司管理架构不健全，管理混乱，企业安全生产责任制和风险管控不落实，事故隐患排查、安全生产教育和培训、事故预案应急演练严重缺失，是安徽润弘新材料科技有限公司“2.1”机械伤害生产安全事故发生的间接原因。

2、企业岗位设置不合理。该公司现有员工 41 人，按照规定设置了兼职安全生产管理人员，但巡检岗位单人巡检，中控岗位不能适时监控、适时操作监控，当班人员安全意识不强，造成发生事故后，长时间不能发现，从而不能及时救援，也是造成本起事故亡人的间接原因。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免于追究的责任人员

孙*文安全意识淡薄，在布料机皮带正在运转时，爬上布料机上清理皮带滚轮积料，违反安徽润弘新材料科技有限公司制定的《巡检工安全操作规程》的规定，违章作业，对这起事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议处罚单位和人员

1、和县经济开发区管委会

开展本地安全生产隐患排查治理工作不深入，落实安全生产“三个狠抓”专项行动的要求不彻底，建议责令其向县委、县政府作出书面检讨。

2、安徽润弘新材料科技有限公司

安全生产主体责任不落实，公司管理架构不健全，管理混乱，企业安全生产责任制和风险管控不落实，事故隐患排查、安全生产教育和培训、事故预案应急演练严重缺失，违反了《安全生产法》第四条¹第一款、第二十八条²第一款、第四十一条³第一款和第二款、第八十一条⁴的规定，对事故的发生负有管理责任，依据《安全生产法》第一百一十四条⁵第一款第（一）项，建议由和县应急管理

¹ 《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

.....

² 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

.....

³ 第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或职工代表大会报告。

.....

⁴ 第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

⁵ 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

理局依法对其行政处罚。

3、雷*保，安徽润弘新材料科技有限公司总经理

未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未落实本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；依法履职尽责不到位，违反《安全生产法》第二十一条⁶第（一）、（二）、（三）、（五）项规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十五条⁷第（一）项规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

4、吕*设，安徽润弘新材料科技有限公司场站站长

未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，作为企业现场负责生产管理的负责人，未见其开展隐患排查记录和安全教育记录、事故应急预案演练记录，依法履职尽责不到位，

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

.....

⁶ 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

.....

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

.....

⁷ 《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

.....

违反《安全生产法》第二十一条⁸第(五)项规定,对事故的发生负有重要责任,依据《安全生产法》第九十六条⁹规定,建议由和县应急管理局依法对其进行行政处罚。

5、张*胤,安徽润弘新材料科技有限公司兼职安全员

未组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况,未组织或者参与本单位应急救援演练,未检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理建议,制止和纠正违反操作规程的行为,依法履职尽责不到位,违反《安全生产法》第二十五条¹⁰第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项的规定,对事故的发生负有重要责任,依据《安全生产法》第九十六条¹¹规定,建议由和县应急管理局依法对其进行行政处罚。

⁸ 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

.....

(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

.....

⁹ 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

¹⁰

[?] 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:.....(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;.....;(四)组织或者参与本单位应急救援演练;(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;.....。

¹¹

[?] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

七、事故防范和整改措施建议

（一）安徽润弘新材料科技有限公司

要认真吸取事故教训，举一反三，学法、守法，增强安全意识，全面落实企业安全生产主体责任，制定完善落实本单位安全管理制度，加强生产安全管理，切实防范化解各类安全风险，消除事故隐患。

（二）和县经济开发区管委会

要持续深入开展本地本行业领域内安全生产隐患排查治理工作，落实安全生产“三个狠抓”专项行动的要求，采取积极有效措施推动企业落实安全生产主体责任，按照工贸企业分级分类管理的要求，强化执法检查监督，把安全生产“三个必须”和“属地监管”责任落到实处，坚决防范化解各类风险隐患。

安徽润弘新材料科技有限公司

“2.1”机械伤害事故调查组

2023年3月8日