

高进

1.8

云南省永德昌明铁锰矿业有限公司

“11·7”一般触电事故

调 查 报 告

永德县人民政府“11·7”事故调查组

2025年12月31日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 单位安全管理情况	2
(三) 事故发生经过	3
(四) 事故现场情况	5
(五) 人员伤亡情况	7
二、事故应急处置及评估情况	7
(一) 事故信息接报及响应情况	7
(二) 事故现场应急处置情况	8
(三) 医疗救治和善后情况	8
(四) 事故应急处置评估	8
三、事故原因分析	8
(一) 直接原因分析	9
(二) 事故间接原因	9
(三) 事故相关检验检测情况	10
四、有关责任单位存在的主要问题	10
(一) 事故单位	10
(二) 有关监管部门	11
(三) 地方党委政府	11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	11
(一) 对责任单位的处理建议	12
(二) 对责任人的处理建议	13
(三) 对监管部门的处理建议	16
六、事故主要教训	16
七、事故整改和防范措施	17

云南省永德昌明铁锰矿业有限公司

“11·7”一般触电事故调查报告

永德县人民政府：

2025年11月7日16时30分，云南省永德昌明铁锰矿业有限公司发生一起工人触电事故，造成1人死亡，直接经济损失125万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规的规定。11月8日，永德县人民政府成立由县人民政府副县长左佳任组长，县人民政府办公室副主任、县政府督查室主任赵晓梅，县应急管理局党委书记、局长杜永福任副组长，县应急管理局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会、县工业和科技信息化局、亚练乡有关负责同志参加的“11·7”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、专家论证、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了地方党委、政府、有关部门和企业存在的问题，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议、事故整改和防范措施建议。

经事故调查认定，云南省永德昌明铁锰矿业有限公司“11·7”

一般触电事故是一起因企业管理不到位、工人安全意识淡薄而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

根据营业执照情况：云南省永德昌明铁锰矿业有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：云南省永德县亚练乡；法定代表人：陈某某；注册资本：伍仟壹佰万元整；成立日期：2009年11月26日；营业期限：2009年11月26日至长期；经营范围：以硅矿、铁锰矿为主的矿产资源勘察、开采、选冶、营销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2009年8月云南省永德昌明铁锰矿业有限公司与永德县人民政府签订《永德县亚练乡锰铁矿深加工项目协议书》，2011年底启动项目用地征用工作，2012年开始施工建设，2014年12月一期#1硅锰合金综合炉建成并投入试生产，2015年停产，2016年5月开始转入正常生产阶段。2023年度至2025年度因受市场行情影响每年仅生产2个多月；2024年9月份停产，2025年8月15日复产。2025年10月30日云南省永德昌明铁锰矿业有限公司向永德县应急管理局递交《云南省永德昌明铁锰矿业有限公司安全设备、设施停☑启□运报告》，因设备检修等原因，计划于2025年10月31日23时59分停产，永德县应急管理局批复：同意停产，请企业做好停产期间的安全生产工作。

（二）单位安全管理情况

云南省永德昌明铁锰矿业有限公司内设营业部、财务部、安全生产部，从业人员 80 名。公司制定相关操作规程、管理规定。持有营业执照^[1]，法定代表人陈某某，持有安全生产知识和管理能力考核合格证^[2]；副总经理郑某某，分管生产、销售工作，陈某某因到国外拓展业务，委托郑某某在 2025 年 9 月 12 日至 2026 年 2 月 12 日行使总经理全部职权并对企业进行全面管理；安全生产部经理卓某某，持有安全生产知识和管理能力考核合格证^[3]，专职安全员陈某持有安全生产知识和管理能力考核合格证^[4]、中华人民共和国特种作业操作证^[5]。

（三）事故发生经过

2025 年 11 月 4 日云南省永德昌明铁锰矿业有限公司电工陈某在配电室架设临时用电用于炉渣清理，但未按照有关规定进行审批，当日公司组织罗某刘、李某军、何某成、茶某富、罗某成、张某岩、罗某共计 7 人对厂区生产车间内的炉渣进行清理，清理过程不做具体分工，分工情况根据现场清理过程需要随机更换，

[1] 《营业执照》 名称：云南省永德昌明铁锰矿业有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：云南省永德县亚练乡；法定代表人：陈某某；注册资本：伍仟壹佰万元整；成立日期：2009 年 11 月 26 日；营业期限：2009 年 11 月 26 日至长期；经营范围：以硅矿、铁锰矿为主的矿产资源勘察、开采、选冶、营销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：永德县市场监督管理局，登记日期：2017 年 3 月 28 日。

[2] 《安全生产知识和管理能力考核合格证》 档案编号：A5309*****54，证号：35012*****311，姓名：陈某某，性别：男，人员类型：主要负责人，行业类别：金属冶炼（铁合金冶炼、锰冶炼、铬冶炼）初领日期：2024 年 6 月 3 日，有效期限：2024 年 6 月 3 日至 2027 年 6 月 2 日，签发机关：临沧市应急管理局。

[3] 《安全生产知识和管理能力考核合格证》 档案编号：A5309*****56，证号：35012*****898，性别：男，人员类型：安全生产管理人员，行业类别：金属冶炼（铁合金冶炼、锰冶炼、铬冶炼），初领日期：2021 年 7 月 22 日，有效期限：2022 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 21 日，签发机关：临沧市应急管理局。

[4] 《安全生产知识和管理能力考核合格证》 档案编号：A53010*****80，证号：35018*****351，人员类型：安全生产管理人员，性别：男，行业类别：金属冶炼（铁合金冶炼、锰冶炼、铬冶炼），初领日期：2025 年 8 月 6 日，有效期限：2025 年 8 月 6 日至 2028 年 8 月 5 日，签发机关：昆明市应急管理局。

[5] 《中华人民共和国特种作业操作证》 档案编号：A5309*****51，证号：T3501*****531，姓名：陈某，性别：男，作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业，初领日期：2024 年 7 月 29 日，有效期限：2024 年 7 月 29 日至 2030 年 7 月 28 日，应复审日期：2027 年 7 月 28 日前，签发机关：临沧市应急管理局。

作业过程中使用公司配发的劳动鞋、安全帽、帆布手套、口罩。在炉渣清理过程中，由配电室接插板（以下称 1 号插板）到挖炉区旁，插板上插有电灯、电风扇各一个，另一个插板（以下称 2 号插板）从 1 号插板接到作业区，2 号插板上插有电风扇、电镐各一个，在临时用电架设过程中未设置接地及漏电保护装置。

11 月 7 日 16 时 30 分左右，罗某刘使用电镐打炉渣，何某成和罗某成使用锄头捞炉渣，李某军和茶某富使用簸箕抬炉渣，罗某和张某岩负责接炉渣。此时已临近下班时间，7 人开始清点工具，因长时间在作业区进行挖炉作业，罗某刘等 7 人所戴的帆布手套已被汗水浸湿。罗某刘在收插板前未按照《用电安全导则》（GB/T13869-2017）第 5.1.3 项^[6]之规定，先断开电源，使电镐和插板处于非工作状态，拔 2 号插板上的电镐插头时手指触碰到插头的插销，造成罗某刘触电。罗某刘突然叫了一声“有电”，接着倒在地上，插板掉在腹前。罗某成和茶某富见状合力将插板线拉到一边，后罗某刘自己站起来，说了一句“这个电有点恼火”后再次倒地，半跪在地上，低着头。罗某成快速把罗某刘抱起来，茶某富将罗某刘的双脚拉直，二人呼叫罗某刘的名字、捏他的身子均没有反应。后在场人员合力将罗某刘抬到凳子上，开始做人工呼吸、心肺复苏、掐人中、捏身子等急救措施。在将罗某刘抬到凳子的同时罗某到厂区一楼找到安全生产部经理卓某某将情

[6] 《用电安全导则》（GB/T13869—2017）第 5.1.3 项 插头插座

的安装应符合相应产品标准的规定。

插拔插头时，应保证电气设备和电气装置处于非工作状态，同时人体不得触及插头的导电极，并避免对电源线施加外力。

插头与插座应按规定正确接线，插座的保护接地极任何情况下都应单独与保护接地线可靠连接，不得在插头（座）内将保护接地极与工作中性线连接在一起。

况向其汇报，知悉情况后卓某某立即赶到现场，将罗某刘触电的情况向公司负责人郑某某汇报，随后立即（16时40分）拨打亚练乡卫生院电话，后又电话安排陈某将皮卡车开到厂房，同时对罗某刘进行心肺复苏，皮卡车到达现场后卓某某组织工人用担架将罗某刘抬到皮卡车上往亚练乡卫生院行驶，17时04分在鱼新塘寨子岔路口遇到救护车及医护人员。医护人员立即对罗某刘进行抢救，经抢救无效于2025年11月7日17时39分宣布罗某刘临床死亡。

（四）事故现场情况



图1 事故现场照片



图 2 涉事电镐照片

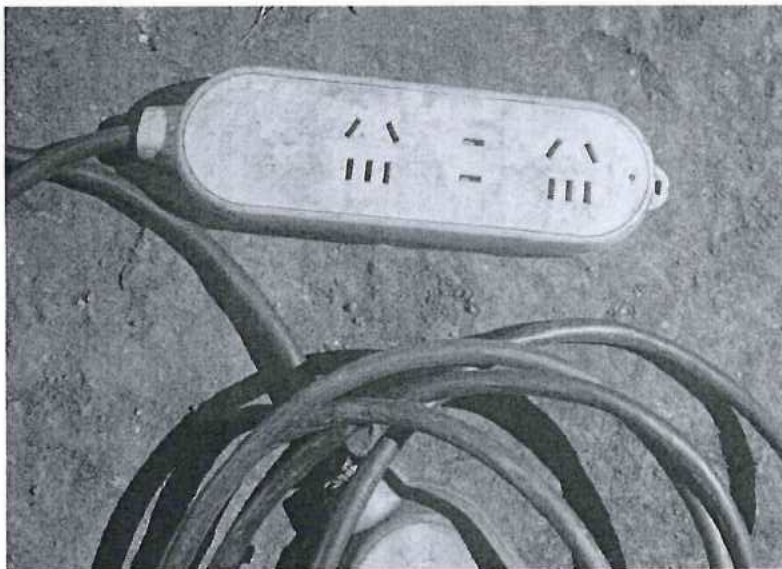


图 3 2 号插板照片

事故现场位于永德县亚练乡云南省永德昌明铁锰矿业有限公司厂房内。现场北边是原料场，现场南边是冷却水池，现场西边是公司水泥道路，现场东边是水沟。中心现场位于云南省永德

昌明铁锰矿业有限公司生产车间内。中心现场北边是厂房空地，中心现场南边是推料机，中心现场西边是厂房内道路，中心现场东边是推料机。中心现场见一深 1.83 米，直径为 6.6 米圆坑，坑内遗留未清理完成的炉渣、一个电镐、一个风扇、一个插板、两把锄头、两个簸箕。事故发生时罗某刘站立于圆坑的西南方向，何某成、罗某成在罗某刘西南方向用锄头捞炉渣，李某军、茶某富在罗某刘西南方向用簸箕抬炉渣，罗某、张某岩在罗某刘西南方向接炉渣。

（五）人员伤亡情况

罗某刘，男，汉族，年龄 36 岁，户籍地：云南省临沧市凤庆县，云南省永德昌明铁锰矿业有限公司员工，在事故中死亡^[7]。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故直接经济损失为 125 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 7 日 16 时 30 分，事故发生后，16 时 35 分现场人员上报云南省永德昌明铁锰矿业有限公司安全生产部经理卓某某，安全生产部经理立即向公司负责人郑某某报告，16 时 40 分拨打卫生院求助电话，17 时 20 分公司负责人报县应急管理局、亚练乡人民政府、县工业和科技信息化局。县应急管理局立即向县委、县政府报告，19 时 02 分县委、县政府向市委、市政

[7] 经永德县亚练乡卫生院诊断，罗某刘于 2025 年 11 月 7 日死亡，开具《居民死亡医学证明（推断）书》一份，死亡原因：触电。

府报告，19 时 07 分永德县应急管理局报告临沧市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 11 月 7 日 16 时 30 分，事故发生后，云南省永德昌明铁锰矿业有限公司员工立即对伤者开展心肺复苏、掐人中等抢救措施，拨打亚练乡卫生院急救电话，同时安排车辆将伤者送往医院，在路途中遇到医护人员后转交医护人员进行抢救。17 时 39 分亚练乡卫生院医护人员宣布罗某刘抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即成立善后处置工作组，做好协商赔偿、死者家属安抚等事故善后工作。经云南省永德昌明铁锰矿业有限公司与死者(罗某刘)家属双方协商，2025 年 11 月 8 日签订赔偿协议书，双方自愿达成赔偿协议，死者于 2025 年 11 月 9 日按照当地风俗安葬，事故善后处置工作得到妥善处置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府高度重视，县委、县政府相关领导立即带领应急、公安、工信、医疗救护、当地党委、政府、涉事企业赶赴现场实施现场处置。整个事故处置有序，未造成社会不稳定因素和不良影响。

三、事故原因分析

事故发生的直接原因是违反企业管理制度，未设置漏电保护和接地，作业人员安全意识淡薄违规误操作导致的生产安全责任

事故。

（一）直接原因分析：

1.云南省永德昌明铁锰矿业有限公司架设临时用电未经公司安全生产部审批，由电工直接架设临时用电。违反《云南省永德昌明铁锰矿业有限公司安全化标准—安全管理制度汇编》第25项临时电气线路审批管理制度。

2.云南省永德昌明铁锰矿业有限公司架设临时用电连接手持电动工具，未按规定接零或接地，并安装漏电保护装置。违反《铁合金安全生产规程》（AQ2024-2010）第11.4.2^[8]的规定要求。

3.作业人员拔插头时未切断电源，保证电气设备和电气装置处于非工作状态，手指触碰插头插销。违反《用电安全导则》（GB/T13869—2017）第5.1.3项之规定。

（二）事故间接原因

1.云南省永德昌明铁锰矿业有限公司对现场的安全管理不到位，没有建立起完善有效的现场安全管理机制。对于现场存在的习惯性违章行为，纠正不力，未能及时制止和纠正违规行为，从而为事故的发生埋下了隐患。

2.云南省永德昌明铁锰矿业有限公司对安全检查等工作不力。安全生产教育培训计划在落实过程中不够严格，没有按照计划对从业人员进行全面、深入的安全生产教育培训。这导致员工的安全意识十分淡薄。

[8] 《铁合金安全生产规程》（AQ2024 - 2010）第11.4.2手持电动工具和电器的金属护管，应保护接零或接地，并使用漏电保护器。

3.云南省永德昌明铁锰矿业有限公司对作业人员技术交底不到位,对安全生产知识和操作规程缺乏足够的了解和掌握。非电气作业人员从事接近带电用电产品的辅助性工作时,未主动了解或由电气作业人员介绍现场相关电气安全知识、注意事项或要求,由具有相应资格的人员带领和指导下参与工作,并对其安全负责。违反《用电安全导则》(GB/T13869—2017)第9条第4款^[9]之规定。

(三) 事故相关检验检测情况

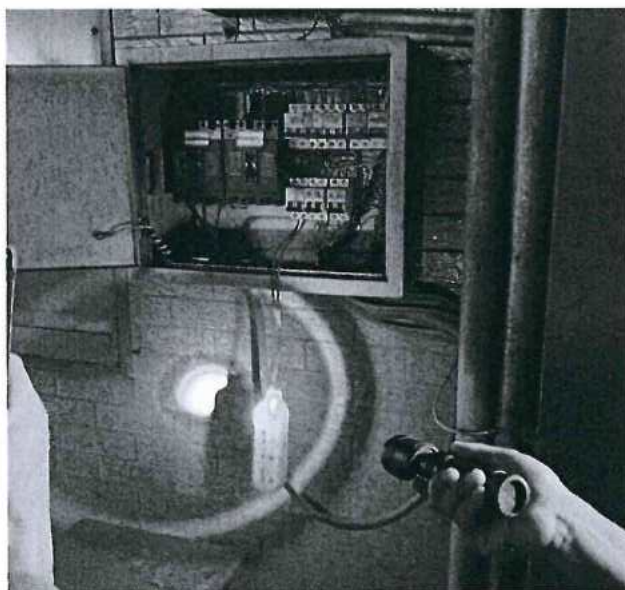


图4 配电箱未按相关规定接漏电保护装置

经持有电工操作资质的人员对涉事电镐和插板进行漏电检测,检测结果为涉事电镐和插板均不存在漏电情况。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一) 事故单位

[9] 《用电安全导则》(GB/T13869—2017)第9条第4款 当非电气作业人员有需要从事接近带电用电产品的辅助性工作时,应先主动了解或由电气作业人员介绍现场相关电气安全知识、注意事项或要求,由具有相应资格的人员带领和指导下参与工作,并对其安全负责。

云南省永德昌明铁锰矿业有限公司：一是在炉渣清理的过程中搭建的临时用电未执行《云南省永德昌明铁锰矿业有限公司安全标准化—安全管理制度汇编》第 25 项临时电气线路审批管理制度 5.1.1 项之规定。二是安全生产教育培训计划在落实过程中不够严格，没有按照计划对从业人员进行全面、深入的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

（二）有关监管部门

1.永德县工业和科技信息化局：永德县工业和科技信息化局作为行业主管部门，在企业停产期间未能有效发现存在的安全隐患，遏制生产安全事故。

2.永德县应急管理局：永德县应急管理局作为综合监管部门，在企业停产期间未能有效发现存在的安全隐患，遏制生产安全事故。

（三）地方党委政府

亚练乡人民政府：2025 年 8 月 7 日亚练乡人民政府对云南省永德昌明铁锰矿业有限公司进行现场检查。经查，未发现失职失责行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经事故调查组调查取证，对事故现场进行勘查、查阅资料，制作现场勘查笔录、现场照片、询问笔录。认定永德亚练云南省

永德昌明铁锰矿业有限公司“11·7”一般触电事故为一起一般生产安全责任事故,对有关责任人员和责任单位提出以下处理建议:

(一) 对责任单位的处理建议

云南省永德昌明铁锰矿业有限公司:一是在炉渣清理的过程中搭建的临时用电未执行《云南省永德昌明铁锰矿业有限公司安全标准化—安全管理制度汇编》第25项临时电气线路审批管理制度5.1.1项之规定,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条^[10]第一款的规定;二是安全生产教育培训计划在落实过程中不够严格,没有按照计划对从业人员进行全面、深入的安全生产教育培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,知悉自身在安全生产方面的权利和义务,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条^[11]第一款之规定。导致发生1人死亡的一般生产安全责任事故,对该事故的发生负有安全管理

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯,加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉,严格落实岗位安全生产责任,防范从业人员行为异常导致事故发生。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的,应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训,提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

主要责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[12]第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条^[13]第（二）项之规定，由应急管理部门对云南省永德昌明铁锰矿业有限公司予以处罚。

（二）对责任人的处理建议

1.罗某刘：云南省永德昌明铁锰矿业有限公司员工，拔插头时未保证电气设备和电气装置处于非工作状态，违反《用电安全导则》（GB/T13869—2017）第5.1.3项之规定，是造成触电事故伤害的直接原因，在此次事故中负有主要责任，鉴于当事人在此次事故中死亡，建议免予追责。

2.陈某某：云南省永德昌明铁锰矿业有限公司法定代表人，一是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；二是未实施本单位安全生产规章制度和操作规程；三是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[14]第（一）、（二）、（五）项之规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[15]第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条^[16]第（一）项之规定，由应急管理部门对陈某某予以处罚。

3.郑某某：云南省永德昌明铁锰矿业有限公司副总经理，云南省永德昌明铁锰矿业有限公司法定代表人陈某某因到国外拓展业务，委托郑某某在2025年9月12日至2026年2月12日行使总经理全部职权并对企业进行全面管理。其对本单位安全生产工作重视不够。一是未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；二是未能有效制止和纠正违章、违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- （七）及时、如实报告生产安全事故。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
- （二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
- （三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
- （四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[16] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；
- （二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；
- （三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；
- （四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

安全生产法》第二十五条^[17]第一款第（五）、（六）项之规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[18]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条^[19]第（一）项之规定，由应急管理部门对郑某某予以处罚。

4.卓某某：云南省永德昌明铁锰矿业有限公司安全生产部经理。一是未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；二是未能有效制止和纠正违章、违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）、（六）项之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定。由应急管理部门对卓某某予以处罚。

5.陈某：云南省永德昌明铁锰矿业有限公司专职安全员、电

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- （七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[19] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；
- （二）发生较大事故的，处上一年年收入 30%至 40%的罚款；
- （三）发生重大事故的，处上一年年收入 40%至 50%的罚款；
- （四）发生特别重大事故的，处上一年年收入 50%的罚款。

工。一是未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；二是未能有效制止和纠正违章、违反操作规程的行为，三是架设临时用电时未经过公司安全生产部审批。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项、第五十七条^[20]之规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[21]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项之规定，对陈某予以处罚；由云南省永德昌明铁锰矿业有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[22]之规定予以处理。

（三）对监管部门的处理建议

永德县工业和科技信息化局、永德县应急管理局虽已按照监管职责认真履职，但未能有效进行安全生产监督，仍发生安全生产责任事故。建议县人民政府对永德县工业和科技信息化局、永德县应急管理局进行约谈，深刻汲取此次事故教训。

六、事故主要教训

基于事故经过，现梳理形成以下事故主要教训，聚焦责任落实、监管效能、现场管理：

（一）企业主体责任缺位、安全管理流于形式。检修作业前，临时用电未审批，制度形同虚设。未进行必要的安全培训，操作

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人员缺乏对临时用电风险的认知。现场监护缺失，安全措施不到位。管理人员对停工停产期间的安全管理重视不足，未能及时发现并纠正违规行为。此外，企业内部安全检查机制不健全，未能在事故发生前排查出潜在隐患，反映出企业在安全管理体系建设上存在明显漏洞。

（二）主管部门和监管部门未能有效进行安全生产监督，仍发生安全生产责任事故。监管力量薄弱，未能全面覆盖企业停工停产期间的安全管理工作。针对企业临时用电等高风险作业的专项检查力度不足，未能有效督促企业严格执行相关安全管理制度。

七、事故整改和防范措施

为吸取云南省永德昌明铁锰矿业有限公司“11·7”一般触电事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，扛实防范化解重大风险的政治责任。习近平总书记高度重视安全生产工作，要全面压实安全生产责任，深入排查各行业领域风险隐患，要细化工作措施、狠抓工作落实，坚决遏制事故发生。各部门、企业要从忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，更加深刻领悟习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，更加坚决深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，清醒认识当前安全生产形势的严峻性、复杂性，全面排查安全风险隐患，切实抓好防灾减灾各项工作，严格防范遏制各类事故。

（二）严格落实事故隐患排查制度。要深刻吸取触电事故经

验教训。要严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，切实履行属地管理责任、行业主管和监管职责，举一反三，全面深入细致开展安全隐患排查整治工作，认真排查零星作业、小散工程、企业停产期间设备检修维护等领域的安全生产工作的薄弱环节和突出问题，对发现的安全隐患要及时督促落实整改。坚决防范各类安全事故发生，推动安全生产形势的平稳好转。

（三）必须压实安全生产主体责任。配齐现场安全管理人员，健全完善全员安全岗位职责，强化安全风险意识，加强现场安全管理，采取切实有效的管理方式，严格落实各项规章制度，加强员工纪律和安全生产教育，执行安全教育培训计划，增强安全意识。

永德县人民政府“11·7”事故调查组

2025年12月31日