

兰溪经济开发区浙江锦铭建设有限公司 “8·27”一般起重伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.10

2025年8月27日6时许，浙江锦铭建设有限公司在位于兰溪市经济开发区汪高路1号在建工地内进行钢管起吊转运过程中发生一起起重伤害事故，导致1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令 第 310 号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市住房和城乡建设局、兰溪经济开发区管委会组成的兰溪经济开发区浙江锦铭建设有限公司“8·27”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院及浙江丹溪律师事务所派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江锦铭建设有限公司

事故发生时间：2025年8月27日6时许

事故发生地点：汪高路1号浙江金梭纺织有限公司西区一号厂房工地

事故类别：起重伤害

事故伤亡情况：死亡1人。死者：谢某，系浙江锦铭建设有限公司架子工班组小工，男，仡佬族，23岁，身份证号：522126*****5530，住址：贵州省务川仡佬族苗族自治县茅

天镇鱼泉村大坝组。

二、事故基本情况

（一）涉事项目概况

项目名称：浙江金梭纺织有限公司1#厂房

建设单位：浙江金梭纺织有限公司

建设地址：兰溪经济开发区汪高路1号

建筑规模：36832.95平方米

施工单位：浙江锦铭建设有限公司

监理单位：浙江昱言建设管理有限公司

该项目于2025年1月26日取得由兰溪市住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号330781*****0101），合同工期为2025年2月8日至2025年10月8日。

（二）事故相关单位概况

1.浙江锦铭建设有限公司

成立于2019年3月21日，注册地位于浙江省金华市兰溪市上华街道江边行政村（兰溪市恒力建筑材料厂内2号楼2楼），法定代表人郑某。经营范围包括建设工程施工、城市建筑垃圾处置（清运）、地质灾害治理工程施工、建设工程设计、体育场地设施工程施工、园林绿化工程施工、土石方工程施工等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.浙江昱言建设管理有限公司

成立于2023年1月20日，注册住所为浙江省金华市金东区孝顺镇王里源南街468号3号楼1楼第一间，法定代表人为

姜某。经营范围一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程照价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

3.浙江金梭纺织有限公司

成立于2006年4月25日，注册住所为浙江省金华市兰溪经济开发区汪高路，法定代表人为童某友。公司经营范围：生产销售高档纺织面料、纺织制品、服饰；面料和服装的设计与研发，货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）涉事塔式起重机基本情况

涉事塔式起重机由金华利安起重设备安装有限公司兰溪分公司安装。产品型号：QTZ80（ZJ6010），设备出厂日期：2020年5月1日，起重力矩：800.0KN·m，最大幅（跨）度60.0m，额定载重：1000.0kg，检测（提升）高度：160.0m。首次安装高度37.5米，最终使用高度37.5米。该塔式起重机已办理使用登记并于2025年2月24日由金华市金华安信建设安全检测有限公司检验合格。

（四）塔式起重机驾驶员基本情况

张 某 明 ， 男 ， 汉 族 ， 33 岁 ， 身 份 证 号 ： 520181*****4877，系浙江锦铭建设有限公司塔式起重机驾驶员，住址：浙江省兰溪市马涧镇姚塘下村姚塘下。取证

情况：建筑施工特种作业操作资格证书，操作类别：建筑起重机械司机（塔式起重机），初次领证日期：2020年11月19日，有效期2024年8月25日至2026年11月19日。

三、事故发生经过及救援处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月27日5时55分许，架子工班组的谢某、张某波两人在兰溪经济开发区汪高路1号浙江金梭纺织有限公司西区1号厂房工地利用钢丝绳将钢管捆扎好后，当事人谢某联系塔式起重机驾驶员张某明准备将钢管吊运至拖拉机上，张某明在吊运过程中发现塔式起重机小车进入限位，无法到达拖拉机所在卸料点位。随即利用对讲机告知架子工班组这批钢管太重，运不过去。当事人谢某利用对讲机回复张某明让其将钢管吊回料场，张某明根据谢某指令将塔式起重机小车往料场方向返回。6时许，到达料场位置后塔式起重机小车在缓慢下放钢管过程中，钢管突然散落，全部掉到料场，谢某被散落的钢管砸中。

（二）事故救援情况

事故发生后，张某波立即拨打了120急救电话及110报警电话，傅某则上前搬离谢某边上的钢管，同时呼叫谢某，谢某一直没有反应。6时15分许，救护车到达现场，医护人员经过现场诊断，见患者头右顶部有6*5*4cm椭圆形开放性伤口，可见脑髓液流出，脑室破坏，瞳孔散大固定，心脏无起伏，呼吸脉搏消失。现场判断谢某因颅脑外伤致死亡，因现有医疗技术无抢救意义，医护人员与谢某家属沟通后放弃抢救。

（三）事故应急处置及善后情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接110指挥中心指令，立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，市公安局、市经济开发区规划建设局，市经济开发区应急指导局等相关部门和单位相继到达事故现场开展事故应急处置，确认在位于兰溪市经济开发区汪高路1号金梭纺织西区一号厂房工地发生一起起重伤害事故。现场要求企业立即停止相关生产作业活动，做好事故现场警戒保护及次生灾害防范工作并指导企业全力做好事故善后相关赔偿事宜。善后处置工作平稳有序，企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2025年8月28日与死者家属达成赔偿协议并签订《人民调解协议书》，社会舆情平稳。

四、现场勘验情况

经现场勘查，事故现场位于兰溪市经济开发区汪高路1号金梭纺织西区一号厂房工地，涉事堆料场长101米，宽11米，事发堆料区域北侧存放有大量木板及木条，过道剩余宽度约6米，伤者周边有大量无规则散落钢管（61根），钢管长6m，直径48mm，每根钢管重23kg（涉事钢管规格为260米每吨），伤者平躺于堆料区域过道（宽6米），过道上方有塔式起重机一台，塔式起重机位于料场中部，塔式起重机起重小车下方挂有钢丝绳，钢丝绳上未见有紧固件，伤者头部周边地面上有血迹一滩，损毁安全帽一个，伤者附近有对讲机一台，地面为水泥地材质。（见附件）

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对

事故受害者谢某死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2025〕病鉴字第 282 号）鉴定显示，被鉴定人谢某损伤符合巨大钝性外力所致的损伤特征，其损伤与本次事故的发生存在因果关系。鉴定意见认为谢某符合本次事故造成严重颅脑损伤死亡。

六、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

经事故调查组调查和综合分析，认定事故直接原因为：

1.吊物重量（钢管重 23kg/根，61 根，1403kg）超过塔式起重机额定载重（1000kg），加之吊物来回吊运过程中需加减档，加剧了吊物晃动，导致钢丝绳马蹄扣松动后钢管发生散落。

2.受害人谢某安全意识淡薄，事发时站在起吊物下方，违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）规定，导致被散落的钢管砸中。

（二）事故间接原因

1.施工单位作业人员管理不到位。主要体现在人员资质监管不到位，此次事故中，谢某等未取得司索信号工资质证书，却违规参与指挥吊运。

2.施工单位作业现场管理不到位。事发现场虽有 11 米宽度，但区域内材料密集堆放，占用大量有效空间，导致安全通道与作业区域被挤压，加剧了避险风险。

3.施工单位教育培训不到位。施工人员缺乏风险辨识和应急处理能力，现场工人未能正确识别吊物下方禁止站位的风险，在突发状况下也缺乏必要的避险应急能力。

4.监理单位监督不到位。未及时发现现场作业人员违规指挥吊运和违章作业及塔式起重机未严格执行一机一人制度等风险隐患点，履职能力差。

5.建设单位管理机制存在薄弱环节。作为建设单位对作业现场的统一协调管理不到位，日常巡查过程中发现的问题隐患交由监理单位处置，未及时跟进隐患闭环。

（三）事故性质认定

经调查组调查认定，兰溪经济开发区浙江锦铭建设有限公司“8·27”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生相关单位及人员存在的问题

1.浙江锦铭建设有限公司工人谢某

当事人谢某未取得司索信号工资质，违规参与指挥吊运。安全意识淡薄，事发时站在起吊物下方，违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）规定，导致被散落的钢管砸中死亡。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于谢某已在事故中死亡，故不予追究。

2.浙江锦铭建设有限公司

作为项目施工单位，履行安全生产主体责任不到位，未严格落实全员安全生产责任制；人员和现场管理不到位，施工人员无证操作的事件时有发生，现场施工人员上下班打卡

制度落实不严，记录不全，事故调查组执法人员抽查架子工班组张某波7月29日-8月29日考勤记录，仅8月22日和8月23日有上班考勤记录，建筑起重机械使用登记表上备案的建筑塔式起重机司机（陈某海）与建筑起重信号司索工（周某发）与当日现场实际操作人员不符；安全生产教育培训流于形式，安全教育通常由现场负责人以早班会的形式进行，而各施工班组为避开高温天气、错开工作班次、赶工程进度等原因上班时间时常早于晨会安全教育时间，项目存在监督空窗期作业情况，事发时关键管理人员（项目经理、安全员、技术负责人等）缺位，导致安全生产管理责任无法有效落实，现场作业处于监管真空状态，安全生产教育培训未得到真正落实。对本次事故的发生负有主要责任。

3.浙江锦铭建设有限公司法定代表人郑某

作为事故发生单位主要负责人，未严格组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对施工现场工人无证操作时有发生的情况了解不够，且未制定专门措施杜绝此类事件发生。对事故的发生负有领导责任。

4.浙江锦铭建设有限公司安全员李某冰

作为事故发生单位安全管理人员，安全生产职责不明，施工现场安全生产管理不严，组织本单位安全生产和教育培训不力，未能采取及时有效措施制止人员无证操作的违章行为。对事故的发生负有管理责任。

5.浙江锦铭建设有限公司塔式起重机驾驶员张某明

作为塔式起重机驾驶员，在未识别是否是由司索信号工发出吊运指令情况下操作塔式起重机进行吊运作业。对事故的发生负有责任。

6.浙江昱言建设管理有限公司

作为项目监理单位，对涉事项目的事故隐患排查治理工作落实不到位，未及时发现现场作业人员违规指挥吊运和违章作业及塔式起重机未严格执行一机一人制度等风险隐患点。对事故的发生负有监管责任。

7.浙江金梭纺织有限公司

作为项目建设单位，履行自身在项目管理中的统一协调的核心职责存在薄弱环节，将隐患处置工作交由监理单位负责，缺乏对隐患处置进度、整改质量的跟踪督办与统筹协调。对事故的发生负有管理责任。

（二）属地、监管部门和相关人员存在问题

1.兰溪市经济开发区

作为属地监管单位，经济开发区对建筑施工领域安全生产监管重视程度不足。当前辖区内共有在建项目52个，但监管力量存在短板：一方面人员配置与监管需求失衡，仅靠5名工作人员兼职监督工作，且该5人还需同时承担审批、备案、低效用地处置、拆迁、专项债等多项任务，无专职监督员，精力分散难以满足监管需求；另一方面专业技术力量与资质达不到监管要求，5人中仅2人具备建筑学相关专业背景，且全部人员均未取得房屋市政工程质量安全监督人员资质，存在不合规情况。

2.时任兰溪市经济开发区党委委员胡某凯

作为时任开发区建设领域的分管领导，一方面对监管力量的统筹调配不到位，未能针对辖区项目数量与人员精力的矛盾制定有效解决方案，导致人员身兼多职却难以保障监管实效；另一方面在专业能力和资质管理上重视不足，既未推动提升团队专业适配度，也未及时解决人员资质缺失问题，致使相关工作存在合规风险。

3.兰溪经济开发区规划建设局局长章某浩

2025年行业主管部门针对开发区在建工地存在的重大问题进行函告5次，截至目前只有2份回复，作为属地职能科室负责人对于建筑施工安全生产工作在思想认识上存在不足，隐患闭环管理工作把控不严。

4.兰溪市住房和城乡建设局

作为行业监管部门，虽通过函告、提醒等方式对开发区项目进行了日常监督，但在履行统筹协调和督促落实职责上存在不足。面对多次以局名义的函告（如人员问题专项函告）长期未获回复、整改要求未落实的情况，缺乏有效后续推动措施。作为城市运行和建设施工安全专业委员会办公室所在单位，未能发挥专委会的统筹协调作用，监管指令效力层层衰减，未能从根本上推动开发区属地管理责任的落实。

5.市住房和城乡建设局下属兰溪市建设工程质量安全管理局站长吴某

2013年市长办公会议中明确由建设局对经济开发区进行了授权，在经济开发区规划建设局内设立质量安全监督派出机构，办理建设工程施工许可证，负责工程施工质量安全监管，建设部门负责做好业务指导。

作为一线监管负责人，2025年针对开发区在建工地发现的问题先后5次对开发区管委会进行了函告，另针对开发区人员建筑领域监管的人员配置、能力及资质问题进行了单独函告。2025年对开发区建设项目处罚7起，金额4.4万元。作为行业主管单位业务指导负责人虽已想办法督促推动属地监管责任落实，但在对开发区监管问题的后续跟踪闭环管理还存在不够全面的情况。

（三）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对浙江锦铭建设有限公司作出行政处罚。

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对郑某作出行政处罚。

3.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对李某冰作出行政处罚。

4.建议由兰溪市住房和城乡建设局根据《建设工程安全生产管理条例》有关规定对浙江昱言建设管理有限公司作出行政处罚。

5.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对浙江金梭纺织有限公司作出行政处罚；

6.建议由浙江锦铭建设有限公司根据内部规定对塔式起重机驾驶员张某明进行处理。

（四）属地、监管部门及相关人员处理建议

1.建议兰溪经济开发区管委会向市委市政府作出深刻检查。

2.建议对经济开发区时任分管领导胡某凯履职不到位问

题进行提醒谈话；

3.建议对兰溪经济开发区规划建设局局长章某浩履职不到位问题进行批评教育；

4.建议责令兰溪市住房和城乡建设局向市委市政府作出深刻检查；

5.鉴于吴某同志已在工作中先后6次函告开发区在建筑领域监管存在的问题并对开发区建设项目开展过7次行政处罚，虽部分问题没有得到有效解决，但也已履行了自身的职责，综合考量，建议对兰溪市建设工程质量安全监督管理站站长吴某免予问责处理。

八、事故防范措施建议

（一）全方位压实属地和部门监管责任。

各属地政府特别是作为我市工业企业体量最大和建设项目数量最多的经济开发区，要全方位落实属地安全管理职责。深刻认识当前安全生产工作的极端重要性。一方面通过聘请第三方专业机构、邀请专家等方式提升监管的专业性，另一方面要合理科学调配人员，利用空余编制招聘专业人员，配齐配强专职监督队伍，确保人员数量、专业资质满足在建项目的监管需求，彻底解决“无人监管、无证监管”问题。

市住房和城乡建设局作为行业主管部门要切实落实“三管三必须”要求，一方面要充分发挥市城市运行和建设施工安全专业委员会的平台作用，另一方面加强对下级监管单位的业务指导与支持，特别是对开发区监督人员开展专项培训和资格考核帮扶，提升其履职能力，从源头筑牢安全防线。

（二）深入开展建筑施工领域专项整治。

以保障作业安全为核心，强化全域全链条综合治理。清醒认识当前建筑施工安全面临的严峻形势，进一步压实各方责任，牢牢抓住安全生产治本攻坚三年行动不放松，着力提升隐患排查质效，严查抢工期、赶进度、冒险作业、野蛮施工行为；督促建设单位认真履行工程质量安全首要任务，加强对勘察、设计、施工、监理等单位的履职管理；督促加强起重机械、深基坑、脚手架、高支模等危大工程施工安全，落实危险作业由技术管理人员带班要求，坚决杜绝施工方案和现场管理“两张皮”问题；聚焦工程建设领域关键环节，将存在恶意压低工程价格、违规缩减安全投入等行为的企业列为重点监管对象，倒逼企业严格遵守市场规则和行业规范，合法合规开展工程建设活动，压实安全生产责任。


（三）全面落实企业主体责任。

各有关企业要深刻汲取事故教训，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关安全生产法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，全覆盖开展风险隐患排查治理，消除安全生产管理盲区，严格作业人员资质审核。项目施工涉及的各个企业主体主要负责人要切实履行本单位安全生产第一责任人的职责，建立和完善企业安全管理体系，在管理制度建设、操作规程修编、安全教育培训、安全生产投入等各个方面要亲自谋划、亲自参与、亲自部署，切实提高企业专业安全管理能力。


（四）强化行业部门与属地政府工作衔接

为切实提升治理效能，确保各项工作部署高效落地，须进一步强化行业部门与属地政府的工作衔接。要建立健全常态化、制度化的沟通会商与信息共享机制，明确各方职责与衔接节点，优化协同流程，着力消除信息壁垒与执行梗阻，全面提升协同监管水平。特别是建筑施工领域要重点强化建设部门与各属地政府的高效协同与无缝衔接。针对工程项目审批、施工安全监管、建筑质量验收及城建执法等关键环节，实现信息实时共享与风险联动处置。要明确划分行业监管与属地管理职责，细化任务分工清单，确保工地管理、隐患排查、应急响应等重点工作责任到人、落实到位。持续提升专业监管与属地综合治理的协同效能，构建“行业监管精准、属地管理到位、联动响应迅速”的一体化工作新格局，切实保障城市建设安全有序运行。


附件：

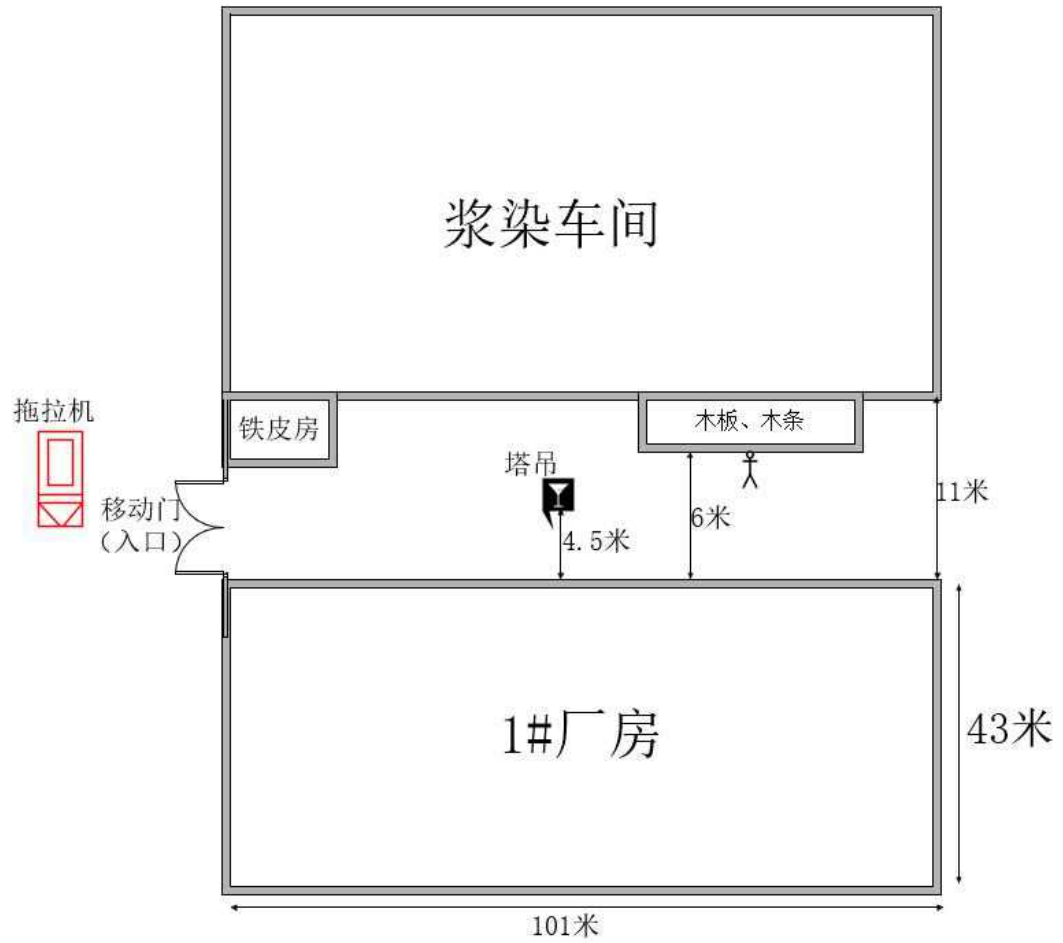

事发现场示意图

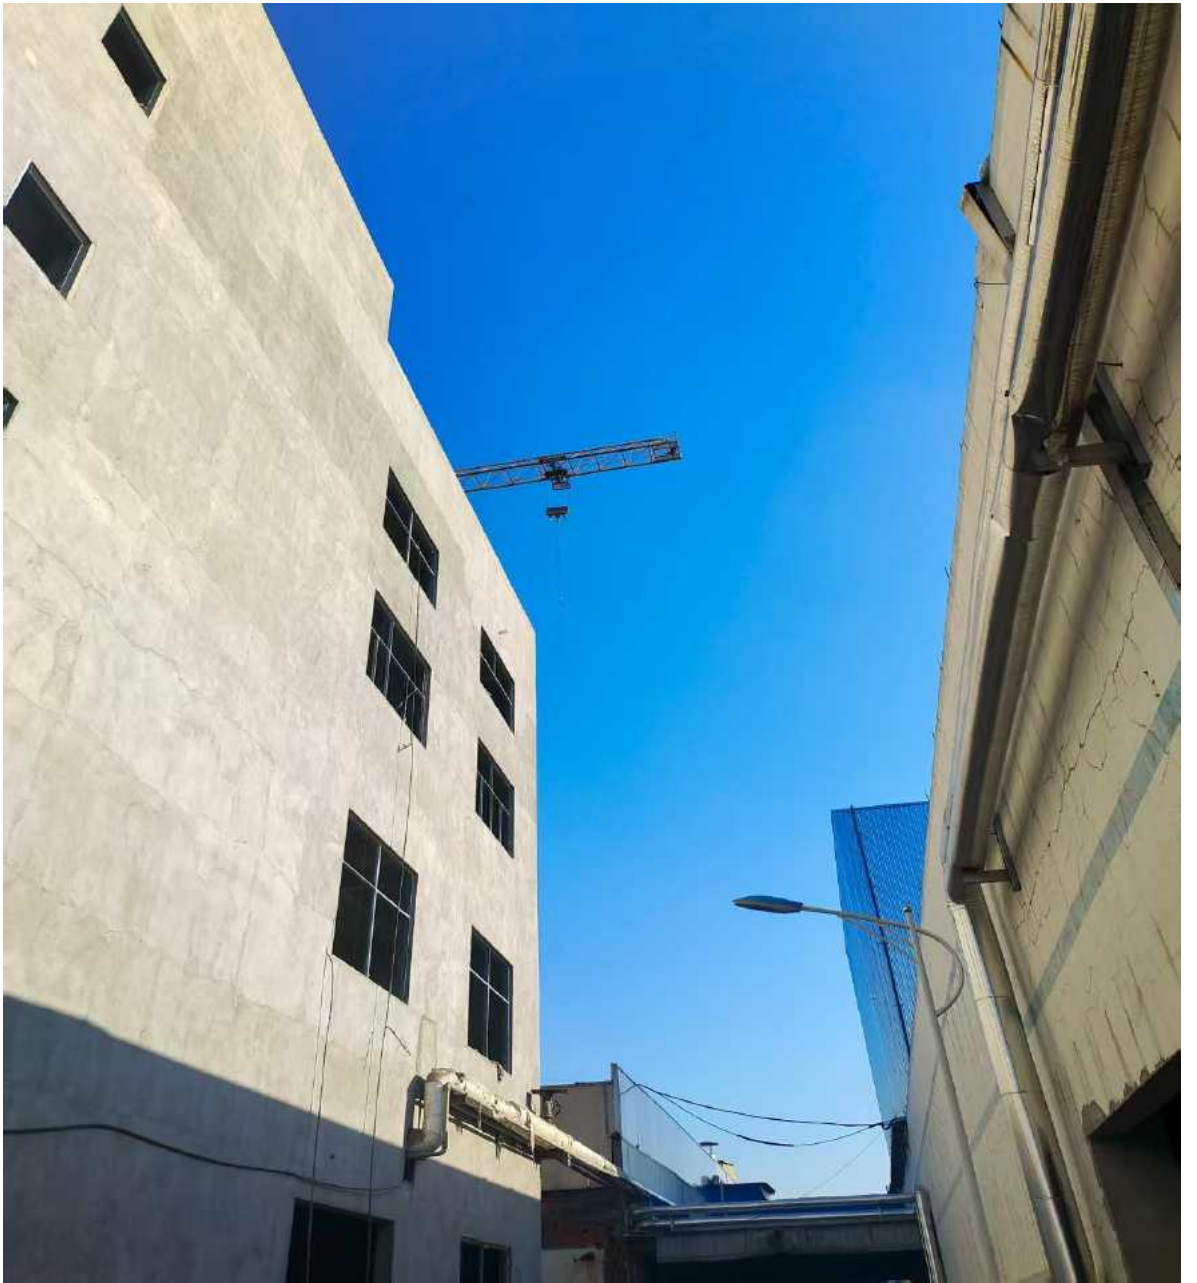

现场塔吊挂钩及捆绑钢丝绳

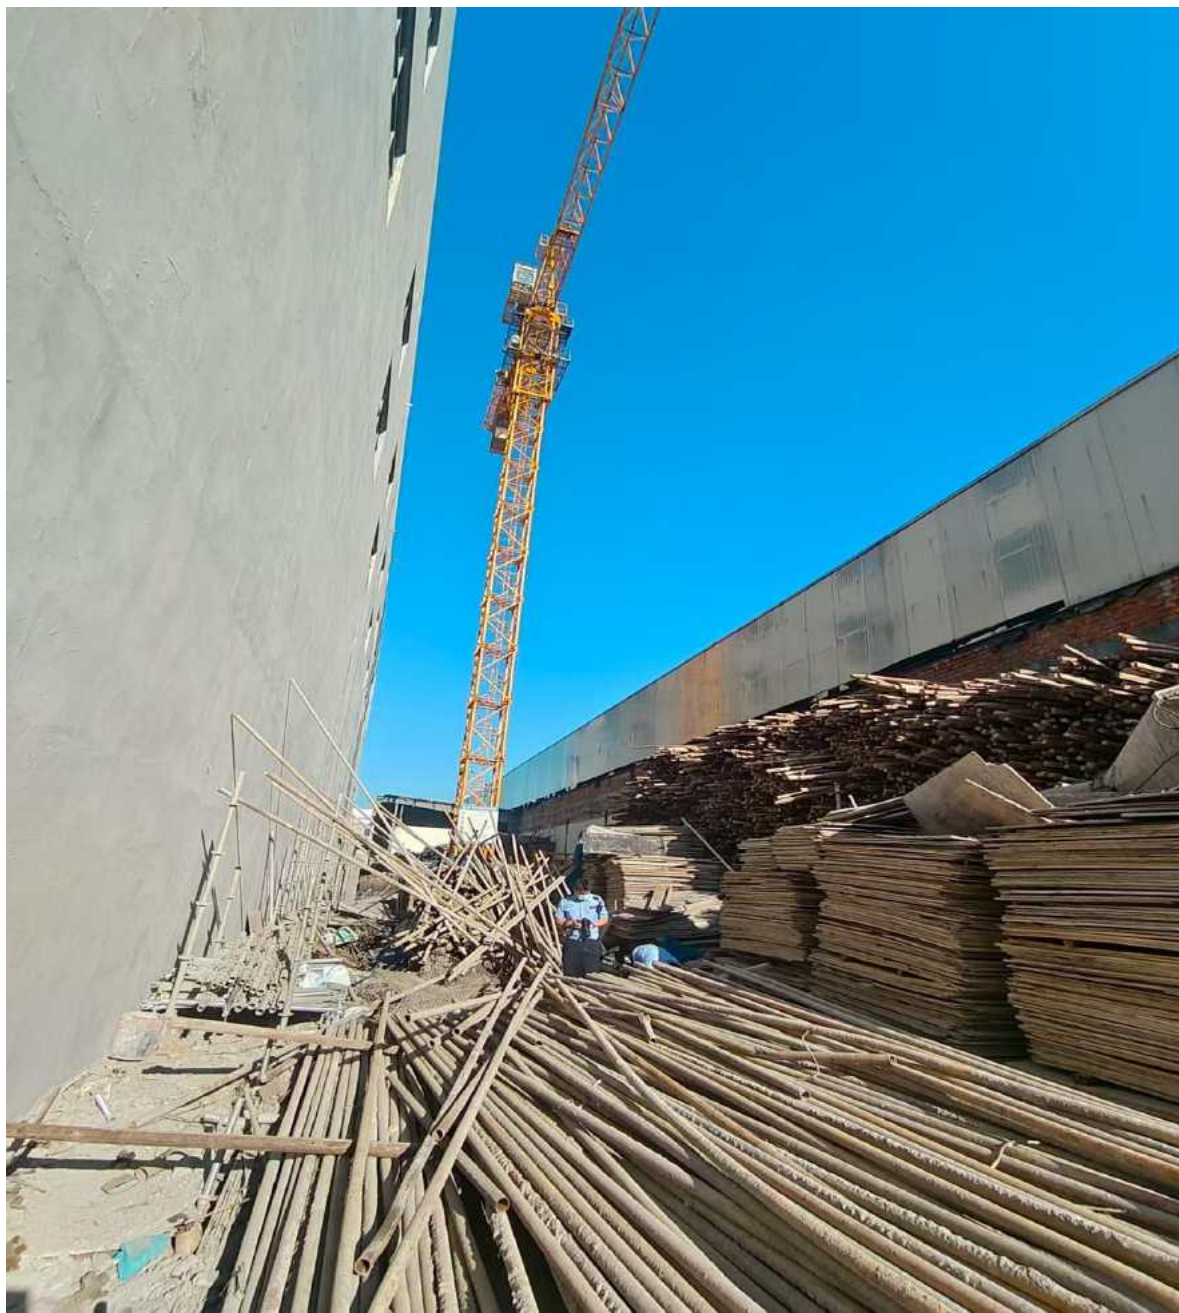

涉事塔吊机及钢管