

个旧鸡街个旧市九天有色金属有限公司
“12·30”一般高处坠落事故调查报告

个旧市政府事故调查组
2026年2月27日

目录

事故简述.....	1
一、 基本情况.....	2
(一) 事故发生单位及相关单位概况.....	2
(二) 事故发生单位安全管理情况.....	3
(三) 事故发生经过.....	4
(四) 事故现场勘查情况.....	4
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
二、事故应急处置及评估情况.....	5
(一) 事故信息接报及响应情况.....	5
(二) 事故现场应急处置情况.....	6
(三) 医疗救治和善后情况.....	6
(四) 事故应急处置评估.....	6
三、事故原因分析.....	6
(一) 事故直接原因.....	6
(二) 事故间接原因.....	7
四、有关责任单位存在的主要问题.....	7
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	8

(一) 免予追究责任人员.....	8
(二) 对责任人员的处理建议.....	8
(三) 对责任单位处理建议.....	10
六、 事故主要教训.....	11
七、 事故整改和防范措施.....	11
(一) 落实企业安全生产主体责任.....	12
(二) 强化行业部门监管责任.....	13
事故现场照片.....	15

事故简述

2025 年 12 月 30 日 14 时 30 分许，位于个旧市鸡街镇老虎山腰个旧市九天有色金属有限公司发生一起高处坠落事故，造成一名从业人员死亡，一名从业人员受伤，直接经济损失 188.084 万元。

事故发生后，个旧市政府主要领导及时作出工作指示，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，个旧市人民政府于 2025 年 12 月 31 日批准成立了由市政府办、云南个旧产业园区管委会、市应急管理局、市公安局、市总工会、鸡街镇有关人员组成的个旧鸡街个旧市九天有色金属有限公司“12·30”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委、市检察院派人员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调取视频监控、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改的措施和建议。

经调查认定，个旧鸡街个旧市九天有色金属有限公司“12·30”一般高处坠落事故是一起因作业现场管理不严，高处作业与有限空间形成交叉作业，高处作业未落实安全防护措施造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况：

个旧市九天有色金属有限公司（以下简称“九天有色金属公司”）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91532501MAD6*****；法定代表人：钱某四；注册资本：伍佰万元整；成立日期：2023年12月5日，公司地址：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市鸡街镇老虎山腰；经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属矿石销售；金属制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

2.事故相关单位概况：

个旧市凤鸣冶金化工厂（以下简称“凤鸣工厂”）；类型：个人独资企业；统一社会信用代码：9153325016228*****；投资人：张某；成立日期：1994年6月24日；地址：云南省红河州个旧市鸡街镇老虎山腰；经营范围：有色金属冶炼、销售；有色化工产品生产制造销售；矿山机械设备生产加工销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.合同签订情况

九天有色金属公司于2023年12月13日与凤鸣工厂签订《个旧市凤鸣冶金化工厂生产车间租赁合同》，租赁范围：4m²烟化

炉车间、回转窑车间以及生产设施、设备场地；租赁期限：2024年1月1日至2028年12月31日，双方在签订租赁合同同时签订了《个旧市凤鸣冶金化工厂相关方安全管理协议书》。

（二）事故发生单位安全管理情况

事发车间为烟化炉车间，九天有色金属公司于2025年12月27日21时停炉正常检修维护工作，等待炉子冷却。烟化炉车间主要进行处理含铅、锌、锡金属高的炉渣，回收渣中的有价金属。事故发生在烟化炉，该工序的主要工艺流程为原料准备（炉渣与煤粉）→进料熔融→鼓风还原挥发→烟气二次氧化→余热回收→收尘收集→弃渣处理。

九天有色金属公司钱某四为法定代表人，为安全生产第一责任人。该公司现有正式员工78人，设有财务部、安环科、采购部、结算办公室、质检科、烟化炉车间、回转窑车间、机修部等部门，配有2名专职安全管理人员。安环科统筹管理全公司的安全生产工作，厂长分管安全，公司于2023年12月1日和2024年2月12日分别对郭某山、张某甲进行了“三级”安全教育培训，于6月8日针对全厂员工进行学习进入有限空间作业制度安环科以及生产车间正常开展日常安全隐患排查治理工作。

九天有色金属公司法定代表人钱某四未持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》，公司安环科普某梅持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

（三）事故发生经过

2025 年 12 月 27 日 21 时，九天有色公司烟化炉车间停炉正常检修维护工作，等待炉子冷却，到 29 日上午 8 时开始按照厂长何某安排展开清渣工作，30 日 8 时许烟化炉车间班长朱某山按照厂长何某的指示安排张某甲、张某谋、王某明进行烟化炉壁残渣清理、换煤管和风嘴工作。14 时 30 分许，机修工郭某山^[1]爬上高 10.9 米敞开的烟化炉炉顶，站在炉顶侧边水箱上，手扶单梁吊吊挂的运柴斗吊链，查看炉子烟道水箱情况，此时运柴斗吊链圆环突然从单梁吊吊钩上滑脱，郭某山随运柴斗一同坠落，并将正在烟化炉内除渣的炉前工张某甲^[2]砸伤，事故发生。

（四）事故现场勘查情况

事故现场位于个旧市鸡街镇老虎山腰个旧市九天有色公司烟化炉车间，烟化炉所在厂房南北两侧为实体墙，北侧墙体有一窗户。烟化炉车间总面积 3000 平方米，车间南北两侧各有一开放式通道，烟化炉北侧为水淬池和循环池，南侧依次为沉降室·烟、收尘室·烟和收尘室·鼓，沉降室·烟东侧为两个风机房，沉降室·烟西侧为沉降室·鼓和料场；烟化炉为 2.5m×1.6m×10.9m，由水冷壁系统、受热面结构、气包系统和辅助设备（风口系统、清灰系统、煤粉制备系统）连接烟道组

¹□ 郭某山，男，哈尼族，46 岁，身份证号码：532531198103*****。

²□ 张某甲，男，哈尼族，48 岁，身份证号码：532529197710*****。

成。经勘察，烟化炉有两个工作平台用自制铁质扶梯用于通行，第二平台凸高部位有一活动式铁梯用于攀登至烟化炉顶部；在第一工作平台上放有两块烟化炉顶盖，烟化炉敞开的顶部正上方有一单梁吊，吊钩无防脱装置；烟化炉炉底有一坠落的运柴斗，烟化炉外侧地面有更换的风嘴和烟管。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致九天有色公司机修工郭某山死亡，炉前工张某甲受伤，造成直接经济损失 188.084^[3]万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，九天有色公司厂长何某电话向法人钱某四（出差在外）汇报事故情况，钱某四立即安排何某组织救援工作。14时50分许，公司技术顾问杨某国将事故信息上报鸡街镇人民政府。鸡街镇接报后，立即将事故信息上报市应急管理局，镇政府分管领导带领相关人员到达现场核实事故情况。市应急管理局接报后立即安排相关人员赶赴事故现场，经核实事故造成1人死亡、1人受伤，市应急管理局通过应急综合业务系统上报事故信息，并向市委、市政府报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员烟化炉班组朱某山、王某明、张某乙将张某甲和郭某山从烟化炉膛救出，厂长何某迅速拨打

³□ 直接经济损失根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB/T 6721-1986)》相关规定进行核算。

120 急救电话请求救援。

（三）医疗救治和善后情况

救护车于 15 时许到达现场对伤者进行抢救，15 时 10 分许先把受伤较重的郭某山送往个旧市人民医院抢救，15 时 20 分许第二辆救护车到达，将受伤较轻的张某甲送至州三医院进行抢救。16 时 49 分郭某山抢救无效死亡。事故发生后，九天有色金属公司积极与死者家属协商，九天有色金属公司于 2025 年 12 月 31 日与死者郭某山家属签订了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员采取应急处置措施迅速，送医及时相关部门接报后及时组织人员赶赴现场，九天有色金属公司积极与死者家属协商并签订赔偿协议，事故处置组织有力，应急处置工作平稳有序。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

郭某山，未穿戴防坠安全防护装备，爬上敞开的烟化炉顶检修炉子烟道水箱，作业过程中手扶单梁吊吊挂的运柴斗吊链，因单梁吊吊钩无防脱装置，运柴斗吊链圆环从单梁吊吊钩上滑脱，郭某山随运柴斗从烟化炉炉顶坠落，导致事故发生。

（二）事故间接原因

九天有色金属公司：一是未组织制定建立健全本单位的各项规章制度和操作规程；二是安全教育培训不到位，员工不具备必

要的安全生产知识，存在违章作业行为；三是在烟化炉停炉检修期间，作业现场安全管理缺失，高处作业、有限空间作业现场监护不到位，存在交叉作业的违规行为；四是安全隐患排查不深不细，烟化炉车间单梁吊吊钩无防脱装置。

凤鸣工厂：将烟化炉车间和回转窑车间出租给九天有色公司，在出租期间未认真履行对承租方安全生产工作统一协调、管理和定期进行安全检查的工作职责。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）九天有色公司，公司主要负责人长期未持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》，在租用凤鸣工厂期间未组织制定建立健全本单位的全员安全生产责任制、规章制度、操作规程和应急预案；安全教育培训不到位，员工对相关作业风险不了解不掌握，安全意识淡薄；烟化炉作为有限空间未设置明显的安全警示标志；隐患排查不彻底不全面，单梁吊未设置防脱装置。

（二）凤鸣工厂，作为出租方，将烟化炉车间和回转窑车间出租给九天有色公司，在出租期间未认真履行对承租方安全生产工作统一协调、管理和定期进行安全检查的工作职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

郭某山，九天有色公司机修工，安全意识淡薄，未辨识烟化炉炉顶存在的高处坠落风险，未穿戴有效的安全防护装备，

爬上高 10.9 米，敞开的烟化炉顶，与有限空间作业形成交叉作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对责任人员的处理建议

何某，汉族，群众，时任九天有色公司厂长，分管公司安全生产工作，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织安全教育培训不到位；生产安全事故隐患排查流于形式；在烟化炉停炉检修期间作为有限空间作业现场的监护人，作业现场管控不严，烟化炉检修过程中高处作业与炉内除渣作业存在交叉作业行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定^[4]，对事故发生负有领导责任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[5]给予其行政处罚。

钱某四，彝族，群众，九天有色公司法定代表人，作为生

⁴□ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或参与本单位安全生产教育和培训，切实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⁵□ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产经营单位的安全生产第一责任人，长期未持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》；未建立健全本单位全员安全生产责任制、加强本单位安全生产标准化建设；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；安全生产教育培训流于形式；隐患排查治理工作不深不细；未制定本单位的生产安全事故应急救援预案。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款^[6]、第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定^[7]，对事故发生负有领导责任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[8]的规定给予其行政处罚。

张某业，汉族，中共党员，凤鸣工厂主要负责人，将烟化炉车间和回转窑车间出租给九天有色公司，在出租期间未认真履行对承租方安全生产工作统一协调、管理和定期进行安全检查的工作职责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产

⁶□ 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

⁷□ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

⁸□ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

法》第四十九条第二款的规定^[9]，对事故发生负有责任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定^[10]给予其行政处罚

（三）对责任单位处理建议

1.九天有色公司未组织制定建立健全本单位的全员安全生产责任制、规章制度、操作规程和应急预案；安全教育培训不到位，员工对相关作业风险不了解不掌握，安全意识淡薄；烟化炉作为有限空间未设置明显的安全警示标志；隐患排查不彻底不全面，单梁吊未设置防脱装置。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条第二款的规定^[11]，对事故发生负有责

⁹□ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

¹⁰□ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

¹¹□ 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大安全事故隐患排查治理情况应当及时向负有

任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[12]的规定给予其行政处罚。

2.凤鸣工厂将烟化炉车间和回转窑车间出租给九天有色金属公司，在出租期间未认真履行对承租方安全生产工作统一协调、管理和定期进行安全检查的工作职责，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任。建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定给予其行政处罚。

六、事故主要教训

（一）个旧九天有色金属公司“12·30”一般高处坠落事故的主要教训：**一是**企业未组织制定各项规章制度、操作规程和应急预案；**二是**主要负责人长期未持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》，**三是**企业安全生产教育培训未能做到入脑入心，员工安全意识淡薄；**四是**停炉检修期间开展作业现场安全风险分析不全面，未辨识出作业现场存在的安全风险隐患并及时整改到位；**五是**在烟化炉停炉检修期间，作业现场安全管理缺失，高处作业、有限空间作业现场监护不到位，存在交叉作业的违规行为。

安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大报告。

¹²[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）风鸣冶金化工厂的主要教训：在出租期间未能履行好对承租方安全生产统一协调、管理和定期进行安全检查的工作职责。

七、事故整改和防范措施

（一）落实企业安全生产主体责任

1.九天有色金属公司承租方

（1）九天有色金属公司要严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规定，完善组织架构、组织制定全员安全生产责任制、安全管理规章制度、应急预案，结合作业现场风险合理编写安全操作规程，保证安全操作规程的科学性、可行性。

（2）落实企业安全生产主体责任。要全面开展风险辨识，制定有效的安全管控措施和应急处置方案，切实管控重大安全风险。要根据重大事故隐患判定标准和作业现场安全风险管控清单开展系统性、全覆盖的隐患排查工作，发现问题隐患逐条落实责任人和整改时限，确保问题隐患整改到位；对于特种作业切实做到持证作业，把好作业资质安全关。同时企业主要负责人要切实承担起安全生产第一责任人责任，充分掌握企业安全管理现状，积极组织开展安全教育培训，严格督促、检查本单位的安全生产工作落实，及时消除生产安全事故隐患，切实提升企业安全生产管理水平。

（3）加强对从业人员安全教育培训。结合本单位安全风险

特征，有针对性的开展安全教育培训，培训结束后严格开展考核，确保培训质量，提升管理人员、班组长的安全知识技能和安全风险意识，从而督促作业人员严格执行本单位的规章制度和操作规程。对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为要严肃处理，多次违章、屡教不改的人员不得从事生产作业。

2.凤鸣工厂出租方

落实企业安全生产主体责任，出租单位要对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）强化行业部门监管责任

鸡街镇、个旧市应急管理局、云南个旧产业园区管委会要按照职能职责加强对企业监管力度。

1.牢固树立安全发展和以人为本、生命至上的理念，加强对企业安全生产法律法规的宣传教育培训力度，增强安全责任意识，使其依法履行职责。认真落实属地和行业监管责任，严格按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，加大监管力度。

2.严格督促企业落实安全生产主体责任制，开展经常性的隐患排查治理，督促企业构建安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

3.按照分类分级监督管理的要求制定年度安全生产执法检

查计划，对生产经营单位薄弱环节进行严格检查。对检查中发现的安全问题，特别是违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为要按照有关法律法规进行严厉查处，提高监管实效，确保安全生产。

附件：事故现场照片

个旧鸡街个旧市九天有色金属有限公司
“12·30”一般高处坠落事故调查组
2026 年 2 月 27 日

事故现场照片



图 1 事故现场：烟化炉

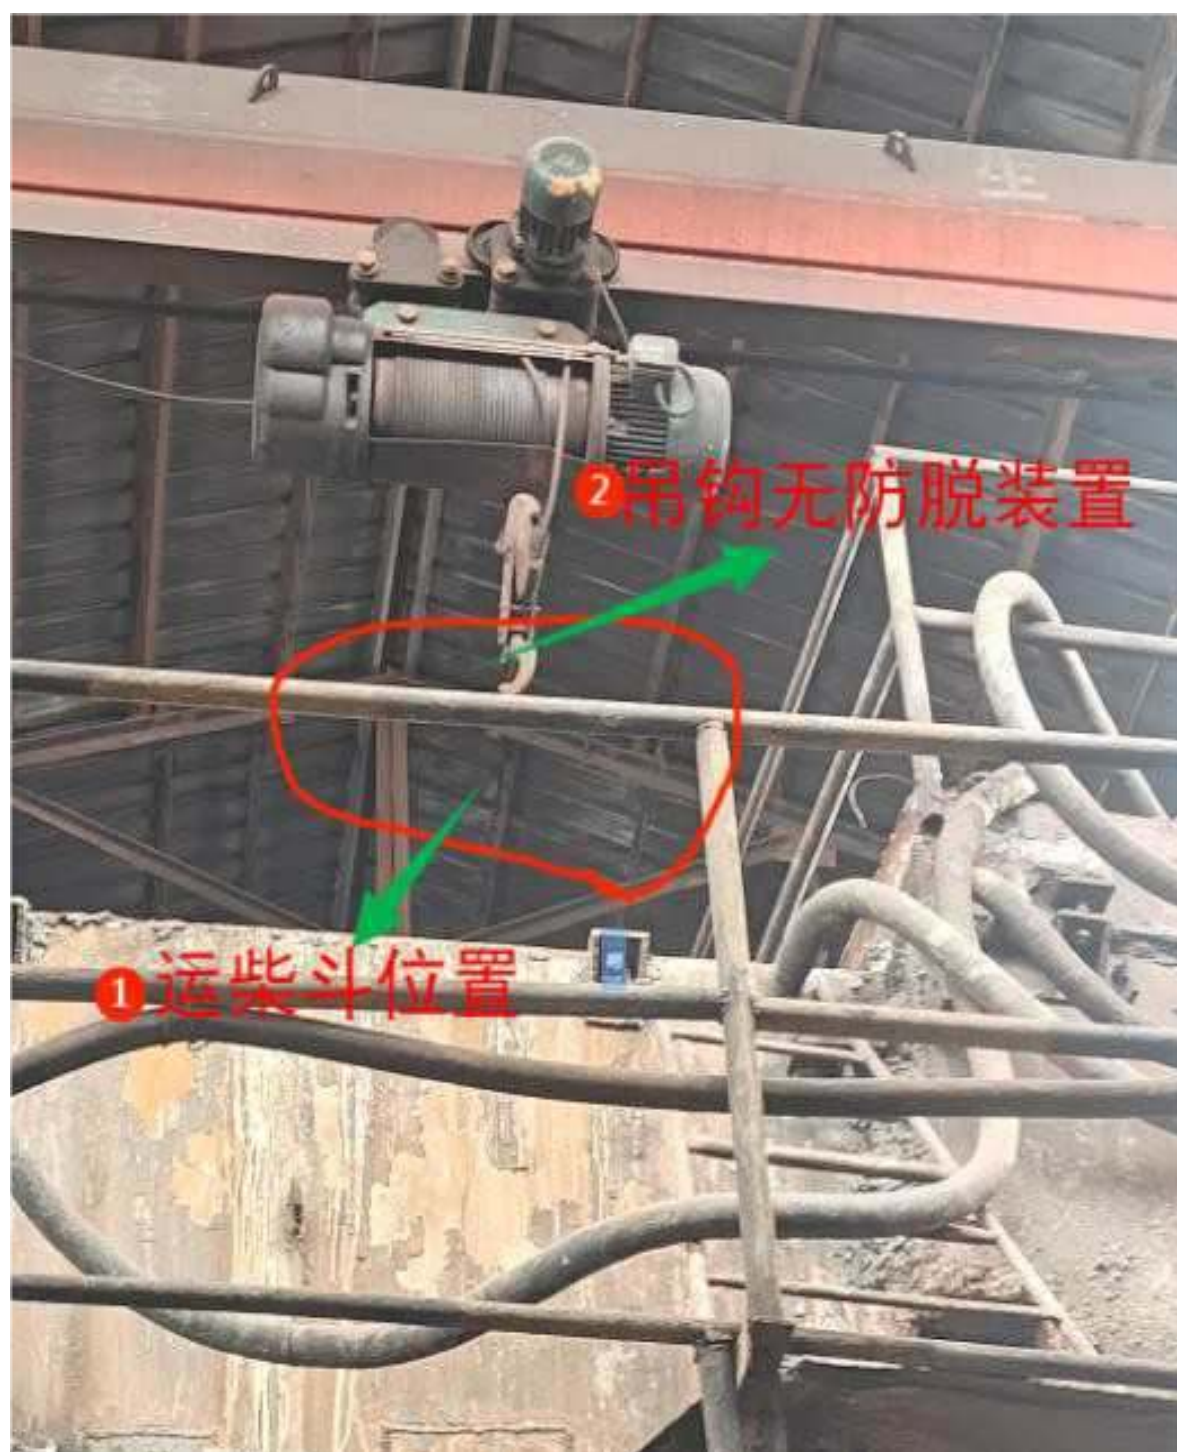


图 2 事故现场：单梁吊



图 3 事故现场：烟化炉炉盖



图 4 事故现场：烟化炉炉底



图 5 事故现场：运柴斗

调查组人员签字：