

泸州市泸县长欣煤业有限公司“9·26” 机电事故调查报告

2025年9月26日22时53分，泸州市泸县长欣煤业有限公司（以下简称长欣煤业）+190米井底车场掘进工作面发生1起机电事故，造成1人遇难，直接经济损失149.5万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）等规定，国家矿山安监局四川局会同四川省应急管理厅、泸州市应急管理局和泸县应急管理局、公安局、总工会等部门单位，组成泸州市泸县长欣煤业有限公司“9·26”机电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组，开展事故调查和应急救援工作评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 建设单位：长欣煤业位于泸县石桥镇红山村，民营企业，其上级公司为四川省长宏煤业有限公司（以下简称长宏公司），营业执照统一社会信用代码：915105213457364005，公司法定代表人、总经理张某力。根据省政府《关于 30 万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府函〔2020〕45 号），长欣煤业为 15 万吨/年独立升级改造为 30 万吨/年矿井。营业执照统一社会信用代码：91510521204852037J，有效期长期；采矿许可证 C5100002010121110094594，有效期 2025 年 1 月 16 日至 2029 年 10 月 15 日。

矿区范围由 8 个拐点圈闭，面积 5.6973 平方公里，查明资源量共计 1049.5 万吨。矿井为高瓦斯矿井，水文地质类型中等。许可开采标高+445 米～-500 米，开采臭炭煤层，煤层自燃倾向性为不易自燃，煤尘具有爆炸危险性。

矿井采用平硐+暗斜井开拓方式，目前布置有主平硐（井口标高+317.1 米）、副平硐（井口标高+307.8 米）、回风井（井口标高+329.88 米）3 个井筒；设计建设新回风斜井，井口标高+345.0 米，之后封闭原回风井。矿井扩建工程计划分为-60 米和-282 米两个水平，水平间采用暗斜井连接。

2020 年以前，矿井已施工坡度均为 25 度的一级行人暗斜井、一级运输暗斜井、一级回风暗斜井，并在+165 米标高连通，形成了全风压通风和临时排水系统；后修改设计，在一级运输暗斜井、一级回风暗斜井+190 米标高沿巷道轴向施工运输、回风主

石门，揭穿臭炭煤层后，在煤层底板施工二级行人暗斜井、二级运输暗斜井、二级回风暗斜井至-60 米标高，连通后形成一采区的开拓系统。

矿井目前利用+165 米标高的临时水仓储水再排至地面。

矿井通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，+317 米主平硐、+307 米副平硐进风，+330 米回风井回风。

矿井采用 10kV 双回路供电，另安装 1 台 STF-WD-500kW 型柴油发电机组作为应急电源。

矿井装备有 KJ90X 型安全监控、KJ251J 型人员位置监测、压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险、应急广播等安全避险“六大”系统和海康威视视频监控系统。KJ90X 型安全监控共安设 7 个监控分站、76 个各类传感器。KJ251J 型人员位置监测系统安设 14 个定位分站。海康威视视频监控系统安设 36 个视频监控。其中+190 米井底车场掘进工作面安设甲烷传感器 2 个(T_1 、 T_2)、开停传感器 4 个、馈电传感器 1 个、风筒传感器 1 个，安设定位分站 1 个，安设视频监控 3 个。

矿井于 2025 年 6 月 6 日正式开工建设，建设工期 36 个月，投资概算 4883.89 万元。2025 年 8 月 28 日，泸县应急管理局以“泸县应急头面审〔2025〕第 9-1-5 号”批复的作业点：总回风平巷掘进工作面（由井下向地面掘进，形成新风井）、+190 米井底车场掘进工作面和+318 米行人联络巷维修作业点。目前正处于建设一期工程，截至 2025 年 9 月 26 日事故发生前，已完成

掘进工程 158 米，完成建设总工程量的 2.05%。

2. 施工单位：贵州省恒昌大建设集团有限公司，统一社会信用代码 91520322321781506B，具备矿山工程施工总承包壹级资质。2024 年 11 月 5 日，该公司与长欣煤业签订了扩建工程总承包合同，2024 年 11 月 12 日，签订了扩建工程总承包安全管理协议，并成立长欣煤业扩建工程项目部（以下简称项目部）；2025 年 6 月 6 日，项目部正式进场施工，配备安全管理人员 37 人，施工人员 79 人。

（二）安全管理情况

1. 长欣煤业：矿长黄某金，安全知识和管理能力考核合格证有效期至 2026 年 4 月 10 日。总工程师胡某元、安全副矿长宋某军、生产副矿长游某强、机电副矿长黄某权，生产技术科科长林某清、机电运输科科长马某平、安全管理科科长蒋某见等，以上管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。

2. 项目部：负责人廖某桥，安全知识和管理能力考核合格证有效期至 2027 年 4 月 1 日。技术负责人雷某章、生产副经理杨某权、安全副经理陈某彬、机电副经理程某洪、通风副总工程师乔某新、生产副总工程师黄某彬，均取得安全生产知识和管理能力考核合格证。设置安全管理科、生产技术科、机电运输科、通风科、安全生产调度室和掘进队、通风队、机电队、运输队安全生产管理机构，配备 31 名安全生产管理人员和 6 名专业技术人员，相关人员安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期

内。

（三）事故发生经过

2025年9月26日16时40分许，+190米井底车场掘进工作面早班工人胡某等4人出矸完毕后，因下一班将延伸铺设临时轨道，胡某等人将耙装机耙斗搁置在卸料槽上后，于16时45分出井。

9月26日18时，掘进副队长刘某伟组织+190米井底车场掘进工作面中班7名作业人员召开班前会，会上安排当班前移耙装机后进行掘进。

19时25分，7名作业人员陆续入井，跟班队长刘某伟，带班矿领导安全副总工程师张某雄。按照分工，黄某彬（班长）、郑某坤、周某伦负责在工作面迎头施工炮眼，石某水、雷某泽、鲁某学、龙某勇（遇难者）负责运送材料、清理巷道、铺设临时轨道并前移耙装机。

22时51分许，刘某伟、石某水等5人在铺设完临时轨道，利用撬棍将耙装机前移2米后，因耙装机台车右后轮被变形的轨道道夹板卡住不能前行，发现问题后，5人商量继续用撬棍将耙装机抬升后前移。22时53分，刘某伟在耙装机前方观察，雷某泽、鲁某学在耙装机后侧，石某水在耙装机右侧，龙某勇在耙装机左后侧，用撬棍撬动耙装机台车时，耙装机受力越过道夹板后突然掉道并向左侧翻，其卸料槽压住龙某勇胸腹部及双下肢。众人立即前来查看，刘某伟安排现场人员向调度室汇报后，利用葫

芦等工具吊起耙装机将龙某勇救出。随后带班矿领导张某雄抵达事故现场，与现场人员一起将龙某勇护送出井。

（四）事故现场情况

1. 2025 年 8 月 22 日，煤矿在一级运输暗斜井底板标高+191 米处以下斜长 15.5 米的位置构筑一道挡矸墙，留设有风窗及返水池，用于向下通风、排水；后在一级运输暗斜井+191 米标高位置开始扩刷暗斜井顶板，使其呈水平状，扩刷长度 9.5 米，扩刷的矸石充填暗斜井挡矸墙以上的巷道，形成 9.5 米长的平台（见图 1）。在探水施钻完工后，于 2025 年 9 月 17 日开口施工+190 米井底车场。

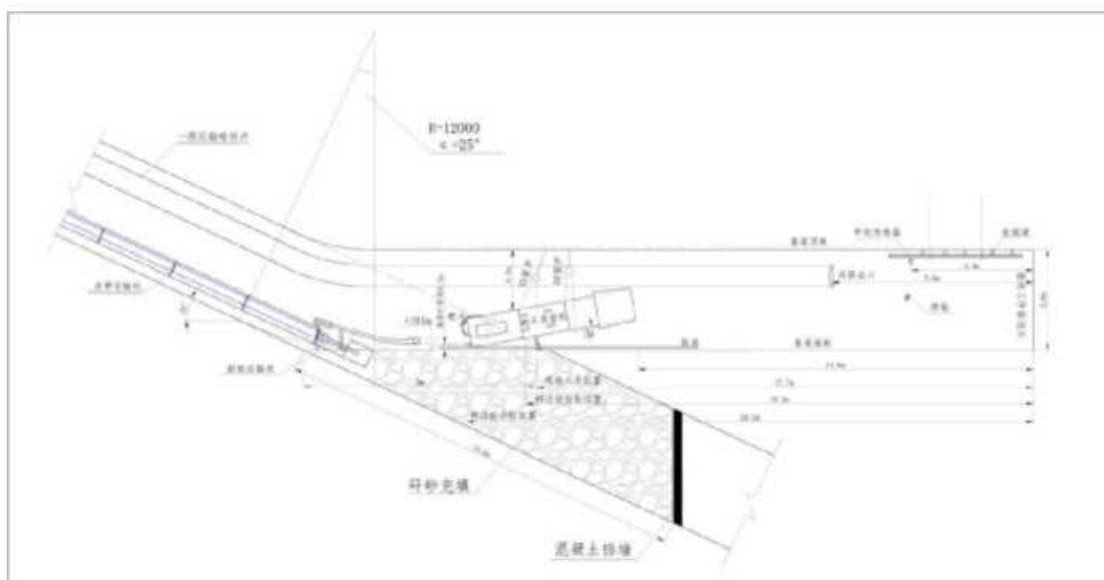


图 1 +190 米井底车场侧视图

2. 事故发生时，+190 米井底车场已掘进 17.2 米，该车场为全岩巷道，圆弧拱形断面，宽 4.2 米，墙高 1.8 米，拱高 1.7 米，断面积 12.86 平方米，锚喷支护，掘进工艺为炮掘。该工作面初

期为人工出矸，经 SGB-420/40T 型刮板运输机，转入一级运输暗斜井 DTC80/20/2×160 型带式输送机，再经主平硐 DTL80/20/75 型带式输送机运至地面，9 月 22 日，安装 P-60B 型耙装机耙矸至刮板输送机出矸。

3. 事故地点距+190 米井底车场掘进工作面迎头 17.7 米，距巷道左帮 1.1 米，现场勘查时，巷道左帮侧底板最低处与巷道右帮侧轨面最大高差达 0.4 米（见图 2），巷道内浮矸多。

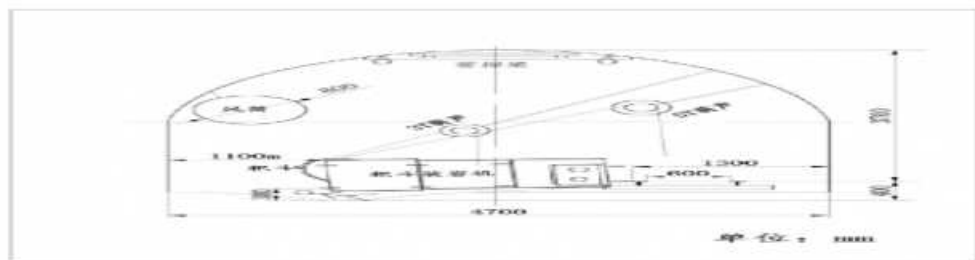


图 2 +190 米井底车场事故点巷道断面图

4. +190 米井底车场掘进工作面安设两段共 10 米长的 22 千克/米轨道，轨距 600 毫米，一段轨长 4 米、靠近迎头一段轨长 6 米，轨道安设在巷道右侧，右轨距巷道右帮 0.7 米，轨道末端距离掘进工作面迎头 11.5 米，两组轨道采用道夹板连接，巷道右方内侧道夹板变形，仅有 1 颗螺栓固定且未紧固（见图 3）。



图3 右边轨道变形的道夹板

5. 勘查时，+190 米井底车场掘进工作开口处一台耙斗装岩机向左侧翻在巷道左侧底板（见图 4），耙斗装岩机尾轮距迎头 18.2 米。耙装机上分别系有 3 吨、5 吨葫芦各一个，为施救时所系。



图4 +190 米车场侧翻耙斗装岩机

6. 耙装机耙斗搁置在耙装机卸料槽的位置（耙装机尾部），现场人员介绍，事发后遇难者被压在耙斗位置的卸料槽下方（见图 5）。



图5 耙装机耙斗及遇难者位置

7. 据矿方勘查人员介绍，耙装机在安装完毕后，仅在事故当班进行了前移，至事发时，耙装机向前位移了2米（见图6）。



图6 耙装机位移情况

8. 临时轨道安设在巷道底板浮渣上，轨道锈蚀严重且稍有变形，部分轨枕固定不牢，且间距达1.0~1.2米（见图6），道床

浮矸未清理干净。



图6 临时轨道

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月26日22时58分，地面调度员接到井下+190米井底车场掘进工作面事故报告后，立即向廖某桥、黄某金等矿领导汇报。廖某桥等人随即赶赴调度室，电话通知在井下带班的安全副总工程师张某雄赶赴现场组织救援，并联系医护人员。

23时35分，长欣煤业向泸县应急管理局报告事故，23时40分泸县应急管理局分别向泸州市应急管理局、国家矿山安监局四川局报告，泸州市应急管理局随即向省应急管理厅报告事故情况。

接到事故信息后，国家矿山安监局四川局、省应急管理厅、泸州市应急管理局和泸县人民政府及其相关部门赶赴事故现场指导应急处置和开展事故调查相关工作。

（二）医疗救治和善后情况

2025年9月27日0时04分，龙某勇被送至停在井口的救护车，经医护人员现场急救后，0时21分，确认已无生命体征。

当地政府、部门和煤矿及时开展善后处理工作，9月30日善后工作处置完毕。

（三）应急处置评估

事故发生后，现场人员立即组织施救，长欣煤业立即启动应急响应，救治伤者，及时报告事故信息。泸县应急管理部门接报后及时报送信息。当地政府和煤矿及时处置善后工作，矿区社会秩序稳定。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

铺设的临时轨道不合格，耙装机耙斗未从卸料槽中移出导致其重心不稳，在撬抬被卡住右后轮的耙装机过程中掉道侧翻，压住左侧站位不当的作业人员，导致事故发生。

（二）原因分析

1. 轨道铺设不合格。临时轨道安设在浮矸上，基础不牢，承重后易变形下沉；轨道为旧轨道，锈蚀严重；使用变形的道夹板，一端仅能安设一颗紧固螺栓，安装后其变形突出部位与左侧

轨道间距 560 毫米，低于 580 毫米的最低通过距离；轨枕间距超过作业规程规定的 0.9 米，且部分松动；道床不整洁，有浮矸。

2. 耙装机重心不稳。作业人员前移耙装机前，未按规定^[1]将耙斗从卸料槽中移出，致使耙装机重心不稳，前移时台车前轮因受力较轻能通过变形道夹板，但台车后轮受力更重，前移时右后轮被变形道夹板卡住。

3. 人员站位不当。作业人员前移耙装机时，其台车右后轮被卡住后，违规^[2]在耙装机两侧及卸料槽下方使用撬棍移动、抬升耙装机，站位不当。

四、间接原因及暴露出的主要问题

（一）风险辨识与管控措施不力

在一级运输暗斜井内采用堆矸方式形成平台后，未能辨识出平台受力易变形下沉，巷道底板薄受力易离层或断裂，在此铺设临时轨道并安装重达 6500 千克的耙装机所带来的安全风险，也未辨识出人工用撬棍前移耙装机、出现问题需人工近距离处理等安全风险；未根据实际情况制定相关的安全管控措施。

（二）技术措施不完善

《+190m 井底车场掘进工作面作业规程》虽有“移耙装机时，耙装机两侧、前后方及卸料槽下方都不得有人 and 行人走动”的规定，但对前移耙装机的工具、方法、流程及人员距离等无任何规定和说明，作业人员实际在耙装机后方采取撬棍使其前移，随意

[1] 《+190m 井底车场掘进工作面作业规程》规定：移动耙装机前，必须将耙斗拉至簸箕口处。

[2] 《+190m 井底车场掘进工作面作业规程》规定：移耙装机时，耙装机两侧、前后方及出料槽下方都不得有人 and 行人走动。

作业，前移耙装机的安全技术措施不切实际、没有可操作性，形同虚设。

（三）现场安全管理差

铺设的临时轨道为旧轨道，道夹板变形，安设的道夹板紧固螺栓不齐；轨枕安设在浮矸上，底部也未捣实，固定不牢靠，轨枕间距不符合作业规程不大于 0.9 米的规定；左侧巷道底板低于右侧巷道底板，最大高度达 0.4 米；现场管理人员未纠正前移耙装机时耙斗位置错误的安全隐患，也未及时制止盲目处置右后轮卡住问题及人员站位不当的违规行为。

（四）隐患排查治理不力

日常安全检查未查出事故地点底板左右侧起伏大，轨道铺设不合格等安全隐患；事故当班带班领导未及时排查出作业人员新铺设的轨道不合格，道床内浮矸多，前移耙装机时其重心不稳等安全隐患；现场人员前移耙装机前，未开展隐患排查和安全确认。

（五）安全培训及事故警示教育流于形式

安全培训教育不认真，作业人员安全意识差，“三违”行为多发频发，据查，1—9 月长欣煤业井下人员“三违”行为多达 360 起，存在“一罚了之”的现象；2023 年 10 月 8 日，长宏煤业下属朱洞煤矿曾发生类似机电事故，长宏公司、长欣煤业及项目部对作业人员事故警示教育未入脑入心，防范措施在长欣煤业未有效落实，同类事故重复发生。

五、有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

1. 龙某勇，男，掘进工。前移耙装机时违规处于耙斗装岩机左侧，被突然侧翻的耙装机压倒，导致事故发生，应对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（14人）

项目部（9人）：

1. 刘某伟，男，项目部掘进队副队长，事故当班跟班队干，负责事故当班现场安全管理工作。未认真履行工作职责，隐患排查治理不力，现场安全管理差，未及时制止和纠正作业人员违章行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项^[3]的规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[4]的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：510231*****35），并处上一年收入（36000元）30%的罚款，计10800元（壹万零捌佰元）。

2. 张某元，男，项目部掘进队队长，负责项目部掘进队全面工作。未认真履行工作职责，安全培训及事故警示教育流于形式，隐患排查治理不力，现场安全管理差。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二^[5]、五、六项的规定，应

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处1万元以上，3万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行

对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月(证号:511025*****77),并处上一年收入(48000 元)30%的罚款,计 14400 元(壹万肆仟肆佰元)。

3. 张某雄,男,长欣煤业安全副总工程师,协助安全矿长管理矿井安全生产工作,事故当班带班领导。未认真履行安全生产职责,安全培训及事故警示教育流于形式,隐患排查整治不力,现场安全管理差。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、五、六项的规定,应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月(证号:532124*****32),并处上一年收入(48000 元)30%的罚款,计 14400 元(壹万肆仟肆佰元)。

4. 刘某勇,男,项目部机电运输部部长,负责项目部机电运输管理工作。未认真履行工作职责,技术措施不完善,现场安全管理差。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一^[6]、五、六项的规定,应对此次事故负直接责任,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月(证号:510281*****56),并处上一年收入(40000 元)30%的罚款,计 12000 元(壹万贰仟元)。

下列职责:(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

5. 张某华，男，项目部安全管理部部长，负责项目部井下安全监督管理工作。未认真履行工作职责，隐患排查治理不力，现场安全管理差。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项的规定，应对此次事故负直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月（证号：510231*****18），并处上一年收入（40000元）30%的罚款，计12000元（壹万贰仟元）。

6. 程某洪，男，中共党员，项目部机电副经理，负责项目部的机电运输管理工作。未认真履行安全生产管理职责，机电运输技术措施不完善，风险辨识及管控措施不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三^[7]项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月（证号：511111*****12），并处上一年收入（60000元）25%罚款，计15000元（壹万伍仟元）。

7. 陈某彬，男，中共党员，项目部安全副经理，负责项目部安全监督管理工作。未认真履行安全生产管理职责，安全培训及事故警示教育流于形式，风险辨识及管控不力，隐患排查治理不认真，现场安全管理差。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、三、五、六项的规定，应对此次事故负

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月（证号：510229*****14），并处上一年收入（60000 元）30%的罚款，计 18000 元（壹万捌仟元）。

8. 雷某章，男，项目部技术负责人，负责项目部技术管理工作。未认真履行安全生产职责，技术措施不完善，风险辨识和管控措施不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月（证号：512527*****35），并处上一年收入（72000 元）25%的罚款，计 18000 元（壹万捌仟元）。

9. 廖某桥，男，中共党员，项目部负责人，负责项目部全面工作，安全生产第一责任人。未认真履行安全生产管理职责，技术措施不完善，安全培训及事故警示教育流于形式，风险辨识及管控不力，隐患排查治理不力，现场安全管理差。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第二、三、五项^[8]的规定，应对此次事故负主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[9]之规定，建议处上一年年收入

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（84000 元）40%的罚款，计 33600 元（叁万叁仟陆佰元）。

长欣煤业（4 人）

10. 黄某权，男，中共党员，长欣煤业机电副矿长，负责全矿机电、运输安全工作。未认真履行安全生产管理职责，机电运输技术措施不完善，风险辨识和管控措施不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月（证号：510521*****54），并处上一年收入（60000 元）25%的罚款，计 15000 元（壹万伍仟元）。

11. 宋某军，男，中共党员，长欣煤业安全副矿长，负责全矿安全监督管理、员工安全培训工作。未认真履行安全生产管理职责，安全培训及事故警示教育流于形式，风险辨识及管控不力，隐患排查治理不力，现场安全管理差。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、三、五、六项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月（证号：511121*****91），并处上一年收入（60000 元）30%的罚款，计 18000 元（壹万捌仟元）。

12. 胡某元，男，中共党员，长欣煤业总工程师，负责全矿全面技术管理工作。未认真履行安全生产管理职责，机电运输技术措施不完善、风险辨识和管控措施不力。违反《中华人民共和国

国安全生产法》第二十五条第一款第一、三项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年收入（72000元）25%的罚款，计18000元（壹万捌仟元）。

14. 黄某金，男，中共党员，长欣煤业矿长，负责矿井安全生产全面工作。未认真履行安全生产管理职责，机电运输技术措施不完善，安全培训及事故警示教育流于形式，风险辨识及管控不力，未认真组织开展隐患排查治理，现场安全管理差，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第二、三、五项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《四川省煤矿矿长安全工作考核记分管理办法》第十四条第一项^[10]考核记-6分；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议处上一年收入（84000元）40%的罚款，计33600元（叁万叁仟陆佰元）。

长宏公司（1人）

1. 张某力，男，中共党员，长宏公司法定代表人、总经理，负责长宏公司安全生产全面工作。安全培训及事故警示教育流于形式，督促安全生产工作不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第三、五项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议处上一年年收入（102000元）40%的罚款，计

[10] 《四川省煤矿矿长安全工作考核记分管理办法》第十四条：煤矿发生生产安全死亡事故，按以下标准记分：
(一)发生一般事故记-6分。

40800 元（肆万零捌佰元）。

上述人员属中共党员的，建议按党组织党员管理权限给予相应的处理。

（三）对事故单位的责任认定和处理建议

长欣煤业，安全生产规章制度落实不到位，改善安全生产条件存在差距，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制执行不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[11]的规定，对此次事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[12]的规定，建议对长欣煤业处罚款 79 万元（柒拾玖万元）。

六、事故整改和防范措施建议

（一）加强风险辨识和技术管理

一是加强安全风险辨识与分级管控，单项工程开工前，必须围绕开工条件、作业环境、人员行为、设备设施等扎实开展各类风险辨识评估，制定有针对性的管控措施并严格落实。二是强化技术管理，切实建立以总工程师为首的技术管理体系，严格执行“一工程一措施”的技术管理制度；技术人员编制技术文件前必须到现场查勘，对相关操作流程和安全措施分解细化，防止出现技术措施与现场“两张皮”。三是严格落实技术审查制度，强化

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

责任，层层把关，加强现场核查工作，确保技术措施在现场落实。

（二）加强大型设备设施管理

要聚焦大型设备吊装、搬运、固定等关键环节和耙装机安装、使用、迁移等重点工作，加强操作规程、安全技术措施、风险辨识、隐患排查治理等全流程的过程管控；要对铺设的永久及临时轨道进行全面排查整治，不符合要求的必须停止使用；要加强现场管理，耙装机前移必须使用慢速绞车等设备，必须确保所有人员的安全距离；大型在用设备安装、拆卸等作业时，必须使用专用工具进行可靠固定，并安排专人全程监护，严防设备失稳倾倒引发事故。

（三）加强隐患排查治理和现场管理

一是进一步明确各层级安全管理人员的职能职责，让各级管理人员明确知晓“哪个管，管什么，怎么管”，做到“人防物防技防”三保险。二是切实加强安全管理，对井下现有区域开展一次全方位、无死角的安全大排查，发现问题立即处置，坚决做到隐患不整治，现场不作业。三是矿科队三级安全管理人员要坚持下沉，对作业现场各类安全设施设备和作业人员开展全过程监督，及时发现和纠正物的不安全状态和人的不安全行为，督促现场作业人员严格按照操作规程及安全技术措施执行，及时消除事故隐患。

（四）压实建设单位与施工单位责任

一是落实总承包合同与安全管理协议，明确建设方承担安全生产主体责任，项目部对施工过程安全和工程质量负责。二是建设方要履行“统一协调、统一监管”责任，建立制度，定期不定期检查施工方安全管理情况，对违章违规行为坚决打击。三是施工方要强化现场班组管理，严禁不按规程操作、危险区域不清人等违章行为，建立“班组自查、项目部抽查、建设方督查”的安全管理体系。

（五）强化安全培训和事故警示教育

一是要对各级管理人员开展履职能力和安全责任心的培训教育，对职工分工种、分层级、分岗位开展操作技能培训、风险意识教育，切实增强严格执行各类安全管理制度及规程的思想自觉和行动自觉。二是管理人员要特别注重对重点工程、重大危险作业、大件运输等作业人员开展专项安全培训工作，要从风险研判和管控措施进行重点讲解，让每名职工明白所在岗位存在的安全风险以及应对措施。三是要以“同类事故案例”为主要内容常态化开展警示教育，将事故警示教育纳入班前会固定内容，每月至少开展1次事故复盘，确保“吸取教训，不走过场”。