

唐山遵化双丰食品厂 “7·11”较大中毒窒息事故调查报告

唐山市人民政府事故调查组

一、概述

2022年7月11日14时40分左右，遵化市双丰食品厂组织工人在蔬菜腌制车间腌制池清理作业过程中发生一起中毒窒息事故，造成4人死亡，直接经济损失约386.6万元。

事故发生后，事故企业拨打了报警和救援电话。遵化市公安局和遵化市应急管理局有关人员赶到现场了解事故情况、查阅企业证照后，分别向遵化市政府进行了报告。遵化市公安局报告称，涉事企业具有相关证照；遵化市应急管理局报告称，并非生产安全事故，而是意外事件。接到报告后，遵化市政府分管领导和主要领导均未赶赴现场指挥协调处置，也未向上级政府报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2025年2月11日，经唐山市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市市场监管局、市民政局、市人社局、市资规局和遵化市人民政府组成的遵化市双丰食品厂“7·11”较大中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），聘请3名专家组成专家组，全面开展事故调查工作。唐山市纪委监委同步成立追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、调取资料、询问有关人员，查清了事故的发生经过和瞒报过程，查明了事故原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防

范整改措施。唐山市纪委监委追责问责组提出了对有关公职人员的责任追究建议。

经调查认定，遵化市双丰食品厂“7·11”较大中毒窒息事故是一起因安全管理不到位、教育培训不到位、应急管理不到位、有限空间违规作业而引发的生产安全责任事故。

二、事故单位概况

（一）事故发生单位概况

遵化市双丰食品厂（以下简称“双丰食品厂”）成立于2012年1月9日，企业类型为个人独资企业，统一社会信用代码9113028158965556X3，投资人车某，注册资本50万人民币，注册地址为遵化市石门镇提举坞村村北（G230 邦宽线提举坞村路口南行50m）。经营范围：蔬菜制品（酱腌菜）、加工销售。2015年7月20日取得食品生产许可证，证号SC11613028100935，有效期至2028年5月23日。2021年3月8日办理排污登记，登记编号9113028158965556X3001Z，有效期至2026年3月7日。企业设有原料清洗车间、腌制车间、分选车间、成品清洗车间、灌装车间等，拥有员工20余人，年生产销售各类酱腌蔬菜制品1000余吨。

（二）生产工艺及设备设施

企业以白菜、芥菜为原料，经过清洗后放入腌制池（桶）内添加腌制盐进行盐渍，到达预定腌制周期后，取出菜品并进行分切、调味、灭菌、包装、质检、销售。主要包括原料清洗槽、腌制池、切菜机、分选台、真空封口机、灭菌锅等生产设备设施。

（三）涉事蔬菜腌制车间

发生事故的地点系双丰食品厂蔬菜腌制车间，该车间位于遵化市石门镇提举坞村村北(邦宽线以南 200m, 双丰食品厂西南方向 123.2m, 详见图 1), 所占土地为石门镇提举坞村集体土地, 面积 4875.47m², 该车间未办理用地审批手续。蔬菜腌制车间设有 2 座腌制大棚, 分东西布置, 事故发生在西侧大棚。2021 年 6 月开始施工建设混凝土腌制池, 2021 年 10 月建设完成并投入使用, 用于腌制酸菜、咸菜。2022 年初开始在腌制池上方搭设棚顶, 同年 7 月初完成棚顶搭建, 总投资 200 余万元。

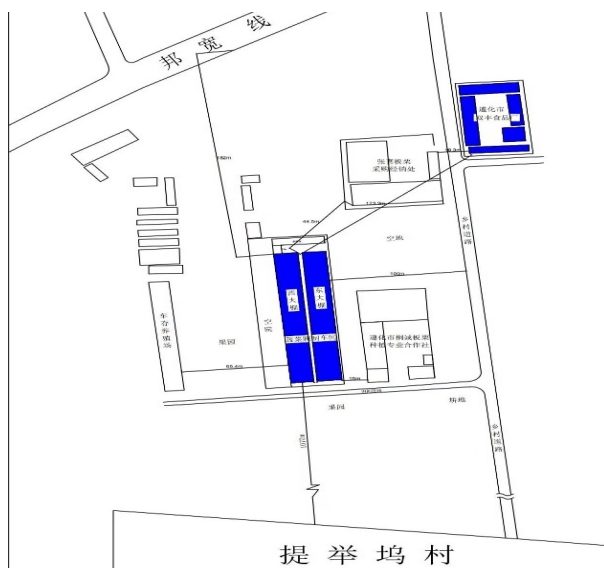


图 1 周边关系图

三、事故单位安全管理情况

（一）组织架构及人员管理

双丰食品厂下设生产车间、办公室。企业负责人车某, 负责企业全面工作, 取得安全生产知识与管理能力考核合格证。生产车

间主任车中，负责车间生产、人员组织等工作。企业兼职安全生产管理人员杨某某，负责车间安全生产工作，取得安全生产知识与管理能力考核合格证。

（二）规章制度建立及落实情况

双丰食品厂建立了安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未编制年度安全生产培训计划，未对涉事蔬菜腌制车间作业人员进行安全培训，未针对“双控机制建设”、有限空间等内容开展安全生产专项培训。

（三）双控机制建设及运行情况

双丰食品厂建立了安全风险分级管控与隐患排查双重预防工作机制，但风险辨识不全面，管控措施不具体，风险等级不准确，未编制较大以上风险管控方案，未落实风险管控动态评估，隐患排查走过场、流于形式。

（四）有限空间管理情况

双丰食品厂建立了有限空间相关安全管理制度和安全操作规程，但未经企业主要负责人审核批准，未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安监总局令第59号）、《河北省有限空间作业安全管理规定》（河北省人民政府令第4号）的有关要对有限空间危险、有害因素进行辨识，并建立有限空间管理台账。

（五）应急准备情况

2021年8月，双丰食品厂编制《生产安全事故综合应急预案》

和《现场应急处置方案》，未编制安全风险评估和应急资源调查报告。2022 年上半年，未按照《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安监总局令第 88 号）第三十三条规定组织开展中毒和窒息现场应急处置方案演练。未按《河北省有限空间作业安全管理规定》（河北省人民政府令〔2020〕第 4 号）第十六条规定，配齐配全有限空间作业所需的符合标准要求的通风、检测、照明、通讯、应急救援等作业设备和个人防护用品。

（六）涉事蔬菜腌制车间安全管理情况

双丰食品厂未按《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（原国家安监总局令第 36 号）规定，对涉事蔬菜腌制车间履行“三同时”手续。事故发生前，企业未按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对涉事车间开展风险辨识、隐患排查、有限空间、教育培训、应急管理等工作。

四、事故发生经过

2022 年 7 月 9 日，双丰食品厂涉事蔬菜腌制车间需要灌装沙袋用来压盖腌制池内的蔬菜。生产车间主任车某安排工人车某负责找人，车某联系提举坞村村民贾某某、吕某到涉事车间干活。7 月 11 日上午完成灌装沙袋工作。14 时左右，车某、贾某某、吕某三人到西侧大棚清理腌制池内的塑料布。14 时 30 分左右，清理完大棚内东侧南数第一个腌制池后，三人开始清理大棚西侧南数第二个腌制池，由于塑料布掉入池内，并且池内存有腌制菜残余液，车某搬来木质直梯下到池内，用长绳拴系塑料布，由地面人

员向上拉拽。14时40分左右，车某拴系完第二块塑料布后沿木梯向上爬，接近池口时突然滑落至池底。贾某某问车有出现什么状况，车有回答头晕，随后便倒在池内。贾某某、吕某立即呼叫大棚内装运酸菜的双丰食品厂工人李某某救人，李某某立即赶到现场，下到池底抱起车有后随即晕倒，此时正经过大棚南门口的提举坞村村民车某某听到呼救后，也跑到现场下到池内救人，当抱起车有后也随即晕倒。正在双丰食品厂干活的车中闻讯后赶到事故现场，不顾旁人劝阻下到池内救人，也晕倒在池内。



图2 4名遇难人员位置示意图

五、事故现场勘验情况

（一）涉事蔬菜腌制车间勘查情况

蔬菜腌制车间主体建筑为两座南北朝向、东西并列分布的混凝土墙体+钢架结构拱形大棚，每座大棚长115m、宽13.4m、拱顶

高 7.3m，混凝土墙体高 1.8m、厚 0.25m，拱顶覆盖防水布和隔热材料，立面采用玻璃纤维增强聚酯材料封闭，南北两端为敞口设计。沿大棚长轴线方向铺设宽为 2.76m 的物料运输通道，在通道两侧构建腌制池。东大棚内建有蔬菜腌制池 33 个，西大棚内建有 34 个。蔬菜腌制池为半地下钢筋混凝土结构，单个腌制池长 6m、宽 4m、深 3.8m，池沿高出地面 0.64m。

发生事故的腌制池处于西大棚西侧南数第二个，当时腌制池内存有腌制菜残余液，液面高度约为 0.3m。目前，该腌制池已停止使用并加以封盖。（详见图 3—6）

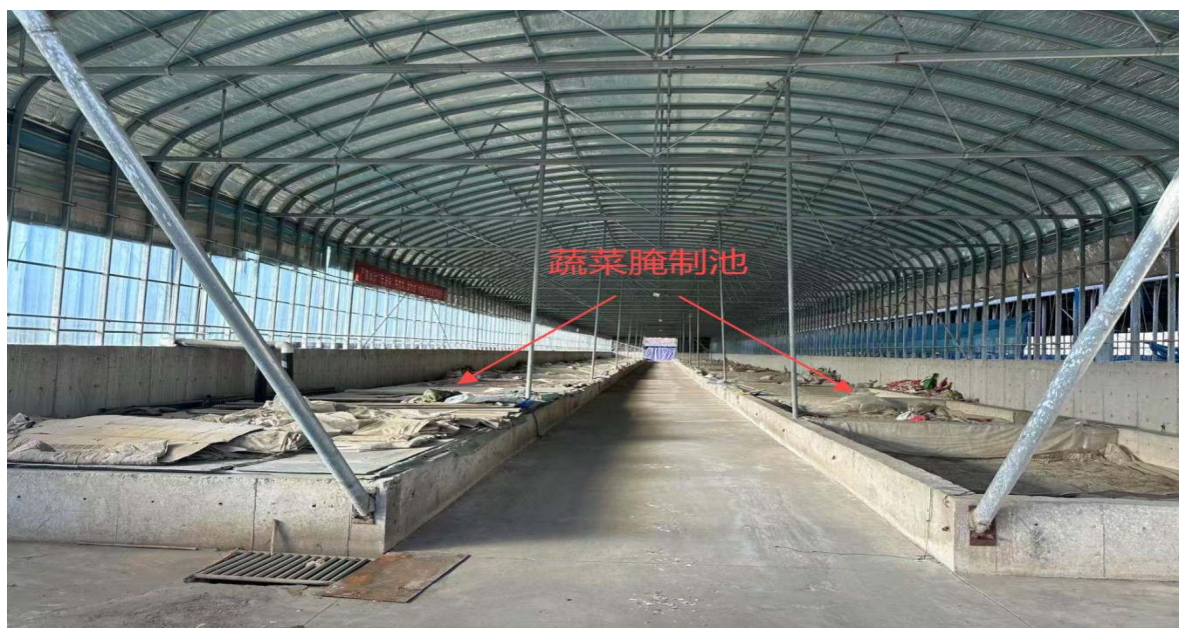


图 3 混凝土腌制池

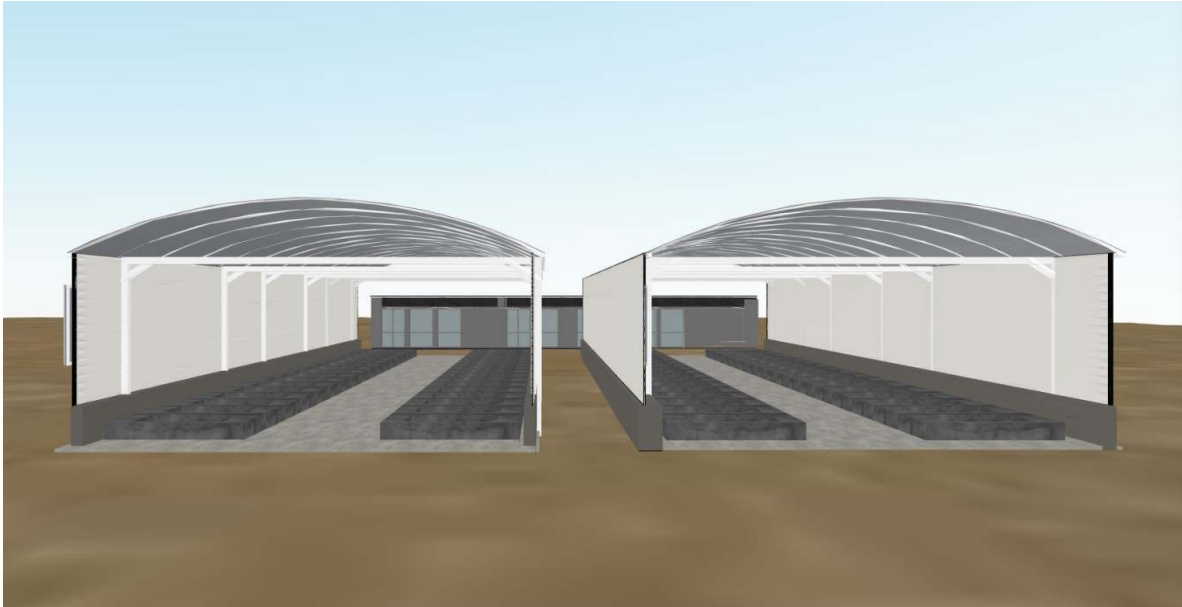


图 4 蔬菜腌制车间结构示意图

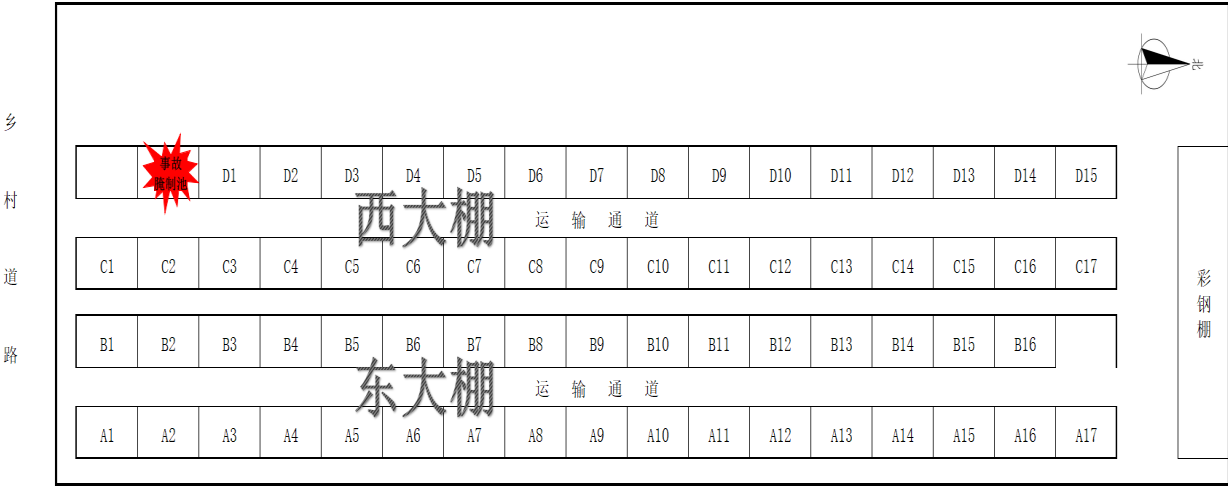


图 5 厂区平面图

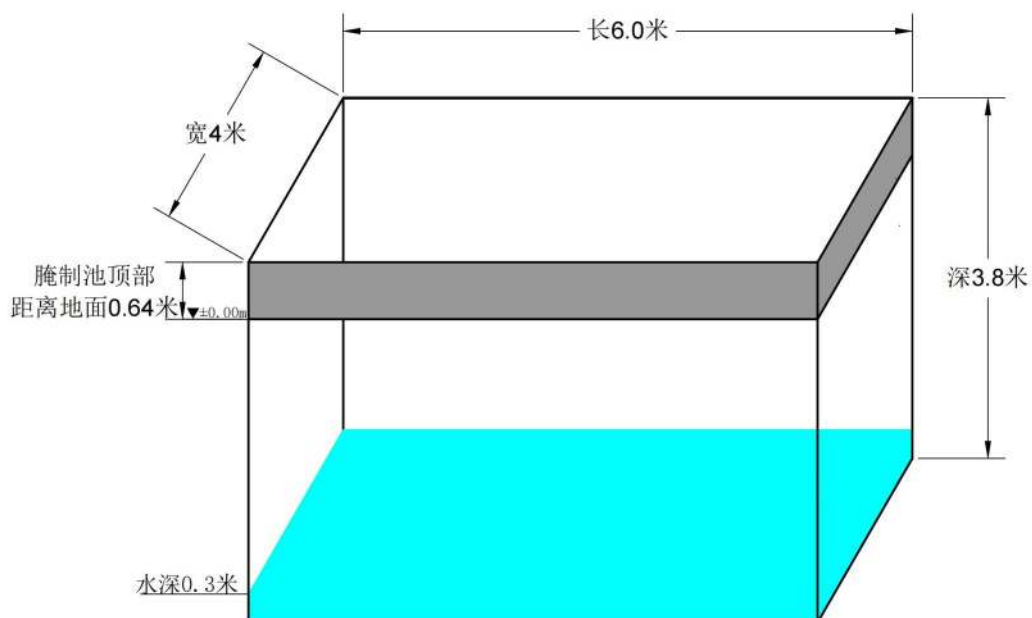


图 6 事故腌制池结构示意图

(二) 应急物资配备情况

2025 年 2 月 20 日，经现场勘查，西大棚内东南角设置应急物资存储架，配备了 RHZK6.8 正压式空气呼吸器 1 台、管道通风机 1 台、LED 可充电手提灯 1 台、担架 1 副、安全绳索 1 条、急救箱 1 个。大棚内未配置固定式或便携式有毒有害气体检测报警装置。

六、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 4 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，直接经济损失约 386.6 万元。

七、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，正在双丰食品厂院内的车国及其妻子沈某某听到“有人掉进腌制池”的呼喊声，车某立即跑向腌制池，沈某某分别于14时57分、15时00分，拨打110、120报警和医疗急救电话，报警称：提举坞道口食品厂发生危急病人求助，有人掉池子里了。15时12分，车某拨打119消防报警电话，报警称：石门镇提举坞村四人被困。

15时28分—15时53分，遵化市人民医院、遵化市中医院120急救陆续赶到现场，接替现场急救工作。

15时40分28秒，遵化市石门派出所民警到达事故现场，了解事故情况，维持事故现场秩序，对附近道路实施管制。

15时52分04秒，遵化市消防大队救援人员及车辆到达事故现场。

（二）政府及有关部门事故报告情况

遵化市公安局110指挥中心接警后立即指派石门派出所出警，时任石门派出所民警史某某带领辅警刘某某、张某某第一时间到达事故现场，了解现场情况后向时任石门镇政府副镇长、派出所所长郭某某进行了报告。郭某某接报后赶赴现场，指派刘某某核实事故情况后立即向时任遵化市政府副市长、公安局局长李某某进行了报告，同时向时任石门镇政府镇长李某某进行了报告。16时16分，公安局局长李某某到达事故现场，询问了有关情况，查

阅了事故企业相关证照，并向时任遵化市政府市长张某某、常务副市长佟某某汇报了企业有关证照和现场救治情况。张某某接报后，立即电话指示时任遵化市应急管理局局长乔某某去事故现场了解情况，协同救援，认定性质。佟某某接报后，未进一步了解情况，未赶赴事故现场指挥协调处置。16时34分，镇长李某某到达事故现场查阅了事故企业相关证照，了解事故情况后，向时任石门镇党委书记荣某某报告为意外事件。16时37分，乔某某到达事故现场后，查阅了事故企业相关证照，了解了事故情况后，向市长张某某报告称，事发地点为个人酱菜池子，不存在生产经营行为，并非生产安全事故，而是意外事件。张某某接报后，未赶赴事故现场指挥协调处置，未安排向上级政府报告。

事故发生后，遵化市石门镇人民政府未向遵化市政府报告，遵化市应急管理局未向遵化市人民政府书面报告、未向唐山市应急管理局报告，遵化市公安局未向遵化市人民政府书面报告，遵化市人民政府未向唐山市政府报告。

（三）事故现场应急处置情况

2022年7月11日15时左右，车某赶到现场后，告知现场人员不能下去盲目救人，先利用长杆对池内面部朝下的人员进行身体翻转，使其面部朝上避免淹溺，组织现场人员利用普通电扇进行池内通风，后离开事故现场，打算将东侧大棚内停放的双丰食品厂挖掘机开到事故现场进行救援，由于他不会操作挖掘机，便通过电话外雇挖掘机赶来现场。外雇挖掘机到达现场后，车某立即

佩戴口罩，腰部栓系长绳，地面两名人员负责拽着长绳，司机将站在挖掘机挖斗内的车国送入池内，陆续将四人救出放到地面，现场人员立即实施心肺复苏术急救。

接企业报告后，遵化市人民医院、遵化市中医院 120 急救、石门派出所民警、消防大队救援队员及车辆陆续赶到现场，接替现场急救、维持秩序、应急救援工作；石门镇人民政府、遵化市应急管理局相关人员赶赴现场了解情况；遵化市人民政府未启动应急响应机制，未派员赶赴事故现场指挥协调处置。

（四）医疗救治及善后情况

2022 年 7 月 11 日 15 时 52 分至 16 时 02 分，120 急救车陆续将受伤人员送往遵化市人民医院抢救；18 时 01 分、18 时 06 分、18 时 10 分、18 时 40 分，中毒 4 人经抢救无效相继死亡。

事故发生后，双丰食品厂为工人车某申报工伤保险理赔，为工人李某某申报商业保险理赔，对未购买保险的工人车某和社会人员车某某进行了经济赔偿。

（五）事故应急处置评估情况

企业未按照有限空间作业相关规定配备通风设备、气体检测设备、呼吸防护器材等应急物资。未依法向作业人员告知作业场所和工作岗位相关事故的应急措施，导致作业人员事故预防和应急处置能力不足。现场作业人员发现有人遇险后，未在第一时间向企业负责人报告。企业向 120、110、119 报警后，到达现场的医疗救治人员、公安民警、消防救援队员相继开展急救、治安、救援

等工作，但遵化市人民政府未启动突发事件应急处置预案，石门镇人民政府、遵化市应急管理局相关人员赶赴现场对事故情况未深入研判，导致对该起事故性质认定错误。

八、有毒有害气体来源和分析

（一）涉事腌制池内积存液来源

涉事腌制池主要用于腌制蔬菜使用，腌制池为敞开结构。腌制池内存有腌制菜残余液体。事发时间为 2022 年 7 月，适逢雨季，期间有雨水进入池内，与残余液混合形成“积存液”，液面高度约为 0.3 m。积存液液面部分面积被腌制过程中使用的塑料布覆盖。

（二）积存液成分与主要元素分析

腌制液中含有发酵过程残余的有机物及部分无机物。有机物的主要元素组成为 C、H、O、N、S 等。同时，雨水形成过程溶入了空气部分成分，包括空气中的污染物二氧化硫（SO₂）。

（三）发酵过程产生有害气体分析

积存液在塑料布覆盖下形成厌氧环境，在适宜的温度、厌氧微生物存在的条件下发生厌氧发酵，C、N、S 等化学元素分别形成 CH₄、NH₃、H₂S。积存液厌氧发酵产生有害气体的浓度与发酵温度、发酵时间呈现正相关。

（四）有害气体释放和积存条件

1. 甲烷(CH₄)。CH₄属于单纯窒息性气体，不溶于水，边生成边释放，不会在溶液中集聚。因甲烷密度小于空气，也不会作业

环境中大量积存，可能有少量甲烷在塑料布下积存。事发环境下形成缺氧环境的可能性基本不存在。

2.氨气(NH_3)。 NH_3 强烈溶于水(体积比约 1:900)，氨气的嗅域范围约为 $0.5 \sim 1 \text{ mg/m}^3$ 。作业环境空气中氨气的职业接触限值为 PC-STEEL 20mg/m^3 ，PC-TWA 30mg/m^3 ，氨气的嗅阈值远低于职业接触限值。该积存液发酵条件下生成的氨气量不足以达到职业接触限值浓度。

3.硫化氢(H_2S)。 H_2S 属于神经毒性有毒气体，在纯水中的饱和溶解度约 3.7g/L ，气体密度略高于空气。积存液在静置条件下，溶解于其中的硫化氢(H_2S)缓慢向空气中释放，并在液面附近集聚。当积存液受到搅动，会加速向空气中释放，局部形成较高浓度的硫化氢(H_2S)有毒环境，当硫化氢浓度达到 142 mg/m^3 时立即威胁生命或健康。

综上所述：积存液在厌氧发酵过程中产生的有毒有害气体中，对作业人员造成急性中毒的主要成分应为硫化氢(H_2S)气体。在积存液浓度高、厌氧发酵条件适宜的情况下，积存液内可能溶有高浓度硫化氢(H_2S)。当作业人员在腌制池底作业时，积存液受到搅动，致使硫化氢气体(H_2S)加速释放，形成有毒作业环境。

九、事故原因

(一) 直接原因

作业人员违反《河北省有限空间作业安全管理规定》(河北省人民政府令[2020]第4号)第十五条、第十八条第(三)项、第

二十四条第二款的规定，在未进行通风、气体检测及未佩戴安全防护装备的情况下，违章进入腌制池作业，拉动塑料布时搅动池内积存液，致使池内积聚的有毒气体硫化氢迅速释放，导致作业人员吸入中毒，是事故发生的直接原因。

三名救援人员违反《河北省有限空间作业安全管理规定》第二十八条第三款的规定，未佩戴安全防护装备冒险下池施救，相继中毒窒息，是造成事故扩大的直接原因。

（二）间接原因

1.企业主体责任不落实。双丰食品厂违反《河北省安全生产条例》第十九条和《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）第十条第（三）项的规定，未对腌制池生产作业环境进行安全风险辨识。企业主要负责人违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项的规定，履行安全管理职责不到位，未建立健全全员安全生产责任制，未健全安全管理制度；企业安全生产管理人员违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定，未对企业安全生产状况进行经常性检查，以致未发现并处理存在的安全问题。

2.安全教育培训缺失。双丰食品厂违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四十四条第一款的规定，未对涉事蔬菜腌制车间作业人员进行安全教育培训；未告知作业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.应急处置不当。双丰食品厂违反《中华人民共和国安全生产

法》第八十一条和《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安监总局令第88号)第三十三条规定,未定期组织开展中毒和窒息现场应急处置方案演练;违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条有关规定,事故发生后,应急处置不当,现场有关人员未第一时间报告本单位负责人。

4.未落实有限空间作业相关规定。双丰食品厂违反《**河北省有限空间作业安全管理规定**》(河北省人民政府令〔2020〕第4号)第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二條的规定,有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”原则,未明确监护人员,未对作业活动中存在的危险因素、防控措施向作业人员进行安全交底,未配备作业所需的个体防护器材。

十、存在问题

(一)遵化市石门镇提举坞村民委员会

未按照《河北省安全生产条例》第四十八条规定,实行村级安全生产网格化管理,未及时发现并报告双丰食品厂违规生产经营行为。落实土地保护管理责任不力,未及时发现和上报车某违法建设腌制池问题,在石门镇人民政府对车国作出行政处罚和将土地退还给提举坞村村委会后,未配合石门镇人民政府对该土地进行有效监管,致使违法占地行为继续实施,导致事发腌制池建成并投入使用。

(二)遵化市石门镇党委政府

石门镇党委安全生产工作党政同责落实不力。石门镇人民政

府落实安全生产监管属地责任不力，落实安全生产包联工作不到位，安全生产监督检查走过场，对双丰食品厂安全生产状况监督检查不到位，对企业安全风险辨识缺失，有限空间作业场所存在安全隐患，安全教育培训和应急处置救援不到位等问题失察失管。未按照遵化市人民政府办公室《关于下放自然资源领域行政处罚事项的通知》要求有效开展日常执法巡查，制止违法占地行为。发现事发腌制池未批先建后，虽依法进行了行政处罚，但未有效制止违法行为，致使违法行为继续实施，直至事发腌制池完成建设。事故发生后，未按照《遵化市突发事件总体应急预案》《石门镇政府安全生产应急预案》的相关要求向遵化市人民政府报告事故情况，构成事故瞒报。

（三）遵化市应急管理局

落实安全生产监管责任不到位，对双丰食品厂未实施有效监管，对遵化市石门镇政府工贸行业安全生产工作指导不力。在事故现场查阅了事故企业相关证照并了解事故情况后，向遵化市人民政府报告称，事发地点为个人酱菜池子，不存在生产经营行为，并非生产安全事故，而是意外事件；未向遵化市人民政府提出成立事故调查组进一步确定是否属于生产安全事故的建议，也未向唐山市应急管理局报告事故情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、第十条第一款（二）项和第二款的规定，构成事故谎报瞒报。

（四）遵化市公安局

违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第十七条的规定，现场研判事故情况不深入、不全面，后续未跟进了解相关情况，致使未能及时依法立案侦查并对嫌疑人采取强制措施和侦查措施。未按照《遵化市突发事件总体应急预案》要求，向遵化市人民政府书面报告事故情况。

（五）遵化市自然资源和规划局

落实《河北省土地管理条例》和《河北省乡镇和街道综合行政执法条例》不力。对违反土地管理法律法规的行为监督检查不到位，指导石门镇人民政府对违法占地行为行政执法不到位，未能及时有效制止违法占地行为。

（六）遵化市人民政府

未按照《唐山市党政领导干部安全生产责任制的实施意见》要求认真履行属地安全生产管理职责。组织领导安全生产工作不细致、不具体，对石门镇人民政府落实安全生产监管属地责任不力、包联工作不到位、监督检查走过场、执法不到位，对遵化市应急管理局落实安全生产监管责任不到位等问题失管失察。对石门镇人民政府生产安全事故瞒报，对遵化市应急管理局生产安全事故谎报、瞒报，对遵化市自然资源和规划局就双丰食品厂违法占地行为实施行政处罚不到位、未能及时有效制止违法占地行为等问题失管失察。在遵化市公安局和遵化市应急管理局上报情况后，市政府分管领导或主要领导未按照《遵化市突发事件总体应急预

案》要求，赶赴现场指挥协调处置，在得知事故发生单位具有相关证照情况下，未向唐山市人民政府进行报告，构成事故瞒报。

十一、对有关人员和单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员（3人）

1.车某，男，群众，双丰食品厂员工。在未经“先通风、再检测、后作业”的情况下，违规进入有限空间作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.李某某，男，群众，双丰食品厂员工。未做好自身防护，未佩戴必要的呼吸器具、救援器材盲目施救，导致事故扩大，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

3.车某，男，群众，双丰食品厂生产车间主任。未落实“管生产经营必须管安全”的要求，未对作业人员进行安全交底；在3人陆续昏迷的情况下仍未采取任何防护措施，强行进入腌制池盲目施救，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议追究刑事责任人员（1人）

1.车某，男，群众，双丰食品厂投资人、厂长，负责食品厂全面工作。落实安全生产管理职责不到位，未健全全员安全生产责任制，未健全安全管理制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，并及时消除生产安全事故隐患；未对腌制池环境及清理作业活动进行安全风险辨识，未建立风险管控台账，对事故发生负有主要

责任，涉嫌重大责任事故罪，建议将其移送公安机关追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚人员（1人）

1.杨某某，女，群众，时任双丰食品厂兼职安全员。在职期间未严格履行安全生产管理人员职责，未针对企业安全管理现状提出整改措施建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项，对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议吊销安全生产培训合格证，并处上一年年收入百分之二十的罚款。建议由遵化市应急管理局给予行政处罚。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

双丰食品厂安全管理不到位，安全教育培训不到位，应急管理不到位，有限空间管理不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项、《唐山市安全生产行政处罚自由裁量标准（2021年版）综合类五》第47项对应的第3种情形之规定，建议由遵化市应急管理局给予罚款145万元的行政处罚。

（五）对有关公职人员的处理建议（23人）

1.提举坞村村委会（2人）

（1）车某某，男，中共党员，2021年3月至2021年11月任遵化市石门镇提举坞村委员会主任，主持村委会全面工作。履行土地保护管理责任不力，未及时发现和制止车某违法建酸菜发酵池的行

为，在石门镇人民政府对车国作出行政处罚和将土地退还给提举坞村村委会后，未配合石门镇人民政府对该土地进行有效监管，致使违法占地行为继续实施，导致事发腌制池建成并投入使用。对此车某某应负直接责任，建议给予其党内警告处分。

（2）张某，男，中共党员，2020年6月至2021年3月任石门镇提举坞村党支部书记兼村委会主任，2021年11月至2022年7月任石门镇提举坞村村委会负责人，主持村委会全面工作。履行土地保护管理责任不力，未及时发现和制止车某违法建酸菜发酵池的行为；未按照《河北省安全生产条例》第四十八条规定，实行村级安全生产网格化管理，未及时发现并报告双丰食品厂非法生产经营行为。对此张某应负直接责任，建议给予其党内警告处分。

2.石门镇党委政府（8人）

（3）刘某，男，中共党员，2020年6月至2021年8月任石门镇综合行政执法队队长，负责执法队全面工作。履行土地监管责任不力，未按照遵化市人民政府办公室《关于下放自然资源领域行政处罚事项的通知》要求有效开展日常执法巡查、制止违法占地行为，未及时发现和制止车国的违建行为。对此，刘某应负直接责任，建议给予其政务警告处理。

（4）张某某，男，群众，2021年8月至2022年7月任石门镇综合行政执法队负责人，负责执法队全面工作。履行土地监管责任不力，在石门镇对车某违建行为作出行政处罚后，未采取有效措施制止违法行为，致使违法行为继续实施，直至事发腌制池完成建设。对此，张某某应负直接责任，建议给予其政务诫勉处理。

(5)刘某某，男，2022年3月至2022年7月任石门镇行政综合服务中心主任，分管国土等工作。履行土地监管责任不力，未能督促综合行政执法队有效履行巡查检查等职责，未采取有效措施制止车国的违法行为，致使违法行为继续实施，直至事发腌制池完成建设。对此，刘某某应负主要领导责任，建议给予其诫勉处理。

(6)刘某某，男，中共党员，2020年6月至2022年7月任石门镇提举坞村包村干部，负责包联提举坞村安全生产工作。履行安全生产包联工作不到位，未对遵化市双丰食品厂进行安全检查，以致未发现企业存在的安全隐患，造成事故发生。对此，刘某某应负直接责任，建议给予其党内警告处理。

(7)李某某，男，中共党员，2020年10月至2022年7月任石门镇应急管理办公室副主任，负责应急管理办公室全面工作。履行安全生产监管责任不力，安全检查走过场，不认真、不细致，未发现企业有限空间作业场所存在的安全隐患，造成事故发生。对此，李某某应负直接责任，建议给予其党内警告处分。

(8)麻某某，男，中共党员，2020年6月至2022年7月任遵化市石门镇政府二级主任科员，同时为提举坞村包片领导，分管安全生产等工作。履行安全生产监管责任不力，包联提举坞村安全生产工作，落实安全生产监管责任和安全生产包联不到位，安全检查走过场，未发现企业有限空间作业场所存在的安全隐患，造成事故发生。对此，麻某某应负主要领导责任，建议给予其党内警告处理。

(9) 李某某，男，中共党员，2020年7月至2024年8月任遵化市石门镇党委副书记、镇长，主持石门镇政府的全面工作。落实安全生产监管属地责任不力，对辖区内安全生产监管工作督促检查不到位，对综合行政执法队、应急办履职不到位的问题失管失察，对事故发生负有重要领导责任；未按照《遵化市突发事件总体应急预案》要求开展应急处置工作，事故发生后，只是在现场向某某、郭某某询问情况，简单认为属于意外事故，并且现场有公安局局长李某某和乔某某，认为市政府已经知晓事情，未向遵化市政府报告事故情况，对事故瞒报负有直接责任，建议给予其党内警告处分、政务记过处分。

(10) 荣某某，男，中共党员，2019年11月至2023年11月任遵化市石门镇党委书记，负责石门镇党委全面工作。落实安全生产监管“党政同责、一岗双责”不深入、不具体，督促镇政府落实安全生产监管工作不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予其政务警告处理。

3.遵化市应急管理局（3人）

(11) 张某某，男，中共党员，2020年11月任遵化市应急管理局工商贸行业安全监督管理科五行业管理股负责人，负责全市五行业安全监管工作。落实五行业安全监管工作不力，对石门镇人民政府五行业安全生产工作指导不力，造成事故发生。对此，张某某应负直接责任，建议给予其政务警告处理。

(12) 郑某某，男，中共党员，2019年6月至2025年2月任遵化市应急管理局四级主任科员，负责五行业和冶金建材安全生产监

管工作。督促五行业管理股监督检查双丰食品厂安全生产工作不到位，对石门镇人民政府安全生产工作指导不力，造成事故发生，对此，郑某某负有主要领导责任，建议给予其诫勉处理。

(13) 乔某某，男，群众，2022年2月至2023年11月任遵化市应急管理局党委书记、局长（2024年2月2日，由遵化市纪委监委给予留党察看二年、政务撤职处分、降为二级科员；2024年7月30日，由遵化市纪委监委给予开除党籍处分），负责遵化市应急管理局全面工作。落实安全生产监管责任不到位，对石门镇人民政府五行业安全生产工作指导不力；在事故现场了解了事故情况，但向遵化市时任市长张某某报告称，事发地点为个人酱菜池子，不存在生产经营行为，并非生产安全事故，而是意外事件，未向张福增提出成立事故调查组进一步确定是否属于生产安全事故的建议；未向唐山市应急管理局报告事故情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，构成事故谎报瞒报。对此，乔某某对事故发生应负重要领导责任，对事故谎报瞒报应负直接责任，建议给予其政务记大过处分。

4.遵化市公安局（4人）

(14) 郭某某，男，中共党员，时任遵化市石门镇派出所所长，负责石门派出所全面工作。落实《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规文件不到位，现场研判事故情况不深入、不全面，致使未能及时依法立案并对嫌疑人采取强制措施和侦查措施，对此，郭某某应负直接责任，建议给予其诫勉处理。

(15) 刘某某，男，中共党员，时任遵化市公安局治安大队一

级警长，履行遵化市公安局治安大队教导员工作。落实《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规文件不到位，现场研判事故情况不深入、不全面，致使未能及时依法立案并对嫌疑人采取强制措施和侦查措施，对此，刘某某应负直接责任，建议给予其诫勉处理。

（16）赵某某，男，时任遵化市公安局副局长，分管治安工作。落实《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规文件不到位，现场组织协调不力，后续未跟进了解相关情况，对石门镇派出所、治安大队履职不到位问题失管。对此，赵某某应负主要领导责任，建议给予其责令检查处理，但鉴于其已被开除党籍、开除公职，不再追究其纪律责任。

（17）李某某，男，中共党员，唐山市公安局刑警支队支队长。2021年5月至2022年12月任遵化市政府副市长、公安局局长，负责遵化市公安局全面工作。落实《生产安全事故报告和调查处理条例》不到位，对治安大队、石门派出所现场研判事故情况不深入、不全面，后续未跟进了解相关情况，未及时依法立案等问题失察，未按照遵政办字〔2021〕17号文中《遵化市突发事件总体应急预案》要求，向遵化市人民政府书面报告事故情况，负有重要领导责任，拟给予其责令检查处理。

5.遵化市自然资源和规划局（4人）

（18）刘某某，男，中共党员，2020年8月至2023年10月任遵化市自然资源和规划局执法监察大队二中队中队长，负责指导石门镇国土资源行政执法等工作。落实《河北省土地管理条例》和

《河北省乡镇和街道综合行政执法条例》不力，对违反土地管理法律法规的行为监督检查不到位，指导石门镇政府对违法占地行为行政执法不到位，未能及时有效制止违法占地行为。对此，刘某某应负直接责任，建议对其责令检查处理。

（19）张某某，男，时任遵化市自然资源和规划局执法监察大队牵头负责人，负责执法监察大队全面工作。落实《河北省土地管理条例》和《河北省乡镇和街道综合行政执法条例》不力，对违反土地管理法律法规的行为监督检查不到位，指导石门镇政府对违法占地行为行政执法不到位，未能及时有效制止违法占地行为。对此，张某某应负主要领导责任，建议给予其批评教育处理，鉴于其已被开除党籍、开除公职，建议**不再追究其纪律责任**。

（20）李某某，男，时任遵化市自然资源和规划局四级主任科员，分管执法监察大队工作。落实《河北省土地管理条例》和《河北省乡镇和街道综合行政执法条例》不力，对违反土地管理法律法规的行为监督检查不到位，指导石门镇政府对违法占地行为行政执法不到位，未能及时有效制止违法占地行为。对此，李某某应负主要领导责任，建议给予其批评教育处理，鉴于其已被开除党籍、开除公职，建议**不再追究其纪律责任**。

（21）闫某某，男，时任遵化市自然资源和规划局局长，负责该局全面工作。落实《河北省土地管理条例》和《河北省乡镇和街道综合行政执法条例》不力，对违反土地管理法律法规的行为监督检查不到位，指导石门镇政府对违法占地行为行政执法不到位，未能及时有效制止违法占地行为。对此，闫某某应负重要领导责

任，建议给予其谈话提醒处理，鉴于其已被开除党籍、开除公职，建议不再追究其纪律责任。

6.遵化市政府（2人）

（22）佟某某，男，中共党员，现任唐山高速集团总经理。2021年7月至2022年8月任遵化市政府常务副市长，负责全市应急管理、安全生产、自然资源和规划等工作。落实安全生产监管属地责任不力，组织领导安全生产工作不细致、不具体，未能有效督促市应急管理局和石门镇政府及时发现企业存在的安全生产隐患；对市自然资源和规划局履行处置违法用地行为不到位问题失管失察；对市应急管理局谎报、瞒报事故失管失察，收到遵化市公安局报告后，未进一步了解情况，未赶赴现场指挥协调处置，对此负有主要领导责任，拟给予其政务警告处理。

（23）张某某，男，中共党员，现任唐山市委委员、唐山市委农办副主任。2021年7月至2023年11月，任遵化市政府市长，负责市政府全面工作。落实安全生产监管属地责任不力。组织领导安全生产工作不细致、不具体，对市资规局、市应急管理局和石门镇政府履行日常监管职责不到位问题失管失察；对市应急管理局谎报、瞒报事故和石门镇政府瞒报事故失管失察，对此，负有重要领导责任。接到遵化市公安局和遵化市应急管理局上报情况后，未赶赴现场指挥协调处置，在得知事故发生单位为具有相关证照情况下，未向唐山市人民政府进行报告，致使事故未得以及时启动调查、定性，构成事故瞒报。对此负有直接责任，拟给予其政务记过处理。

（六）对有关单位处理建议

1.建议石门镇人民政府对石门镇提举坞村民委员会进行通报批评。

2.建议石门镇人民政府、遵化市应急管理局、遵化市公安局、遵化市自然资源和规划局向遵化市人民政府作出深刻检查，并及时召开专题民主生活会，严肃查摆问题，开展批评与自我批评，全面深入整改。

3.建议遵化市政府向唐山市政府作出深刻检查。同时，由唐山市监察委员会向遵化市政府下发监察建议。

（七）对有关问题另案处理的建议

双丰食品厂未经自然资源和规划部门批准占用石门镇提举坞村北集体土地，建设双丰食品厂厂房及涉事蔬菜腌制车间。石门镇政府于2024年10月22日、11月21日分别对双丰食品厂厂房和涉事蔬菜腌制车间非法占地行为进行了行政处罚，将非法占用土地上新建的建筑物和其他设施予以没收，并移交遵化市国有资产管理中心。截至目前，车某仍在上述建筑物和其他设施生产经营。建议遵化市人民政府对上述问题进行另案调查处理。

十二、事故防范和整改措施建议

（一）深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念

遵化市各级各部门各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，深刻吸取事故教训，充分认清当前严峻安全生产形势，增强抓好安全生

产工作的责任感、紧迫感和使命感。牢固树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，从维护人民生命财产安全的高度，充分认识加强安全生产工作的极端重要性。要强力推动企业安全生产主体责任落实，督促企业健全全员安全生产责任制，完善风险辨识管控和隐患排查治理双重预防控制工作机制。切实把压力传导到基层，工作落实到企业，消除监管盲区，堵塞管理漏洞，有效防范各类生产安全事故，确保全市安全生产形势稳定。

（二）强化主体责任落实，提高安全生产水平

遵化市要督促企业全面落实安全生产主体责任，切实提高安全生产本质水平。**一要切实加强企业安全管理。**要严格按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规和规范要求，健全完善全员安全生产责任制、规章制度和操作规程；建立有限空间作业的安全责任制度、作业审批制度、作业现场安全管理制度、安全培训教育制度、应急管理制度及安全操作规程。**二要切实加强安全教育培训工作。**确保员工熟知本岗位的安全操作技能，具备本岗位危险因素的判断识别能力和应急处理能力。特别是对临时雇佣人员，要加强安全生产规章制度、安全操作规程、岗位操作技能、应急处置措施等必备安全生产知识的专题培训，坚决做到教育培训不合格不得上岗作业。**三要进一步规范有限空间作业安全管理。**开展有限空间作业前，要制定切实可行的作业方案，履

行相应的审核、批准程序，严格按方案要求作业；明确相关作业人员的安全职责，规范现场作业的安全管理，坚决杜绝违章指挥、违章作业行为。**四要切实加强应急处置。**要配齐配全有限空间作业必备的应急装备和器材，不断完善应急预案并加强演练，确保企业每一名员工都能熟知应急预案，都能熟练、正确使用应急防护器材，确保一旦发生事故或险情企业能够及时有效应对、科学处置。

（三）落实属地管理责任，强化有限空间作业监管

遵化市政府要督促有关行业部门和属地街道乡镇对辖区内有限空间作业点位加强巡视巡查，形成打击有限空间违规作业的高压态势；督促有关企业严格落实安全生产主体责任，严格按照有关国家标准和管理制度开展有限空间作业行为，坚决杜绝违章作业现象；强化有限空间作业安全培训和案例警示教育，不断提升从业人员有限空间作业安全意识和安全操作技能。

（四）完善举报奖励机制，加大瞒报查处力度

遵化市要健全完善安全生产举报渠道和奖励机制，向社会公布安全生产举报的渠道，加大举报安全生产违法行为的宣传培训力度，鼓励社会公众和从业人员举报或报告存在的安全生产违法行为。完善并落实举报受理、核实、办理、反馈、追责等闭环管理机制，及时兑现举报奖励，形成“人人参与、人人监督”的社会氛围。要牢固树立法治意识，本着对党和人民高度负责的态度，依法上报事故。对查证属实的瞒报谎报事故依法从严从重处理，

对存在瞒报谎报事故行为的企业给予上限罚款、停产整顿、吊销证照，甚至关闭等行政处罚，对主要负责人及相关责任人员实施行政处罚、职业限制、吊扣资格证书，甚至追究刑事责任。要把查处打击瞒报谎报事故行为与诚信建设有机结合，将存在事故瞒报谎报责任的企业和人员纳入严重失信人名单。对存在瞒报谎报的地方政府要严格考核，对参与纵容瞒报谎报的公职人员要加大责任追究力度，依法依规进行严肃处理。

遵化市双丰食品厂“7·11”较大
中毒窒息事故调查组