



名称: 黄石下陆城发东方兰庭EPC项目“7·29”一般坍塌事故调查报告

索引号: 000014349/2026-20338

发布日期: 2024-09-26

发布机构: 下陆区应急局

文号: 无

文件分类:

所属机构:

黄石下陆城发东方兰庭EPC项目“7·29”一般坍塌事故调查报告

黄石下陆城发东方兰庭EPC项目 “7·29”一般坍塌事故调查报告

黄石下陆城发东方兰庭EPC项目

“7·29”一般坍塌事故调查组

2024年9月26日

目 录

报告开篇和事故性质认定	1
一、事故发生单位概况	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 事故相关单位概况	2
(三) 事故发生单位安全管理情况	4
(四) 项目基本情况	5
二、事故经过及应急处置情况	6
(一) 事故经过	6
(二) 事故现场情况	7

（三）人员伤亡和直接经济损失情况	8
（四）应急处置及救援评估情况	9
三、事故原因分析	9
（一）直接原因	9
（二）间接原因（有关企业存在的问题）	10
四、对责任单位和责任人员的处理建议	12
（一）对相关责任人员的处理建议	12
1. 建议免于追究责任人员	12
2. 对事故责任人员的处理建议	12
（二）对责任单位的处理建议	13
（三）对相关部门的处理建议	14
五、防范措施及建议	14

黄石下陆城发东方兰庭EPC项目

“7·29”一般坍塌事故调查报告

2024年7月29日16时10分左右，城发·东方兰庭EPC项目室外综合工程II标段22号楼发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经下陆区人民政府批准，以区政府领导为组长，区纪委监委、区总工会、区应急局、区建设局、下陆公安分局、东方山街道办事处等相关单位组成的事故联合调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并委托黄石众烁安全技术咨询有限公司对该事故进行技术鉴定。

事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过勘验事故现场、调查有关单位、查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了事故防范及整改措施。

经调查认定，该事故是一起因开挖深基坑未采取防护措施、工人无防护进入危险区域遭遇基坑坍塌造成死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位概况

1. 湖北伟汉星建设工程有限公司（以下简称伟汉星公司），成立于2016年9月，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），持有武汉市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码91420105MA7GFWEW43。公司持有有效《建筑业企业施工劳务备案证书》、《安全生产许可证》、《施工劳务备案证书》。公司法定代表人张某某持有湖北省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》，证书编号（2018）0000874，有效期至2027年1月18日。

（二）事故相关单位概况

2. 中铁一局集团有限公司（以下简称中铁一局），为工程总承包单位，成立于1980年11月24日，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股），持有西安市碑林区行政审批服务局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91610000220522345A。公司持有有效《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》。

2020年12月11日成立中铁一局集团有限公司城发·东方兰庭（EPC）项目经理部。任命石某为项目经理，2022年变更为纪某，徐某为总工程师，刘某某、张某为安全员。纪某持有一级建造师注册证书，注册编号陕161192002850，持有项目负责人安全生产考核合格证书，编号为陕建安B（安）0019257。

宁某、刘某某、张某均持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号分别为陕建安C3（2019）0003127、（2018）0026597、陕建安C3（2019）0003624，均在有效期内。

3. 黄石市城翔置业有限公司（以下简称城翔置业公司），为工程建设单位，成立于2020年7月1日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地位于黄石市下陆区苏州路，统一社会信用代码91420200MA49H90P4W。经营范围包括房地产开发及销售；物业管理；市政工程；工程监理等。

4. 武汉方正工程建设项目管理有限公司（以下简称方正公司），为工程监理单位，成立于1989年1月，类型为其他有限责任公司，持有市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码911100001000094240。持有有效《工程监理资质证书》，业务范围为房屋建筑工程监理甲级、工程咨询甲级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

5. 湖北红云建筑工程有限公司（以下简称红云公司），成立于2019年10月29日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），持有大冶市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91420281MA49C2308F。公司持有有效《建筑业企业资质证书》、《建筑业企业施工劳务备案证》、《安全生产许可证》。柯某某未持建筑业类资质证书。公司管理人员曹某持有《中华人民共和国二级建造师注册证书》，注册编号为鄂242212115，专业为建筑，有效期至2025年9月7日。技术员贺某某持有建设工程（建筑和建筑结构）专业工程师职称证书，证书编号为B8042021300270。安某持有《湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书》，证书编号为鄂建安C2（2021）0004073，有效期至2024年3月16日。（已过期）

（三）事故发生单位安全管理情况

1. 安全管理机构情况。伟汉星公司法定代表人张某某兼职采购员，持有主要负责人安全管理资格证；现场负责人余某某；质检员贺某某，多次停工后2024年5月离开工地，之后未安排其他持证安全员。

2. 企业安全管理情况。死者张某为伟汉星公司临时聘用劳务工人，7月29日上午到达工地，尚未与伟汉星公司签订劳动合同和安全协议，水管施工有施工图纸无专项施工方案。

3. 相关员工安全教育培训情况。7月29日余某某对张某进行口头安全教育和安全交底，无文字记录材料。

（四）项目基本情况

城发·东方兰庭（EPC）项目位于下陆区石明甲路以东、紫新路以北，基地东侧和南侧临城市规划道路，建设用地面积125169平方，地上350473.2平方，分二期施工建设，其中一期建设住宅楼22栋，二期建设住宅楼10栋及幼儿园。建设单位黄石市城翔置业有限公司，2020年12月将城发·东方兰庭（EPC）项目发包给中铁一局集团有限公司（联合体成员：中铁工程设计咨询集团有限公司）。中铁一局将一期建设项目22个标段进行施工。I标段1-10号楼，II标段17、18、21、22、23、24号楼，III标段13、14、15、16、19、25号楼。

2022年8月4日，中铁一局将主体工程II标段劳务分包给湖北红云建筑工程有限公司，签订了《主体工程II标段劳务分包合同》。分包工程为17、18、21、22、23、24号楼，并口头约定含室外综合工程。

2022年8月28日，红云公司将22、24号楼劳务工程分包给湖北伟汉星建设工程有限公司，未签订分包合同。II标段主体工程2021年9月动工，因资金等原因，2024年1月停工，至2024年4月复工，5月初停工，7月25日再复工。

2024年7月24日，中铁一局将室外综合工程II标段工程分包给红云公司并签订专业分包合同，红云公司口头将22、24号楼室外综合工程分包给伟汉星公司。

2024年7月27日，红云公司接中铁一局项目部指令开挖22栋北排水施工基坑并铺设排水管。红云公司将指令传达给伟汉星公司施工员余某某，伟汉星公司租赁个体户桂某的挖掘机、雇用临时劳务人员张某，准备组织施工。同时余某某收到中铁一局项目部负责人刘某某微信发来的施工指令。

二、事故经过及应急处置情况


（一）事故经过

7月29日上午6点半左右，余某某、张某和挖掘机司机桂某先后来到工地，余某某负责现场指挥、控制排水管安装质量，桂某负责挖沟、铺管，张某负责立标尺测量沟底的深度并清理沟底的渣土、对接排水管道。上午10点左右，中铁一局项目部和方正公司监理部安全检查人员到现场检查发现有一小块土堆有掉落砸到人的风险，便要求现场工人立即清理并提出基坑放坡要求。检查人员走后，余某某未按监理要求放坡施工，直接挖快埋，上午挖了约20米长度，吊装了8根排水管，11点收工。


下午1点左右开工，接通上午修补排水管接头、回填土。2点左右，转至东端垂直开挖，挖出土堆放在基坑北侧硬基。4点左右已安装了4根3.6米深沟底的第4节管道头处立标尺，余某某站在挖机斜后方查看水平仪，桂某坐在挖机驾驶室上等待。张某下基坑2分钟左右靠近楼房发生坍塌，桂某发现险情时立即按喇叭提醒，张某来不及躲避被土堆掩埋。

（二）事故现场情况

事发地位于城发·东方兰庭22栋北排水施工基坑。基坑距22栋外墙6米，同房屋平行呈东西走向。基坑由挖掘机垂直挖掘而成。基坑按开东西基坑。西基坑7月29日上午开挖施工，从22栋西侧起长约为20米，管线已铺设部分已填土；东基坑7月29日下午开挖施工从22栋东侧起，长约为20米；东西基坑中间未开挖地面有白色涂料粉所划定位线。事故发生在东基坑。

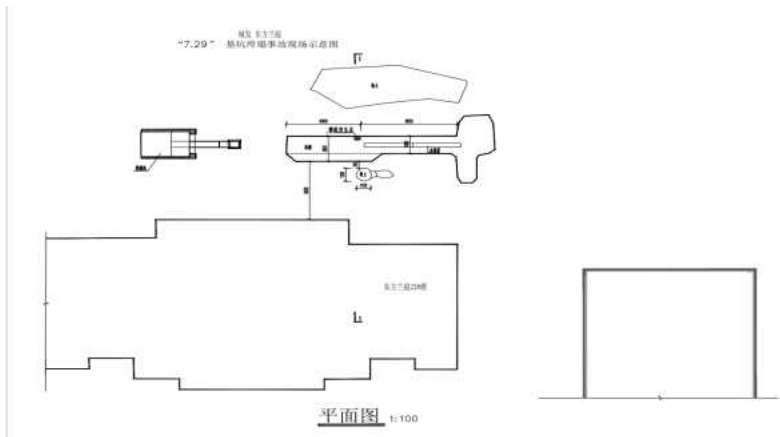

东基坑东西长17.8米，宽1.8米，深3.6米，东端有排水井；基坑西南侧有坍塌，坍塌段长6.5米，宽2.6米，深1.5米。坍塌土方约18.72吨。距西3.5米坍塌基坑北侧因施救留下直径约为0.6米不规则孔洞，孔洞旁有一顶黄色安全帽，一把铁锹。坍塌基坑南侧，距坍塌边0.7米处有米、宽1.1米、高1.1米土堆，约3.8吨。延坍塌向东伸展2.7米范围内多处可见裂隙，基坑北侧土堆上有一损坏变形标尺。东西两基坑中间停放SH210，牌号3-HBE01107挖掘机。挖掘机周围放有直径0.4米、长2.5米、水泥管及水泥砂。

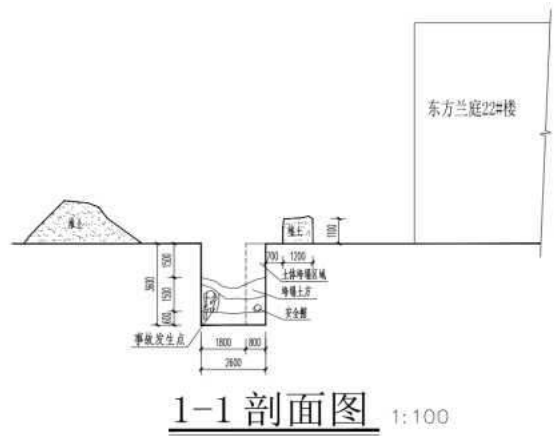

(三) 人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者张某，男，57岁，湖北黄冈浠水人，为伟汉星公司临时聘用工人，7月29日上午进入工地，未同和安全协议。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约140万元人民币。

(四) 应急处置及救援评估情况

边坡坍塌后，余某某立即拨打了119、120，此时是下午4点9分。余某某下到基坑用手势指挥桂某用挖机清理上面的浮土，挖机挖了片刻洞，从洞口可以看到张某的衣服，于是停止使用挖机掏挖，余某某用手清理浮土使张某的头部露出土堆。此时消防人员和救护车已到达现场（10分），消防人员使用锄头和铁锹挖开埋压张某身体的土，将张某从泥土中挖出后立即转移到地面，急救医生对张某进行了心电图测试宣布张某死亡。应急处置期间，事故单位积极开展事故伤者救治工作，未造成次生事故，妥善处理赔偿善后事宜，符合事故应急处置程序。事故发生后应急、公安、消防、建设和属地街道等单位部门高度重视，根据自身职能妥善做好事故救援、善后及家属安抚工作，第一时间成立事故调查组开展调查工作，反应迅速、响应及时、程序合法，善后处置及时、妥当。

三、事故原因分析

(一) 直接原因

伟汉星公司未组织技术人员在危大工程施工前编制专项施工方案，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条^[1]的规定；采取放坡或支护等防护措施的情况下指挥垂直开挖沟槽；张某在没有防护措施前提下多次冒险进入沟槽底部立标尺，正遇基坑南侧坍塌被埋。

（二）间接原因（有关企业存在的问题）

1. 企业安全生产主体责任落实不到位。伟汉星公司未严格落实隐患排查治理制度，未及时清除在沟槽临边堆放的弃土，未重视作业人员域作业的安全风险，开挖3.6米深沟槽属危险性较大的分部分项工程，未编制专项施工方案和施工组织方案；中铁一局项目部在安排排水管发送技术要求图给余某某，未在现场进行技术交底和安全交底；分包公司红云公司未履行管理职责对伟汉星公司进行管理；方正公司监理部在沟槽开挖未放坡的安全隐患，仅口头提出整改要求未及时制止或责令停工整改。

2. 现场安全管理不到位。生产指令下达程序不规范，造成安全确认不到位。余某某为伟汉星公司员工，指令本该由伟汉星公司下达，事中铁一局项目部和红云公司下达，施工技术要求由中铁一局项目部微信传达。未落实施工组织方案编制和安全交底环节，造成措施不到位冒险产生安全事故。

3. 安全教育培训不到位。红云公司违反《建设工程安全生产管理条例》第三十六条^[2]规定。主要负责人柯某某未持建筑业资质证书，某安全员证过期未审。伟汉星公司违反《建设工程安全生产管理条例》第三十七条^[3]规定，未对新入职员工张某进行培训。

4. 管理机构不健全难以履职。红云公司在签订及履行《室外综合工程II标专业分包合同》过程中，项目管理机构只有法人柯某某和安全管理机构不健全；项目分包给湖北伟汉星建设工程有限公司后，未对项目新员工进行安全培训，未制定项目施工组织方案，未对施工人员进行交底，未对项目作业现场进行安全隐患排查。

红云公司作为专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主员，未履行管理义务。

5. 黄石市城翔置业有限公司。对工程总包方、监理方管理不严格，在前期发生一起事故后未深刻汲取事故教训加强安全管理。

6. 下陆区建设局。履行建筑工程安全监管主体责任不到位，开展建筑施工领域安全检查不具体不细致，打击力度不够。

四、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1. 建议免于追究责任人员

张某，男，伟汉星公司临时聘用劳务工人，未经安全教育培训，安全意识淡薄，缺乏安全风险辨识能力，无防护措施多次进入无支护深其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2. 对事故责任人员的处理建议

（1）张某某，男，伟汉星公司主要负责人。安全生产工作职责履行不到位，未设置完善安全管理机构离职后未及时安排新的安全员监护，对事故负有主要领导责任。建议由下陆区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[4]规定给予行政处罚。

（2）余某某，男，伟汉星公司现场负责人。未正确履行岗位职责组织或参与本单位安全生产教育和培训单位提出整改要求后未及时整改，在无支护等防护措施情况下违规指挥工人开挖3米以上深度沟槽，对事故有重要责任，建议将线索移交下陆公安分局依法依规进行处理。

（3）柯某某，男，红云公司主要负责人。无安全管理资质，委托现场管理人员和技术员无相关行业资质伟汉星公司开展安全教育培训不到位，现场安全管理不到位，对事故发生负有领导责任。建议由下陆区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定给予行政处罚。

（4）胡某某，男，方正监理公司监理员。执行监理职责不严格，发现存在重大隐患仅口头要求整改，未现场制止或要求停工整改，改不到位，对事故发生负有责任。建议由方正监理公司对其作出内部处罚，处罚情况报下陆区应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议

1. **湖北伟汉星建设工程有限公司**。安全生产主体责任落实不到位，危大工程未编制专项施工方案，安全员离职后未及时更换，安全教育不到位，现场安全管理不严，未严格落实隐患排查治理制度排查事故隐患。建议由下陆区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定给予行政处罚。

2. **湖北红云建筑工程有限公司**。项目管理机构不健全；项目分包给湖北伟汉星建设工程有限公司后未对项目新员工进行安全培训，未制组织方案，未对施工人员进行安全技术交底，未对项目作业现场进行安全隐患排查，履行管理义务不到位。建议由下陆区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项、第二项、第三项^[6]规定给予行政处罚。

3. **武汉方正工程建设项目管理有限公司**。履行监理职责不到位，发现问题隐患未监督隐患单位及时整改。建议由行业主管部门依法依规

4. **中铁一局集团有限公司**。对分包单位安全管理不到位、人员资质把关不严格，同一建筑工地三个月内连续发生生产安全事故。建议由其进行警示约谈。

5. **黄石市城翔置业有限公司**。作为项目建设方，同一建筑工地三个月内连续发生生产安全事故，未深刻汲取事故教训，对我区安全管理造成建议由区安委会对其进行警示约谈。

（三）对相关部门的处理建议

下陆区建设局。行业领域安全监管力度不够，建筑工地生产安全事故频发。建议由区安委会对其进行警示约谈。

五、防范措施及建议

（一）**压实企业主体责任**。各相关单位要深刻汲取本次事故教训，严格遵守安全生产各项法律法规和规章制度，履行安全职责。**伟汉星**求考虑用工的安全因素，稳定职工队伍；**红云公司**要完善安全管理机构，积极开展风险辨识和隐患排查治理，确保聘用人员具备相应资格，上岗，健全项目安全管理体系，加强对派驻项目现场的带班人员的管理，督促其落实安全生产责任制；**中铁一局**要加强各分包单位安全监管，全工作。督促各分包单位认真辨识安全风险，制定安全措施，遵守各项安全管理规程和安全操作规程，不搞形式不走过场。开展事故案例警示教育，提高从业人员安全意识和风险防范意识；**方正公司**要将对项目监理工作落到实处，从质量、安全等多方面为建设单位负责。

（二）**加强行业部门安全管理**。要严格落实行业监管责任，加强对在建工地的安全检查，检查要更细致更严格，特别是各相关单位履职、现场管理情况。严格增强各施工单位安全生产红线意识，督促落实安全生产主体责任；对今年以来多起建筑行业领域事故暴露出来的问题总结，进一步强化整改，综合采取约谈、行政处罚不良行为记录、公开曝光等措施，加强对违法违规行为的惩处，严防事故发生。

（三）**对事故相关单位和责任人进行严肃处理**。安全生产监管部门要严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》落实事故查处“四理原则。企业要严格按照事故调查组查明事故原因、事故性质、事故责任，提出的处理建议，进行事故教训总结，提出事故防范和整改方案行的整改措施。行业主管部门要组织相关技术力量对事故单位整改情况评估，对履职不力、整改措施和责任追究不落实的，依法依规、严肃追究和人员责任。

^[1] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条：施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

^[2] 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

^[3] 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

¹⁶⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：

- （一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；
- （二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；
- （三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。



主办单位：黄石市下陆区人民政府 版权所有 黄石日报集团新媒体中心承办 网站联系电话：0714-6577503



鄂ICP备16019274号-1 网站标识码：4202040002 公安备案号：42020402000022 网站地图