



首页 | 走进环江 | 政府信息公开 | 网上办事 | 旅游环江 | 互动交流 | 公共

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 安全生产 > 安全事故调查报告

广西环江银河有限责任公司“6·28”一般冒顶片帮事故调查报告

2025-08-26 16:45 来源：环江毛南族自治县应急管理局

☆ 分享 + 【字体：大 中 小】

2025年6月28日11时42分，广西环江银河有限责任公司下巴矿井下发生一起冒顶片帮事故，造成1人3直接经济损失125万元。

事故发生后，国家矿山安全监察局广西局、河池市和环江毛南族自治县领导作出批示：

国家矿山安全监察局广西局局长王世斌批示：请河池市要切实加强矿山安全监管工作，这已是今年来的第4起矿山安全事故了，且其中3起发生在市级监管的矿山企业，务必压实各层级安全生产责任，监管下沉一线，督促矿山落实主体责任，严格监管执法，该停的要停，该罚的要罚，坚决遏制事故势头。事故调查要严厉监督检查事故查处，既要查企业主体责任落实情况，也要查日常监管执法主体责任部门监管责任落实情况，对相关责任人要严肃追责问责。

河池市人民政府市长王军批示：抓紧抢救和进行事故调查。

环江毛南族自治县人民政府常务副县长李润权批示：全力救治，举一反三，认真排查整治安全隐患，防止安全事故发生。

2025年6月28日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）等有关法律法规，自治县人民政府成立了由自治县人民政府办公室、川山镇人民政府、自治县



智能问答


管理局、自治县公安局、自治县总工会、自治县人社局等部门组成的事故调查组开展调查。调查组还依法邀请自治县纪委监委派员参加，特邀国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心组织有关专家参与事故调查。

事故调查组坚持“依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效”的原则，制定了调查工作方案，深入开展各项调查工作。经过现场勘查、查阅有关资料、询问相关人员、提取证言证物、事故技术鉴定等综合分析，明确了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任人的处理建议，分析了事故原因及暴露的突出问题，提出事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位概况

广西环江银河有限责任公司成立于1998年7月9日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本3000万元，法定代表人为张海威。广西环江银河有限责任公司下巴矿前身为环江毛南族自治县五圩矿和环江都川铅锌矿，2004年两矿山企业合并更名为广西环江银河有限责任公司下巴矿，行政区划属环江毛南族自治县川山镇管辖，隶属于广西环江银河有限责任公司。广西环江银河有限责任公司下巴矿位于环江毛南族自治县城北西方向约25km处，矿区行政区划属环江毛南族自治县川山镇管辖。矿区地理坐标：东经108°~108°08'53"，北纬25°04'42"~25°05'26"。金（金城江）茂（茂兰）铁路从矿区通过，都川火车站位于矿区南部，往南55km至金城江与黔桂铁路相接。公路由矿区往东25km到环江毛南族自治县城，往南至金城江与黔桂公路相通，交通尚属便利（见矿区交通位置图）。

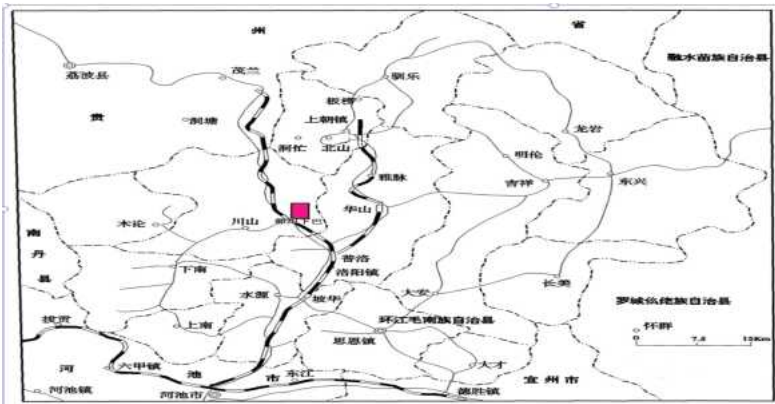

1. 生产经营情况

广西环江银河有限责任公司下属矿山、选厂、尾矿库各1座，矿山开采方式为地下开采，开采矿种为铅、锌矿，生产规模为8万吨/年，2024年实际生产矿石6.856万吨。矿山现有从业人员52人，管理专业技术人员8人，公司设法定代表人、总经理1人，矿山设有矿长1人，总工程师1人，生产副矿长1人，机电副矿长1人，安全副矿长1人，技术人员3人，矿山有特种作业人员21人（其中安全检查作业2人，熔化焊接与热切割作业2人，低压电工3人，高压电工1人，提升机司机4人，支柱作业4人，井下电气作业1人，通风作业2人），公司设有安全科、生产技术科、职业健康办、环境科等管理部门。矿山设计工作制度为每年300d，每天3班，每班8h工作制度。矿山实际工作制度为每年工作300d，每天2班，每班8h（白班8时~16时，中班16时~0时）。



2. 证照情况

营业执照：统一社会信用代码914512262009563656，营业期限：1998年7月9日至长期。

采矿许可证：证号C4500002010073220070997，有效期2020年9月8日至2029年12月8日。

安全生产许可证：编号桂（FM）安许证字〔2022〕Y0029号，有效期：2022年11月11日至2025年11月11日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 安全生产管理机构及人员设置

2017年4月，广西环江银河有限责任公司以银河字〔2017〕4号文任命张海威为总经理，欧建洁为副总经理兼下巴矿矿长，韦星光为总工程师；以银河人字〔2023〕2号文任命张炜为机电副矿长，以银河人字〔2023〕3号文任命莫东升为生产副矿长，以银河字〔2025〕3号文任命莫绍文为安全总监兼安全副矿长。2025年3月，广西环江银河有限责任公司以银河字〔2025〕5号文对安全生产管理委员会进行了调整，主任张海威，副主任欧建洁、沙星，委员为谭锦圆、韦星光、莫绍文、张炜、莫东升、李厚宽、罗善果、韦长庚、覃勇、周玉掌、谭峰质、杨泽棋、韦成斌、兰天微。安全生产管理委员会下设办公室，安委会办公室设在公司办，主任兰天微，副主任韦晖、韦晴雪为成员。2022年9月，公司以银河人字〔2022〕21-1号文明确了覃勇、周玉掌、谭峰质、谭茂、兰天微等5人为安全管理员；公司下文聘任杨泽棋为测量技术员、韦勤斌为地质技术员、谭锦圆为材料技术员。矿山暂未配备注册安全工程师。

2. 安全管理制度建立情况

2022年8月，广西环江银河有限责任公司下巴矿编制了《安全管理制度汇编》，建立了董事长、总经理、27个岗位的安全生产责任制，缺地质技术员、机电技术员、监控员、支柱工、铲车司机、井下运矿车司机、修工等岗位责任制；制定了安全生产管理奖罚制度、管理制度包含安全生产方针管理制度、安全生产目标管理制度、安全确认制度、顶板分组管理制度、危险源辨识与风险评价管理制度、安全检查制度、领导带班下井接班制度、安全教育培训制度等66项管理制度，缺技术文件的编制、审核、贯彻交底方面的管理制度，“大”系统维护管理制度等。编制了爆破工、凿岩工、安全检查工、电工等25个岗位的安全操作规程，缺支护工、通风工、排水工等工种操作规程。《安全管理制度汇编》未定期进行修订和完善。

3. 应急救援力量建设情况

2024年12月30日，广西环江银河有限责任公司与广西矿山救援大队河池中队签订了《矿山救援服务协议》，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。2025年2月，矿山组织编制了《广西环江银河有限责任公司下巴矿生产安全事故应急预案》（修订版），2025年3月，在环江毛南族自治县应急管理局进行了备案。应急预案包含综合应急预案、8类事故专项预案和13类事故现场处置方案。

广西环江银河有限责任公司下巴矿成立了应急组织机构，应急救援指挥部下设应急救援办公室、警戒组、医疗救护组、警戒疏散组、交通运输组、后勤保障组。应急救援指挥部设总指挥1名（总经理欧建洁）、副总指挥2名（矿长欧建洁、总工程师韦星光）。成员由其他矿领导、部门负责人、专职安全员、技术人员组成。2025年5月，公司以银河字〔2025〕5号文《关于调整兼职救援队伍的通知》对兼职救援队伍进行了调整，设队长1名，副队长1名，兼职救护队员11名，共13人。

智能问答

（三）事故发生经过和事故救援情况

1. 事故发生经过

2025年6月28日7时45分，广西环江银河有限责任公司下巴矿下井带班领导莫绍文组织召开了班前会，了安全事项。当班下井14人，其中带班领导1人（安全副矿长莫绍文），管理人员1人（何文江），现场作业人员8人，机修工1人，排水工1人，铲车司机2人。当班共安排4个作业地点，即703采场残采作业面2人（吴文听、詹富敏），503探矿掘进作业面2人，1106切割巷掘进作业面2人，1106通风巷掘进作业面2人。8时00分班前会结束，詹富敏等人步行从主斜井下井，8时30分左右，吴文听、詹富敏到达703采场残采作业地点，带班领导莫绍文和安全管理员何文江还未到703采场残采作业点进行安全检查确认，吴文听、詹富敏就沿溜槽进行撬毛排险作业。9时10分左右，莫绍文、何文江到达703采场残采作业点，詹富敏二人还在排险，经查看现场情况后，发现打钻的作业点存在有裂隙的安全隐患，交代詹富敏、吴文听二人继续搞好排险，随后离开了703采场残采作业点。吴文听、詹富敏二人则继续排险，排险完毕后开始用2.5m钢钎钻眼作业。11时10分左右完成了14个炮孔的钻眼工作，接着换4.0m钢钎对炮孔加深，加深左上方第1个炮孔后，继续对第2个炮孔加深，詹富敏手持凿岩机，吴文听扶钎，起钻后吴文听刚退至詹富敏右后方约2m处，此时，凿岩机上的钎尾突然冒落，詹富敏被矿石砸中坠落矿堆。

2. 事故救援情况

事故发生后，吴文听下到詹富敏所在位置，见詹富敏头在下脚在上倒扑在矿堆坡上，呼叫已没有回应。吴文听从矿堆下来外出汇报。吴文听跑至502矿仓时碰到了何文江，便向何文江汇报了事故情况，何文江立即向带班领导莫绍文报告了事故情况，然后吴文听、何文江返至事故地点。莫绍文接到事故报告后立即电话向总经理张海威报告事故情况，同时安排一名铲车司机去附近作业面叫人，另一名铲车司机黄申聚开铲车到事故地点参与救援，然后赶往事故地点。张海威接到事故报告后，立即宣布启动应急预案，安排莫东升（生产副矿长）、张炜（机电副矿长）组织人员带担架下井参与救援，并电话向上级公司中扬有色集团和自治县应急管理局汇报了事故情况。

莫绍文到达事故地点后，见詹富敏倒趴在矿堆坡上，头部破裂出血，左腿折断，已没有呼吸。几分钟井下救援人员相继到达现场。又过了5分钟左右，莫东升等人带担架到达事故现场。然后他们用担架将詹富敏抬至703采场运输巷，并放到铲车的铲斗内运至+195m中段井底车场后，大家轮流用担架将詹富敏抬出井口。11时05分，詹富敏被抬至主斜井口地面，此时，川山镇中心卫生院医生及救护人员已到达井口等候急救，经医生检查后，宣布詹富敏已临床死亡。至此，救援结束。

（四）事故现场情况

事故发生在+195m中段703采场残采作业面。

1. 事故地点基本情况

703采场位于7号勘探线与5号勘探线之间，曾于2002—2006年期间进行过开采，当时将位于+195m中段的上层矿石（矿体品位在3%以上）已经采完，下层的中低品位矿石（矿体品位在3%以下）尚未开采。该矿体厚度在3-6m的中低品位矿，从703采场与705采场间的矿柱根部往703采场方向呈缓倾斜状，储量约100m³左右。

2024年11月开始对该采场的中低品位矿石进行开采，后因选厂停产于2024年12月底停止施工，2025年1月15日恢复施工。703采场残采作业面的西边为703采场，东边为705采场。703采场与706采场已贯穿，形成



智能问答

南一东北向长约80m，宽约32m，高约11m的空间。705采场南北向约90m，东西向约40m，高约22m，中间的矿柱约为10m。

2. 事故地点施工作业设计及技术交底情况

2025年6月3日，由莫东升、张炜、韦勤斌三人共同编制了《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》，审核人为欧建洁、韦星光，未见安全副矿长审核签字与审核意见。编制完成后未组织管理人员与队组施工人员进行学习贯彻和考核。

《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》规定：（1）严格执行敲帮问顶制度。放炮后进入工作地点，首先要进行敲帮问顶。发现活石要及时清理掉，对于撬不掉的可采取打临时支护的方法加以支护；（2）回采过程中设专人安全员，巡察观察顶板和托板的变化情况，当出现伞檐、冒顶、片帮，托板变形，顶板压力增大、顶板离层等情况时，必须立即向矿部、调度室报告，严重时，必须立即停止作业，撤出人员，待处理好后再入内作业。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者詹富敏，男，汉族，1974年3月10日出生，户籍地址：广西东兰县花香乡大甲交屯，生前是广西环江银河有限责任公司钻工。2025年6月28日11时42分，其在广西环江银河有限责任公司下巴矿703采场残采作业面进行钻眼作业时发生一起冒顶片帮事故，经抢救无效死亡。事故造成的直接经济损失125万元。

（六）事故时间和地点的认定

1. 事故时间的认定

（1）事故发生后，吴文听下到詹富敏位置，见詹富敏头在下脚在上倒扑在矿堆坡上，呼叫已没有反应，便从矿堆下来外出汇报。他跑至502矿仓时碰到了何文江，便向何文江汇报了事故情况，何文江立即用手机向莫绍文报告了事故。上述过程中，何文江用手机向莫绍文报告事故的时间为确定的（经查莫绍文手机通话记录为6月28日11时45分），故以此时间来推定事故发生的时间。

（2）事故发生后，吴文听下到詹富敏所在位置，见詹富敏头在下脚在上倒扑在矿堆坡上，呼叫已没有反应，便从矿堆下来外出汇报。上述过程用时约1分钟；他从703采场跑至502矿仓时碰到了何文江，便向何文江汇报了事故情况，何文江立即用手机向莫绍文报告了事故。上述过程估计用时约2分钟。

从上述情况推算，事故发生时间推定为2025年6月28日11时42分。

2. 事故地点的认定

（1）矿山井下703采场的矿堆上部为东西向约3m、南北向约4m的平台，矿堆平台东侧临边处有一台28型凿岩机，其上连接有风水管，套有钢钎，钢钎仍在炮眼内，外露1m左右，矿堆平台下方有一圈黄色警示圈的黑色安全帽，凿岩机后方平台边缘见一根约3m的竹竿，矿堆平台上可见A、B、C三块矿块（如图1），其中A矿块为长1.1m、宽0.7m、厚0.3m的不规则近似长方形柱体，重约570kg，B、C、E、F均为1.1m、宽0.7m、厚0.3m的不规则矿块。安全帽下方1.8m处见一只矿靴，在矿靴下方有一根竹竿（如图2）。矿石冒落后留下的痕迹，长约1.8m，宽约1.3m（如图3）。被冒落矿石埋压的风水管（如图4）。吴文听现场指认，事故发生后詹富敏所处的位置（如图5）。事故现场示意图（图6）。



智能问答



图1：矿山井下703采场的大矿堆上可见钢杆、凿岩机以及A、B、C、D、E、F等大矿块。



图2：矿山井下703采场矿堆上可见的安全帽，及下方1.8m处见一只矿靴，在矿靴的旁边有一处血迹。

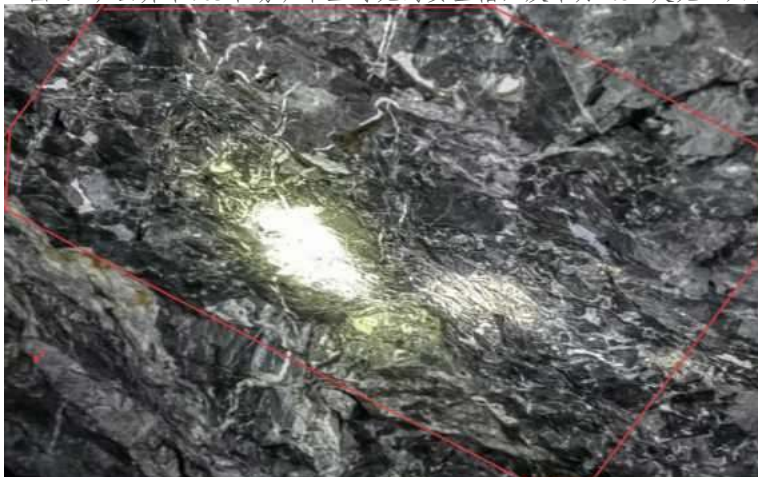


图3：矿山井下703采场矿堆上方矿石冒落后留下的痕迹，长约1.8m，宽约1.3m。



智能问答

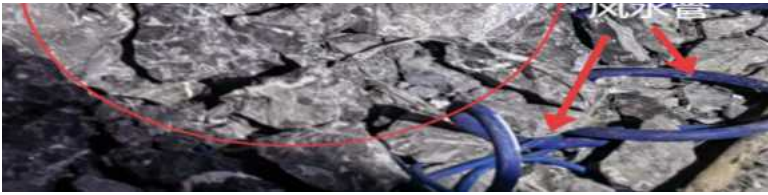


图4：矿山井下703采场矿堆上被冒落矿石埋压的风水管。



图5：吴文听现场指认，事故发生后詹富敏所处的位置。

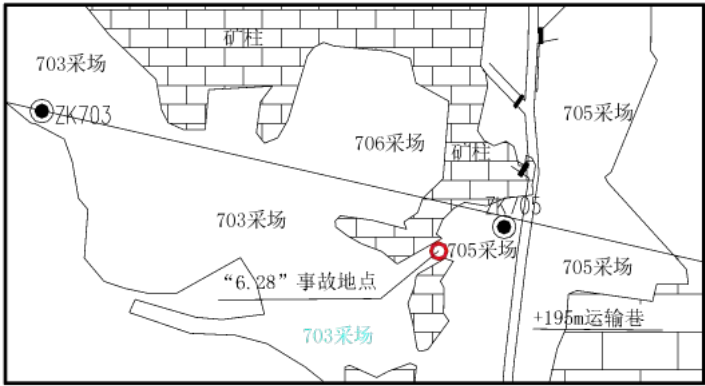


图6：广西环江银河有限责任公司下巴矿“6·28”事故地点示意图

（2）经查詹富敏6月28日早班人员定位卡轨迹，詹富敏仅在+210m中段506通风联络巷内读卡器信号覆盖的区域内活动，未进入其他作业地点读卡器信号覆盖区域。

综合上述情况认定，事故发生在广西环江银河有限责任公司下巴矿703采场残采作业面。

综合上述情况：詹富敏在703采场残采作业面钻眼作业时，被冒落的矿石砸下矿堆，致其伤势过重，经认定此事故类型为冒顶片帮事故。

二、应急处置情况

（一）事故信息接报和应急响应情况

2025年6月28日12时03分，环江毛南族自治县应急管理局接到广西环江银河有限责任公司报告。当日11时45分，广西环江银河有限责任公司下巴矿井下发生一起事故，环江毛南族自治县应急管理局立即向自治县党委、政府汇报事故信息，县、乡镇两级党委、政府及公安、应急、卫健等部门立即启动事故应急处置。



智能问答

案，组织人员到现场开展处置及救援工作。12时40分，广西环江银河有限责任公司书面向环江毛南族自治县应急管理局汇报事故信息。12时50分，环江毛南族自治县应急管理局工作人员、川山镇中心卫生院先后到达现场。13时01分，环江毛南族自治县应急管理局书面向自治县党委、政府、河池市应急管理局汇报事故信息。13时55分，川山镇政府、镇派出所工作人员到达矿山现场。17时左右，环江毛南族自治县人民政府、河池市应急管理局、国家矿山安全监察局广西局工作人员到达矿山现场。各政府和职能部门工作人员到矿山后积极协调救援、指导善后处置工作，并深入井下事故现场了解事故相关情况。

(二) 应急处置和善后处置情况

事故发生后，各相关部门严格落实自治县党委、政府的指示批示精神，全力组织开展应急救援和善后处置，事故应对有力、现场救援处置措施得当，信息发布及时，严控网络舆情，善后工作有序，无次生灾害和衍生事故、无舆情散发等情况发生。事故善后处置平稳有序，快速高效，2025年6月29日，广西环江银河有限责任公司已与死者家属签订工亡赔偿协议书，得到了家属的谅解，死者家属情绪稳定，社会秩序平稳。

三、医院和公安部门证明情况

根据广西环江毛南族自治县川山镇中心卫生院都川分院以及环江毛南族自治县公安局川山派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，死者詹富敏，死亡时间：2025年6月28日13时10分，死亡原因：呼吸停止，颅脑外伤，左肘关节开放性骨折。

四、事故发生原因及事故性质

(一) 直接原因

广西环江银河有限责任公司下巴矿钻工詹富敏、吴文听违规进入井下703采场矿柱内施工，明知作业地点顶板存在裂隙的安全隐患，未采取有效措施进行顶板支护，冒险在井下703采场残采作业面钻眼作业过程中，顶板上方堆上的矿石因长时间裸露，层理、裂隙发育，整体性变差，受爆破震动、钻眼作业扰动、自重的叠加作用，发生冒落，离层后冒落，冒落的矿石砸中詹富敏，导致詹富敏经抢救无效死亡。

(二) 间接原因

1. 安全管理制度不完善

广西环江银河有限责任公司下巴矿顶板管理制度不完善，未建立矿长负主要责任、技术负责人负技术责任、生产副矿长负落实责任、安全副矿长负监督责任、安全生产管理人员或安全检查工负现场监督责任、顶板管理责任体系。顶板分级管理落实不到位，针对县级安全监管部门检查发现未按规定要求进行临时支护的整改没有做到举一反三，思想麻痹，致使井下采掘作业地点顶板未采取临时支护问题时有发生。

2. 安全管理不到位

一是广西环江银河有限责任公司下巴矿未按要求配足专职安全员，2025年6月28日，事故现场仅有安全员何文江（无证上岗），没有安排专职安全员下井进行安全检查；二是现场安全确认不到位，安全员詹富敏和吴文听在作业前，作业现场未经过安全检查人员进行安全确认，在撬毛排险的过程中，未采取临时支护，导致未能及时发现作业地点存在的安全隐患没有彻底消除；三是矿山井下703采场残采作业面未及时支护；四是矿山井下采掘作业存在内部违规承包，703采场残采作业面钻眼作业承包给詹富敏和吴文听两人负责，以采矿产量和掘进进度计付薪酬，导致作业人员重生产轻安全。



3. 安全教育培训不到位

一是广西环江银河有限责任公司下巴矿安全教育培训效果不佳，没有针对性开展各岗位人员职责和培训，员工岗位职责不清楚，安全意识不强，自保互保能力较差，导致存在违章冒险作业现象；二是《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》编制完成后，未组织相关人员学习贯彻考核，制定的操作规程、安全技术措施形同虚设，矿领导、安全检查人员、作业人员不清楚设计参数和安全措施，导致703采场残采作业点未能采取有效措施进行临时支护。

4. 技术管理不到位

井下采掘作业面工程没有进行单体设计，没有制定703采场残采工作面作业规程，矿山制定的《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》的采矿工艺参数与广西环江银河有限责任公司下巴矿安全生产设施设计的参数不相符，安全技术措施没有可操作性和针对性。

（三）事故性质

根据现场勘察和取证分析，认定这是一起因广西环江银河有限责任公司下巴矿安全生产制度不完善、培训不到位、技术管理不到位、现场安全管理缺位、现场作业人员违章冒险作业等导致的一起1人死亡的生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人处理建议

（一）对事故单位的处理建议

广西环江银河有限责任公司，企业主体责任落实不到位，全员安全生产责任制不完善、未明确支柱工职责，顶板管理制度不完善，未建立矿长负主要责任、技术负责人负技术管理责任、生产副矿长负落实安全责任、安全副矿长负监督责任、安全生产管理人员或安全检查工负现场监督责任的顶板管理责任体系，顶板分级落实不到位，针对安全监管部门检查发现的作业面顶板未临时支护问题的整改没有做到举一反三，致使1临时支护问题时有发生；安全教育培训不到位，《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》编制完成后，未组织相关人员学习贯彻和考核；现场安全管理不到位，事故当班未安排现场安全检查作业人员，未能及时采取有效措施消除作业现场安全隐患；矿山井下采掘作业内部违规承包，以产量和掘进进度计付薪酬，存在重生产轻安全行为；从业人员当班詹富敏未按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》第6.5条要求取得支柱作业操作证，在矿山井下703采场残采工作面进行钻眼作业中，存在冒险进行撬毛排险行为，在703采场登高钻眼作业未采取有效防护措施，导致发生冒顶片帮事故，造成死亡。以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容”、第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”、第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”及广西壮族自治区应急管理厅《关于“撬毛作业”“十不准”的通知》（桂应急发〔2021〕21号）第一项“无支柱作业操作证不准撬”的规定，对事故发生负有主要责任，建议自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项给予行政处罚。



智能问答

（二）对事故责任人处理建议

1. **张海威**，广西环江银河有限责任公司法定代表人（总经理），也是企业安全生产第一责任人，未检查本单位安全生产工作，以及组织排查消除安全生产隐患，对该起事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十的行政处罚。

2. **欧建杰**，广西环江银河有限责任公司下巴矿主要负责人、矿长，负责下巴矿全面工作，是矿山安全生产第一责任人，未健全完善全员安全生产责任制；未组织相关人员开展《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》的培训学习和考核；未督促、检查本矿山安全生产工作，落实矿山顶板管理不到位，对矿山井下作业面顶板未临时支护问题的整改没有做到举一反三，未及时组织排查消除矿山井下作业面顶板未临时支护的安全隐患，对该起事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、（三）、（五）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议自治县应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十的行政处罚。

3. **韦星光**，广西环江银河有限责任公司下巴矿总工程师，对井下采掘工作面工程没有进行单体设计，未制定703工作面作业规程，制定的《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》矿工艺参数与广西环江银河有限责任公司下巴矿安全生产设施设计的参数不相符，安全技术措施没有可操作性和针对性；未制定完善矿山顶板管理制度，未组织矿山相关技术人员开展矿山顶板鉴定分级；未组织相关人员开展《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》的培训学习，对该起事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）、（二）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议自治县应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十的行政处罚。

4. **莫绍文**，广西环江银河有限责任公司安全副矿长，负责组织开展全矿安全检查，制定安全防范措施能及时发现和消除矿山井下703采场残采作业点未支护的安全隐患；作为事故当班带班矿领导，没有进行安全确认就允许人员进行作业，没有及时制止和纠正詹富敏违章进行撬毛排险作业的行为，对该起事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议颁发证件单位河池市应急管理局吊销其金属非金属矿山安全生产有关证书，自治县应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十的行政处罚。

5. **吴文听**，广西环江银河有限责任公司支柱工，兼职钻工，未参与《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》的学习培训，未履行本岗位职责，未按规定对703采场残采作业点采取有效的支护措施，在进行撬毛排险过程中，未采取有效措施及时消除顶板安全隐患，对事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。建议广西环江银河有限责任公司依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行严肃处理。

6. **詹富敏**，广西环江银河有限责任公司钻工，未参与《广西环江银河有限责任公司下巴矿703工作面残采设计及安全技术措施》的学习培训，未履行本岗位职责，在没有安全员进行现场安全确认的情况下擅自作业，未持有支柱工操作证，违章进行撬毛排险作业，在进行撬毛排险过程中，明知作业地点顶板有裂隙的安全隐患，冒险进行打钻作业，对事故负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。其在事故中死亡，免于追究其责任。



智能问答

（三）日常监管主体责任落实情况

2025年6月16日，河池市安全生产和应急管理委员会印发《河池市安全生产和应急管理委员会关于印发2025年市领导包保煤矿、金属非金属地下矿山和尾矿库安全生产责任制的通知》（河安应急委〔2025〕1号），明确广西环江银河有限责任公司下巴矿日常安全监管主体为环江毛南族自治县应急管理局。

经核查，2024年至2025年6月份，环江毛南族自治县应急管理局按年度执法计划以及《广西非煤矿山生产风险分级监管实施办法》的规定对广西环江银河有限责任公司下巴矿开展安全生产监督检查8次，发现隐患问题115条，行政处罚6万元，其中在2024年11月18日检查发现广西环江银河有限责任公司下巴矿在掘进面钻眼时无临时支护，并责令停工撤人整改。该事故暴露企业主体责任落实不到位，同类隐患问题的整改未做到举一反三，依法严肃查处。

六、事故防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训

广西环江银河有限责任公司要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的指示，坚持“两个至上”（人民至上、生命至上），落实“两个根本”（从根本上消除安全隐患、从根本上解决问题），切实摆正安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系，认真剖析事故发生原因，狠抓隐患排查治理，坚决杜绝事故发生，确保安全生产。

（二）健全完善安全生产管理制度

广西环江银河有限责任公司必须补充完善矿山全员安全生产责任制，及时修订完善《安全管理制度》，全面健全完善顶板管理制度，及时组织专业技术力量开展矿山顶板鉴定分析，明确顶板分级管理制度制定详细的临时支护措施，并落实审核签字，定期开展顶板专项检查。

（三）加强矿山技术管理

必须严格按照矿山安全生产设施设计要求编制工作面的作业规程、设计和安全技术措施，并按要求落实技术交底。

（四）严格做好现场管理和安全检查

矿山井下采掘作业严禁违规内部承包，应使用撬毛台车，掘进台车机械化作业，要配足现场安全检查人员，并在安全检查作业人员的监护下严格执行“敲帮问顶”，排险结束后，要正确使用支护设备对顶板进行临时支护。针对本矿井的地质特点，在采掘遇到断裂带和断层时针对性开展加强支护措施。及时发现和消除安全生产现场存在的安全隐患，确保生产安全。

（五）安全管理人员要认真履职

严格落实各岗位人员安全生产责任制，特别是安全管理机构和安全管理人员要认真履行法定职责，加强现场安全管理，认真执行安全隐患排查制度，作业前应认真检查作业地点的安全情况，出现危及人身安全时，应迅速撤出危险区，发现违章作业行为时，要及时制止和纠正。

（六）加强安全培训和教育



智能问答

广西环江银河有限责任公司必须按照规定加强对从业人员的安全教育培训工作，加强对作业规程、技术措施的学习贯彻和考核，并针对性开展特种岗位的安全教育培训，开展一次全员安全警示教育，提高安全意识，要将安全警示教育纳入安全生产教育和培训计划。

（七）加强矿山安全监督检查

自治县应急管理局要加强矿山安全监督检查，对发现矿山企业同类隐患问题整改未做到举一反三，隐患问题检查多次存在的，要依法采取停产整顿、行政处罚等措施，倒逼企业抓好整改，确保隐患整改到违法行为得到查处。



网站地图 联系我们 邮箱: hjsjj8820228@163.com 联系电话: 0778-8802001 (仅受理网民群众对政府网站的意见和建议)

主办: 环江毛南族自治县人民政府办公室 承办: 环江毛南族自治县大数据发展局



桂公网安备 45122602000005号 桂ICP备05010240号 网站标识码: 4512260003



智能问答