

崂山区青岛顺快通汽车维修有限公司“7·19” 一般触电事故调查报告

2020年7月19日下午15时30分许，青岛顺快通汽车维修有限公司一名临时工在进行车辆检修作业时发生触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，崂山区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规的相关规定，成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、崂山公安分局、区交通运输局、区总工会、区人力资源和社会保障局、沙子口街道办事处等部门组成的事故调查组，邀请区纪委监委参与事故调查工作，并聘请电力专家参与对事故技术原因的认定。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和综合分析等方式，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了事故防范及整改措施和对事故责任者的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

青岛顺快通汽车维修有限公司(以下简称:顺快通汽修公司)

统一社会信用代码: 91370212MA3C0DCH40

地址: 青岛市崂山区崂沙路 5 号

法定代表人: 王某亭

实际控制人: 孙某平

注册资本: 叁佰万元整

公司类型: 有限责任公司(自然人独资)

经营范围: 整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理。

《道路运输经营许可证》(鲁交运管许可青字 370212004828 号), 有效日期至 2022 年 6 月 29 日。经营范围: 二类机动车维修(小型车辆维修)。

(二) 死亡人员基本情况

姓名: 付某闯(附件 1: 付某闯电子档案)

性别: 男

民族: 汉族

身份证号: 4109262002101812xx

家庭住址: 河南省范县

工作情况: 2020 年 5 月份, 付某闯到顺快通汽修公司学习车辆维修, 工作 20 余天后离开。7 月初回到顺快通汽修公司打零工, 几天后离开。7 月中旬又返回顺快通汽修公司打零工(协助维修师傅维修车辆、收拾工具、打扫卫生及洗车等工作), 未

签订劳动合同。

（三）安全管理状况

1. 顺快通汽修公司安全生产管理情况

该公司按照行业主管部门规定建立了安全生产责任制，签订了 2020 年安全生产目标责任书；制定了生产安全应急救援预案和岗位操作规程；建立了安全生产教育培训制度和事故隐患排查治理制度。

存在问题：该公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，2020 年度教育培训计划与实际培训内容不符；未如实记录事故隐患排查治理情况；未及时发现并消除事故隐患，车间配电箱、配电线路末端均未加装漏电保护，行灯、配电盒、配电箱均无有效保护接地。

2. 区交通运输局实施安全生产行业监管情况

（1）2019 年至今，区交通运输局聘请第三方安全生产专家，对辖区内交通运输和汽车维修企业进行安全生产检查，目前已检查汽车维修类企业二十余家次，事故发生时尚未检查到顺快通汽修公司。

（2）2018 年至 2019 年 12 月，区交通运输局按照青岛市《机动车维修行业管理安全检查表》，对顺快通汽修公司进行了 4 次安全检查，对企业安全生产教育培训情况、隐患排查治理情况、应急预案制定与演练情况、职工宿舍用电、消防设备配备和使用情况等内容进行检查记录并提出相关要求。2020 年 2 月 17 日，

根据崂山区疫情防控指挥部要求，区交通运输局到顺快通汽修公司进行了走访服务，查看企业复工复产情况，了解并帮助企业解决复工复产工作中存在的困难和问题。3月9日，区交通运输局对顺快通汽修公司复工复产情况、企业组织机构、应急演练、责任书签订、企业主体责任落实及隐患排查情况进行了检查记录，提出安全管理相关要求，但检查不够细致深入，未及时发现该企业存在未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训、未如实记录事故隐患排查治理情况等违法违规行为。

（2）沙子口街道办事处实施安全生产属地监管情况

沙子口街道办事处制定了 2020 年度安全生产执法检查计划。根据计划安排，组成 3 个检查组，出动 260 余人次，检查工贸行业企业 163 家次，发现隐患 320 处，均已责令企业进行整改。疫情防控期间，通过社区网格员将《青岛市崂山区人民政府办公室关于印发崂山区防控疫情支持企业十条政策措施的通知》、《关于做好疫情防控期间复产复工企业安全生产执法工作的通知》、《崂山区应急管理局关于组织参加网络安全知识培训学习的通知》等文件下发至辖区内各企业，并采用“青岛应急”公众号和“微培训”空中课堂等方式对从业人员进行安全教育培训，督促企业做好安全生产工作。“街道三定方案”中无关于汽车维修行业的安全生产监督管理职能。

（四）现场勘查及技术分析情况

事故现场位于顺快通汽修公司维修车间东 1 举升机处（图

1)，距东墙约 6m，距南墙电源插座约 2m，举升机处于举升工位，上有比亚迪轿车一辆；地面湿滑（图 2）；地面有使用 220V 电压的行灯一只，行灯绝缘手柄裂成两半，手柄内金属导线裸露且一根接线脱落（图 3），金属灯罩脱落，行灯 LED 灯泡完好，行灯无保护接地线；行灯使用的南墙电源插座未设置保护接地线；南门西侧插座控制开关箱无漏电保护，且未设置保护接地线；西南角南墙车间电源配电箱无漏电保护（图 4）（箱内有一漏电保护器但未接入），未设置保护接地；线路一闸多机；开关箱、配电箱进出线缺少护套防护措施；箱门无“当心触电”安全警示标志。



图 1. 维修车辆现场

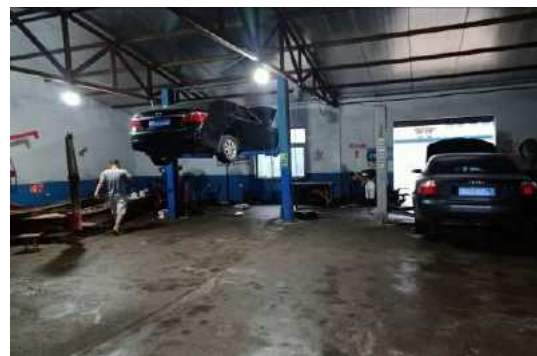


图 2. 事故现场

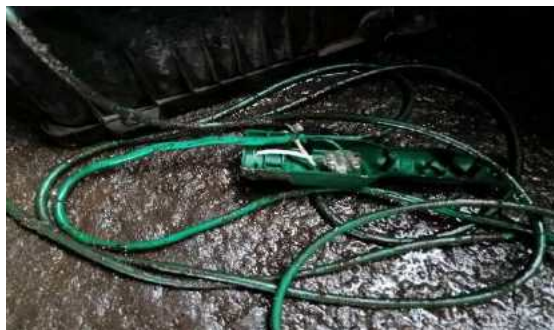


图 3. 破损的行灯照片



图 4. 配电箱

根据调查情况综合分析，死者付某闯在作业过程中，误碰触到悬挂在距离地面约 1.3 米高车辆底盘的 220V 电压照明行灯，行灯坠落地面导致手柄裂开，手柄内铜质金属导线裸露、脱落。付某闯在没有断开行灯电源的情况下，冒险作业，用手捡拾损坏的行灯，误碰到手柄处裸露的带电导线发生触电。

崂山公安分局出具的非正常死亡尸体处理表（青公崂[2020]057 号）注明尸体检验结果为：据尸表检验，病理检验，结合现场勘查及案情调查，分析认为死者系触电死亡。家属对案件性质和检验结论无异议，并签字认可。

二、事故发生经过和应急处置工作情况

（一）事故发生经过

2020 年 7 月 19 日，顺快通汽修公司临时工付某闯对维修车间东侧举升机上一台比亚迪轿车底盘离合器进行检修，下午 15 时 30 分许，公司实际控制人孙某平与外包喷漆工李某良在维修车间北侧大门口对一辆帕萨特轿车安装雨刷电机，听到付某闯“啊”的叫了一声，接着看见付某闯半坐在地上，手上有电线，背靠在千斤顶上，面朝维修间北侧大门口，身体前方散落着破成两半的行灯把手、灯罩及灯口灯泡。李某良立即将行灯插座拔掉，孙铁平拨打了 120 急救电话，孙某平妻子叫来院内买卖二手车的田某顺帮忙，田某顺按照 120 急救人员的指导对付某闯进行心肺复苏及人工呼吸急救，8 分钟左右 120 急救车赶到，孙某平等人将付某闯抬上救护车送往海军 971 医院崂山分院，孙某平妻子随

急救车赶往医院，孙某平自驾车赶往医院。17 时 50 分，医院宣告抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，顺快通汽修公司实际控制人孙某平立即拨打“120”急救电话，16 时 35 分，医院通知付某闯生命体征不稳，孙某平及时拨打 110 电话报警，并联系死者家属。

接报后，区应急管理局、崂山公安分局、区交通运输局、沙子口街道办事处的有关负责人员第一时间赶赴现场，了解事故情况，进行应急处置和指挥救援。崂山区应急管理局按照规定及时上报事故情况。

7 月 20 日凌晨死者家属到达青岛，沙子口街道办事处安排专人负责协助处理事故善后等事宜。7 月 29 日顺快通汽修公司与死者家属达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失 58 万元，主要用于人员抢救及善后赔偿。

四、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

顺快通汽修公司临时工付某闯，安全意识淡薄，在未断开行灯电源的情况下，用手捡拾损坏的行灯，导致触电事故发生，是造成该起事故的直接原因。

（二）间接原因

顺快通汽修公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，2020 年度培训计划与实际培训内容不符；未如实记录事故隐患排查治理情况；维修车间用电管理不规范，未及时发现并消除事故隐患，以上是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起临时用工人员冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

顺快通汽修公司临时工付某闯，安全意识淡薄，在未断开行灯电源的情况下，用手捡拾损坏的行灯，导致触电事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究相关责任。

（二）行政处罚建议

1. 顺快通汽修公司，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”的规定，对事故发生负有主要责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第一款第一项的规定，对该公司处以 20 万元以上 50 万元以下罚款的行政处罚。

2. 顺快通汽修公司实际控制人孙某平，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第一款第一项的规定，对其处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（三）其他建议

区交通运输局未及时发现和查处顺快通汽修公司存在的未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训、未如实记录事故隐患排查治理情况等违法违规行为，日常监管检查能力不足，履行安全生产监督管理服务职责不到位，建议按照规定对相关人员作出处理，并将处理结果报事故调查组及区纪委监委。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，做好各项安全生产工作，有效防范和遏制生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

（一）顺快通汽修公司要深刻反思和吸取事故教训，严格按照行业主管部门相关法律法规要求，落实企业安全生产主体责任，完善和执行各项安全生产规章制度；要结合企业实际情况对从业人员进行安全生产教育培训，提高从业人员安全意识，坚决杜绝违章指挥、冒险作业、违章作业的行为；加强维修车间现场

安全管理，对维修车间内配电设施和维修作业使用的各类用电设备按照国家标准、行业标准及时更新、改造和维护，确保生产设备技术状况良好；落实隐患排查治理制度，对发现的事故隐患及时进行整改。

（二）区交通运输局要认真落实行业安全生产监管职责，督促和指导企业落实主体责任，健全安全生产责任制和各项规章制度；加大对辖区内机动车维修企业从业人员安全生产教育培训、事故隐患排查治理和作业现场安全状况的检查力度；全面排查违章指挥和违章作业的行为，对发现的违法行为和事故隐患要依法依规进行处理，有效防范和遏制生产安全事故的发生。

附件：1. 付某闯的电子档案
2. 事故调查组成员签字表

崂山区青岛顺快通汽车维修有限公司

“7·19”一般触电事故调查组

2020年9月16日