



赤峰市敖汉旗人民政府

建设美丽敖汉旗 建设幸福敖汉旗

首页

走进敖汉

政务公开

网上服务

互动交流

旅游敖汉

搜本站

请输入搜索关键字

当前位置：首页>新闻中心>通知公告

敖汉旗翰林学府建设项目“5·19”一般起重伤害事故调查报告

来源:敖汉旗安全生产委员会办公室 作者: 发布日期:2024-07-29 16:34

【字号：大 中 小】【保存】

打印



敖汉旗人民政府



敖政字〔2024〕106号

敖汉旗人民政府 关于敖汉旗翰林学府建设项目“5·19” 一般起重伤害事故结案的批复

敖汉旗安全生产委员会办公室：

你办上报的《敖汉旗翰林学府建设项目“5·19”一般起重伤害事故调查报告》（敖安委办发〔2024〕72号）收悉。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经研究，现批复如下。

一、事故调查工作符合《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定。

二、同意事故调查组对事故原因的分析 and 事故性质的认定。

三、由事故调查组成员单位依据各自职责，按照国家法律法规和有关规定对有关责任人员进行处理。

四、同意事故调查组提出的事故防范和整改措施建议,请你办督促相关单位加强安全生产管理工作,杜绝类似事故的再次发生。

敖汉旗人民政府

2024年7月23日

敖汉旗翰林学府建设项目“5·19” 一般起重伤害事故调查报告

敖汉旗政府事故调查组

2024年7月

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故单位情况	1
1. 事故单位概况	1
2. 建设项目概况	2
(二) 相关单位情况	2
1. 建设单位	2
2. 工程监理单位	3
(三) 事故发生经过	3
(四) 事故现场和作业情况	4
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 事故现场应急处置情况	9
(三) 医疗救治和善后情况	9
(四) 事故应急处置评估	10
三、事故原因分析	10
(一) 直接原因分析	10
1. 吊物坠落原因分析	10
2. 物体打击原因分析	10
(二) 间接原因分析	11
四、事故暴露出的问题	11
(一) 作业安排管理无序	11
(二) 人员安全意识淡薄	11
(三) 事故信息报告不及时	11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	11
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员	12
（二）建议移送司法机关处理的人员	12
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	12
六、事故整改和防范措施	18
（一）充分认识安全生产的极端重要性	18
（二）全面消除安全生产风险隐患	18
（三）切实增强从业人员安全意识和能力水平	18
（四）坚决堵塞安全生产管理漏洞	19
（五）加快提升事故响应报告能力	19

2024年5月19日17时55分许，敖汉旗景恒·翰林学府建设项目发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失220.868万元。

事故发生后，敖汉旗人民政府高度重视，依据有关法律法规，于2024年5月20日成立了由旗政府办、应急管理局、住建局、公安局、总工会、惠州街道办参加的敖汉旗翰林学府建设项目“5·19”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、座谈交流等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强事故防范的措施和改进工作的建议。

经调查认定，敖汉旗翰林学府建设项目“5·19”一般起重伤害事故是一起因安全生产主体责任落实不到位、作业现场安全管理缺失、作业人员违规开展起重吊装作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1. 事故单位概况

敖汉旗教育建筑工程有限责任公司位于内蒙古自治区赤峰

市敖汉旗新惠镇本街，成立于 1997 年 8 月 29 日，法定代表人为李某良，统一社会信用代码为 91150430115166617K，许可经营项目为房屋建筑工程施工总承包壹级；金属门窗工程叁级。一般经营项目为体育场地设施工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、房屋出租。安全生产许可证编号为（蒙）JZ安许证字[2005]000234，许可范围为建筑施工，有效期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 26 日。

2. 建设项目概况

景恒·翰林学府建设项目（以下简称项目部）位于赤峰市敖汉旗新惠镇团结路南，建设规模 42215.48 平方米，包含门卫、地下车库、7 栋住宅楼、1 栋配套楼，合同工期 2023 年 9 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，2023 年 9 月 18 日取得《建筑工程施工许可证》。项目建设单位为赤峰景恒房地产开发有限责任公司，施工单位为敖汉旗教育建筑工程有限公司，监理单位为内蒙古三得利项目管理有限公司。项目经理为田某武，总监理工程师为史某辉，土建兼安全监理工程师为李某民，安全员为郭某泽、刘某民、许某辉。与事故相关的其他人员有项目工长潘某平，土建工班组长孙某武，架子工班组长宋某增，土建班组工人刘某艳、刘某国、张某军、袁某东，架子班组工人张某、王某中，塔吊司机周某龙。

（二）相关单位情况

1. 建设单位

赤峰景恒房地产开发有限责任公司位于赤峰市红山区西屯办事处昭乌达路西、二西街南恒茂国际 1 号楼 1-1410，成立于 2023 年 4 月 14 日，法定代表人为曹某会，统一社会信用代码为 91150402MACFB4C69W 经营范围许可项目：房地产开发经营；一般项目：住房租赁。2023 年 6 月 20 日取得《房地产开发企业资质证书》（内建房资证字[2023]D00400），有效期 2023 年 6 月 20 日至 2026 年 6 月 20 日，资质等级二级。

2. 工程监理单位

内蒙古三得利项目管理有限公司位于赤峰市敖汉旗新惠镇惠宁路 31-27，成立于 2001 年 6 月 10 日，法定代表人为尉某志，统一社会信用代码为 91150430747922134F，经营范围许可项目：建设工程监理；一般项目：工程管理服务；工程技术服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；信息咨询服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）。2019 年 7 月 18 日取得《工程监理资质证书》（E115002119-4/1），房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

（三）事故发生经过

2024 年 5 月 19 日 16 时 06 分，土建工班组长孙某武通过电话安排本组零活工刘某艳、刘某国、张某军到 4 号楼将楼内砖拍子清理至楼外，三人到 4 号楼 4 楼将砖拍子搬到 4 楼南侧卸料平台，张某军用对讲机指挥塔吊司机周某龙将砖拍子由卸料平台吊运至 4 号楼北侧地面。17 时许，架子工班组长宋某增根据项目

部工长潘某平安排，带领力工张某和王某中清理 4 号楼 4 楼南侧卸料平台，为将卸料平台换层至 5 楼做准备工作。宋某增、张某和王某中到达 4 号楼 4 楼时，刘某艳、刘某国、张某军正在吊运砖拍子。因吊装作业需使用卸料平台，宋某增安排张某和王某中在现场等砖拍子吊运完后再清理卸料平台。砖拍子吊运完后，刘某艳发现在 4 号楼 4 楼的液压搬运车已经闲置，便让刘某国和张某军把液压搬运车也吊运到楼下，二人将液压搬运车推到卸料平台上后，便回到楼内休息。为尽快完成卸料平台清理工作，张某用随身携带的对讲机指挥周某龙落塔吊吊钩，周某龙收到指令后将吊钩落至卸料平台，随后张某开始绑扎液压搬运车。张某军返回卸料平台后，看到张某正在绑扎液压搬运车，便帮张某扶住钢丝绳吊索，张某将两根吊索的吊钩扣到一起，用吊索穿过操作手柄与货叉万向轴连接杆下部将液压搬运车兜住，绑扎完成后，张某指挥周某龙起吊，吊物提升至 2 米左右高度后，张某和张某军看吊物平稳，便离开卸料平台进入楼内。17 时 55 分许，张某和王某中走上卸料平台开始清理作业，此时周某龙将塔吊从 2 档切换至 3 档，正在提升的液压搬运车从卸料平台正上方 5 米左右高度的吊索脱落，砸向吊物正下方卸料平台上的张某和王某中。

（四）事故现场和作业情况

事发地点为项目部 4 号楼，事发时建设至 7 层，高 21 米，楼体外侧有高 26 米的脚手架架体，架体立面满铺密目网。

事发区域为位于 4 号楼西单元 4 楼南侧的悬挑式卸料平台，卸料平台与楼体连接处铺设跳板，脚手架架体立面留有高 3 米、宽 2.2 米的通道口，于楼内通过通道口观察，仅能观察到卸料平台情况，难以观察到平台上方情况。（卸料平台见图 1）



图 1 卸料平台

起重机械为 4 号塔吊，位于 4 号楼南侧、卸料平台东侧，距楼体 2.5 米，距卸料平台 30 米，塔吊高 46 米，臂长 57 米，驾驶室可直接观察到卸料平台情况。（于卸料平台观察塔吊情况见图 2）

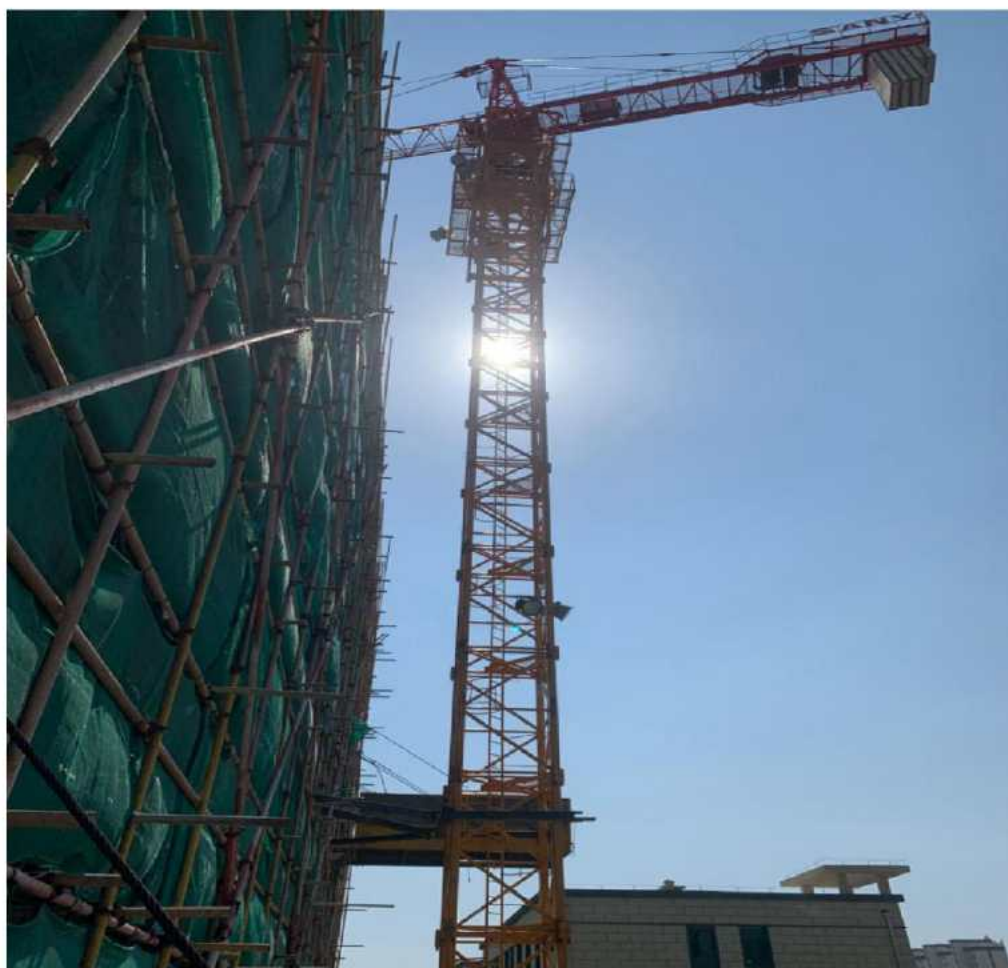


图 2 于卸料平台观察塔吊情况

吊物为液压搬运车，由货叉、电池、操作手柄构成，吊物无设计的吊环（点），吊物坠落后，电池与车体解体。（液压搬运车及脱落的电池见图 3）



图 3 液压搬运车及脱落的电池

吊具为钢丝绳吊索，共有 4 根钢丝绳，每根钢丝绳端头绳套安装吊钩，事发时使用 2 根钢丝绳的吊钩互相扣合形成封闭环进行绑扎。

吊点为液压搬运车操作手柄与货叉万向轴连接杆下部，采用单点吊装。（吊装方式还原见图 4）



图 4 吊装方式还原

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡、1 人受伤，直接经济损失 220.868 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5 月 19 日 20 时 07 分，敖汉旗城区派出所接到死者家属报警电话，随后立即派人员到现场进行处置。

5 月 20 日 7 时 34 分，项目经理田某武通过电话向敖汉旗教育建筑工程有限责任公司董事长李某良汇报事故情况。

5 月 20 日 10 时 10 分，李某良通过电话向敖汉旗住房和城乡建设局报告事故情况。

5月20日10时20分，李某良通过电话向敖汉旗应急管理局报告事故情况。

5月20日10时35分，敖汉旗应急管理局通过电话向赤峰市应急管理局报告；10时52分，通过电话向敖汉旗人民政府办公室报告。

（二）事故现场应急处置情况

液压搬运车坠落后，听到声响的张某军和刘某国从4楼楼梯口返回卸料平台，此时张某靠坐在卸料平台东南角，口鼻有血，安全帽脱落在卸料平台上，帽子上有裂口，王某中趴在卸料平台跳板上，头侧面有血。张某军和刘某国将王某中搀扶至楼内椅子上，随后张某军到卸料平台扶着张成，呼喊附近人员拨打120，附近的土建工袁某东于18时02分拨打了120，18时18分敖汉旗医院医护人员到达现场，现场人员将张某抬到楼内地面，医护人员为张某采取急救措施后，于18时20分宣布其死亡，现场人员使用木板将张某抬至楼下的面包车，送往敖汉旗殡仪馆。宋某增将王某中搀扶至楼下救护车，将其送往敖汉旗医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

事发后，事故单位积极开展善后工作，与死者张某家属达成善后赔偿协议，协议一次性支付赔偿金135万元人民币，死者家属出具了谅解书，赔偿金已于5月22日全部支付完毕。

王某中于事发后及时送医救治，在敖汉旗医院接受治疗，已于6月13日伤愈出院，回到工作岗位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员反应迅速，立即拨打了 120 急救电话，在张某和王某中伤势不明的情况下，未盲目采取急救措施，在安全的地方陪同伤者等待专业救护人员到场，避免了对伤者的二次伤害。事故报告方面，事故单位内部信息报告迟缓，向外部报告滞后。

调查评估认为，事故现场应急救援处置妥当，报告事故存在迟报情况。

三、事故原因分析

事故直接原因是：作业人员使用塔吊进行起重吊装作业过程中，吊物从空中坠落，砸到盲目进入吊物下方作业的人员，造成人员伤亡。

（一）直接原因分析

1. 吊物坠落原因分析

事故中吊运的液压搬运车无设计的吊环（点），作业人员采用单点吊装的方式，使用吊索兜住液压搬运车，吊物受力不平衡，塔吊司机提升吊物过程中，将挡位由 2 挡切换至 3 挡时吊索产生轻微颤动，导致吊物失去平衡后坠落。

2. 物体打击原因分析

处于楼内的作业人员视线受遮挡，未能发现在提升过程中的吊物仍处于卸料平台上方，便盲目进入卸料平台作业，导致被刚好坠落的吊物打击。

（二）间接原因分析

1. 现场作业人员违章作业。现场作业工人缺少起重吊装作业专业知识和操作能力，随意串岗作业，在现场无专业起重作业人员指挥的情况下违规绑扎吊物，持对讲机随意进入塔吊司机专用频道发出信号，塔吊司机听从非专业起重作业人员指挥进行起吊操作。

2. 作业现场安全管理缺失。开展起重吊装作业过程中，未安排专门人员在现场进行安全管理，现场没有专业起重作业人员绑扎吊物、指挥作业，绑扎吊物和指挥作业人员均为架子班组工人。

四、事故暴露出的问题

（一）作业安排管理无序。项目部施工任务布置缺乏计划，班组间信息沟通不畅，导致产生临时性交叉作业。特种作业安全管理无序，作业开展期间无专业起重作业人员在场，导致作业现场失控漏管。

（二）人员安全意识淡薄。作业人员无视劳动纪律，随意串岗，在不具备相关知识能力的情况下冒险蛮干，违章开展危险作业，作业风险辨识能力差，缺乏自我保护意识。

（三）事故信息报告不及时。依法依规意识不强，安全事故信息报送规定执行不严肃，未按规定时限要求向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，事故响应报告能力亟待加强。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张某，敖汉旗翰林学府建设项目架子班组力工。缺乏安全意识，随意串岗作业，在不具备起重吊装专业知识和操作能力的情况下，违规绑扎吊物，盲目进入吊物下方，被坠落的吊物打击导致身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

潘某平，敖汉旗翰林学府建设项目工长。作为项目施工负责人，履行安全生产管理职责不到位，作业安排及人员调度不合理，作为吊装作业直接负责人，对吊装作业现场监管不力，放任作业人员随意串岗、违章进行吊装作业，对事故发生负有直接管理责任，建议移送司法机关进行处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李某良，敖汉旗教育建筑工程有限责任公司董事长。作为公司的主要负责人，对本单位安全生产工作管理不力，未履行好安全管理职责，未及时消除项目部生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任；未按规定时限要求向安全生产监督管理部门报告事故情况，存在迟报情况。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）、（七）项^[1]、第八十三条第二款^[2]的规定。建议由敖汉旗应急管理局依据《中华人民共和国

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理

《安全生产法》第九十五条第（一）项^[3]的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款，计 4.224 万元罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条^[4]的规定，对其处上一年年收入百分之八十的罚款，计 8.448 万元罚款。

依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条^[5]的规定，对其合并处罚，计 12.672 万元罚款。

2. 卢某文，敖汉旗教育建筑工程有限责任公司安全科科长。对项目部的安全管理不到位，未能督促项目部人员真正落实安全责任，未能及时排查工人违规串岗、违章开展起重吊装作业等安全事故隐患，对事故发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[6]的规定。建议由敖汉旗住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[7]的规定，暂停其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之三十的罚款，计 1.08 万元。

理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

^[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

^[5]《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十三条：生产经营单位及其有关人员触犯不同的法律规定，有两个以上应当给予行政处罚的安全生产违法行为的，安全监管监察部门应当适用不同的法律规定，分别裁量，合并处罚。

^[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

^[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.史某辉，内蒙古三得利项目管理有限公司总监理工程师。作为翰林学府建设项目的总监理工程师，未认真检查施工单位安全生产管理体系的建立及运行情况，未有效督促专业监理工程师落实监理职责，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）4.2.1^[8]和《注册监理工程师管理规定》（中华人民共和国建设部令第147号）第二十六条第（二）（三）项^[9]的规定。建议由敖汉旗住房和城乡建设局依据《注册监理工程师管理规定》第三十一条第（七）项^[10]的规定对其给予警告，并处0.9万元罚款。

4.李某民，内蒙古三得利项目管理有限公司专业监理工程师。作为项目部土建兼安全监理工程师，未按规定对卸料平台工程实施专项巡视检查。以上行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条^[11]的规定。建议由敖汉旗住房和城乡建设局依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条第（二）项^[12]的规定，对其处0.3万元罚款。

5.田某武，敖汉旗翰林学府建设项目项目经理。作为建设项

^[8]《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）4.2.1 “总监理工程师应履行下列职责：3 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

^[9]《注册监理工程师管理规定》（中华人民共和国建设部令第147号）第二十六条第（二）项 “注册监理工程师应当履行下列义务：（二）履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；（三）保证执业活动成果的质量，并承担相应责任”

^[10]《注册监理工程师管理规定》（中华人民共和国建设部令第147号）第三十一条第（七）项“注册监理工程师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款：（七）其它违反法律、法规、规章的行为。

^[11]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

^[12]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条第（二）项：监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：

（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的；

目的主要负责人，未履行好安全管理职责，未能督促其他管理人员落实好岗位安全责任，对项目施工现场的安全生产状况检查不到位，未能及时排查工人违规串岗、违章开展起重吊装作业等行为，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定。建议由敖汉旗住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停其与安全生产有关资格，并处上一年年收入百分之三十的罚款，计 2.088 万元罚款。

6.孙某武，敖汉旗翰林学府建设项目土建工班组长。对班组人员管理不到位，未能督促班组人员有效落实岗位安全责任、依法依规开展作业，未能及时发现并制止班组人员违反操作规程的行为，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条第（一）项^[13]的规定。建议由敖汉旗应急管理局依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条第一款^[14]的规定，对其处 2.5 万元罚款。

7.宋某增，敖汉旗翰林学府建设项目架子工班组长。对班组人员管理不到位，未能督促班组人员有效落实岗位安全责任、依法依规开展作业，未能及时发现并制止班组人员违反操作规程的行为，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条第（一）项的规定。建议由敖汉旗应

^[13]《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条第（一）项：生产经营单位负责人及相关管理人员应当履行有关法律、法规规定的安全生产职责，不得有下列行为：（一）指挥、强令或者放任从业人员违章、冒险作业；

^[14]《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条第一款：生产经营单位负责人及相关管理人员违反本条例第十三条规定的，责令限期改正，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

急管理局依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条第一款的规定，对其处 2.5 万元罚款。

8.周某龙，敖汉旗翰林学府建设项目塔吊司机。开展起重吊装作业过程中，听从非专业起重作业人员发出的信号进行起吊操作，未严格落实岗位安全责任，违反安全生产规章制度和操作规程，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[15]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[16]的规定，建议由所在单位给予相应处理。

9.张某军，敖汉旗翰林学府建设项目土建工。在不具备起重吊装专业知识和操作能力的情况下，违规指挥塔吊擅自开展起重吊装作业，违反安全生产规章制度和操作规程，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由所在单位给予相应处理。

10.王某中，敖汉旗翰林学府建设项目架子班组力工。缺乏安全意识，在现场开展起重吊装作业期间，未认真观察作业环境情况，违规进入吊物下方，导致被吊物砸伤。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由所在单位给予相应处理。

^[15]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

11.敖汉旗教育建筑工程有限责任公司。开展安全生产工作中，未能督促管理人员真正落实安全生产职责，导致作业现场失管漏控、未能及时消除风险隐患；未能督促作业人员严格执行作业规章制度，遵守劳动纪律，导致人员安全意识淡薄、操作能力和经验不足、出现“三违”行为；未履行好报告生产安全事故的法定职责，存在事故迟报情况。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条^[17]、第八十三条^[18]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条^[19]的规定。建议由敖汉旗应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[20]的规定，对其处 60 万元罚款。

12.内蒙古三得利项目管理有限公司。未做好驻项目部监理工程师的管理工作、监督其落实安全管理职责，未能督促监理工程师严格执行规章制度要求、做好对危大工程施工的安全管理工作。以上行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条的规定。建议由敖汉旗住房和城乡建设局依据《危险性

^[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[18]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

^[19]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

^[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条第（二）项的规定，对其处 2 万元罚款。

六、事故整改和防范措施

作为本次事故发生建筑施工项目的施工单位和监理单位，敖汉旗教育建筑工程有限责任公司和内蒙古三得利项目管理有限公司要认真吸取事故经验教训，举一反三，深入开展自查自纠，做好以下方面的整改提升工作。

（一）充分认识安全生产的极端重要性。认真学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述及指示批示精神，从讲政治、讲党性、讲大局和践行“四个意识”的高度，深刻认识安全生产的重要性，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条红线，深刻反思近年来各建设工程项目生产安全事故经验教训，真正把安全生产挺在各项工作前列。

（二）全面消除安全生产风险隐患。加强源头风险管控，加大施工现场安全巡查的力度和频次，全面组织开展安全隐患排查整治行动，针对建筑施工领域高发频发问题，对照建筑行业有关法律法规和标准规范，重新排查各在建项目、在管项目的环境设备安全状况，严抓从业人员三违行为，全面消除各类安全生产风险隐患。

（三）切实增强从业人员安全意识和能力水平。组织公司和项目部全体从业人员深入开展事故警示教育，对安全生产工作要

始终保持如履薄冰、如临深渊的高度警惕，杜绝类似情况再次发生。组织全体从业人员重新学习公司各项规章制度和岗位安全操作规程，加大安全教育培训力度，定期考核从业人员操作能力和安全知识掌握情况。提高日常安全活动开展频率，不断提升从业人员操作能力和经验水平，确保人员操作能力水平达标。

（四）坚决堵塞安全生产管理漏洞。查找安全生产管理工作存在的不足，举一反三，查缺补漏，持续优化工作方法。公司和项目部要完善管理机制，细化岗位操作规程，明确岗位责任人员和作业内容范围并严格执行。安全管理人员要加强现场巡查检查，尤其是起重吊装等危险性较大作业的现场监督管理，及时发现和消除人员、设备设施、作业环境存在的安全隐患。作业人员要坚持“四不伤害”原则，杜绝盲目作业和违章操作，严格按照制度规程要求开展作业。

（五）加快提升事故响应报告能力。深入学习安全生产法律法规，对照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求落实事故报告责任，明确事故报告内容、层级流程、时限要求和报告部门。深入开展事故响应报告能力培训和实操演练，提升事故响应速度，确保事故发生后政府部门、救援队伍等外部力量能够迅速介入，采取有效措施减少人员伤亡和财产损失。

附件：

1.敖汉旗翰林学府建设项目“5·19”一般起重伤害事故直接经济损失表

2.敖汉旗翰林学府建设项目“5·19”一般起重伤害事故调查报告集体讨论意见

附件 1

敖汉旗翰林学府建设项目
“ 5· 19” 一般起重伤害事故直接经济损失表

序号	项目	金额（万元）	备注
一	人身伤亡后所支出费用	136. 5	
1	医疗费用（含护理费）	0. 756	
2	丧葬及抚恤费用	135	
3	补助及救济费用	0. 244	
4	歇工工资	0. 5	
二	善后处理费用	84. 058	
5	现场抢救费用	0. 018	
6	清理现场费用	0	
7	处理事故的事务性费用	0	
8	事故罚款和赔偿费用	84. 04	
三	财产损失价值	0. 31	
9	固定资产损失价值	0. 31	
10	流动资产损失价值	0	
合计		220. 868	

附件 2

敖汉旗翰林学府建设项目“5·19”
一般起重伤害事故调查报告集体讨论意见

姓名	单位及职务	是否同意	签名
刘长青	旗应急管理局局长	同意	刘长青
田原昌	旗政府办副主任	同意	田原昌
刘志兴	旗住建局副局长	同意	刘志兴
王亚丛	旗公安局副局长	同意	王亚丛
刘嘉	旗应急管理局副局长	同意	刘嘉
尉兴瑞	惠州街道办副主任	同意	尉兴瑞
刘长华	旗公安局治安大队副大队长	同意	刘长华
刘昭辉	旗住建局建设工程质量安全技 术服务中心主任	同意	刘昭辉
吴绍先	旗住建局政策法规股股长	同意	吴绍先
王旭东	旗总工会经济部部长	同意	王旭东
邵中元	旗应急管理局防灾救灾中心 综合股股长	同意	邵中元
潘洪利	旗应急管理局综合协调股股长	同意	潘洪利
刘玉凤	旗应急管理局综合协调股 副股长	同意	刘玉凤
宗文博	旗应急管理局工贸股监察员	同意	宗文博



[联系我们](#) - [法律声明](#) - [网站地图](#)

Copyright 2018 ahq.gov.cn All Rights Reserved

蒙ICP备19002805号-2 政府网站标识码1504300045  蒙公网安备 15043002000017号

主办：敖汉旗人民政府办公室 承办：敖汉旗政务服务与数据管理局 网站技术支持电话：0476-4322588

地址：敖汉旗党政综合楼 邮编:024300

