



涟源市人民政府

请输入关键字查询



网站首页

魅力涟源

政务公开

解读回应

政务服务

政民互动

数据发布

您现在所在的位置是：首页 / 政务公开 / 市政府及市政府组成部门 / 涟源市应急管理局 / 安全生产

涟源市斗笠山镇社区沃店“4·10”高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-11-14 08:32 浏览量：333 【字体：大 中 小】

2025年4月10日14时40分左右，涟源市斗笠山镇社区沃店（以下简称斗笠山沃店）员工肖某某，在涟源市斗笠山镇香花村卫星组刘某某家屋顶安装宽带时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）的相关规定，经涟源市人民政府批准，成立了涟源市斗笠山镇社区沃店“4·10”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由常务副市长谢聪任组长，市政府办、市纪委监委、市应急管理局、市公安局、市总工会、市科工局和斗笠山镇人民政府等部门为成员单位，依法对该事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，指出了事故暴露出的管理漏洞，提出了处理意见和事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉及事故单位基本情况

1、涟源市斗笠山镇社区沃店（以下简称斗笠山沃店）

该单位成立于2016年09月23日，类型：个体工商户；经营场所：涟源市斗笠山镇香花村；经营者：吴某某；组织形式：个人经营；经营范围：联通移动业务、固网业务、互联网业务、通信设备租赁、维修服务及杆线架设安装等；（兼）对斗笠山镇的有线电视用户进行线路信号维护。该单位现有员工6人，由吴某某负责，其丈夫谢国荣负责安全生产管理，另聘请了4名员工，其中肖建红负责内勤，肖某某、彭纺勤、肖乐乾等3人负责固网线路业务安装和维护，3名装维人员均已经考核合格，取得有效的高处作业特种操作证和低压电工特种操作证。斗笠山沃店为3名装维人员配备了安全帽、保险带、绝缘手套、防滑鞋和试电笔等安全防护用品。斗笠山沃店在斗笠山镇范围内的固网业务的安装和维护划分为四个区域，分别是由彭纺勤负责石坝区域、由肖乐乾负责马白区域、由肖某某负责湖坪区域，另外还设置斗笠山区域为共管区域（由空闲装维人员负责安装）。

2024年12月1日，中国联合网络通信有限公司涟源市杨市营销部（以下简称联通杨市营销部）负责人张某经中国联合网络通信有限公司娄底分公司（以下简称联通娄底分公司）授权与斗笠山沃店签订了《固网业务合作协议》和《安全生产协议》，合作协议有效期为：2024年12月1日至2025年11月30日。按照合作协议约定，联通娄底分公司负责向斗笠山沃店提供驻地网合作项目的互联网出口带宽，负责从公司机房端口至斗笠山镇各村社区光纤干线的投资建设，包括安装和维护，产权属于联通娄底分公司；斗笠山沃店负责联通公司设置在斗笠山镇各村社区通信接口以下至用户家庭的通信网络投资建设，包括通信设备、网络线路的安装和维护，资金投入、人员施工安排都由斗笠山沃店负责，通信线路产权属于斗笠山沃店。本次事故发生在由斗笠山沃店全权负责安装施工的通信线路。

斗笠山沃店于2022年5月1日与肖某某等3名外线装维人员签订《劳动合同书》，并为3名外线装维人员缴纳了工伤保险。同时还与每位外线装维人员签订了《特种作业人员安全责任书》、《装维人员安全责任书》、《传输线路施工与装维安全生产技术交底》和《涟源市斗笠山镇社区沃店装维安全生产操作规程》，每人发放了《通信作业现场安全手册》，按照联通杨市营销部相关安全管理规定制定了《施工与装维作业应急预案》、《人身安全事故综合应急预案》、《触电事故现场处置方案》、《触电事故应急预案》和《高处坠落事故现场处置方案》等制度。斗笠山沃店安全管理人员谢国荣每周对固网安装作业现场进行一次安全检查，对发现的问题及时现场纠正。但斗笠山沃店不能提供对员工的安全生产教育培训记录和对固网安装作业现场安全检查记录。

2、中国联合网络通信有限公司涟源市杨市营销部（以下简称联通杨市营销部）

该单位成立于2017年06月06日，类型：外商投资企业分公司；营业场所：涟源市杨市镇利新村下湾组；负责人：张某；经营范围主要有：从事固定网本地电话业务、移动通信业务、因特网数据传送业务、固定网国内数据传送业务、用户驻地网业务等；联通杨市营销部下设建维组、市场组、宽固组三个部门，有员工9人，设置专（兼）职安全员1人（刘某龙）；联通杨市营销部具体负责枫坪、斗笠山、杨市、茅塘、白马、荷塘、金石等七个乡镇的联网业务和算网业务，其中联网业务包括移动网络和家庭宽带；联通杨市营销部受联通娄底分公司全权委托与七个乡镇的合作商都签订了固网业务合作协议，其中斗笠山镇的合作商为斗笠山沃店。

2024年12月1日，联通杨市营销部负责人张某经娄底联通公司授权与斗笠山沃店签订了《固网业务合作协议》和《安全生产协议》，2025年1月15日，联通杨市营销部又与斗笠山沃店签订了《安全责任书》，按照《固网业务合作协议》约定，联通娄底分公司负责向斗笠山沃店提供驻地网合作项目的互联网出口带宽，负责从公司机房端口至斗笠山镇各村社区光纤干线的投资建设，包括安装和维护，产权属于联通娄底分公司；斗笠山沃店负责的通信线路安装由其独立组织完成，联通杨市营销部没有协助安装的职责和义务，只对斗笠山沃店负责的通信网络及维护质量进行技术指导；按照双方协议，联通杨市营销部为发展的安装宽固业务用户免费提供室内宽带安装的通信设备，并按每户初次装机费用80元的标准，和每月按在网用户每户支付16元租赁和维护费的标准，按月报联通娄底分公司与斗笠山沃店进行结算。

根据娄底联通公司《关于印发<中国联通娄底市分公司全员安全生产责任制实施细则>的通知》（中国联通娄字〔2025〕16号）和《关于印发<中国联通娄底市分公司宽固合作业务准入营运安全生产管理实施细则>的通知》（中国联通娄字〔2023〕28号）的规定，联通娄底公司明确联通杨市营销部为所辖区域宽固业务安全生产管理的直接责任单位，负责直接管理辖区内宽固合作商的安全生产工作，按月开展宽固业务安全自查，定期组织业务区域内宽固合作商进行安全教育培训，组织合作商签订安全生产协议及监督履行，并负责对宽固业务合作商实施安全生产考核问责与管理；同时，联通杨市营销部每半年至少组织开展一次覆盖全部合作商的安全生产培训和管理指导，每月对辖区内宽固合作业务开展一次安全生产现场检查，对发现的隐患及问题督促合作商进行整改。

2025年1月至3月，联通杨市营销部安全员刘某龙每月组织对辖区内7个乡镇合作商的装维作业现场进行了安全抽查，并对检查情况进行了通报；1月12日，联通杨市营销部组织本单位的装维人员进行了安全培训；2月18日，联通杨市营销部组织辖区内7个合作商管理人员进行了安全生产教育培训；3月23日，联通杨市营销部组织辖区内7个合作商部分装维人员进行了通信装维安全风范专题培训，斗笠山沃店

肖某某、彭钊勤参加了此次培训。且以上安全检查情况和培训情况通过联通公司内部平台上传至联通娄底市分公司。

“4·10”事故发生后，联通娄底分公司组织进行了事故调查分析，于2025年5月14日根据公司安全生产相关规定，作出了《关于涟源市斗笠山镇社区沃店“4·10”装维人员坠亡事故调查处理情况的通报》（中国联通娄字[2025]28号），对联通杨市经销部负责人张某和安全员刘某龙分别给予批评教育和经济处罚。

（二）事故现场勘查情况

事故发生后，事故调查组对现场进行了勘查，根据斗笠山派出所事故现场拍摄照片及现场人的证言，现场勘查发现：（1）斗笠山镇香花村卫星组刘某某家为2024年建成的二层混凝土结构房屋，东西走向，坐北朝南，屋顶对地距离为6.6M左右；（2）在房屋内设计有从一楼通往二楼的混凝土结构的楼梯，二楼往顶楼没有设计楼梯；（3）在房屋顶楼东南角设计为4M长、3M宽的露台，在房屋东面二楼阳台顶部西侧向露台开有1M×1M的天窗，从二楼到顶楼只能使用可移动式木楼梯从天窗爬上露台，露台上安装了一个水塔；（4）屋顶设计为中间高四周低的琉璃瓦屋顶，在琉璃瓦屋面与顶楼地面临近位置四周设计为约30CM宽、15CM高的天沟，在天沟外沿与屋顶边缘四周设计为30CM宽的检修走道，屋顶边缘四周没有安装防护栏；（5）在房屋西侧墙面有一根网线穿过墙壁通往二楼；（6）根据公安部门拍摄的现场照片，事故现场位于房屋西北角拐角北侧，死者肖某某俯卧在水泥地面，头投东北方向，双腿投西，上身与双腿扭曲成150度角，左手拿着一个扫把手柄，在扫把手柄旁有一盘网线，死者左脚穿着布鞋，右脚布鞋已脱落在左脚旁边，死者没有携带安全带，现场也没有发现安全帽。从死者坠落地面的身体朝向可分析、推测，死者应该是从天窗爬上露台后，通过屋顶临边的检修走道从房屋南面向西走，再向北，在走过北边拐角向东时，不慎坠落。

二、事故基本经过及应急救援情况

（一）事故基本经过

2025年4月10日上午10时30分左右，联通杨市营销部宽带业务推广员王某斌和唐某平，到斗笠山镇香花村逐户上门拓展业务，询问到香花村卫星组刘某某家时，发现他家里没有安装宽带，而他使用的是联通的电话号码，则向他介绍了套餐、资费和宽带业务，刘某某同意由原先的59元套餐（未装宽带）升级到99元套餐（包含宽带）并当场签好了套餐升级协议，然后通过“联通公众”掌沃通手机APP平台把宽带账号开通，经联通公司后台审批后，于11时32分系统信息自动流转至对应装维员工号（斗笠山社区沃店肖乐乾个人工号），之后，联通杨市营销部将此宽带安装业务在斗笠山装维工单微信群里进行了

推送，斗笠山沃店装维人员肖某某在微信群里看到了属于自己区域的装维任务，在12时10分左右，肖某某电话与刘某某联系，约定下午2点去刘某某家里安装宽带，13时40分左右，肖某某到斗笠山沃店找内勤肖建红领取联通公司免费提供的网络安装设备（光猫、机顶盒、路由器等）后，就骑着自己的摩托车去香花村卫星组，下午14时左右，肖某某到达刘某某家，他先到刘某某家里看了一下，对刘某某说家里已布置了网线，但没有安装外线，需安装外线，然后，肖某某又到刘某某房屋西边及邻居家房屋后面查看了一下，对刘某某说，他一个人不好安装外线，要叫人过来协助，外线安装需从香花村的光纤配线盒接线，需要从刘某某邻居家外墙经过，而邻居家正在装修，需刘某某与邻居联系允许从其外墙过线，随后刘某某电话联系邻居同意了网线从他家外墙经过；同时肖某某电话联系联通杨市经销部安全员、建维组组长刘某龙请求给与支持，刘某龙正在斗笠山镇快递点处理客户投诉线路问题，接到电话后，他没有向联通杨市经销部负责人张某进行汇报，而是立即喊上在一起的同事曾超钊开车一起赶往香花村卫星组，他们俩于14点20分左右到达刘某某家，向肖某某了解了现场的一些情况，三人又一起查看了刘某某家和邻居家的房屋，确定了网线架设走向，然后肖某某就到摩托车上拿了一盘网线进入刘某某家里到楼顶上去放网线，刘某龙和曾超钊则站在房屋外面，肖某某一个人进屋后就问刘某某从哪里上楼，刘某某就带着肖某某从楼梯间走上二楼，肖某某为方便线盘放线，拿了刘某某家里的一个扫把，准备作为线盘放线时的轴使用，到二楼阳台后，刘某某把木制移动楼梯安放到二楼通往顶楼露台的天窗位置，肖某某就一个人手里拿着线盘和扫把从楼梯爬上了顶楼露台（没有佩戴安全带、安全帽和防滑安全鞋），刘某某看到他上去后就下楼了，肖某某上楼后，沿着顶楼临边的检修走道走到屋后的西北角，刚拐过拐角就不慎从顶楼坠落至地面，至此，事故发生。经查看现场人员电话报告时间，认定事故发生时间为14时40分左右。

（二）应急救援情况

发生坠落事故后，在房屋西侧的刘某龙和曾某钊听到屋后传来一声响，以为有什么物件掉下来，两人就走过去看，发现肖某某趴在地上，口腔出血，头投东北方向，双腿投西，上身与双腿扭曲成150度角，左手拿着一个扫把手柄，在扫把手柄旁有一盘网线，其左脚穿着布鞋，右脚布鞋已脱落在左脚旁边；曾某钊喊了几声“肖师傅”，没有应答，于是，11时41分，曾某钊拨打120急救电话，涟源市人民医院接到电话后，告知所有急救车辆都已外出，让他打中医院急救电话，接着曾某钊拨打了娄底市中医院电话，告知他说中医院车辆到达事故地点要慢一些，娄底市中心医院的车辆来到要快一些，之后，曾某钊又立即拨打了娄底市中心医院的电话，医生告知他先喊镇医院的医生先到现场去，中心医院急救车往事故地点赶，于是，曾某钊开车到斗笠山镇医院接着两名医生赶到现场抢救，医生到现场查看了肖某某的情况，说人已经不行了，大约十多分钟后，娄底中心医院的急救车也赶到了事故现场，医生检查了肖某某的伤情后，宣布他已经死亡，然后，急救车就离开了，至此救援过程结束。11时41分，刘某龙将

肖某某从屋顶坠落的情况电话告知了斗笠山镇沃店管理人员谢某荣，谢某荣开车赶到事故现场后，立即拨打了斗笠山派出所的电话报警，又电话向斗笠山镇党委委员李某任进行了报告，向市人社局报了工伤。之后，镇政府、派出所、市公安局刑警大队、人社局等部门工作人员先后赶到了现场，法医到现场后判定肖某某已经死亡，镇政府组织人员对现场进行了处置，并通知涟源市殡仪馆派专用车将肖某某的遗体运走。同时，斗笠山镇人民政府将事故情况向涟源市委办、政府办和应急管理局进行了报告。14时51分，曾某钊将事故情况电话报告给了联通杨市经销部负责人张某，15时左右，张某又分别向联通娄底分公司副总经理聂某翔和总经理王某辉报告了事故情况。2025年4月24日，经涟源市斗笠山镇人民调解委员会调解，斗笠山镇沃店与死者家属达成《人民调解协议书》，一次性补偿死者家属120.6万元（包括工伤保险补偿）。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

此次事故共造成1人死亡。

死者肖某某，男，汉族，身份证号：43250319*****5674，家住涟源市斗笠山镇熊家村，涟源市斗笠山镇社区沃店员工，系经专门的安全教育培训依法取得有效的高处作业和电工作业特种作业操作证的特种作业人员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为120.6万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

肖某某没有佩戴安全绳、安全帽和防滑安全鞋1等安全防护用品，也没有采取防坠落的任何安全防护措施2的情况下，违规单手携带材料和工具，冒险到没有安装防护栏的屋顶临边处进行高处作业安装网线，不慎发生坠落事故，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

（1）保证安全生产的资金投入不到位。按照高处作业安全技术规范，在高处作业安装网线时，当安全绳没有可靠的锚点进行挂钩，不能高挂低用时，应采取搭设安全作业平台等防止坠落的安全防护设

施，而斗笠山沃店投资人没有保证安全生产的资金投入，配备安全作业平台等安全防护设备设施，不具备高处作业的安全生产条件。

（2）安全生产教育培训不到位。斗笠山沃店组织对从业人员的安全教育和培训情况，没有如实记录。

（3）安全生产管理不到位。斗笠山沃店对高处作业没有安排专门人员加强现场安全管理⁵，对单位作业人员肖某某未佩戴安全绳、安全帽和防滑安全鞋等安全防护用品从事高处作业督促、检查不到位。

（4）违反安全操作规程作业。作业人员肖某某安全风险意识淡薄，违反安全操作规程，在没有采取任何安全防护措施，未佩戴安全防护用品的情况下，违规冒险高处作业。

（5）联通杨市经销部安全员刘某龙现场安全监督检查不到位⁶，没有进行安全风险评估⁷，未能及时发现和制止肖某某冒险高处作业的违规行为。

（三）事故性质

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），经调查组认定，涟源市斗笠山镇社区沃店“4·10”高处坠落事故发生在生产作业过程中，是一起典型的生产安全责任事故。

五、相关单位、部门的安全管理问题

（一）事故发生单位涟源市斗笠山镇社区沃店

斗笠山沃店明确由安全管理人员谢某荣负责固网装维人员的管理，按照联通公司对合作商的管理规定和斗笠山社区沃店内部管理规定，高处作业应设置安全员，而斗笠山社区沃店没有人员经依法考核合格，取得安全员资格；对从业人员的安全生产教育培训，只停留在口头上，没有按照培训有关规定，确定培训内容、保证培训时间，并对培训情况进行如实记录，导致从业人员安全风险意识差；通过事故调查反映，单位装维人员不佩戴安全防护用品、不采取任何安全防护措施就从事高处作业，说明斗笠山沃店装维人员违章作业现象长期、普遍存在，且一直没有检查发现和有效制止。

（二）斗笠山镇人民政府

按照市编办的“三定方案”，尽管没有明确斗笠山镇人民政府对辖区范围内三大通信运营商的通信安全负有管理职责，但斗笠山镇人民政府已明确由镇优化营商环境组承担原乡镇企业办职责，牵头对接市科工局和三大通信运营商工作，对斗笠山沃店的安全生产工作履行属地管理职责。镇优化营商环境组织对三大通信运营商在辖区范围内的通信线路混搭、基站破损、线路杆倾斜倒塌等隐患进行过检查，

对发现的问题报告市科工局组织通信运营商到现场进行了协调和整改；镇优化营商环境组对斗笠山社区沃店进行过安全知识的宣传，但缺乏认真细致的安全检查，没有能发现斗笠山沃店安全生产资金投入不足和对从业人员教育培训不到位的问题。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出以下处理意见：

（一）免予责任追究人员

肖某某，斗笠山沃店装维人员，其安全意识淡薄，风险辨识和自我防范能力差，违规冒险作业，从高处坠落身亡。肖某某违反《安全生产法》第五十七条之规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

（二）建议涉事单位人员给予责任追究的人员

1、**吴某某**，斗笠山沃店负责人，未能保证安全生产所必需的资金投入，配备安全作业平台等安全设备设施，致使本单位不具备高处作业安全生产条件，对从业人员的安全生产教育培训不到位，现场安全管理不到位，对事故发生负有主要领导责任。因斗笠山沃店是个体工商户，负责人吴某某与斗笠山沃店为同一违法责任主体，按照《行政处罚法》8的规定，不再另行处罚。

2、**刘某龙**，联通杨市经销部安全员、建维组组长。作为专（兼）职安全员，对现场安全监督检查不力，没有进行安全风险评估，未能及时发现和制止肖某某违规冒险作业，对事故发生负有未尽监督检查责任。鉴于2025年5月14日联通公司娄底分公司按照公司管理规定对其进行了罚款1500元的经济处罚。建议由联通公司娄底分公司给与诫勉谈话处理。

3、**张某**，联通杨市经销部经理，对单位安全管理人员现场安全监督检查不到位，导致发生生产安全事故存在失察。鉴于2025年5月14日联通公司娄底分公司按照公司管理规定对其进行了罚款3000元的经济处罚。建议由联通公司娄底分公司给与谈话提醒处理。

（三）建议公职单位人员给予责任追究的人员

邵某某，斗笠山镇优化营商环境组组长，对辖区内企业安全生产监督检查履行属地管理职责不到位，发生一般生产安全事故，根据中共涟源市纪委《关于运用监督执纪“四种形态”的意见》（涟纪发[2017]10号）第三条之规定，建议由涟源市纪委监委会同有关部门给予谈话提醒处理。

（四）对事故责任单位行政处罚建议

1、涟源市斗笠山镇社区沃店

未能保证安全生产所必需的资金投入，对从业人员的安全生产教育培训情况未如实记录，未安排专门人员对高处作业现场安全进行管理，系事故发生的主体责任单位。依据《安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由涟源市应急管理局给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1、斗笠山沃店，要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任，严格执行《安全生产法》和有关通信建设工程和通信维护的安全管理法律法规规章标准及其行业管理规范。保证本单位的安全生产资金投入，配备安全作业平台等设备设施，具备高处作业安全生产条件；应为从业人员配备安全防护用品，并督促作业人员正确佩戴；建立健全安全管理制度，配备专（兼）职安全员，加强现场安全管理；加强对从业人员的法律法规、专业知识、操作规程、安全技能和岗位风险辨识的安全生产教育培训，并如实记录教育培训情况；严格落实本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，严格执行特种作业人员持证上岗，严格不安全不作业，严禁作业人员单手携带材料和工具攀爬上楼高处作业，应规范将材料装入工具袋携带上楼或在保证安全的前提下使用绳索、吊篮将材料和工具提拉上楼；加强安全隐患排查，对发现的安全隐患，应及时督促整改，坚决制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对违章违规行为，要严格按照单位内部奖惩制度进行查处到位，杜绝生产安全事故发生；及时为从业人员参加工伤保险和购买社会保险。

2、联通杨市经销部，要将辖区内合作商保证安全生产所需的资金投入，具备安全生产条件，作为签订合作协议的必备条件；应督促合作商切实加强现场安全管理，并定期组织对合作商开展安全检查，发现安全问题应及时督促合作商整改；加强对合作商装维人员的特种作业操作证等安全资质审查；督促合作商配备现场安全管理人员和专（兼）职安全员，严格高处作业等危险作业管理；对装维作业人员进行安全技术交底；应加强对合作商的负责人、安全员和特种作业人员的安全生产教育培训，提高安全风险意识，规范安全操作，杜绝类似事故的发生。

3、斗笠山镇人民政府，应举一反三，汲取事故教训，督促相关部门切实履行属地管理职责，督促生产经营单位落实企业主体责任，保证安全生产所需的资金投入，加强辖区内企业的安全生产监督检查，对发现的安全隐患和违规违章行为，应及时督促企业整改，或移送上级主管部门立案查处，将事故隐患消除在萌芽状态，保障安全生产长治久安。

4、科工局作为全市通信行业管理部门，应加强对联通、电信、移动等通信运营商的安全生产监督、检查和协调，督促运营商切实履行企业主体责任，加强对承包单位、承租单位和合作商的安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题应及时督促通信运营商整改。

涟源市斗笠山镇社区沃店“4·10”高处坠落事故调查组

2025年5月20日

信息来源：涟源市应急管理局 作者：涟源市斗笠山镇社区沃店“4·10”高处坠落事故调查组

【 关闭窗口 】



扫码浏览

国家部委办网站



各省市级政府网站



省内市州政府网站




各县市区政府网站



友情链接



站点地图

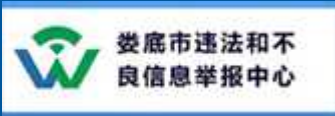

主办：涟源市人民政府办公室

承办：涟源市数据局（涟源市行政审批服务局）

网站联系电话：0738-4980799(仅受理网站建设维护相关事宜)

邮箱：lydzzwb@163.com

地址：涟源市梅亭路与振定路交叉路口西北侧工业桥旁

网站标识码：4313820002



湘公网安备：43138202000119号

备案序号：湘ICP备05001843号-1

