

栖霞亭口栖霞常鑫金矿有限公司常鑫矿区 “11·2”一般车辆伤害事故调查报告

栖霞市人民政府事故调查组

2026 年 1 月 12 日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及相关单位概况	2
(二) 事故单位安全管理情况	4
(三) 事故人员情况	4
(四) 事故发生经过	4
(五) 事故现场情况及设施、设备情况	5
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报情况	9
(二) 事故现场应急处置情况	9
(三) 医疗救治和善后情况	9
(四) 事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	10
(一) 事故的直接原因	10
(二) 其他可能因素排除	10
(三) 事故的间接原因	10
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议	11
(一) 建议免于追究责任人员	11
(二) 对有关公职人员的处理建议	12
(三) 行政处罚建议	12
(四) 其他人员处理建议	16
(五) 其他建议	16
五、事故整改和防范措施	17

2025 年 11 月 2 日 12 时许，栖霞市亭口镇栖霞常鑫金矿有限公司常鑫矿区 3 中段 0 线井口车场，现场作业人员运输过程中发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 231 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，2025 年 11 月 2 日，栖霞市人民政府成立栖霞常鑫金矿有限公司常鑫矿区“11·2”车辆伤害事故调查组（以下简称“调查组”），由栖霞市应急管理局牵头，市自然资源和规划局、市公安局、市总工会、亭口镇政府等相关单位参加，并邀请市纪委监委、市人民检察院介入，聘请有关安全专家参与，全面展开事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，深入开展调查工作。通过现场勘查、查阅有关资料、调查询问有关当事人、综合研判等工作，查明了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失、事故上报等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了整改和事故防范措施等建议。

经调查认定，栖霞亭口栖霞常鑫金矿有限公司常鑫矿区“11·2”一般车辆伤害事故是一起因现场作业人员违反安全操

作规程、违章处置电机车脱轨复位造成的一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位情况

栖霞常鑫金矿有限公司（以下简称常鑫公司）成立于 2021 年 7 月 15 日，法定代表人：肖刚，统一社会信用代码 91370686MA94GK8E4Q，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本 1000 万元，注册地址：山东省烟台市栖霞市亭口镇下石佛村西 300 米，经营范围为许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；选矿；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（1）采矿许可证情况

2022 年 2 月 15 日，常鑫公司取得山东省自然资源厅颁发的栖霞常鑫金矿有限公司常鑫矿区采矿许可证，证号：C3700002009094110038027，生产规模：6.0 万吨/年，矿区面积：0.429 平方公里（开采深度+69.0 米至-160.0 米标高），开采矿种为金矿，开采方式为地下开采，有效期：壹拾年，自 2021 年 01

月 22 日至 2031 年 01 月 22 日。

（2）安全生产许可证情况

2025 年 4 月 11 日，常鑫公司取得山东省应急管理厅颁发的栖霞常鑫金矿有限公司常鑫矿区安全生产许可证，编号：（鲁）FM 安许证字（2024）00-0005，许可范围为金矿地下开采，有效期：2024 年 01 月 25 日至 2027 年 01 月 24 日。

2. 事故相关单位情况

烟台市元汇城市建设投资集团有限公司（以下简称元汇公司）成立于 2017 年 09 月 21 日，法定代表人：宫运武，统一社会信用代码 91370686MA3EKRLM12，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：12100 万元，注册地址：山东省烟台市栖霞市庄园街道盛世路北首，经营范围为许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；公路管理与养护；房地产开发经营；河道采砂；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；工程管理服务；物联网应用服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；水污染治理；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

元汇公司是常鑫公司的上级单位，负责常鑫公司的运营管理。元汇公司对常鑫公司的生产经营情况进行统一协调监管，并监督

常鑫公司的日常安全生产工作。

（二）事故单位安全管理情况

常鑫公司矿长肖刚负责公司全面工作；安全总监林晓辉协助矿长负责公司安全管理协调工作；生产副矿长谢荣林负责矿区生产工作；公司设置安全科。

常鑫公司常鑫矿区按要求配备了“五职矿长”，矿区负责人、矿长肖刚负责矿区全面工作；安全副矿长、专职安全总监林晓辉负责矿区安全生产工作，分管安全科，负责矿区日常安全生产管理工作；生产副矿长谢荣林负责矿区的生产计划和统筹协调工作，分管采矿车间，负责推进生产工作，做好每天生产作业安排；矿区总工程师史雷言为矿区技术负责人，负责矿区生产技术管理工作，分管生产技术科，对生产技术日常管理工作进行检查和指导。矿区设置安全科作为安全管理机构，共有专职安全员 3 名，配备注册安全工程师 4 名。

（三）事故人员情况

马 XX，男，汉族，35 岁，湖北省丹江口市浪河镇小店子村 6 组，常鑫公司采矿车间扒装运输工。

（四）事故发生经过

2025 年 11 月 2 日 7 时 30 分许，常鑫公司常鑫矿区采矿车间班长李天柱安排扒装运输工马 XX、贾 XX、陈 XX 清理 3 中段（见图 1）巷道排水沟内的毛石和巷道卫生，安排凿岩工王新国、熊厚波前往 3 中段进行打钻作业。

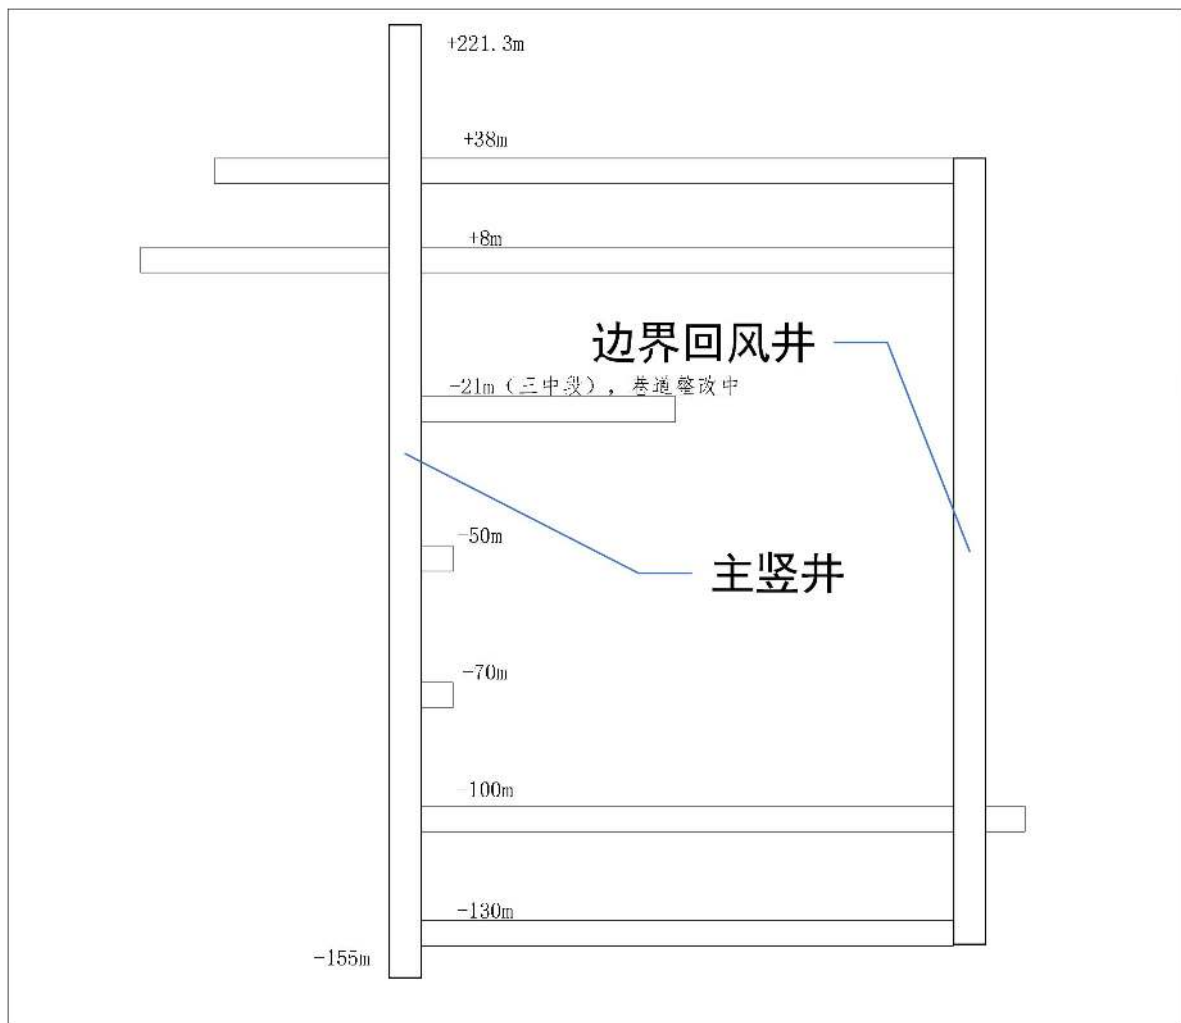


图 1 常鑫矿区示意图

11 时 20 分许，贾 XX、陈 XX 将排水沟的毛石装满翻斗（以下简称重车），马 XX 驾驶电机车将重车拖向井口车场。在车场分道岔处，马 XX 将电机车转移至空车轨道时电机车脱轨掉道，电机车复位倒车过程中冲出轨道，撞向巷道岩壁及岩壁上的风管和水管，驾驶室立柱撞弯、顶棚下压，马 XX 被挤压在驾驶室内，事故发生。

（五）事故现场情况及设备、设施情况

1. 事故现场情况

事故发生地位于常鑫公司常鑫矿区(见图2)井下3中段(标高-21米)0线井口车场位置。



图2 事发地理位置

自3中段主竖井井口朝洞内延伸处地面铺设有矿车轨道,轨道内轨宽约60cm,外轨宽约65cm,轨道向东(内)距井口15m处有一道岔,道岔处有一变轨,轨道自变轨处向东分为两条轨道,一条向东(重车轨道),一条向东南(空车轨道)。3中段控制室北侧轨道上停放一辆电机车(长173cm,宽80cm,高72cm)(见图3)。

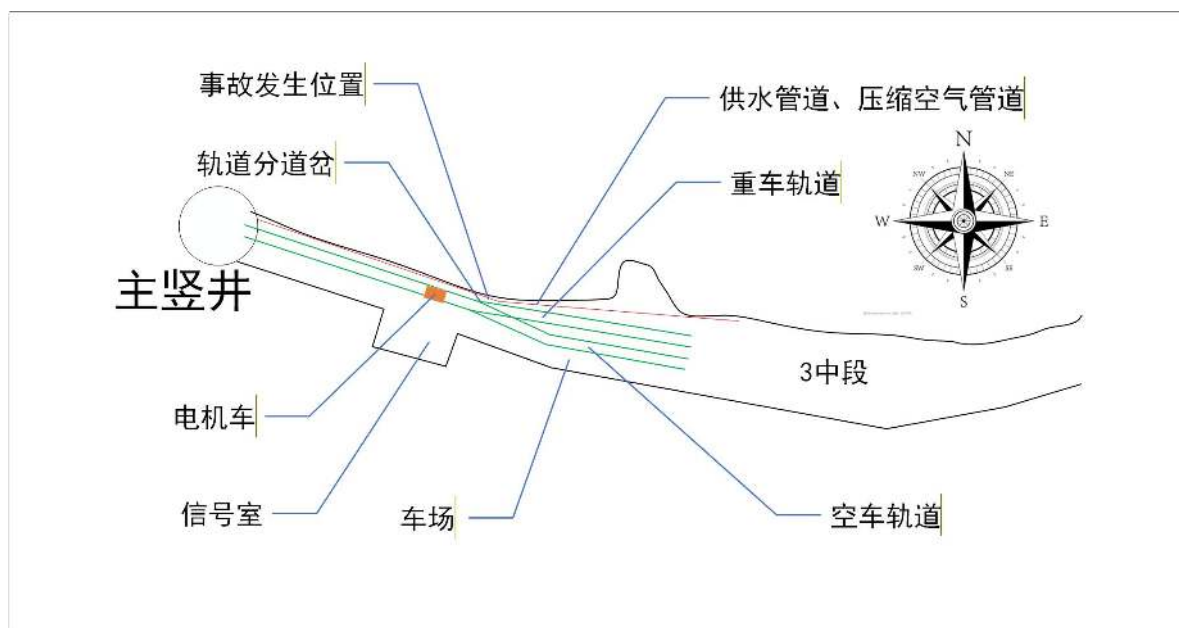


图 3 事发现场示意图

2. 事故现场设备、设施以及伤亡人员位置情况

经人员问询和现场勘验，车场附近风管、水管有碰撞、刮蹭痕迹，轨道分道岔附近地面有车轮痕迹。电机车车体完好，驾驶室立柱及顶棚损坏，受伤人员被挤压在驾驶室内，电机车驾驶室北侧立柱向内弯折，南侧立柱顶端断裂，顶棚向西侧倾斜，北侧立柱及顶棚东北角有擦蹭，车体东北侧有擦蹭，轨道北侧及轨道内侧地面有车轮碾压划痕（见图 4）。

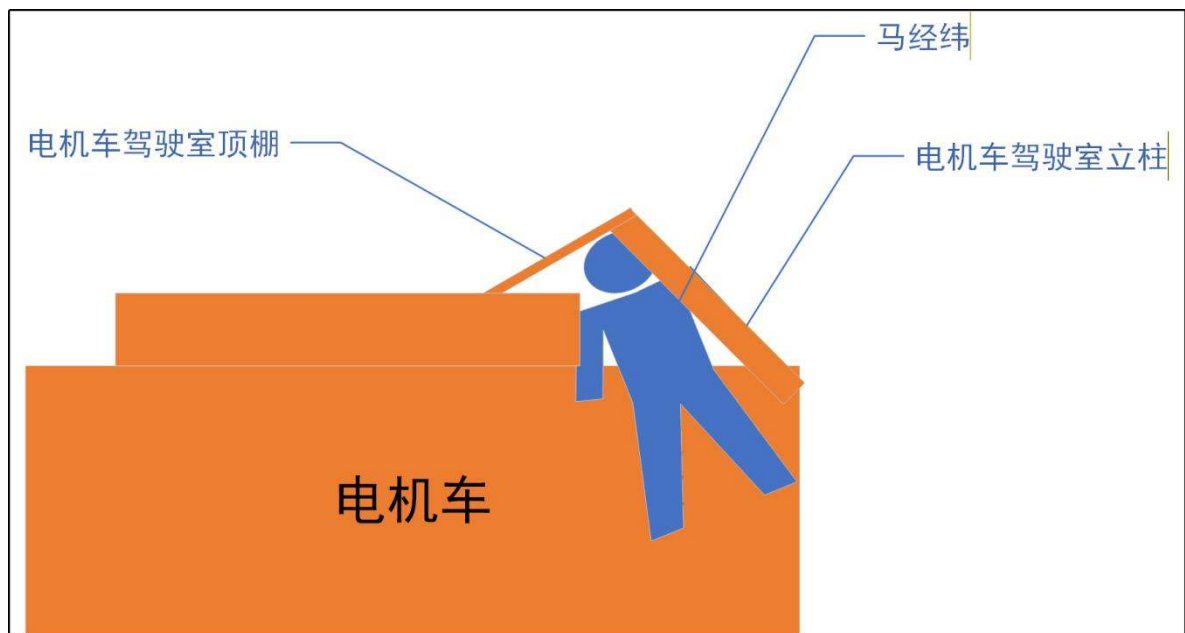


图 4 电机车及人员位置示意图

电机车为矿用蓄电池电机车，型号为 GTY2.5/6GB，电机车规格：驾驶室立柱高度 700mm，轨距 600mm，轴距 550mm，全长 2000mm，轨面至司机室顶高度 1550mm，车架宽度 770mm，最小曲线半径 3m。最大牵引力 6.13kN，最大速度 10km/h。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T 6721）》，直接经济损失约 231 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025 年 11 月 2 日 12 时许，王 XX 下班行至 3 中段 0 线井口车场时，发现马 XX 被挤压在驾驶室，返回巷道作业面向秦 X 报告。秦 X 到达事故现场后，于 12 时 10 分通过微信语音通话向谢

XX 报告情况；12 时 24 分，谢 XX 电话向肖 X 报告情况；12 时 38 分，肖 X 电话向元汇公司总经理官 XX 报告情况；14 时 30 分，肖 X 向栖霞市应急局电话报告事故情况。14 时 36 分，栖霞市应急局电话向栖霞市委办、政府办报送相关情况，14 时 58 分，栖霞市应急局向烟台市应急局上报情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王 XX 向秦 X 报告，秦 X 接到报告后组织李 XX、熊 XX、贾 XX 等人到现场进行救援。秦 X 指挥人员拆掉电机车驾驶室顶棚，将马 XX 从驾驶室抬离，12 时 19 分，救援人员将马 XX 运输至井上。12 时 22 分，谢 XX 拨打 120，12 时 32 分，120 医护人员到达现场，经医护人员确认，马 XX 心跳停止、已无生命体征。13 时 0 分 59 秒，医护人员拨打 110 报警。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 11 月 4 日，栖霞市亭口镇卫生院出具居民死亡医学证明（推断）书（编号 37068601520256111），马 XX 死亡原因为：非交通事故中专用工业车辆上的司机的损伤。

事故发生后，常鑫公司积极与马 XX 家属协商善后事宜，2025 年 11 月 5 日，双方达成赔偿协议，相应款项支付到位，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业及时组织救援，拨打 120 急救电话，120 赶到事故现场处置，救援过程中未造成次生衍生灾害，应急处置

得当。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法规规定，常鑫公司构成迟报生产安全事故^[1]。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

事故直接原因：马 XX 在电机车脱轨复位时违反操作规程^[2]，驾驶的电机车冲出轨道，与巷道岩壁及水管、风管发生碰撞，驾驶室立柱和顶棚变形，导致马经纬被挤压死亡。

（二）其他可能因素排除

经调查，企业生产运营正常。通过事故现场勘查、人员询问，排除他人故意伤害、个人突发疾病等。

（三）事故的间接原因

1. 栖霞常鑫金矿有限公司

（1）安全检查不扎实。在日常安全生产检查和车场现场监督管理工作中，未及时发现并制止扒装运输工违章驾驶电机车脱轨掉道复位的行为。

（2）安全教育培训不细致。一是扒装运输工马经纬安全意识淡薄，在电机车脱轨掉道复位时，未严格执行安全操作规程。二是扒装运输工岗位安全操作培训流于形式，马经纬对电机车脱

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2] 《电瓶车工安全操作规程》第三条：司机在任何时候、任何线路上行车都必须注意前面有无障碍物或其他危险情况，必须保证行车在能完全控制的状态下运行，必须保证在 20 米以内可以将机车刹住。

轨掉道的异常应急处置能力不足。

(3)对电机车脱轨掉道的异常处置风险辨识和管控不全面。未辨识出脱轨掉道复位操作过程的风险,擅自在狭窄的空间进行快速倒车复位;日常隐患排查工作中,相关管理人员未对掉道脱轨进行规范处置。

2. 烟台市元汇城市建设投资集团有限公司

元汇公司作为上级单位,对常鑫公司日常安全生产监督管理有疏漏,未发现常鑫公司安全教育培训不细致、风险辨识和管控不全面的情况,未有效督促常鑫公司对安全生产规章进行规范管理。

3. 亭口镇人民政府

对辖区内常鑫公司安全生产监督检查不到位,协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责不力。

4. 栖霞市应急管理局

对常鑫公司安全生产监督管理不到位,对亭口镇政府履行安全生产监督检查职责指导不力。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 建议免于追究责任人员

马 XX,男,常鑫公司员工,驾驶电机车作业过程中违规操作^[3],对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡,建议免于追究责任。

[3] 常鑫公司岗位安全操作规程《电瓶车工安全操作规程》8、开车启动步骤必须掌握好,必须先松开手闸并发出信号,行车手把必须在“0”位时可接通电源,换向调位要准确,必须逐级增挡,使机车稳步启动。

（二）对有关公职人员的处理建议（3人）

1. 元汇公司

官 XX，男，中共党员，法定代表人，负责公司全面工作。对下属单位常鑫公司安全生产日常监督管理不到位，对事故发生负有责任，依据《国有企业管理人员处分条例》第十二条^[4]，建议给与其批评教育。

2. 亭口镇人民政府

衣 XX，男，中共党员，亭口镇人民政府平安法治办公室副主任，对常鑫公司安全生产监督检查不到位，对事故的发生负有责任，建议给予其通报批评。

3. 栖霞市应急局

王 XX，男，中共党员，栖霞市应急管理局矿山科负责人，对常鑫公司安全生产监督管理不到位，对事故的发生负有责任，建议给予其通报批评。

（三）行政处罚建议

1. 对事故责任人员的行政处罚建议（5人）

（1）肖 X，男，中共党员，常鑫公司总经理、法定代表人，负责公司安全生产全面工作。①组织安全生产培训、安全生产隐患排查不到位，对常鑫公司规章制度落实不严格及违章作业行为失管失察，对常鑫公司安全生产管理职责履职不到位，对事故发生负有重要领导责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》

[4] 《国有企业管理人员处分条例》第十二条：国有企业管理人员违法行为情节轻微，且具有本条例第十一条第一款规定情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予处分。

第九十五条第一项^[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项^[6]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款^[7]的规定，暂停其安全生产资格证书（主要负责人/金属非金属地下矿山）1个月，并由栖霞市应急管理局处2024年年收入40%的罚款；②未按规定时限报告事故，构成迟报，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款^[8]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项^[9]的规定，由栖霞市应急管理局处2024年年收入60%至80%的罚款。

（2）林XX，男，中共党员，常鑫公司安全总监（2023年10月担任），专项分管公司安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，对安全科监督管理不到位，对事故发生负有重要管理责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[10]、《生

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[7] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项^[11]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，暂停其安全生产资格证书（安全生产管理人员/金属非金属地下矿山）1个月，并由栖霞市应急管理局处2024年年收入20%至30%的罚款。

（3）谢XX，男，群众，常鑫公司生产副矿长，分管公司采矿车间的生产工作。未严格履行安全生产管理职责，对采矿车间安全生产监督管理不到位，对事故发生负有重要管理责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，暂停其安全生产资格证书（安全生产管理人员/金属非金属地下矿山）1个月，并由栖霞市应急管理局处2024年年收入20%至30%的罚款。

（4）谢XX，男，群众，常鑫公司机电副矿长（兼机电科科长）。未严格履行安全生产管理职责，对采矿车间设备设施安全的监督检查不到位，对事故发生负有责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项，由栖霞市应急管理局处2024年年收入20%至30%的罚款。

（5）李XX，男，群众，常鑫公司安全科科长，负责公司安全科工作。未严格履行安全生产管理职责，对采矿车间日常安全监督管理不到位，对事故发生负有责任，建议按照《中华人民共

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款的规定，暂停其安全生产资格证书（安全生产管理人员/金属非金属地下矿山）1个月，并由栖霞市应急管理局处2024年年收入20%至30%的罚款。

以上人员是中共党员的，建议由相关纪检监察机关在具备作出党纪处分条件后，及时作出处理。

2. 对事故责任单位的行政处罚

常鑫公司，落实安全生产主体责任不到位。①对事故发生负有责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[12]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[13]规定，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》^[14]，由栖霞市应急管理局处50万元以上70万元以下的罚款；②在事故发生后迟报事故，建议按照《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款^[15]的规定，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》^[16]，由栖霞市应急管理局处1万元以上3万元以下

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[14] 《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》140号B：对生产安全事故发生负有责任的生产经营单位造成1人死亡，处50万元以上70万元以下的罚款。

[15] 《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

[16] 《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》146号A：生产经营单位迟报或者漏报一般生产安全事故的，处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上13万元以下的罚款。

的罚款。

（四）其他人员处理建议（3人）

（1）李 XX，男，中共党员，常鑫公司采矿车间车间主任，负责采矿车间工作。对采矿车间设备设施的使用管理不到位，对员工违章作业行为失管失察，对事故发生负有责任，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定^[17]，常鑫公司依照有关规章制度给予处分，处理结果报栖霞市人民政府安委会办公室备案。

（2）秦 X，男，中共党员，常鑫公司采矿车间副主任、事故当日井下带班矿长。对采矿车间现场作业人员管理不到位，对事故发生负有责任，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，常鑫公司依照有关规章制度给予处分，处理结果报栖霞市人民政府安委会办公室备案。

（3）李 XX，男，群众，常鑫公司采矿车间班长。对现场作业人员违章作业行为管理不到位，对事故发生负有责任，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，常鑫公司依照有关规章制度给予处分，处理结果报栖霞市人民政府安委会办公室备案。

（五）其他建议

1. 责成元汇公司、亭口镇人民政府、栖霞市应急局分别向栖霞市委、市政府作出深刻检查，并报栖霞市人民政府安委会办公

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

室备案。

2. 栖霞市人民政府约谈常鑫公司，并将约谈情况报栖霞市人民政府安委会办公室备案。

五、事故整改和防范措施

（一）坚决守牢守好安全发展底线。各级各部门要强化风险意识、底线思维，始终坚持以人民为中心的发展理念，深入分析安全生产的重点难点和薄弱环节，贯彻落实风险分级管控和隐患排查治理，做到“事事心中有底”。要精准发力加强重点行业领域的系统治理，加快推动安全治理模式向事前预防转型，完善安全生产体制机制，坚决遏制生产安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。

（二）切实提升矿山本质安全水平。上级企业主要负责人（含法定代表人、实际控制人、实际负责人）要保证安全投入、安全培训、基础管理、应急管理到位。上级公司要不断加强对下属单位监督检查，主要负责人应定期到生产现场督促检查安全生产工作。矿山企业要健全机构配强人员，明确各岗位人员安全管理职责，加强日常安全生产考核，杜绝出现岗位职责落实不到位；要持续推进以双重预防机制为核心的安全生产标准化体系创建工作，加强隐患排查治理，严格现场管理。

（三）企业深刻理解安全生产主体责任。各非煤矿山企业要举一反三，依据《安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》等法规要求，进一步完善全员安全生产责任制及考核并抓好落

实，深刻反思事故发生的问题根源，高度重视安全生产教育培训和应急管理，提升员工自我安全意识，持续开展“反三违”专项整治行动，促进安全生产管理向细致化、系统化、规范化发展，切实保障企业安全生产。

（四）全面加强生产安全事故信息报告工作。各单位要深入学习贯彻生产安全事故报告相关法律法规规章和制度要求，持续开展系统性的宣传教育活动，提高对依法依规报告生产安全事故信息重要意义的认识，掌握事故报告的规定和程序，认真履行事故信息报告职责。企业主要负责人要详细掌握发生事故由谁报告、多长时间报告、向谁报告等要求，切实解决迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的问题。

（五）牢记事故教训补齐短板弱项。各级各部门要深刻汲取同类事故教训，通过事故原因分析，总结事故带来的教训，采取针对性的措施进行改进。要加强宣传教育，将事故教训通过培训、讲座、宣传栏等多种形式进行传播，提高全员的安全意识和防范能力。让现场作业人员深刻认识到事故的危害性，增强他们的责任感和紧迫感。要加强作业现场的安全生产管理，强化管理人员的管理能力和水平，建立健全安全检查机制，定期对生产现场进行安全检查，及时发现并消除各类事故隐患，实现闭环管理，切实杜绝生产安全事故发生的根源。同时，加强对安全工作的监督和管理，确保各项安全措施得到有效落实。