



阿勒泰市人民政府

التاي قالالىق حالىق وكىمەتى

请输入关键字



首页

政府信息公开

旅游阿勒泰

走进阿勒泰

政民互动

领导之窗

政务服务

首页>专题专栏> 生产安全事故调查报告

阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司“8·18”一般起重机械伤害事故调查报告

信息来源： 发布时间：2025-03-20 20:03 浏览：1084次 【打印】 【字体：大 中 小】

阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市泰禾房地产开发 有限公司“8·18”一般起重机械 伤害事故调查报告

2024年8月18日18时00分33秒，位于阿勒泰市恰秀路街道迎宾路的“泰和康城凯丽湾住宅小区建设项目（一标段）”消防工程改造施工现场，发生一起起重机械伤害事故，造成1人重伤，立即送往医院进行抢救，经医院救治无效，于8月22日23时20分死亡，直接经济损失104万元。

接到事故报告信息后，阿勒泰市委、市政府高度重视，市政府副市长、应急管理局书记、住房和城乡建设局局长第一时间赶赴现场开展应急救援处置工作，并及时上报地区应急管理局，地区安委办对该起事故挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府第196号令）等相关法律法规规定，经阿勒泰市人民政府同意，成立了由市住房和城乡建设局、应急管理局、公安局、人社局、总工会组成的阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司“8·18”一般起重机械伤害事故调查组。同时，邀请市检察院工作

人员、自治区工程建设专业技术专家 2 名、阿勒泰地区专家 1 名参加，组成专家组对该起事故调查进行技术分析和专业咨询。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问、专家分析论证等方式，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司“8·18”一般起重机械伤害事故是一起因死者未正确佩戴使用安全帽，起重机械驾驶操作人员违章操作造成的一般起重机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生工程项目及单位概况

工程名称：阿勒泰市泰和康城凯丽湾住宅小区建设项目（一标段），建设地址：阿勒泰市南区迎宾路，总建筑面积 55141.34 平方米，该项目由地下车库及商铺、1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼等五个单体工程组成。该工程建设单位于 2023 年 5 月 26 日组织竣工验收，于 2023 年 7 月 13 日出具《建设工程质量监督报告》，于 2023 年 9 月 6 日出具《终止施工安全监督告知书》。事故发生部位为“泰和康城凯丽湾住宅小区建设项目（一标段）”消防工程改造施工现场，属于建设单位后期新增工程施工项目。

1. 建设单位：阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司，统一社会信用代码：9*****L，法定代表人：吾**·加**。
地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 13 区 85 栋 2 层 19 号，成立于 2019 年 6 月 6 日。资质等级：房地产开发贰级(2023/01/31 至 2026/01/31)，证书编号：新房资〔2023〕26*****。经营范围包括：房地产开发经营、房地产租赁经营、房地产中介服务、物业管理、专业停车场服务、粘土及其他土砂石开采，石膏、水泥制品及类似制品制造、旅游饭店、正餐服务、建材批发零售。

2. 运输吊装单位：北屯市建邦平安运输中心，统一社会信用代码：9*****T，经营者：孙**（个体经营）。地址：新疆北屯市博望东街****号购物公园*幢*—**号，成立于 2024 年 3 月 12 日。机动车驾驶证证号：4*****4，准驾车型：A2，档案编号：654*****。机动车行车证号牌号码：新 H2****（黄），车辆类型：重型栏板货车。从业资格：经营性道路货物运输驾驶员，证号：4129*****，有效期限：2027—04—01。道路运输证证号：兵交运十师字 661*****，经营许可证号：十师 661*****，发证日期：2024 年 4 月 16 日。经营范围包括，许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：道路货物运输经营、运输货物打包服务等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司，作为建设单位已完成工程项目的竣工验收，在后期新增加的消防工程改造施工过程中，对进行购置预制管道，租用汽车式起重机（随车吊）运输至现场，进行吊装作业等生产经营行为，未提前编制《消防工程改造专项施工方案》《安全生产责任制》《安全生产管理制度》《安全生产管理规定》等制度措施。

2. 运输吊装单位：北屯市建邦平安运输中心，经营者：孙**（个体经营），未见任何有关汽车式起重机（随车吊）道路运输、吊装作业操作安全管理制度资料。

（三）事故发生经过

经调取查看现场监控视频，2024年8月18日下午17时42分07秒，孙**驾驶车牌号新H2****（黄牌照）、装载预制管道井的汽车式起重机（随车吊）到达阿勒泰市泰和康城凯丽湾住宅小区建设项目（一标段）消防工程施工现场大门，17时44分05秒驶入施工现场，由建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司项目负责人（总工程师）黄**指定汽车式起重机（随车吊）停放位置和预制管道井吊装放置位置，安排建筑工人蓝**（普工）安排清理预制管道井吊装放置区域并对吊装作业进行安全管理。17时57分10秒蓝**爬上车斗开始协助孙**进行预制管道井吊绳绑扎和调整等协助工作，17时58分57秒孙**开始操作汽车式起重机（随车吊）吊装作业，吊臂开始提升，主吊钩（大钩）往下降落，副吊钩（小钩）位置未变。18时00分00秒第一个预制

管道井开始吊装，此时吊装的预制管道井出现起吊不平衡倾斜情况，蓝**进行重新调整吊绳绑扎位置后往后移动，孙**重新开始起吊操作，起吊过程中预制管道井再次出现起吊不平衡倾斜情况，18时00分33秒吊绳出现明显弹动现象，同时汽车式起重机（随车吊）副吊钩（小钩）钢丝绳断裂，副吊钩（小钩）坠落撞击蓝**头部当场导致重伤。

（四）事故现场情况

事故发生部位为泰和康城凯丽湾住宅小区建设项目（一标段）商铺与泰和康城1#酒店建设项目中间区域，泰和康城凯丽湾住宅小区建设项目（一标段）消防工程改造施工现场，汽车式起重机（随车吊）驶入线路，预制管道井吊装放置位置明确。事故发生后，现场未被破坏，蓝**遭遇重伤位置位于汽车式起重机（随车吊）车斗靠前部位，事故现场预制管道井上及车斗底部血迹可见。

事故车辆及断裂钢丝绳图片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况


事故造成 1 人死亡，死者姓名：蓝**，54 岁，身份证号码：429*****，住址：湖北省天门市蒋场镇堤湾村*组*号。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准规定，核定事故直接经济损失约 104 万元。

（六）其他情况

2024 年 8 月 18 日（星期天），阿勒泰市天气阴转小雨，最低气温 18℃、最高气温 27℃，西风 2 级，相对湿度 65%。现场监控视频显示，进行预制管道井吊装作业时天气为阴天，未下雨，符合吊装作业天气条件。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

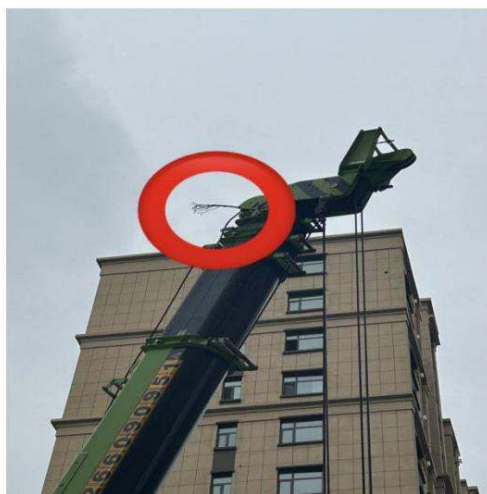

8月18日18时00分33秒，汽车式起重机吊装预制管道井过程中，副吊钩（小钩）钢丝绳断裂，副吊钩（小钩）坠落撞击蓝**头部导致重伤后，由建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司项目负责人（总工程师）黄**组织驾驶操作人员孙**立即拨打120急救电话，并前往主干道路口引导120救护车。18时07分58秒120救护车到达事故现场，18时09分40秒孙**协助救护人员，将蓝**抬至120救护车，18时10分09秒120救护车驶离事故现场，黄**安排孙**乘坐120救护车前往医院办理挂号救治等协助工作。18时11分15秒市公安局民警赶到事故现场进行情况核查、勘查现场等工作。

8月18日18时03分10秒，建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司项目负责人（总工程师）黄**电话形式向阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司法人吾**·加**报告事故情况，法人吾**·加**要求黄**立即将受伤工人送往医院进行救治并及时报告受伤工人救治情况。8月18日18时17分法人吾**·加**通过电话形式向阿勒泰市住建局建筑工程质量安全监督站站长结****报告事故情况，并说明受伤工人已被120救护车送往地区人民医院进行救治。8月18日18时33分阿勒泰市住建局建筑工程质量安全监督站站长结****向地区住建局建筑工程质量安全监督站站长陈*报告事故情况。8月23日市住建局接到受伤工人死亡情况后，以书面形式将《事故基本信息报送表》报送地区住建局。市政府分管领导、市应急管理局、公安局、住房和城乡建设局相

关负责人在接到事故报告后立即带领人员赶赴事故现场，市应急管理局主要负责人及时向地区应急管理局电话汇报阿勒泰市发生一起汽车式起重机械（随车吊）伤害事故，因此不存在迟报、谎报、瞒报情况。

（二）事故现场应急处置情况

1. 企业应急处置

8月18日18时00分33秒，汽车式起重机（随车吊）吊装预制管道井过程中副吊钩（小钩）钢丝绳断裂副吊钩（小钩）坠落撞击蓝**头部当场导致重伤，汽车式起重机（随车吊）驾驶操作人员孙**立即拨打120急救电话，协助急救人员将重伤人员蓝**紧急送往医院进行抢救。建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司法人、项目负责人配合相关部门做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。

2. 相关部门应急处置

接到事故报告后，市应急管理局、公安局、住建局等相关单位第一时间赶到现场开展现场应急处置、善后处理和事故调查工作，事故后果没有进一步扩大。8月18日，市住建局下发《建筑工程停工整改通知书》（编号：2024—818—1），责令建设单位停止施工，配合现场勘查和调查取证工作。

（三）医疗救治和善后情况

8月18日18时07分58秒120救护车赶到事故现场，急救人员将受伤躺在汽车式起重机（随车吊）车斗预制管道井上的蓝

抬下来送上 120 救护车，紧急送往地区人民医院进行抢救。事故发生后，建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司法人吾·加**立即安排项目负责人（总工程师）黄**专门负责配合协助伤者蓝**在医院救治相关事宜。

经医院全力抢救，8 月 22 日 23 时 20 分，蓝**抢救无效死亡。建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司法人吾**·加**，项目负责人（总工程师）黄**，汽车式起重机（随车吊）孙**陪同家属到殡仪馆，预付殡仪馆相关费用，并对死者家属进行安抚。8 月 26 日双方就赔偿事宜进行了商谈，当天下午与死者家属达成协议，签订具有法律效力的赔偿协议书，赔偿金额 100 万元。8 月 28 日死者家属在殡仪馆进行了遗体火化和安葬，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，无不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

8 月 18 日，事故发生后，市公安局、应急管理局、住房和城乡建设局、地区人民医院初期响应人员出动迅速，市政府分管领导及时赶赴事故现场，组织各方力量全力做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。应急处置工作有力有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡，没有引发重大社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

汽车式起重机（随车吊）驾驶操作人员孙**安全意识淡薄，

在明知建筑工人蓝**未佩戴安全帽的情况下，仍允许其进行吊装辅助作业。汽车式起重机（随车吊）副吊钩（小钩）顶端未安装限位装置，预制管道井吊装操作过程中未认真观察主吊钩（大钩）与副吊钩（小钩）钢丝绳下降长度比例，凭感觉和经验主观臆断进行预制管道井起吊操作，造成副吊钩（小钩）钢丝绳断裂，副吊钩（小钩）坠落撞击建筑工人蓝**头部，导致当场重伤，经医院抢救无效死亡，是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司开发建设的“泰和康城凯丽湾住宅小区建设项目（一标段）”已完工并进行竣工验收，后期新增消防改造工程在施工前未向行业监管部门备案。购置预制管道井、租赁汽车式起重机（随车吊）运输至消防改造工程施工现场、指定吊装放置位置等行为形成生产经营行为，未严格按照《安全生产法》第二十八条^[1]，《建筑法》第四十六条^[2]，《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）第三十七条^[3]等法律法规规定，对进入施工现场的操作人员、作业人员进行安全教育培训。未编制《消防工程改造专项施工方案》《安全生产责任制》《安全生产管理制度》《安全生产管理规定》

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

[3] 国务院《建设工程安全生产管理条例》（第 393 号令）第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

等制度措施。未认真落实生产经营单位安全生产主体责任，未严格落实生产经营单位安全隐患排查治理法定职责。

2. 建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司项目负责人（总工程师）黄**，作为施工现场质量安全负责人，汽车式起重机（随车吊）驾驶操作人员、建筑工人进入施工现场前没有进行安全技术交底，没有进行安全教育培训，安全意识淡薄，在明知建筑工人蓝**未佩戴安全帽的情况下，未进行制止和纠正。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于责任追究的人员及单位

蓝**（死者）进入施工现场未佩戴安全防护用品（未佩戴安全帽）违章作业，是造成事故发生的直接原因，对本次事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）企业责任认定及处理建议

阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司作为项目建设单位，购置预制管道井，租赁汽车式起重机（随车吊）运输至消防改造工程施工现场，指定吊装放置位置，形成生产经营行为，未依法依规严格落实生产经营单位安全生产主体责任，未编制执行落实《消防工程改造专项施工方案》《安全生产责任制》《安全生产管理制度》《安全生产管理规定》等制度，未编制安全技术措施。未对进入施工现场人员进行安全技术交底和安全教育培训，施工现场事故隐患排查治理落实不到位，事故防范意识不强。违反了《安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安

全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”；第四十四条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”；第四十一条：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”的规定，对该起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款^[4]和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2^[5]“每死亡1人，处50万元罚款”的规定，建议由市应急管理局对阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司处以五十万元的行政处罚。

（三）个人责任认定及处理建议

1. 汽车式起重机（随车吊）驾驶操作人员孙**（个体经营）安全意识淡薄，缺乏安全警惕性，在明知建筑工人蓝**未佩戴安全帽的情况下，未进行制止和纠正。汽车式起重机（随车吊）副吊钩（小钩）顶端未安装限位装置，预制管道井吊装操作过程中

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

^[5] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5 自由裁量基准

6.5.1 一般事故，罚款处罚下限30万元、上限100万元；情节特别严重、影响特别恶劣的，处2倍以上5倍以下罚款。

6.5.1.2 每死亡1人，处50万元罚款

未认真观察主吊钩（大钩）与副吊钩（小钩）钢丝绳下降长度比例，凭感觉经验主观臆断进行预制管道井起吊操作，造成副吊钩（小钩）钢丝绳断裂，副吊钩（小钩）坠落撞击建筑工人蓝**头部，导致当场重伤，经医院抢救无效死亡。未执行危险作业安全管理规定，对该起事故的发生负主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条^[6]，《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条第一款^[7]和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》1.5.1.3^[8]之规定，建议由市应急管理局依法对其进行 25000 元（贰万伍仟元）的行政处罚。

2. 阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司项目负责人（总工程师）黄**，作为施工现场质量安全负责人，未认真履行安全生产管理职责，未及时检查和发现安全事故隐患，未对施工现场的违章操作行为进行制止，对该起事故的发生负直接领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[9]，参照《新疆维吾

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[7] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条 个人经营的投资人未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：

（一）发生一般事故的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；

^[8] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》 1.5 自由裁量基准
1.5.1.3 每死亡 1 人，对个人处 2.5 万元罚款；

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2^[10]之规定，建议由市应急管理局对其进行上一年年收入 25%的行政处罚，即 24000 元（贰万肆仟元）。

（四）行业监管部门

阿勒泰市住房和城乡建设局作为行业监管部门，由阿勒泰市建筑工程质量监督站（建设工程安全监督站）履行了“阿勒泰市泰和康城凯丽湾住宅小区建设项目（一标段）”质量安全监督职责。2023 年 5 月 26 日建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司组织该建设项目竣工验收，阿勒泰市建筑工程质量监督站（建设工程安全监督站）对竣工验收组织形式，竣工验收流程，建设工程规范标准执行情况进行了现场监督，并审核竣工验收相关申请资料后于 2023 年 7 月 13 日出具了《建设工程质量监督报告》，于 2023 年 9 月 6 日出具《终止施工安全监督告知书》。根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153 号）第十三条“有下列情形之一的，监督机构和施工安全监督人员不承担责任：（一）工程项目中止施工安全监督期间或者施工安全监督终止后，发生安全事故的”规定，在本次事故中不负有责任，建议不予处理。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，进一步查找行业领域生产经营单位在

^[10] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》 4.5 自由裁量基准
4.5.2 对其他负责人和安全生产管理人员的并处罚款处罚。轻伤 3 人以下或者直接经济损失 100 万元以下的事故对个人不予罚款处罚，一般事故处上一年年收入 20%以上 30%以下的罚款；较大事故，处上一年年收入 30%以上 40%以下的罚款；重大事故，处上一年年收入 40%以上 50%以下的罚款。

安全生产、经营管理等方面存在不同程度的问题。现提出如下事故防范和整改措施：

（一）严格现场管理。建设单位阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司要进一步建立健全安全生产责任体系，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，强化现场施工安全管理。各类工程项目在开工建设前要先向行业监管部门进行备案，要提前通过安全检查并得到批复。针对施工现场一线操作人员、建筑工人，要加强安全技术交底和安全教育培训，根据施工现场施工作业特点，安全生产状况进行经常性检查，坚决及时制止和纠正违章指挥、违章操作及冒险作业的行为，对进入施工现场的建筑工人和车辆机械的相关资质证件进行查验确认。

（二）加强安全教育。生产经营单位要重视施工现场一线建筑工人的安全生产教育培训工作，切忌“培训走过场”的情况。要针对施工项目具体特点和要求，有针对性的开展安全技术交底工作，特别是一些关键致险因素和环节，要确保建筑工人清楚知悉岗位作业风险，严格按照相关法律法规，施工组织设计、专项施工方案、安全操作规程开展施工操作。

（三）压紧压实安全生产主体责任。要深刻汲取经验教训，进一步细化日常安全隐患排查，深入开展安全生产隐患排查治理行动，切实配齐安全管理人员，督促安全管理人员深入施工现场一线履职，确保建设工程项目安全生产形势平稳。

（四）定期开展生产安全事故应急演练。依据《安全生产法》

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部 2 号令）的相关法律法规规定，制定应急演练计划，开展应急演练实操。

阿勒泰市恰秀路街道阿勒泰市泰禾房地产开发有限公司

“8·18”一般起重机械伤害事故调查组

2025 年 3 月 3 日

开办：阿勒泰市人民政府

主办：阿勒泰市人民政府办公室 承办：阿勒泰市大数据发展服务中心

地址：新疆阿勒泰市团结二路26号 联系方式：0906-2136140

政务服务热线: 0906-12345

邮编：836500 ICP备案号：[新ICP备15003890号-1]



新公网安备 65430102000002号 网站标识码：6543010003