

浔阳区江西嘉豪永盛环保科技有限公司
“7·2”一般中毒窒息事故调查报告

浔阳区政府事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、事故基本情况

- (一) 事故相关单位基本情况
- (二) 项目基本情况
- (三) 事故现场情况
- (四) 事故发生经过
- (五) 事故应急处置及评估情况
- (六) 人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故原因分析

- (一) 刑事侦查情况
- (二) 调查组委托技术鉴定分析情况
- (三) 事故直接原因

三、事故相关单位的主要问题

- (一) 江西嘉豪永盛公司的主要问题
- (二) 广东星城公司的主要问题
- (三) 有关监管部门存在的问题

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 对事故相关责任人员的处理建议

(二) 对事故相关责任单位的处理建议

五、事故主要教训

六、事故整改和防范措施

2025年7月2日16时17分，浔阳区城东工业基地3号园区污水提升泵站在更换潜水泵作业时，发生一起硫化氢中毒窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约人民币320万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定和九江市安全生产和防灾减灾救灾委员会《生产安全事故查处挂牌督办通知书》（九安防救委会〔2025〕15号）的要求，经报请浔阳区人民政府同意，成立了由浔阳区应急管理局、浔阳区纪委监委、浔阳区检察院、九江市公安局浔阳分局、浔阳区总工会、浔阳区住建局、浔阳区人社局、九江市浔阳生态环境局、浔阳区消防救援大队、浔阳区城管局、九江市浔阳区金鸡坡街道办事处派员参加的浔阳区江西嘉豪永盛环保科技有限公司“7·2”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），负责事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、委托鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组分析认定，浔阳区江西嘉豪永盛环保科技有限公司“7·2”一般中毒窒息事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故相关单位基本情况

1. 承包单位概况。

广东星城科技有限公司（以下简称广东星城公司）成立于1999年4月15日，注册资本：700万元，统一社会信用代码：91440000233163257B，注册地址：广东省广州市天河区堂东毓南路2号，经营范围：计算机软、硬件的开发与销售，网络技术服务，计算机技术咨询服务，房屋租赁，物业管理等。

组织架构：游梦良，广东星城科技有限公司法人、总经理实际控制人，负责公司的全面管理工作。

邹永忠，广东星城科技有限公司副总经理，负责浔阳区工业园区（以下简称园区）环境质量智能化在线监控平台维护项目管理工作。

2. 分包单位概况。

江西嘉豪永盛环保科技有限公司（以下简称江西嘉豪永盛公司）成立于2014年9月15日，注册资本：200万元，统一社会信用代码：91360403314657611C，注册地址：江西省九江市濂溪区九江数字产业园8号楼4楼412，经营范围：建设工程施工，建设工程设计，环境保护检测等。

组织架构：曾彬，江西嘉豪永盛环保科技有限公司法人、实际控制人，负责公司的全面管理工作。

任开武，江西嘉豪永盛环保科技有限公司运行维护员，负责园区废水自动监控设备运行维护工作。

3. 作业人员所在单位概况。

九江速河机电设备工程有限公司（以下简称九江速河公司）成立于2016年4月6日，注册资本：100万元，统一社会信用代码：91360421MA35H53A4L，注册地址：江西省九江市柴桑区柴桑北路西侧瑞景新城新2栋一单元401室，经营范围：普通机械设备安装服务、仪器仪表销售、仪器仪表修理，电气设备修理、通用设备修理等。

组织架构：刘伟，九江速河机电设备工程有限公司法人、实际控制人，负责公司的全面管理工作。

杨仕贵，九江速河机电设备工程有限公司职工，负责日常维修维护工作。

李广赛，九江速河机电设备工程有限公司职工，负责日常维修维护工作。

（二）项目基本情况

按照环保部门要求，并经浔阳区发改委立项同意，浔阳城区东工业基地管委会于2017年8月开始建设园区污水管网及污水提升泵站项目，2018年8月项目竣工通过验收。2018年11月，浔阳城区东工业基地管委会通过公开招投标的形式招标污水提升泵站环境质量智能化在线监控平台维保单位，由广东星城公司中标，并签订了《九江市浔阳城区东工业基地管委会环境质量智能化在线监控平台维护合同》，合同约定广东星城公司负责园区环境质量在线监控系统日常维护、稳定运行、水质自动监测系统的运营维护等事项，未签订安全管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。2024年10月通过政府采购招标广东星城公司再次中标，续约了1年。

2024 年 11 月，广东星城公司将废水自动监测系统的运营维护事项分包给江西嘉豪永盛公司，签订了《废水自动监控设备运行维护合同书》，合同期限 1 年，合同约定江西嘉豪永盛公司按照国家和省环保部门的规范要求负责广东星城公司废水自动监控系统的运维，主要包括日常巡检、维护保养、仪器设备维修等保证系统正常运行和稳定联网传输的工作，未签订安全管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。

2025 年 4 月开始，园区 3 号污水提升泵站用于水污染监测的潜水泵经常出现故障，导致设备在运行过程中影响了水污染监测数据的准确性。2025 年 7 月江西嘉豪永盛环保科技有限公司请九江速河机电设备工程有限公司员工私下帮忙下井更换潜水泵。

（三）事故现场情况

事发地点位于浔阳区城东工业基地 3 号污水提升泵站，作业内容为通过下井口（下井口现场情况如图 1 所示）进入泵站进水管底部，对进水管段潜水泵进行更换作业。泵站井深约 8.7m，井口直径约 1.7m，作业区域宽度约 3m，长度约 4.5m（示意图及园区 3 号污水提升泵站剖面图如图 2）。



图 1 园区 3 号污水提升泵站下井口现场图

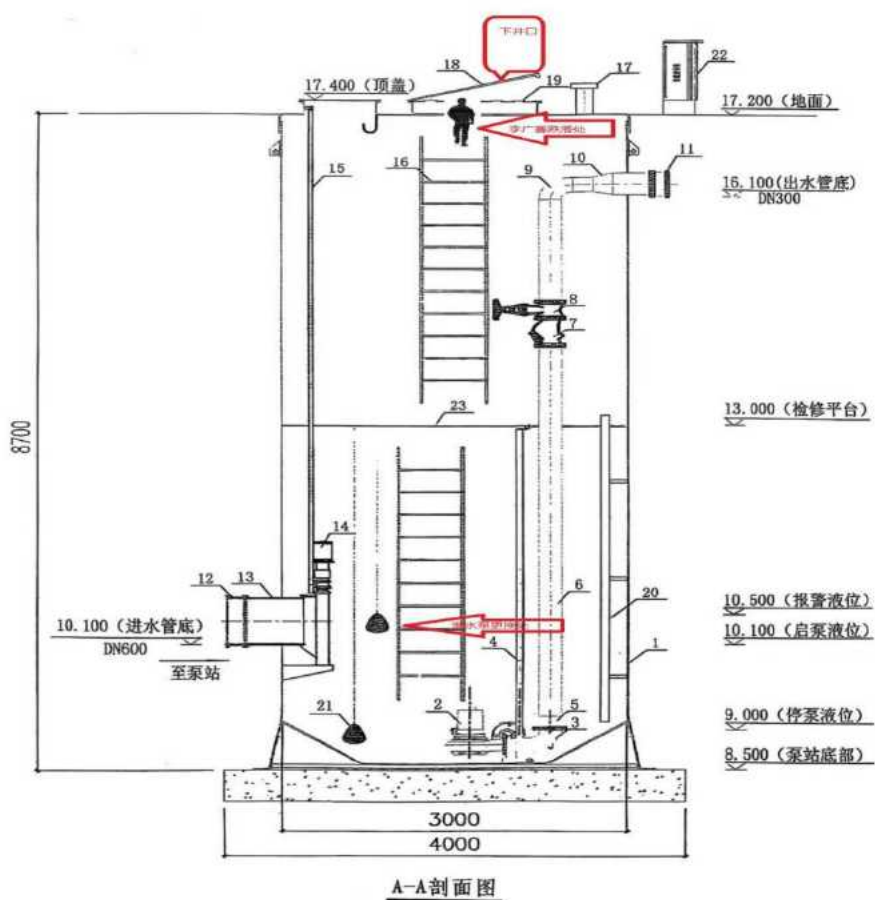


图2 园区3号污水提升泵站剖面图

(四) 事故发生经过

2025年4月29日，浔阳区城东工业基地管委会综合股职工杨戬泉在例行检查中发现园区3号提升泵污水指标异常，随即联系江西嘉豪永盛公司运行维护员任开武。任开武告知潜水泵故障需更换，并联系九江速河公司职工杨仕贵（曾于2024年9月份帮忙安装过潜水泵，当时江西嘉豪永盛公司员工曹新支付了200元用工报酬给杨仕贵，有微信转账记录为证）。同时，

将此事向九江速河公司负责人刘伟进行了报告，刘伟未提出异议并表示只要把报酬谈好，不影响本职工作就行。

通过调取查看监控视频、询问相关证人，结合事故现场作业工具摆放、死者位置等情况及技术鉴定结果，还原了事故发生经过：

7月2日，任开武与杨仕贵、李广赛约定到园区3号提升泵站进行更换潜水泵作业。13时36分，任开武抵达现场并打开井盖进行通风散热；14时55分许，杨仕贵、李广赛相继到达作业现场；15时14分，杨仕贵首次下井，在未携带任何防护措施的情况下打开地下井平台隔栅，完成安装前准备工作，7分钟后返回地面；16时01分，杨仕贵再次下井确认潜水泵安装具体位置，5分钟后返回；16时14分，李广赛下井作业。

16时15分，杨仕贵回电话给杨或泉（据询问笔录，杨或泉电话意图为提醒作业安全）。16时17分，现场监控显示李广赛在攀爬至井口过程中突然后倾坠入污水井，疑似因硫化氢造成一定程度的中毒导致体力不支而后倾。杨仕贵在接听电话过程中未能有效拉住李广赛，随后在未停止污水泵运行以及未采取任何防护措施的情况下，跳入井下盲目施救，没有成功，两人最终因吸入硫化氢中毒并受水泵吸附作用，溺水身亡。在此期间任开武进行了报警，未采取其他的施救措施。

（五）事故应急处置及评估情况

1. 事故现场应急处置情况

7月2日16时17分，任开武发现作业人员坠入井中并施救未果后，立即拨打报警电话。浔阳区公安、消防、应急管理、医疗等部门接报后，迅速调集救援力量赶赴现场开展应急救援。

16时42分，“119”消防救援队伍抵达事故现场，经现场侦察，事发井体为污水管井，深度约8.7米，经检测管道内硫化氢气体浓度约为100ppm。消防救援人员随即佩戴防毒面具及个人防护装备，下井展开搜救。

17时29分，第一名作业人员（李广赛）被救出；19时21分，第二名作业人员（杨仕贵）被救出。

2. 医疗救治和善后情况

（1）医疗救治情况：经120医护人员现场抢救，确认两名被困人员李广赛、杨仕贵均已无生命体征。

（2）善后处理情况：经广东星城公司、江西嘉豪永盛公司、九江速河公司与李广赛、杨仕贵的家属协商，分别达成了赔偿协议。

3. 事故信息上报情况

事故发生后，浔阳区城东工业基地管委会杨彧泉于16时19分接到任开武电话报告，得知园区3号污水提升泵站有2名作业人员掉进污水井，杨彧泉于16时22分向城东工业基地管委会主要领导文鸿电话报告事故情况。

城东工业基地管委会于16时25分向浔阳区应急管理局报告事故信息，区应急管理局接报后，立即按规定程序向浔阳区人民政府报告事故情况。

17时17分，浔阳区应急管理局值班室将事故基本情况上报至九江市应急管理局值班室。

4. 事故应急处置评估

经综合评估，事故调查组认为，江西嘉豪永盛公司应急处置不力，事故发生后，未启动应急响应和事故救援预案，在1人跌入泵站污水井时，未有效制止另外1人盲目施救，造成事故扩大，最终导致2人死亡。浔阳区委、区政府响应迅速，立即成立了相应工作组，做好了善后处置及死亡员工家属的安抚工作。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成二人死亡，具体情况如下：

（1）杨仕贵，男，42岁，九江市柴桑区人，身份证号码：360421****6616，九江速河机电设备有限公司职工，伤亡情况：死亡。

（2）李广赛，男，49岁，九江市柴桑区人，身份证号码：360421****2810，九江速河机电设备有限公司职工，伤亡情况：死亡。