

龙湾星海浙江****有限公司“5·26” 一般车辆伤害事故调查报告

2024年5月26日，位于龙湾区星海街道滨海五道****号的浙江****有限公司一名员工在驾驶托盘搬运车时驶入货梯井，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失140.5万元。

事故发生后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）及《龙湾区生产安全事故调查处理工作程序》（温龙政办发〔2009〕37号）的规定，区应急管理局牵头成立了龙湾星海浙江****有限公司“5·26”一般车辆伤害事故调查组（调查组成员名单附后），并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及防范和整改措施建议。

经调查认定，龙湾星海浙江****有限公司“5·26”车辆伤害事故是一起因操作不当造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江****有限公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：黄某某；统一社会信用代码：9133030****637E；注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海园区滨海****号，分支机构经营场所：温州经济技术开发区星海街道滨海五道****号；经营范围：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故发生单位安全管理情况

**公司已建立安全生产管理制度，设置安全生产管理机构并配备安全管理人员，签订全员安全生产责任书，开展员工日常安全培训工作，但落实安全生产主体责任不到位，安全生产事故隐患排查不深入，日常隐患排查流于形式，未能及时发现并消除安全事故隐患。

（三）事故相关设施、设备情况

1. 货运电梯基本情况

货运电梯制造单位为怡达快速电梯有限公司，制造日期为2020年10月，型号EHJ20，出厂编号J120126.1，额定载重量5000KG，额定速度1.0m/s，5层5站6门，下次检验日期为2025

年 4 月。

2. 托盘搬运车基本情况

托盘搬运车制造单位为台州市工牛机械有限公司，主要由货叉、起升组件、电瓶、踏板、操纵把手等部件组成，由操纵把手头部两旁的方向速度控制按钮控制速度。托盘搬运车行驶操作：朝前逐渐按下按钮，车辆向前运行；朝后逐渐按下按钮，车辆向后运行；手指松后，控制按钮自动回位，车辆制动。该托盘搬运车不属于特种设备。

（四）事故相关检验检测和技术分析情况

1. 货梯检测

经邀请特种设备专家组勘验：该电梯曳引系统、制动系统和控制系统均无异常，未发现可能导致电梯失控运行情况。一楼内侧层门滑块严重变形、脱轨，层门门扇发生内翻，其他层站层门门锁装置、层门运行与导向以及自动关闭层门装置等均无异常。货梯一楼内侧层门系外力撞击造成滑块严重变形并脱轨。

2. 托盘搬运车检测

经专家现场测试：托盘搬运车刹车性能良好，且行驶开关为点动式，即车辆行驶需操作者将手按住车辆的“前进”或“倒退”键进行操作，手一旦离开按键，车辆自动停止。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 26 日 19 时 30 分许，**公司员工夏某某上班后


未联系到其姐夫陈某某，便开始在厂区 3 号楼内寻找。20 时许，夏某某推开 3 号楼西南侧一楼货梯层门，在货梯井底部发现陈某某趴在托盘搬运车货叉上不能动弹且头部下方有一滩血迹。夏某某便立即呼叫附近员工参与救援，众人将陈某某从货梯井底部抬出，并拨打 120 急救电话。随后，陈某某被 120 急救车送往温州滨海医院抢救，陈某某经抢救无效于当日 21 时 38 分死亡。

（二）事故现场情况

事发地点位于**公司 3 号楼西南侧一楼货梯处，陈某某与托盘搬运车从一层地面掉落至货梯井底，井底深度 1.93 米，货梯口宽度是 2.8 米，高度 2.6 米。事故发生时，货梯轿厢停放在 5 层平层，层、轿门处于打开状态，其他楼层处于正常关闭状态。事故发生后，1 楼内右侧层门受外力撞击致使层门下方滑块严重变形并脱轨，上部层门保持悬挂状态而未脱落。货梯井底内托盘搬运车货叉朝北，搬运车货叉中部有血迹，无货物散落。事故现场无视频监控，事故现场情况如下图。



一楼货梯门情况

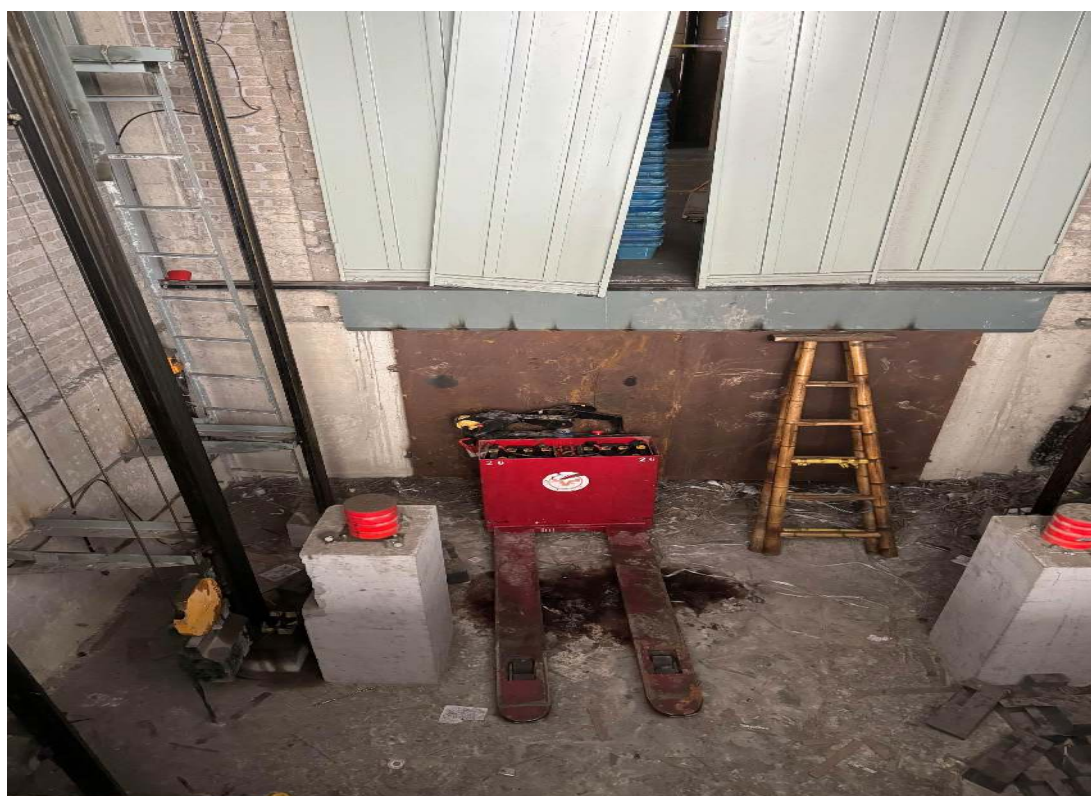

货梯井内底部情况

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，直接经济损失 140.5 万元。

1.人员伤亡情况

姓名：陈某某，男，身份证号：433021****2417，湖南省洪江市人，**公司仓库员，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）》等标准统计，该事故造成直接经济损失 140.5 万元，主要为丧葬费、工亡赔偿金、亲属抚恤金、火化及人道主义补助金等相关费用。

（四）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

龙湾区应急联动平台于 20 时 4 分接警，区公安分局、区应急管理局、区市监局、星海街道办事处、120 救护车先后到达事故现场，开展相关救援工作。120 医务人员到达事故现场，将陈某某送往滨海医院救治，当日 21 时 38 分陈某某经抢救无效死亡。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，公安、应急、市监、星海街道办事处、医院 120 等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处

置，现场处置得当，杜绝了次生事故发生。事故发生后，企业积极配合事故调查、隐患整改和善后处置工作。事故善后处置平稳，未引发舆情关注。

三、事故原因分析

陈某某安全意识淡薄，在厂区一楼驾驶托盘搬运车（空车）过程中，因操作不当未能及时刹车，驾驶托盘搬运车驶入货梯井并坠落至井底，导致受伤后经抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关责任单位和责任人

1.浙江****有限公司落实安全生产主体责任不到位，未在货梯口、危化品存放场所设置警示标志¹，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，安全生产事故隐患排查不到位，未能及时发现并消除安全事故隐患²，是导致事故发生的间接原因之一。

2.浙江****有限公司负责人黄某某，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患³，是事故

1.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

发生的间接原因之一。

（二）属地街道办事处

星海街道办事处履行安全生产属地管理工作不到位，专职网格员林某某在日常工作中对发现涉事企业未组织建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的问题未及时上报，未督促涉事企业切实履行安全生产主体责任。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

陈某某，对本起事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.浙江****有限公司，对事故发生负有次要责任，建议区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项对浙江****有限公司予以行政处罚。

2.黄某某，系浙江****有限公司主要负责人，对事故发生负有领导责任，建议温州市龙湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项对黄某某予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.星海街道办事处专职网格员林某某履行安全生产管理职责不到位问题，建议移送区纪委（区监委）依据有关规定予以处理。

2.关于星海街道办事处对浙江****有限公司安全监管不到位问题,建议责令星海街道办事处向龙湾区人民政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训,举一反三,有效防范和坚决遏制类似事故发生,提出以下建议措施。

(一)深刻吸取事故教训,牢固树立安全发展理念。星海街道办事处要深刻吸取事故惨痛教训,牢固树立安全发展理念,坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线,坚决落实安全生产责任制,层层压实党政领导责任,真正做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。要进一步强化安全生产属地管理,特别要强化网格管理队伍管理,依托网格化管理压实安全生产属地管理责任,持续提升辖区内企业安全管理能力。督促辖区内企业举一反三开展警示教育,牢固树立底线思维和红线意识、统筹处理安全与发展两件大事,确保企业安全发展。

(二)压实企业主体责任,切实防范化解安全风险。**公司要深刻吸取事故教训,要进一步压实企业主体责任,加强现场作业管理,严格落实安全生产相关规定,建立健全风险分级管控机制,落实风险管控措施,举一反三,全面压实企业安全生产全员责任制,将责任落实到岗、到人,结合各自岗位进一步做好员工培训教育,组织全员学习安全管理制度及岗位安全操作规程,及时发现和制止违章现象,消除事故隐患。

（三）举一反三强化监管，持续开展重点领域整治。星海街道办事处要全面梳理辖区内近一年来生产安全责任事故，剖析事故根源问题，采取针对性措施组织开展重点领域常态化安全生产专项整治，进一步加强辖区内企业事故隐患排查治理，切实推动辖区内企业建立健全风险分级管控体系并有效运行，防范化解生产安全事故风险，坚决遏制辖区内生产安全事故多发频发状况，推动全区安全生产形势持续稳定向好。