

沈北新区辽宁振达建设集团有限公司 “5·31”一般物体打击事故调查报告

2026年5月31日8时42分许，沈北新区航空航天城南部分区城市管网提标改造工程项目雨水泵站工地（地址：银河街西侧北尚丽都小区南侧），在进行深基坑防坍塌支护施工作业过程中，因支护板桩水平支撑钢梁断裂、坠落，发生一起一般物体打击事故，造成一名现场作业人员死亡，直接经济损失约80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、区城建局等单位人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组聘请安全工程领域专家成立技术组，对施工现场钢梁断裂痕迹进行分析，并按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术分析、人员问询、调查取证，现已查明事故发生经过、原因、人员伤亡情况，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，本事故是一起沈阳鸿励岩土工程有限公司未严格执行周转材料的自检与报验程序，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，导致入场使用的周转钢梁存在隐蔽性焊接质量

缺陷未被及时发现，存在焊接质量缺陷的周转钢梁作为深基坑第二层支护横梁使用，在施工作业过程中涉事钢梁沿焊口断裂，导致一名力工被坠落的钢梁砸倒致死，造成一人死亡的一般物体打击生产安全责任事故。

一、涉事工程基本情况

涉事施工现场为沈北新区航空航天城南南部片区城市管网提标改造工程项目雨水泵站工地，地址为银河街西侧北尚丽都小区南侧。涉事施工现场区位见图 1。



图 1 涉事施工现场区位

航空航天城南南部片区城市管网提标改造工程 EPC 总承包项目主要内容为沈阳市沈北新区雨水管线系统提标改造原位翻建，市政主路改造 $d=1.0-A=3.6 \times 1.2$ 米钢筋混凝土雨水主管渠 14310 米，增设 $Q=4.0\text{m}^3/\text{s}$ 雨水泵站一座；对青州路 19 巷、银河街 78 巷、银河街 32 巷等 11 条缺少雨水管线的街巷进行雨水管线建设，共计建设 $d600-d1000$ 钢筋混凝土雨水管道 3443 米，改造 $d300$ 雨水口连接管 810 米等。

该工程于 2026 年 5 月 22 日取得《施工许可证》，于当日开始施工。截至 5 月 30 日已完成深基坑第一、二层钢围檩支护工程。5 月 31 日，计划开展深基坑第三层钢围檩支护工程。

二、参建单位基本情况

1. 总承包及施工单位。辽宁振达建设集团有限公司^[1]（以下简称振达公司），法定代表人王某彬，类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：建设工程施工、施工专业作业、建设工程勘察、建设工程设计等。2025 年 10 月 24 日，振达公司取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级，有效期至 2029 年 11 月 24 日。2025 年 11 月 11 日，振达公司取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期至 2027 年 5 月 9 日。

2. 监理单位。大连徽商工程监理有限公司^[2]（以下简称徽商

[1] 辽宁振达建设集团有限公司：成立于 2008 年 11 月 5 日，法定代表人王某彬，类型为有限责任公司（法人独资），住所在辽宁省沈阳市沈北新区金星街。经营范围包括许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；河道疏浚施工专业作业；文物保护工程施工；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；建设工程监理；城市生活垃圾经营性服务；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；公路工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；城市绿化管理；城乡市容管理；城市公园管理；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；环境卫生公共设施安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染治理；固体废物治理；防洪除涝设施管理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；环境应急治理服务；特种作业人员安全技术培训；会议及展览服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程造价咨询业务；建筑用石加工；水泥制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[2] 大连徽商工程监理有限公司：成立于 2008 年 10 月 16 日，法定代表人据某元，类型有限责任公司，住所在辽

监理公司），法定代表人据某元，类型为有限责任公司，经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、公路工程监理、工程项目管理。2024年7月24日，徽商监理公司取得《工程监理企业资质证书》，业务范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。有效期至2029年7月24日。

3. 专业分包单位。沈阳鸿励岩土工程有限公司^[3]（以下简称鸿励公司），类型为有限责任公司，法定代表人郭某财，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），施工专业作业，承接总公司工程建设业务，对外承包工程，土石方工程施工，建筑工程机械与设备租赁，工业工程设计服务，工程管理服务。2025年6月17日，鸿励公司取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等，有效期至2029年6月2日。2024年4月7日，鸿励公司取得《安全生产

宁省庄河市临港经济区。经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、电力工程监理、水利水电工程监理、公路工程监理、人防工程监理；工程技术咨询、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

[3] 沈阳鸿励岩土工程有限公司：成立于2014年1月8日，法定代表人郭某财，类型有限责任公司，住所沈阳市于洪区太湖街。经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建设工程勘察，建设工程设计，建设工程监理，住宅室内装饰装修，施工专业作业，地质灾害治理工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：承接总公司工程建设业务，对外承包工程，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，建筑工程机械与设备租赁，建筑材料销售，园林绿化工程施工，工业工程设计服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可证》，有效期至 2027 年 4 月 6 日。

三、工程合同协议签订情况

（一）2026 年 3 月 27 日，发包单位沈阳市沈北新区城市建设局与承包单位振达公司（联合牵头人）、辽宁城建设计院有限公司（联合体成员）签订《航空航天城南部片区城市管网提标改造工程 EPC 总承包建设项目工程总承包合同》。暂定签约合同价（含税）约 1.29 亿元，计划开始工作日期为 2026 年 4 月 30 日，计划竣工日期为 2026 年 12 月 31 日。

（二）2026 年 3 月 27 日，发包单位沈阳市沈北新区城市建设局与徽商监理公司签订《航空航天城南部片区城市管网提标改造工程建设工程监理合同》。合同约定徽商监理公司负责对该项目工程的质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。签约酬金约 133.85 万元，监理期限自 2026 年 4 月 30 日起至 2026 年 12 月 31 日。

（三）2026 年 5 月 22 日，振达公司与鸿励公司签订《建筑施工分包合同》，约定由鸿励公司负责分包航空航天城南部片区城市管网提标改造工程（银河街泵站支护工程），包含钢管桩支护、钢板桩支护、内支撑施工、喷锚、降水、安全设施及土方开挖等内容，为泵站主体施工提供基坑支护保障。合同价约 87 万元，施工计划工期为 2026 年 5 月 22 日起至 2026 年 7 月 21 日，同时双方签订《分包现场安全生产管理协议》，约定双方安全生

产管理职责。

（四）2026年5月22日，鸿励公司与沈阳市鑫凌峰建设工程有限责任公司口头约定施工现场钢梁承租事宜。鸿励公司共承租26根H型钢梁（其中18根为新钢梁，8根为旧钢梁），价格为每日4元/吨。

四、钢板桩支护工程安全管理情况

（一）施工单位振达公司，制定了《航空航天城南片区城市管网提标改造工程银河街雨水泵站、雨水管线和雨水暗渠基坑支护、降水和土方开挖专项施工方案》《沈北新区银河街南延路航空航天城南片区城市管网提标改造工程应急预案》，按照“三管三必须”原则，明确规定支护作业安全管理实行项目管理机制，公司及所属单位具体组织实施项目的部门负安全生产管理责任，项目施工单位负安全生产主体责任，公司安全管理部门根据管理实际对具体组织实施项目的部门、项目施工单位履行安全生产职责情况进行抽检、督查。

2026年5月2日起，振达公司到施工现场开展防护围挡、平整土地等前期准备工作。2026年5月22日，振达公司取得该项目《施工许可证》，之后振达公司安排鸿励公司入场开展深基坑支护工作。在项目施工过程中，振达公司对鸿励公司的统一协调、管理工作落实不到位。

（二）监理单位徽商监理公司，2026年5月2日成立了航空航天城南片区城市管网提标改造工程EPC总承包建设项目

监理组织机构,对该项目开工条件审查、施工队伍人员资质审核、工程质量安全、文明施工、工程进度等方面开展监管。该项目监理组织机构制定了《监理实施细则》《深基坑及排水工程监理旁站方案》等,监理人员每日进行检查和日常巡视,并将发现的涉及施工安全的情况、安全隐患及时在《监理日志》《旁站监理记录》《巡视记录》中记载。

(三) 专业分包单位鸿励公司,施工使用的 8 根 400mmH 型钢梁为临时租用的旧钢梁(为周转材料,可重复使用,以下简称周转钢梁)。该公司未执行周转材料的自检与报验程序,未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度,导致入场使用的周转钢梁存在隐蔽性焊接质量缺陷未被及时发现。

(四) 发包单位及属地行业监管部门沈北新区城市建设局,既是航空航天城南部片区城市管网提标改造工程 EPC 总承包建设项目的发包单位,也是行业安全监管部门。该部门依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》(住建部 153 号),对航空航天城南部片区城市管网提标改造工程按计划以抽查方式实施施工安全监督工作。

该项目开工前,区城建局已组织施工单位、监理单位召开“技术交底会议”及“项目监管一体化告知会议”。5 月 22 日,经审批通过,区城建局对施工单位振达公司下发该项目《施工许可证》。但在具体监管工作中,区城建局对该项目专项方案存在跟踪不及时,风险研判不到位、检查部署滞后等问题。

五、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月31日7时许，沈阳鸿励岩土工程有限公司焊工陈某1（已取得《焊接与热切割作业特种作业证》，有效期至2029年8月28日）及力工陈某2到达施工现场。二人随即准备开展深基坑第三层钢围檩支护工作。陈某1负责焊接钢梁托架，陈某2负责协助陈某1固定及承托钢梁托架。7时30分许，二人穿戴好安全帽、反光背心、劳保手套、防扎鞋开始工作。

8时30分许，深基坑南北两侧第三层钢梁托架焊接工作完成后，打桩机操作员蒋某郎（已取得《建设机械施工上机操作证》，操作机种为打桩机，使用期限自2023年1月9日至2029年1月8日）驾驶打桩机吊运钢梁，陈某1、陈某2二人则辅助打桩机调整钢梁方向将钢梁推至深基坑边缘点位，安装至钢梁托架上。

按照上述操作流程，二人在安装完北侧钢梁后，随即准备开展南侧钢梁的安装工作。打桩机司机计划在北侧位置直接吊运南侧钢梁，但尝试的过程中发现打桩机机臂长度不足，无法将钢梁直接吊运至南侧。于是，蒋某郎先将钢梁放置在深基坑靠南侧位置，随后驾驶打桩机绕至基坑南侧。

8时42分许，陈某2站在深基坑第二层东侧钢梁下方，陈某1站在该钢梁西侧，二人正在使用吊具捆绑钢梁时，第二层支护东侧水平支撑钢梁断裂坠落，砸在陈某2后颈部及背部，将其砸倒至钢梁下方。

（二）事故报告和应急处置情况

事故发生后，现场人员杨某立即指挥蒋某郎驾驶打桩机将砸倒陈某 2 的钢梁移开，并安排陈某 1 协助蒋某郎将陈某 2 转移至地面上。同时，杨某立即安排司机张某拨打 120 急救电话请求救援。听到声响后，在施工项目临时办公室的总监理代表姜某鲲到达事故现场，参与救援并向相关方汇报情况。

8 时 56 分许，120 急救车到达事故现场，陈某 2 经现场抢救无效死亡。

六、事故人员伤亡、善后处理和直接经济损失情况

死者陈某 2，男，48 岁，鸿励公司临时劳务雇用力工，5 月 31 日因颅脑损伤经抢救无效死亡。

事故发生后，鸿励公司与死者家属达成和解协议，给予经济赔偿，事故善后工作结束。事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 80 万元。

七、事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话，同时向各单位报告事故情况，相关负责人迅速赶到现场，配合医疗机构和公安、应急等部门开展救援工作，随后将事故情况逐级上报。

医务人员到达现场后，立即接手抢救。区公安、应急等部门接报后，立即组织人员到达事故现场，依据各自职责开展工作。企业应急响应准确及时、救援行动迅速，善后处理平稳有序。

八、事故现场踏勘情况

涉事现场为沈北新区航空航天城南南部片区城市管网提标改造工程项目雨水泵站深基坑施工作业现场，作业现场无监控设备设施。作业现场区域平面简图见图 2，现场照片见图 3。

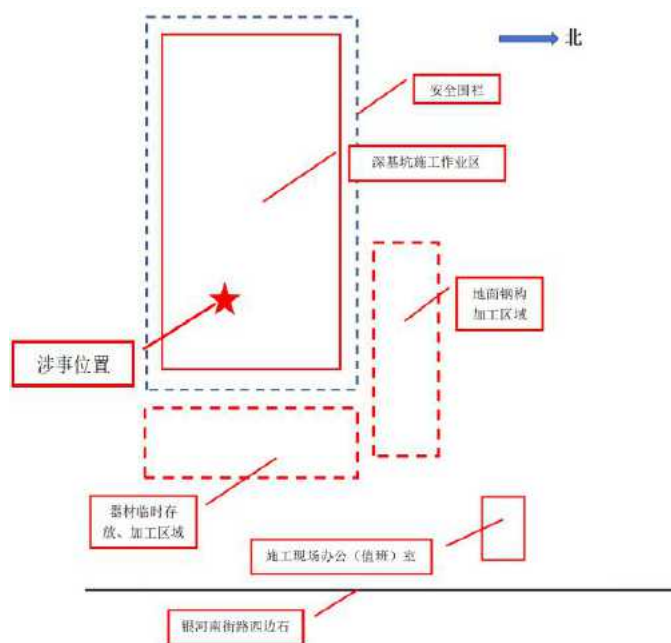


图 2 作业现场平面布置简图



图 3 作业现场鸟瞰图

如图 2 所示，东侧基坑支护板桩第二层水平支撑钢梁已经断裂，同时水平支撑钢梁及其两侧端部斜撑 H 型钢完全坠落。南侧段水平支撑钢梁及两侧端部斜撑 H 型钢落在基坑地面，如图 4 所示。北侧段水平支撑钢梁端部搭在第三层支护板桩水平支撑钢梁上，如图 5 所示。



图 4 南侧段坠落状况



图 5 北侧段坠落状况

涉事 H 型钢梁长 13.2 米、宽 400mm、高 400mm、腹板厚度 13mm、翼缘厚度 21mm。断裂、坠落水平支撑钢梁端部及相关檩梁结构无破坏痕迹，断口为直缝对接焊口，对接点约在钢梁中部。见图 5。其断口形貌见图 7—图 9，断口形貌为非疲劳韧性破坏。事发现场模拟情况见图 10。



图 6 断裂水平支撑钢梁状况



图 7 断裂水平支撑钢梁结构尺寸



图 8 断裂水平支撑钢梁断口形貌



图 9 断裂水平支撑钢梁断口形貌局部



图 10 事发现场模拟情况

九、事故发生原因和暴露出的问题

（一）直接原因

作业过程中，涉事基坑第二层钢梁沿焊口发生非疲劳韧性断裂，坠落的钢梁直接砸中下方作业的力工，致其死亡。该事故为隐蔽性焊接质量缺陷、基坑周边挖掘机产生的土压力、周转钢梁原有焊缝焊接位置、方式不符合标准等多重因素叠加导致的生产安全责任事故，造成钢梁断裂的直接因素如下：

1. 焊口隐蔽性质量缺陷

（1）焊口隐蔽性质量缺陷，且在合规抽检覆盖范围内

涉事 H 型钢梁为周转复用材料，进场时就已经焊接完毕。依据辽宁省地方标准《装配式基坑支护技术规程》（DB21/T 3910-2024）第 9.2.4 条：装配式支撑结构中重复使用的构件，

其质量检验应符合下列规定：“构件应分批对钢材品种、规格和性能进行检查，检验数量不应少于总数的 5%，且不应少于 3 个。”现场按照规程比例开展抽检工作，对抽检部位、检测流程、判定标准进行检查。外观检查时，因焊接缺陷为内部隐蔽性微观缺陷，肉眼不易发现；性能检测为抽检，没有抽检到此处。

（2）材料复用增加缺陷不确定性

该钢梁此前在其他工地焊接并使用，虽当时验收通过，但钢材在服役、拆卸、运输过程中可能产生新的微观损伤，或原有隐蔽缺陷在二次受力条件下劣化加剧。现行进场验收规范对复用钢构件的特殊检测要求规定有限，质检员按通用标准抽检，未能覆盖此类复杂工况下的全部潜在隐患。

2. 基坑周边挖掘机产生的土压力

挖掘机等机械在基坑周边经过，其自重会对基坑外侧土体产生挤压，引发基坑侧壁土体产生附加侧向土压力，压力传导至该基坑，对已存在隐蔽焊接缺陷的钢梁焊口断裂也是诱因之一。

3. 周转钢梁原有焊缝焊接位置、方式不符合标准

涉事 H 型钢梁为周转钢梁，入场即存在直缝对接的焊缝。该焊缝结构不符合《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）“等强设计”基本原则，且焊缝位于受力最不利位置（偏于钢梁中部），违反了《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）第 5.1.1 条 5 款^[4]的规定。焊接质量缺陷、未采用补强措施、钢梁中部受力差、直

[4] 《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）第 5.1.1 条第 5 款：“焊缝位置应避开高应力区”。

缝对接造成的应力集中效应，最终导致钢梁非疲劳韧性断裂。

（二）间接原因

鸿励公司未依法落实安全生产主体责任，施工现场安全生产管理不到位，未严格执行周转材料的自检与报验程序，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，导致入场使用的周转钢梁存在隐蔽性焊接质量缺陷未被及时发现。

（三）事故暴露出的问题

1. 振达公司，统一协调、管理不到位，“以包代管”，对专业分包单位鸿励公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现周转钢梁未经质检验收即入场使用的问题。同时，对入场钢梁等构件现场实地查验工作不细致，未发现入场材料存在焊接隐患问题，对事故发生负有间接管理责任。

2. 沈北新区城市建设局，在具体监管工作中，对该项目专项方案存在跟踪不及时、风险研判不到位、检查部署滞后等问题。

十、事故性质

经调查认定，本事故是一起沈阳鸿励岩土工程有限公司未执行周转材料的自检与报验程序，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，导致入场使用的周转钢梁存在隐蔽性焊接质量缺陷未被及时发现，存在焊接质量缺陷的周转钢梁作为深基坑第二层支护横梁使用，在施工作业过程中涉事钢梁沿焊口断裂，导致一名力工被坠落的钢梁砸倒致死，造成一人死亡的一般物体打击生产安全责任事故。

十一、责任认定及处理建议

（一）对涉事相关单位的责任认定及处理建议

1. 辽宁振达建设集团有限公司，“以包代管”，对专业分包单位鸿励公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，对入场钢梁等构件现场查验工作不严格、不细致，未发现入场材料存在焊接隐患问题，建议该公司针对上述问题立即开展自查自纠工作，并将整改材料上报至沈北新区城市建设局备案。

2. 沈阳鸿励岩土工程有限公司，未依法落实安全生产主体责任，施工现场安全生产管理不到位。未执行周转材料的自检与报验程序，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，导致入场使用的周转钢梁存在隐蔽性焊接质量缺陷未被及时发现，对事故发生负有直接管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[5]、第四十一条第二款^[6]的规定，建议由沈北新区应急管理局依据相关规定处罚。

3. 沈北新区城市建设局，在具体监管工作中，对该项目专项方案存在跟踪不及时、风险研判不到位、检查部署滞后等问题，建议区城建局向沈北新区人民政府作出书面检查。区城建局相关

[5] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

人员在该项目安全监管工作中暴露出的问题，建议由沈北新区城市建设局依规依纪给予处理。

（二）对涉事相关责任人员的责任认定及处理建议

1. 建议按照干部管理权限依规依纪处理的人员

（1）崔某斌，辽宁振达建设集团有限公司项目经理，政治面貌为群众，未有效落实统一协调、管理职责，施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，建议由纪委监委部门依规依纪给予处理。

（2）马某明，辽宁振达建设集团有限公司施工员，政治面貌为群众，督促、检查鸿励公司使用周转材料合格情况不严格、不细致，致使隐患长期存在，建议由纪委监委部门依规依纪给予处理。

（3）曲某成，辽宁振达建设集团有限公司质检员，政治面貌为中共党员，对入场钢梁等构件现场查验工作不细致，未发现入场材料存在焊接隐患问题，建议由纪委监委部门依规依纪给予处理。

2. 建议给予行政处罚的人员

（1）王某瑞，沈阳鸿励岩土工程有限公司法定代表人，主要负责人，未依法落实安全生产主体责任，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，导致入场使用的周转钢梁存在隐蔽性焊接质量缺陷未被及时发现，对事故发生负有领导责任，以上行为违反了《中华人民共

和国安全生产法》第二十一条第一项^[7]、第二项^[8]及第五项^[9]的规定，建议由沈北新区应急管理局依据相关规定处罚。

（2）姜某鑫，沈阳鸿励岩土工程有限公司项目经理，落实周转材料的管理制度不到位，未有效排查入场周转钢梁的焊接隐患，对施工现场安全管理不到位，以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条^[10]，建议由沈北新区城市建设局依据相关规定处罚。

（3）王某帅，沈阳鸿励岩土工程有限公司质检员，未严格履行该分包项目材料验收管理制度，未严格落实质量检查岗位职责，未认真对周转钢梁的质量进行检验，未能及时发现存在焊接质量缺陷的钢梁投入使用，以上行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十九条^[11]，建议由沈北新区城市建设局依据相关规定处罚。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（二）组织建立并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[11] 《建设工程质量管理条例》第二十九条：施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

十二、事故防范和整改措施

振达公司应举一反三，压实总包统一协调、管理责任，在今后的项目施工中，应做到：1. 严格将专业分包单位纳入总包安全管理体系，加强过程监督，实施“一体化”管理，杜绝“一包了之”。实施现场统一协调管理，指派专人定期检查，确保安全措施落实到位。发现专业分包单位存在违规作业等违法行为，必须立即停止作业并督促相关方整改；2. 强化教育培训，提升管理人员履职能力与责任意识。针对项目经理、施工员、质检员开展专项法规与职责清单培训，确保关键岗位人员履职尽责；3. 开展施工现场专项焊接质量排查。对项目所涉及焊接作业的周转钢梁、自制构件进行全覆盖复检，消除潜在隐患问题，确认合格后方可继续施工。

鸿励公司作为施工现场安全的第一责任主体，要深刻吸取事故教训，在今后的项目施工中，应做到：1. 严格执行材料进场检验验收和报验程序，特别是针对周转材料，必须增加质量证明文件核查及实体无损检测环节，未经检验合格严禁使用；2. 健全并落实全员安全生产责任制，建立履职考核机制，明确各关键岗位安全责任清单；3. 加强隐患排查治理制度，将入场材料隐患排查纳入日常安全检查清单，对关键受力构件、焊缝等加强质量检查，必要时可委托专业机构进行探伤检测。

区城建局要加强对其所辖行业领域的安全生产监管，强化风险研判意识，及时检查、跟踪在建项目，督促辖区在建项目认真

落实隐患排查制度，指导在建项目各相关方做好安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，完善各项规章制度，消除监管盲区，防止各类事故的发生。

沈北新区辽宁振达建设集团有限公司

“5·31”一般物体打击事故调查组

2026年8月20日