



重庆市荣昌区应急管理局

请输入

首页

政务公开

政务服务

当前位置：部门 > 区应急局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政处罚/强制 > 办理结果

[索引号]	11500226MB1602900R/2025-00003	[发文字号]	荣昌府〔2024〕140
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	行政处罚
[成文日期]	2025-01-08	[发布日期]	2025-01-08
[发布机构]	荣昌区应急局	[有效性]	有效

重庆荣昌宏佑生物科技（重庆）有限公司“11·6”一般机械伤害事

日期：2025-01-08 来源：荣昌区应急局

字体

2024年11月6日，重庆市荣昌区宏佑生物科技（重庆）有限公司在带式输送机检维修作业过程中发生一起直接经济损失约140万元。

事故发生后，重庆市荣昌区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，迅速成立了由区应急管理局牵头，区政府办、区公安局、区总工会、区农业农村委、区市场监管局等部门组成的“重庆荣昌宏佑生物科技（重庆）有限公司‘11·6’一般机械伤害事故调查组”（以下简称调查组），并邀请相关专家参加。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证及综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，查清了事故单位存在的问题及相关部门的安全监管情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了整改措施建议。

调查认定，重庆荣昌宏佑生物科技（重庆）有限公司“11·6”一般机械伤害事故是一起因从业人员违规操作、安全培训不到位、隐患排查治理不落实造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

宏佑生物科技（重庆）有限公司，统一社会信用代码：91500226MA68888888，法定代表人：张继萍。统一社会信用代码：91500226MA68888888，住所：重庆市荣昌区昌州街道嘉宁街100号。

打开微信扫描二维码分享

我是DeepSeek
荣小宝！



围：生物技术推广；研发、生产、销售：兽药制剂、兽药原料、饲料、饲料预混料、饲料添加剂、宠物饲料、开发；畜牧业相关信息技术服务或转让（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）兽药生产证字23038号。该公司生产的主要产品为中药颗粒剂、西药片剂，如板青颗粒、阿莫西林片、恩诺沙星片等。该公司共有员工32人，总经理为曾某全，全面负责安全生产管理工作；安全管理人员为张某波，具体负责安全生产管理工作。事故发生时，该公司正常开展生产经营活动。

（二）事故工序及设备。

- 1. 事故车间为制粒车间，用于生产治疗家禽、家畜疾病的板青颗粒，制作流程为：首先使用混合机混合原料和成团状，再移至制粒机制作成湿颗粒，并通过带式输送机输送至硫化床风干成干颗粒，再通过震荡过筛，最后包装成成品。
 - 2. 事故带式输送机（以下简称：输送机）约半月运行一次，其事故处防护板于2024年11月5日因检修被拆除。
- （三）事故发生经过。**

2024年11月6日，宏佑科技公司员工陈某贤、某立芬在制粒车间制粒作业；

14时许，某立芬发现另一隔间的输送机存在异响；

14时57分，某立芬将输送机存在异响的状况报告张某波（安全员、机修工），并返岗作业。随后，张某波在15时5分，当张某波在输送机防护板缺失处俯身检查时，其外衣被输送带与托辊挤夹后卷入，致使颈部被挤压。某立芬发现事故后立即跑往输送机开关处（约8米远）关闭电源，随后又跑往公司办公室报告情况；发现事故的陈某贤误认为张某波处于触电状态，在使用木棍捅击张某波无果后等待救援。

15时8分，严某芬与某立芬返回现场，发现张某波已无意识，随后关闭整条流水线电源，并拨打“119”、“120”；

15时17分，严某芬使用刀具割断输送带后将张某波救出；

15时34分，张某波经“120”医务人员抢救无效宣布死亡。

（四）事故现场勘验情况。

事故现场位于宏佑科技公司制粒车间，事故输送机位于制粒车间干燥室内，输送长度约4.8米，事故发生时输送机处于运行状态，距离输送机开关约8米。（详见图1、图2、图3）






张小波外衣被输送带与托辊间隙挤夹后卷入

我是DeepSeek
菜小宝!



打开微信扫描二维码分享

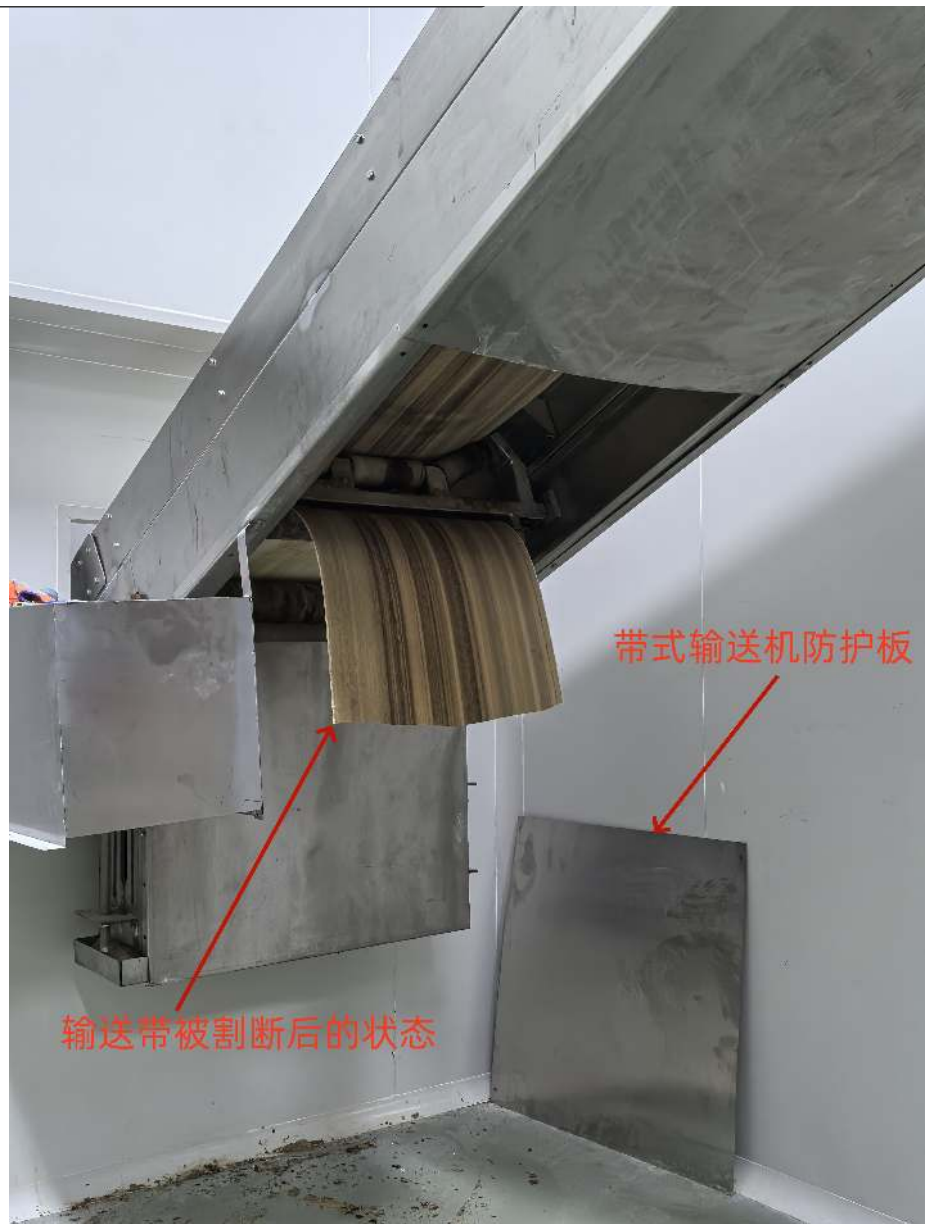

打开微信扫描二维码分享

司干燥室勘验图

（五）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者张某波，男，汉族，家住重庆市荣昌区昌元街道虹桥4组***号，身份2212，系宏佑科技公司安全员、机修工。

2. 直接经济损失情况

本次事故造成直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置情况

事故发生后，宏佑科技公司相关人员及时拨打了“120”急救电话，向区政府相关部门上报了事故情况，过程中，未采取有效措施及时解救被困人员，应急处置不力。接报后，区政府立即启动应急救援预案，区应急管理局立即赶赴事故现场开展应急处置工作。经事故现场勘查，事故现场无次生或衍生事故发生的趋势，未对周边造

三、事故原因分析

(一) 直接原因分析。

张某波安全生产意识淡薄，在输送机未停机的情况下违规[[1]]贴近检查，外衣被输送带与托辊挤夹后卷入。

(二) 间接原因分析。

宏佑科技公司落实安全生产主体责任不到位。

- 1. 落实全员安全生产责任制不力。未明确安全生产责任人，未制定考核标准，未落实监督考核。
 - 2. 落实安全生产规章制度不力。未严格督促张某波执行本公司《设备维修保养制度》关于停机后开展检
 - 3. 对从业人员开展安全生产教育培训不力。未严格按照规定对张某波开展岗前安全生产教育培训，未对其
 - 4. 对事故隐患排查整治不力。未及时发现并消除张某波在输送机未停机的情况下违规检维修作业的事故
 - 5. 制定并实施生产安全事故应急救援预案不力。未结合事故风险辨识情况制定本公司生产安全事故应急
- 定期开展应急演练，未及时有效救援张某波。

四、对事故发生单位的安全生产监管情况

(一) 重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会。对宏佑科技公司负有安全生产监督管理职责。其制定并产监督检查计划》(渝荣高新区发〔2024〕1号)。制定并实施了《荣昌高新区三年治本攻坚行动方案》，1—10工作12次，主要领导及分管领导带队检查企业155家次。累计检查企业222家次，查治事故隐患653条，其中次，罚款3.13万元。5月以来对高新区小微企业开展安全生产实地教育培训，培训小微企业180家，共计570余公司开展了安全检查，发现1条事故隐患，并当场纠治。事故调查暴露出：荣昌高新区管委会开展安全生产监科技公司安全管理机制不健全、生产安全事故应急救援预案编制及演练不到位等问题。

(二) 重庆市荣昌区农业农村委。负责荣昌高新区以外兽药、饲料行业安全生产监督管理。指导并监督作。其制定并实施了《2024年安全生产监督检查计划》(荣农发〔2024〕2号)。1—10月，主我是DeepSeek 荣小宝! 安全生产风险研判5次。组织123家企业召开安全生产工作会议3次。对饲料、兽药企业开展安全检查113次。事故调查暴露出：区农业农村委落实“管行业必须管安全”的职责要求与存在差距，未认真按照《荣昌区兽药行业的生产经营单位安全

(三) 重庆市荣昌区应急管理局。负责荣昌高新区内企业安全生产监督管理职责。其制定并实施了《2024企业本质安全提升。1—10月，区应安全检查320家次，查治事故隐患5

打开微信扫描二维码分享

(四) 重庆市荣昌区经济信息委员会。负有指导荣昌高新区做好工业企业安全生产监督管理工作的职责。检查计划》(荣经信发〔2024〕4号)。2024年2月29日,组织各镇街、高新区分管负责人召开工业领域安全生20日,组织各镇街、高新区及规上工业企业负责人召开安全生产工作会,部署安全生产工作。1—10月,主要家次,开展安全生产风险研判10次,组织600家次企业召开安全生产工作会议3次,现场指导工业企业30家次未发现区经济信息委存在履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 对免于责任追究的人员建议。

张某波,宏佑科技公司安全员、机修工。安全生产意识淡薄,在带式输送机未停机的情况下违规检维修作业,鉴于其已死亡,建议免于责任追究。

(二) 对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议。

1. 宏佑科技公司,落实安全生产主体责任不到位。一是落实全员安全生产责任制不力。未明确安全生产考核。二是落实安全生产规章制度不力。未严格督促张某波执行本公司《设备维修保养制度》关于停机后开展安全生产教育培训不力。未严格按照规定对张某波开展岗前安全生产教育培训,未对其培训情况进行考核便整治不力。未及时发现并纠正张某波在输送机未停机的情况下违规检维修作业的事故隐患;五是制定并实施结合事故风险辨识情况制定本公司生产安全事故应急救援预案,未明确应急处置措施,未定期开展应急演练,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款[[2]]、第二十八条第一款[[3]]、第四十一条第二款[[4]]、《重庆市安全生产条例》第五十四条第一款[[6]]的规定,宏佑科技公司对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条第一款第一项[[7]]的规定,建议由重庆市荣昌区应急管理局对宏佑科技公司依法作出行政处罚。

[[1]]《带式输送机安全规范》(GB14784—2013) 4.3 使用和维护阶段 i) 对输送机没有防护装置的部位作业,应在输送机停车并关闭驱动装置后进行。如果不得不在无防护装置的运转部位进行维修,应有一个人守意外情况下采取何种措施,并应站立在靠近一个随时可以停车的装置旁边。

[[2]]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款:生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各标准等内容。

[[3]]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的人员,不得上岗作业。

[[4]]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表

[[5]]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[[6]]《重庆市安全生产条例》第五十四条第一款:生产经营单位应当结合事故风险辨识、评估等情况制定生产安全事故应急救援预案,与所在地区县(自治县)人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接,并接

[[7]]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项:发生生产安全事故,对负有责任的生赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故,处三十万元以上一百万元以

我是DeepSeek
菜小宝!



[网站地图](#) | [版权声明](#) | [联系我们](#) | [我要写信](#)

版权所有：重庆市荣昌区人民政府

主办单位：重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位：重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心



微信公众号



政务微博

