



陆丰市人民政府

www.lufengshi.gov.cn

网站首页

政务公开

政民互动

政务服务

走进陆丰

请输入您要搜索的关键词

搜索

首页 > 陆丰市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 安全生产信息公开 > 生产安全事故调查报告

陆丰市城东街道“11·11”一般道路交通事故调查报告

2024-03-04 16:20

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

陆丰市城东街道“11·11”一般道路交通事故调查报告

2023年11月11日，在324国道657KM处（城东街道上液化气站路口）发生一起大型普通客车碰撞普通二轮摩托车的道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约95.44万元。

事故发生后，市政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了由市应急管理局牵头，市公安局交警大队、交通运输局、市总工会、城东街道办事处等单位组成的陆丰市城东街道“11·11”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员询问、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，陆丰市城东街道“11·11”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及有关人员情况

1. 事故发生单位情况

陆丰市第二运输有限公司，属于国有独资有限责任运输

业。统一社会信用代码：91441581190875****；注册资本：5元；法定代表人：李*舵；企业类型：有限责任公司（国有独资）成立日期：1987年10月27日，营业期限：长期；住所：陆丰市东海镇桥西路丰田肉联厂综合楼三楼301室；经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：旅客票务代理；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

《道路运输经营许可证》证号：粤交运管许可汕尾44150000****号，有效期限：2019年10月15日至2023年12月31日。所属营运客车13辆，司机13人，开通市内客运班线路6条。

2. 事故车辆基本情况

（1）粤N45485号大型普通客车。车辆所有人：陆丰市第一运输有限公司，机动车保险投保于中国人民财产保险股份有限公司汕尾分公司，强制险单号：PDAZ202344150000017167，保险期间：2023年02月27日13时0分至2024年02月27日13时0分止，商业险单号：PDAA202344150000003960，保险期间：2023年11月01日14时0分至2024年01月31日24时0分止，商业险第三者责任险赔偿限额：人民币200万元。

- 2 -

年11月01日14时0分至2024年01月31日24时0分止，商业险第三者责任险赔偿限额：人民币200万元。

（2）汕尾（陆临）K2790，普通二轮摩托车，登记车辆所有人：孙*红（居民身份证号码441522*****8221，家庭住址广东省陆丰市东海镇乌坎管区二村金港大街东28号之一），

际支配人：符*江，无保险。

3. 事故有关人员情况

(1) 石*军，男，侗族，身份证号码：433031*****035，户籍地址：湖南省通道侗族自治县县溪镇屯里村一组 14 号，住址：广东省陆丰市东海街道贸易城出租房，持 A1、D 型机动车驾驶证，为事故发生时粤 N45485 号大型普通客车驾驶员。其三年有 3 次交通违法记录，均为 2021 年发生，已缴纳罚款。近三年未发现交通事故记录。

(2) 符*江，男，汉族，身份证号码：513022*****299，户籍地址：四川省宣汉县七里乡马蹄村 3 组 121 号，现住址：广东省陆丰市东海街道六社五巷 59 号，未取得机动车驾驶证，事故发生时汕尾（陆临）K2790 号普通二轮摩托车驾驶员。事故发生后经抢救无效死亡。

(二) 事故发生单位安全管理情况

陆丰市第二运输有限公司有成立安全生产领导小组，设置安全技术部，有建立安全生产责任制明确部门及人员职责；有立车辆管理制度、驾驶员安全管理制度等安全规章制度；每月开安全工作会议，组织开展两次安全教育培训，开展两次安全隐患排查。但对新入职驾驶员安全教育培训效果不明显，驾驶员安全意识仍然较为淡薄。

(三) 事故发生经过

2023 年 11 月 11 日 13 时 05 分许，石*军驾驶粤 N45485 大型普通客车（核载 38 人，实载 4 人），以 84km/h 的车速 324 国道自西往东方向行驶，至 324 国道 657KM 处（城东街道

陈液化气站路口)时,与同向行驶正在左转弯由符*江驾驶的尾(陆临)K2790号普通二轮摩托车发生碰撞,造成符*江死亡,两车不同程度损坏。(图1-1至图1-3)。



图 1-1 行车记录仪监控截图

- 4 -



图 1-2 行车记录仪监控截图



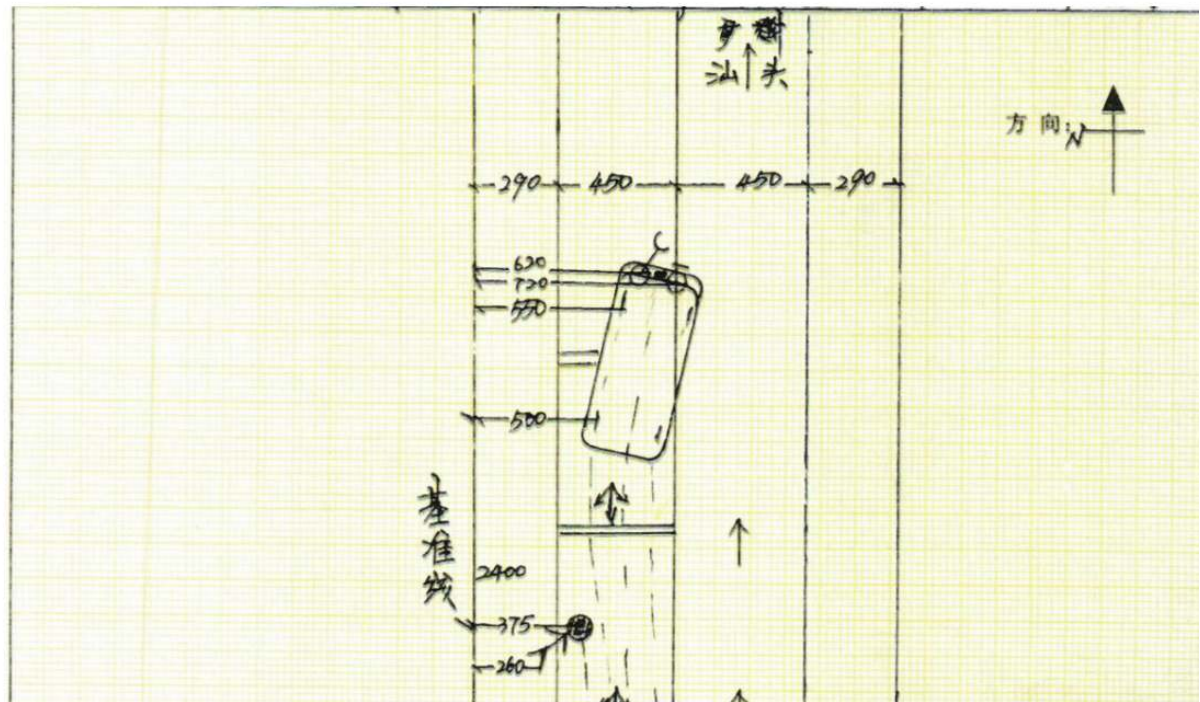


图 1-3 行车记录仪监控截图

(四) 事故现场基本情况

现场位于 324 国道 657KM 处(城东街道上陈液化气站路口四枝分叉口,道路呈东西走向,东往汕头方向,西往广州方向,北往上陈液化气站,南往上陈老乡。道路施划黄色中心虚线,双向各划设 1 条机动车道、1 条摩托车和非机动车混合车道,左

车道宽 4.5 米,右侧车道宽 2.9 米,路面施划人行横道标线、车道分隔线、导向标线、减速标线、停止线、前方人行横道提示线等交通标线,南侧设置前方村口、“+”型路口、村庄、“T”型路口等交通标志。路面材料沥青,路面完好,路表干燥,白天,视力良好。(见图 2、图 3、图 4)



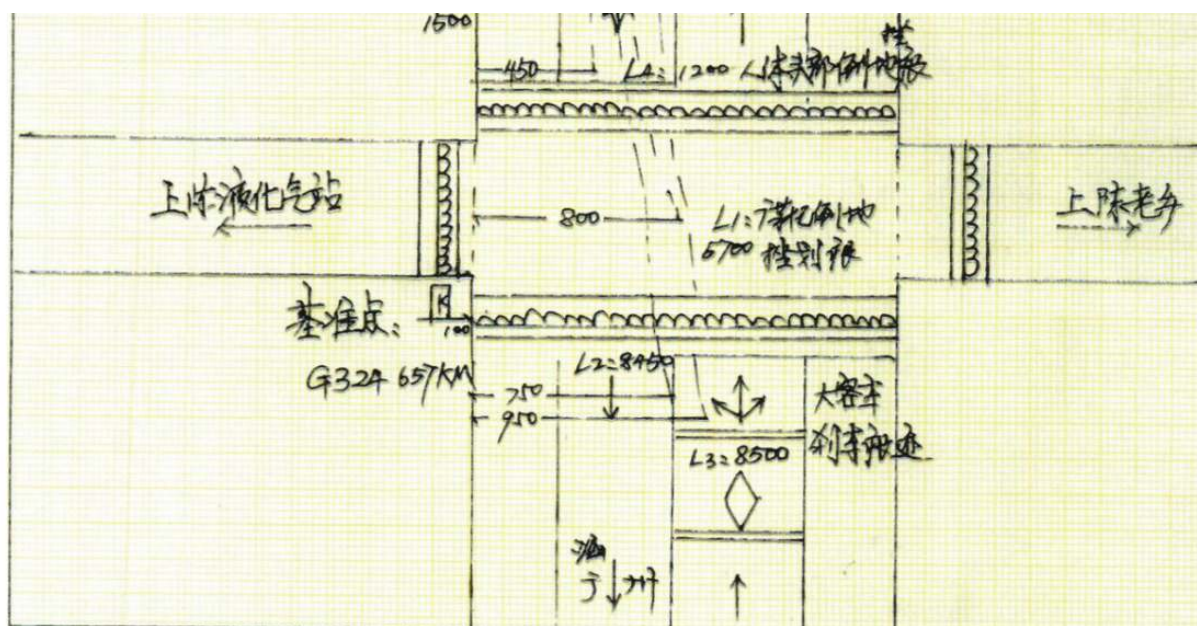


图 2 事故现场示意图

- 6 -



图 3 事故现场照片





图 4 事故现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡：符*江，男，汉族，身份证号码 513022*****2993, 户籍地址：四川省宣汉县七里乡马蹄木组 121 号，现住址：广东省陆丰市东海街道六社五巷 59 号，事故发生时汕尾（陆临）K2790 号普通二轮摩托车驾驶员。事故发生后经抢救无效死亡。

2. 直接经济损失

此次事故造成直接经济损失约 95.44 万元。

（六）其他情况

气象情况。事故发生时，事故区域气温 26℃，天气阴，降雨，平均风速 4.1m/s，东北风向，能见度 15KM，排除自然灾害引发的道路交通事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，粤 N45485 号大型普通客车司机石*军立即下查看，拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，并向公司管理人汇报。陆丰市第二运输有限公司副总经理接到事故汇报后，在总经理汇报的同时报告陆丰市交通运输局。

（二）事故现场应急处置情况

11月11日13时12分，陆丰市公安局交警大队陆城中队赴现场，指挥事故现场的交通秩序和保护事故现场。120急救

- 8 -

心医护人员也迅速到达现场对伤者展开施救。13时32分，陆丰市公安局党委副书记、政委马汉强，交警大队大队长李进雄带值班民警赶赴现场处置，并开展现场勘查、调查取证、善后等工作。城东街道党工委书记林坤炼、街道办副主任林贵标到场协助处置。陆丰市第二运输有限公司有关负责人也在第一时间到达现场协助处理。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车赶到后经医护人员现场救治后确认，符*江已无生命体征。随后遗体被送至陆丰市永安殡仪馆。

2023年11月20日事故双方在陆丰市公安局交警大队的持下进行了调解，经调解双方达成赔偿协议并签署《道路交通事故损害赔偿调解书》，由粤N45485号大型普通客车方赔偿死符*江亲属共计人民币95.44万元，善后工作得到了妥善处理。目前，死者家属情绪稳定，死者（符*江）尸体已火化安葬，该事故未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

陆丰市公安局交警大队、120急救接中心到事故信息后，展应急处置及时，责任落实到位；相关部门接报后，均派员赴事故现场，及时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作。故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场措施得当，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及

作人员应急处置不力、失职渎职、玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、

应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：石*军驾驶粤 N45485 号大型普通客车超行驶^[1]，没有按照交通信号通行^[2]，行经人行横道时，没有速行驶^[3]，遇符*江驾驶汕尾（陆临）K2790 号普通二轮摩托左转弯时未能采取有效措施安全避让，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 死因司法鉴定情况

根据广东同济法医临床司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤同济司鉴所〔2023〕病鉴字第 107 号）其鉴定意见：根据案情及尸表检验所见，死者符*江因交通事故致颅脑内脏伤、呼吸循环衰竭而死亡。

2. 车辆驾驶人员血液中乙醇（酒精）含量检测情况

2023 年 11 月 11 日 13:33，陆丰市公安局交通警察大队现对石*军进行呼气式酒精检测，结果为：0 毫克/100 毫克。

3. 车辆技术鉴定情况

（1）根据广东华正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2023]痕鉴字第 1200 号），其鉴定意见为：

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第（二）项 机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：（二）同方向 1 条机动车道的道路，城市道路为每小时 50 公里，公路为每小时 70 公里。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款 机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人在通过人行横道，应当停车让行。

军驾驶的粤 N45485 号大型普通客车制动功能有效；转向系、光系及行驶系符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。

（2）根据广东华正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2023]痕鉴字第 1201 号），其鉴定意见为：符*江驾驶的汕尾（陆临）K2790 号普通二轮摩托车前、后轮制动功能有效；转向系及行驶系符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定；右前转向灯灯具脱落呈悬挂状，前部组合灯具豁裂、破损系本次事故碰撞形成的，其余灯具未见异常。

4. 道路交通事故认定情况

根据陆丰市公安局交通警察大队做出的《道路交通事故认定书》（第 441581120230000367 号），认定意见为：石*军违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条、第四十七条一款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第（二）项之规定，其违法行为是导致本起事故发生的主要原因；符*江违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条（一）项之规定，其违法行为是导致本起事故发生的次要原因。综上所述，因本起事故系由双方的过错共同导致发生的，且石*军的行为对事故发生的作用及过错的严重程度较大，依照《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，

- 1

*军承担本起事故的主要责任，符*江承担本起事故的次要责任。

（三）其他可能因素排除

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及现场监控资料

相关部门证明材料，现场无突发灾害及其他影响因素，无人为
意情况，排除他杀。

（四）间接原因分析

符*江未取得机动车驾驶证驾驶汕尾（陆临）K2790号普
二轮摩托车上道路行驶^[4]，左转弯时没有提前开启左转向灯^[5]
未注意道路路面来车动态，没有确认安全后转弯。

四、事故发生单位、人员存在的主要问题

（一）粤N45485号大型普通客车驾驶人石*军

安全意识淡薄，超速行驶，没有按照交通信号通行，行经
行横道时，没有减速行驶。

（二）普通二轮摩托车驾驶人符*江

未取得机动车驾驶证，左转弯时没有提前开启左转向灯，
注意道路路面来车动态，没有确认安全后转弯。

（三）陆丰市第二运输有限公司

对新入职驾驶员安全教育培训效果不明显，驾驶员安全意
仍然较为淡薄，未能做到安全文明驾驶。

五、对事故相关人员及相关单位的处理建议

（一）对事故相关人员的处理建议

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第（一）项 机动车应当按照下列规定使用转向灯
（一）向左转弯、向左变更车道、准备超车、驶离停车地点或者掉头时，应当提前开启左转向灯；

1. 石*军，男，汉族，为事故发生时粤N45485号大型普通
车驾驶员。超速行驶，没有按照交通信号通行，行经人行横道时
没有减速行驶，对事故负有主要责任。建议由交警部门依法处理
同时，由陆丰市第二运输有限公司按其管理制度进行处理。

2. 符*江，男，汉族，为事故发生时汕尾（陆临）K2790
普通二轮摩托车驾驶员。未取得机动车驾驶证，左转弯时没有

前开启左转向灯，对事故负有次要责任。鉴于符*江在事故中亡，建议免于追究责任。

（二）对事故相关单位的处理建议

陆丰市第二运输有限公司，对新入职驾驶员安全教育培训果不明显，驾驶员安全意识仍然较为淡薄，建议由陆丰市道路交通安全工作联席会办公室对其进行约谈。

六、事故防范和整改措施

为汲取陆丰市城东街道“11·11”一般道路交通事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议：

（一）陆丰市第二运输有限公司。要认真落实企业主体责任，深刻反思和吸取事故教训，进一步加大驾驶员的安全教育培训力度，尤其是加强新入职驾驶员的安全教育培训，强化驾驶员安全意识，确保安全文明驾驶；要加强事故应急演练，提升驾驶员紧急情况的应急处置能力，防范和遏制交通事故再次发生。

（二）陆丰市公安局交警大队。要深入开展交通安全隐患排查整治工作，紧盯人、车、路、企、救等重点要素，瞄准重点节，严厉查处大型客车超速、疲劳驾驶以及摩托车无证驾驶、

- 1 -

戴安全头盔、飙车、闯红灯等违法违规行为，及时采取风险管措施；结合实际加强宣传教育，强化对大型车辆驾驶员交通知培训，切实提高安全驾驶意识，确保道路交通安全。

（三）陆丰市交通运输局。要深刻汲取事故教训，持续深入推进道路交通运输领域重大事故隐患专项排查整治工作；要进步督促相关企业加强从业人员的教育和培训，加强相关法律法规的贯彻落实；要加强部门监管力度，强化监管执法，压实交通运输企业安全生产主体责任，坚决防范道路运输事故发生。

（四）城东街道办重外 要大力开展交通安全宣传 确保

（四）抓不同重点人群。要大力开展交通安全宣传，特别要
交通安全宣传教育向村（社区）延伸；要创新宣传教育形式，大
探索改进宣传方式方法和内容，确保交通安全知识入脑入心，
切实增强群众交通安全意识。



