

荣经县银潮矿业有限公司“3·22”机电事故 调查报告

2026年3月22日20时10分，雅安市荣经县银潮矿业有限公司（以下简称银潮矿业）+891米水平运输大巷掘进工作面发生1起机电事故，造成1人遇难，直接经济损失149.06万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）等规定，国家矿山安监局四川局会同应急管理厅、雅安市应急管理局、荣经县人民政府及其应急管理局、公安局、总工会、人社局等部门单位，组成银潮矿业“3·22”机电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请荣经县纪委监委同步参与追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组，开展事故调查和应急救援工作评估。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，银潮矿业“3·22”机电事故是1起违章冒险

作业导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）煤矿概况

银潮矿业位于雅安市荣经县花滩镇齐心村，民营煤矿，正常生产。核定生产能力 12 万吨/年，矿区范围由 13 个拐点圈定，面积 3.0404 平方公里，开采标高+935 米至+640 米，许可开采煤层为五连煤层。

煤矿采矿许可证证号：C5100002010121120102116，有效期至 2029 年 11 月 15 日；安全生产许可证编号：（川）MK 安许证字（2024）5118220584B，有效期至 2027 年 4 月 1 日。营业执照统一社会信用代码：91511800MA63463T5L，经营期限为 2017 年 1 月 10 日至长期。

矿井为高瓦斯矿井，煤层自然发火倾向性等级为不易自燃，煤尘无爆炸危险性；矿井水文地质类型为中等，水患危险性级别为较危险级（Ⅲ级）。

矿井有 1 个进风井、1 个回风井，采用中央分列式通风方式，机械抽出式通风方法（+891 米主平硐进风、+1044 米总回风平硐回风）；采用平硐开拓方式，矿井只有一个生产水平，即+891 米水平。目前，矿井在三采区布置一个采煤工作面（8309 综采面），在一带区布置有两个掘进工作面（+891 米水平运输大巷、一带区排水巷及联络巷）。

矿井采用双回路电源供电，一回路电源接自桐子林变电站

10 千伏母线Ⅱ段，二回路电源接自桐子林变电站 10 千伏母线Ⅰ段，自备 NF354F 型发电机组作为应急电源。

矿井建有固定高低负压瓦斯抽放泵站，安装 2 台 2BEC-42 型高负压抽采真空泵，用于抽采采煤工作面顶板高位钻孔和顺层钻孔瓦斯，抽放主管直径 377 毫米；安装 2 台 2BEC-52 型低负压抽采真空泵，用于抽采采煤工作面上隅角采空区瓦斯，抽放主管直径 529 毫米。

矿井装备有安全监控、人员位置监测、压风自救、供水施救、通讯联络、紧急避险等安全避险“六大”系统。

（二）事故单位安全管理机构情况

银潮矿业矿长李某洪，安全生产知识和管理能力考核合格证号为：513123197309*****，有效期至 2026 年 9 月 3 日。总工程师罗某，生产副矿长熊某吉（2026 年 2 月任现职）、安全副矿长冯某轩（2026 年 2 月任现职）、机电副矿长陈某璇，配备通风、采煤、掘进、机电、地测防治水副总工程师，上述人员安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。配备采煤、掘进、通风、机电、地测、防治水、监控、抽采等专业技术人员 9 名。设置了安全管理科、生产技术科、机电运输科、通风科、地质测量科、安全生产调度室六科，设置了采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风队，配备特种作业员共计 71 人。

（三）事故发生经过

2026 年 3 月 22 日中班，全矿入井 47 人，中班带班领导、

总工程师罗某已在井下（工人实行早、中、晚“三八”制，领导带班实行早、中、晚、夜“四六”制）。14时30分，掘进队副队长杨某康（跟班队干）组织+891米水平运输大巷掘进工作面徐某忠（班长）班组5名作业人员召开班前会，因该掘进工作面掘进机右侧陷入巷道底板内，会上安排将掘进机移出，并强调相关安全注意事项；会后，5人到库房领取枕木装完车，由运输队运入井。

15时30分，徐某忠等5人入井，16时00分抵达作业点，将枕木运至掘进机处。16时20分，徐某忠、徐某、陈某全、程某刚负责掏掘进机右侧底板淤泥和加塞枕木，掘进机司机张某洪（无证）负责操作掘进机，期间副队长杨某康和安全员高某旭先后在此监护一段时间后离开去别处巡查。19时20分，5人在掏出两车淤泥后，用枕木垫在掘进机右底部，张某洪启动掘进机但仍不能将其移出。19时37分，徐某忠通过调度室向掘进队长王某松汇报了现场情况。19时51分，王某松通过调度室向井下作业人员下达了拆卸掘进机右后支撑腿的指令。20时00分，徐某忠将身体上部探入掘进机右后底部拆卸支撑腿，程某刚、陈某全在掘进机右侧掏矸，张某洪、徐某站在掘进机后方观察。20时10分，掘进机右侧突然下沉，压住徐某忠头部。现场人员急忙呼喊，但没有回应。此时夜班带班矿领导、副总工程师孟某全和杨某康刚好来到现场，孟某全当即安排联系人员，寻找工具施救，并向调度室报告。由于调度室电话占线，随即电话向总工程师罗

某汇报了事故。

（四）事故地点及现场勘查情况

1.巷道基本情况。+891 米水平运输大巷为主平硐转向延伸巷道，用于正准备开拓的一带区运输、行人、进风；该巷呈南北向布置，由南向北延伸（见图 1）；巷道设计净宽 3.8 米，净高 3.0 米，净断面 10.39 平方米，全岩巷道，采用锚网喷砼支护，锚索加强支护。

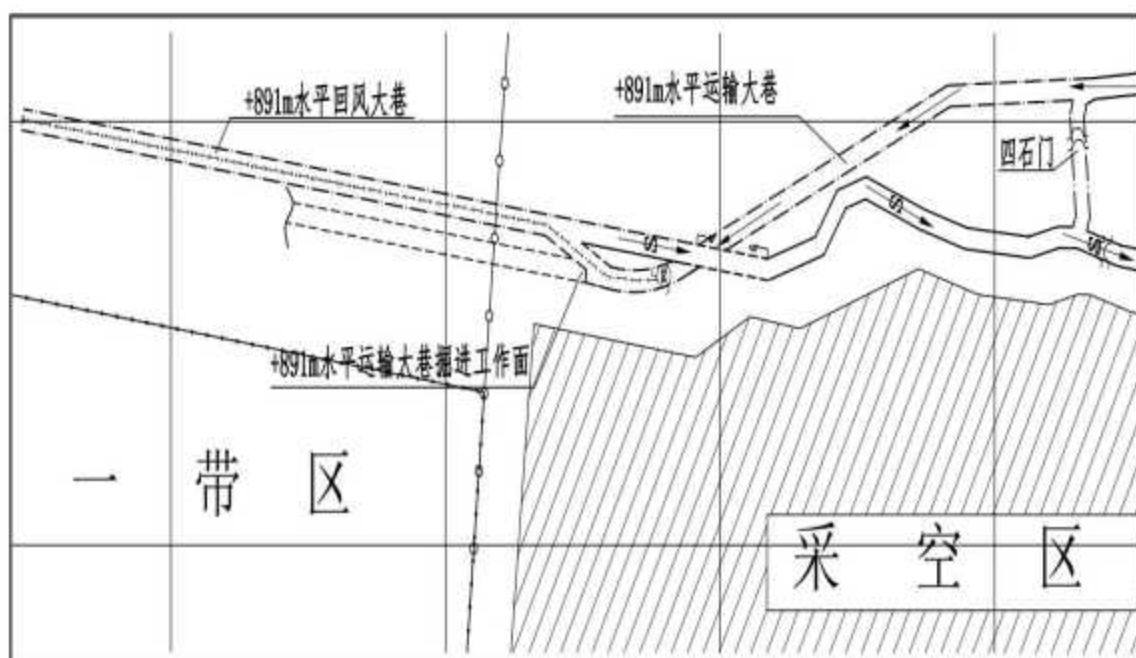


图 1 +891 米水平运输大巷掘进工作面位置图

2.工作面基本情况。+891 米水平运输大巷掘进工作面采用 EBZ-160 型悬臂式掘进机凿岩，轨道矿车运输，由南向北掘进；2026 年 2 月 6 日，该巷通过回风联络斜巷与+891 米水平回风大

巷贯穿，形成全风压通风系统后，停止掘进；煤矿3月6日复产后，一直在为该掘进工作面掘进做准备工作，未掘进进尺；迎头段巷道位于五连煤层顶板，巷底距离煤层1.0米至1.5米。

3.煤层顶板及水文地质情况。五连煤层伪顶为黑色炭质页岩，厚度0.15米；直接顶为泥质粉砂岩，厚度1.5至2.2米；老顶为粉砂岩（见图2），厚度7至22米，富水性弱。

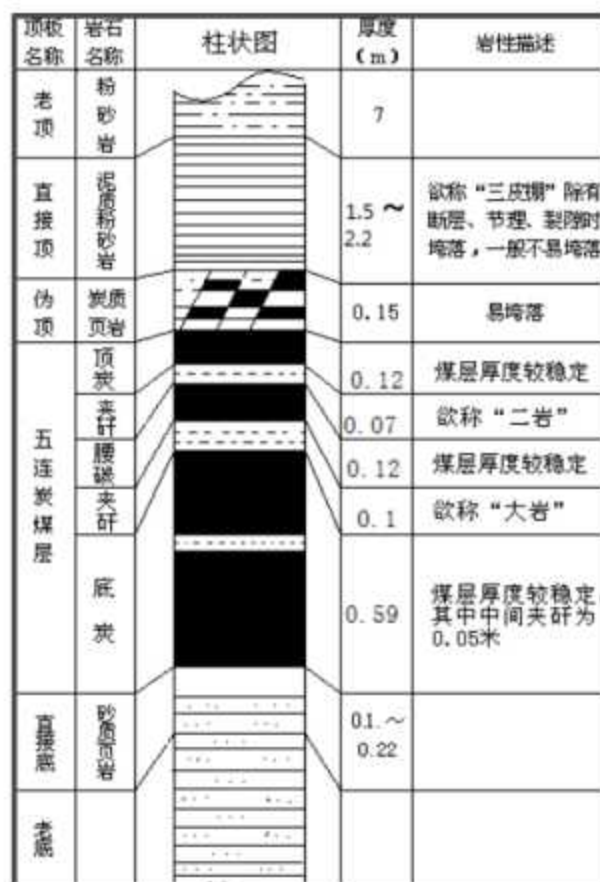


图2 五连煤层柱状图

4.掘进机基本情况。EBZ-160型悬臂式掘进机由截割部、铲板部、本体部、行走部、后支撑部组成，配套液压系统、水系统

及电控系统。后支撑部用来减少截割时机体的振动，防止机体横向滑动；在后支撑部的两边分别装有升降支撑油缸（见图3）。掘进机长度10.1米、宽度2.6米、高度1.6米，重45吨。



图3 后支撑升降油缸及油管

5.掘进机位置情况。现场勘查时，掘进机截割头距+891米水平运输大巷掘进工作面迎头3.57米，掘进机右侧距巷道右帮0.6米、左侧距巷道左帮1.2米（见图4），掘进机机身向右侧倾斜，倾斜角度4.5度（见图5）。

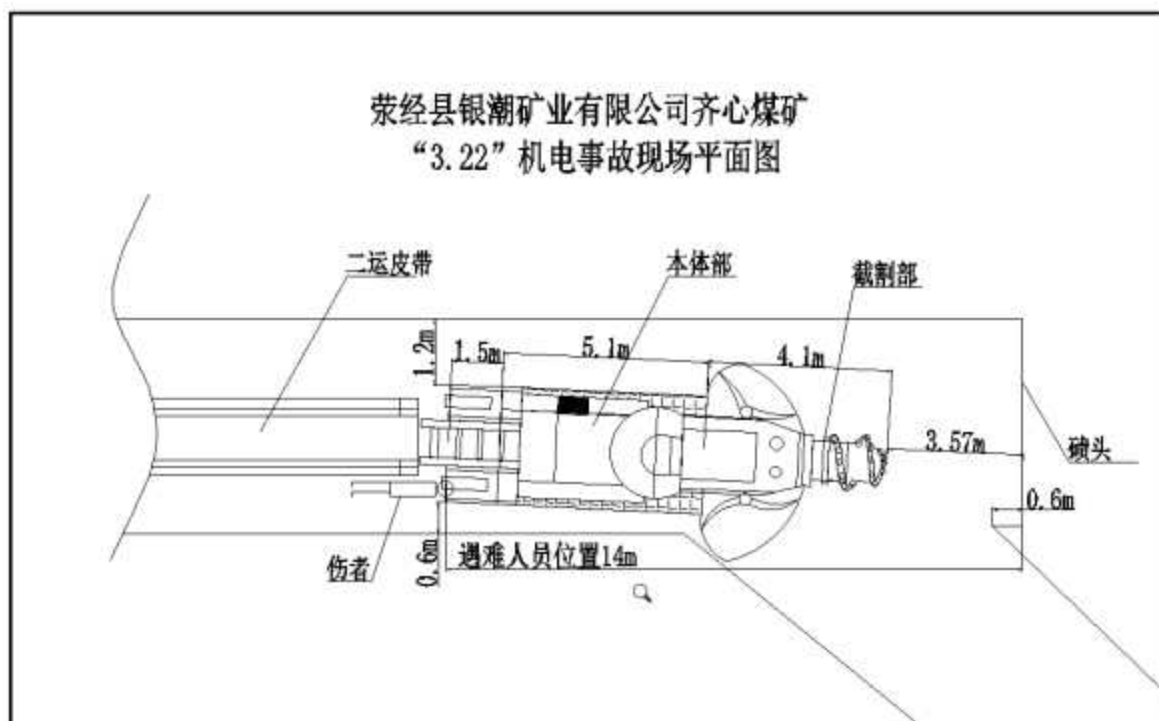


图 4 事故现场平面图



图 5 掘进机倾斜状况图

6.事故点情况。事故点位于掘进机右后支撑腿下方，该点底板有积水，积水上有油膜，底板松软呈淤泥状（见图6）；支撑腿附近底板垫塞有枕木，后方铺设一块木板，木板上与支撑腿根部连接处有血迹（见图7）。



图6 积水及油膜



图7 事故点木板及血迹

7.油管被拆卸。右后支撑腿一根进、回高压输油管接头被拆卸，该管正常情况下应与油缸相连。



图 8 被拆卸的高压输油管

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月22日20时22分，总工程师罗某接到事故汇报后，立即电话向矿长李某洪汇报，位于荣经县城的李某洪通过电话安排值班矿领导熊某吉组织施救，并赶赴煤矿。李某洪于当日21时03分向荣经县应急管理局汇报了事故。21时40分，矿辅助救护队员入井施救。

荣经县应急管理局接报后，立即派员并出动县综合应急救援大队赶赴现场，开展事故抢险救援工作；在确认伤员已遇难后，荣经县应急管理局分别于3月22日22时52分、55分、57分，

向荣经县委政府、雅安市应急管理局、国家矿山安全监察局四川局报告事故。

接到事故信息后，国家矿山安监局四川局、省应急管理厅、雅安市应急管理局派员赶赴事故现场，指导应急处置、开展事故调查等相关工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即组织自救，因井下2台葫芦不能吊升起掘进机，3月22日21时06分许，在井下带班的副总工程师孟某全电话要求地面安排人员携带千斤顶入井施救。21时16分，煤矿安排人员携带两台千斤顶入井。21时58分，现场人员将徐某忠从掘进机底部救出，随后赶到现场的矿辅助救护队、县综合应急救援大队于22时45分将伤者运送出井。

（三）医疗救治和善后情况

3月22日22时45分，徐某忠被送至停在井口的救护车抢救，22时50分，荣经县人民医院医护人员确认其已无生命体征。3月23日，善后工作处置完毕。

（四）应急处置评估

事故发生后，现场人员立即组织施救，银潮矿业立即启动应急响应，向县应急管理局报告了事故信息，但未及时向矿山安全监察机构汇报。荣经县应急管理局接报后及时报送信息。当地政府和煤矿及时处置善后工作，矿区社会秩序稳定。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

+891 米水平运输大巷掘进工作面底板受水浸泡变软，掘进机下陷侧斜，不能正常移动；煤矿未查明原因，贸然决定拆卸掘进机右后支撑腿，现场作业人员冒险将身体上部探入掘进机底部拆卸液压管接头，右支撑腿失压后掘进机随即下沉，导致事故发生。

（二）原因分析

1.掘进工作面底板变软。+891 米水平运输大巷掘进工作面底板为黑色炭质页岩和泥质粉砂岩，巷底距离煤层不足 1.5 米，回风联络巷粉砂岩裂隙浸水流入工作面，2026 年 2 月 6 日贯通后至事故发生时，未正常掘进，导致底板长时间被水浸泡变软；巷道右侧为毛水沟，右侧底板呈淤泥状（见图 9）。



图 9 +891 米运输大巷掘进工作面巷道右侧底板

2.掘进机陷入底板。3月6日复产后，重达45吨的掘进机一直停于事故点位置，因巷道底板变软，承载力不足，掘进机向巷道右侧下陷倾斜，从而造成掘进机行走部右侧履带陷入淤泥（见图10），右后侧支撑腿深陷巷道底板，不能正常伸缩，导致掘进机不能正常移动。



图10 掘进机右侧履带陷入底板

3.违章下达指令。地面相关人员接到井下掘进机出现故障后，未查清故障原因且未制定安全技术措施的情况下，违反安全管理规定^[1]下达拆卸掘进机右后支撑腿的错误指令。

4.违章冒险蛮干。作业人员违反操作规程^[2]，在掘进机未采

[1]《+891米运输大巷掘进工作面作业规程》掘进机“注意事项”规定：不得随意拆卸液压件；

[2]煤矿《EBZ160型悬臂式掘进机安全操作规程》规定：非掘进机司机不得进行掘进机任何操作；“注意事项”第14条：检修维护人员禁止在没有采取安全技术措施情况下进入掘进机底部、或容易发生机械伤害的部位检查维修。

取吊挂、支撑等可靠措施情况下，取下矿帽，将身体上部探入掘进机底部拆卸液压管接头，油缸内液压油喷出，掘进机支撑腿失压导致机体下沉，挤压其头部，导致事故发生。

四、事故间接原因及暴露出的主要问题

（一）安全发展理念树立不牢。重生产轻安全。煤矿发展缺乏长远规划，采掘接替紧张；抢工图快、赶进度赶任务的思想 and 行为较为突出。人员配置不到位，在进行采掘机械化改造后，相应的人员技术素质和管理素质没有随之提升，尤其是机电方面的技术人员和操作人员欠缺；事故当班操作掘进机的人员无掘进机操作资格证。

（二）安全风险辨识和管控不力。对“人、机、环”的安全风险研判不足，未辨识出非专业人员维修掘进机的风险，也未充分考虑人员在特殊环境下作业会出现违章冒险行为；不认真研读掘进机说明书中的注意和禁止事项，也未从措施、责任、培训等方面落实相关的防范措施；+891米运输大巷掘进工作面底板为泥岩和煤层，未及时研判出底板受水浸泡变软，会导致掘进机下陷处于不安全状态的风险。

（三）安全生产责任落实不到位。管理人员的技术素质和管理能力差，年龄偏大，责任心不强，作风不实，工作不落实，履职能力弱。安全管理制度不健全，矿井未制定监控视频反“三违”的相关制度，也未明确掘进机维修相关人员及其岗位职责。安全管理混乱，未明确相关的机电设备故障报告和处理程序，设备设

施出现故障后，掘进队长不到现场查勘，违反安全管理规定下达指令。现场安全管理差，未及时制止作业人员的多次违章行为。

（四）隐患排查治理和反“三违”不力。现场检查、带班人员“看不到”风险的现象突出，事故前一个班、事故当班，矿长、总工程师均到过+891米水平运输大巷掘进工作面，未发现掘进机陷入底板并侧斜等明显隐患和问题，也未提出任何安全措施。视频监控显示，事故点多人次出现违章翻越皮带、取下安全帽拆卸后支撑腿、上身探入掘进机下部等明显违章行为，均无人提醒和制止；在掘进机故障处理过程中，值班矿领导宁可在调度室隔壁看电视，也不关注作业点视频。

（五）安全技术管理存在漏洞。未根据+891米水平运输大巷掘进工作面出现底板变软变形、淤泥严重的情况，及时修改作业规程或者补充安全措施。《+891米水平运输大巷掘进工作面作业规程》未编制掘进机故障维修相关内容，缺乏故障维修的操作工序、工艺流程及相应的安全技术措施，也未将掘进机相关注意事项^[3]写入相关规程及措施，技术审查把关不严，作业组织随意。

（六）安全警示和培训教育流于形式。此次事故与泸县长欣煤业“2025·9·26”机电事故在致因、环节和风险特征上高度相似，暴露出企业未深刻吸取相关事故教训。班组长培训教育及管理存在短板，2025年的3起受伤事故，有2起发生在采掘班

[3]《EBZ160 悬臂式掘进机使用说明书》特别提示：“不得聘请非熟练技师进行维修或拆卸掘进机”“如果后支撑没有完全降低、或者未可靠垫支，不可拆卸平衡阀”。

组长，本次事故遇难人员也是班长，班组长带头冒险蛮干，违章行为屡禁不止。

（七）依法办矿意识不强。事故发生后，煤矿未按规定及时向矿山安全监察机构报告事故，国家矿山安监局四川局在事故发生 2 小时后才接到事故报告。

六、有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员（1 人）

1. 徐某忠，事故当班班长，违章冒险将身体上部探入掘进机底部拆除液压管接头，支撑腿失压，掘进机下沉，导致事故发生，对此次事故负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员（12 人）

1. 杨某康，中共党员，掘进队副队长，当班跟班队干，负责井下掘进工作面现场安全管理。未认真履行安全生产职责，安全生产责任落实不到位，隐患排查和“反三违”不力，未在现场紧盯高风险作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项^[4]的规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[5]的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（7.2

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

万元) 27%计 1.94 万元的罚款。

2.王某松,掘进队队长,负责掘进队的全面工作。未认真履行安全生产管理职责,安全生产责任落实不到位,现场安全管理差,隐患排查和“反三违”不力,安全警示和教育流于形式,违章下达拆卸掘进机右后支撑腿的指令。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二^[6]、五、六项的规定,应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证,并处上一年收入(7.8万元) 27%计 2.11 万元的罚款。

3.任某,生产技术科科长,负责矿井生产安全管理、安全措施及规程编制等技术工作。未认真履行安全生产管理职责,安全风险辨识和管控不力,安全技术服务存在漏洞,隐患排查和“反三违”不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一^[7]、五项的规定,应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月,并处上一年收入(8.4万元) 24%计 2.02 万元罚款。

4.高某刚,机电科科长,负责日常机电运输隐患排查整治、机电运输方面的规章制度编制等工作。未认真履行安全生产管理职责,安全风险辨识和管控不力,安全技术服务存在漏洞,隐患

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

排查治理和反“三违”不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三^[8]、五项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（8.4 万元）24%计 2.02 万元罚款。

5.刘某鸿，中共党员，安全管理科科长，负责矿井安全管理等工作。未认真履行安全生产管理职责，安全风险辨识和管控不力，安全技术管理存在漏洞，隐患排查治理和反“三违”不力。安全警示和培训教育流于形式。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、三、五、六项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（8.4 万元）27%计 2.27 万元的罚款。

6.孟某全，中共党员，采煤副总工程师，当班带班矿领导，负责采煤安全技术管理，负责带班期间的矿井安全管理。未认真履行安全生产管理职责，安全生产责任落实不到位，隐患排查治理和反“三违”不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（9.6 万元）27%计 2.59 万元的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

7.熊某吉，生产副矿长，2026 年 2 月任现职，负责矿井的生产及工程质量监督管理等工作。未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢，安全风险辨识和管控不力，安全生产责任落实不到位，隐患排查治理和反“三违”不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三、五、六项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入（7.2 万元）27%计 1.94 万元的罚款。

8.陈某璇，中共党员，机电副矿长，负责矿井机电运输管理工作。未认真履行安全生产管理职责，安全风险辨识和管控不力。安全技术管理存在漏洞。隐患排查治理和反“三违”不力，安全生产责任落实不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三、五、六项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（9.6 万元）27%计 2.59 万元的罚款。

9.冯某轩，中共党员，安全副矿长，负责矿井安全管理、风险管控、隐患排查等工作。未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢，安全风险辨识和管控不力，安全生产责任落实不到位，隐患排查治理和反“三违”不力，安全警示和培训教育流于形式。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

一款第一、二、三、五、六项的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（7.2 万元）27%计 1.94 万元的罚款。

10.罗某，总工程师，负责矿井技术管理工作。未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢，安全风险辨识和管控不力，安全技术管理存在漏洞，隐患排查治理和反“三违”不力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一、三、五项的规定，应对此次事故负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证 1 个月，并处上一年收入（10.8 万元）24%计 2.59 万元的罚款。

11.李某洪，矿长，全面负责矿井安全管理工作，矿井安全第一责任人。未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢，安全风险辨识和管控不力，安全生产责任落实不到位，隐患排查治理和反“三违”不力，安全警示和培训教育流于形式，依法办矿意识不强。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、四、五、七项^[9]的规定，对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一

^[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

项^[10]、建议处上一年年收入（12 万元）40%的罚款；虽向应急管理部门报告了事故，但未及时向矿山监察机构报告，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款^[11]之规定，建议处上一年年收入（12 万元）60%的罚款，合并处 12 万元的罚款。

12. 刘某涛，中共党员，银潮矿业业主代表，负责银潮矿业安全人员配备和安全投入，以及经营管理，督促各级管理人员履行安全管理职责。未认真履行安全生产管理职责，安全发展理念树立不牢，安全风险辨识和管控不力，安全生产责任落实不到位，隐患排查治理和反“三违”不力，安全警示和培训教育流于形式违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、四、五项的规定，对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议处上一年年收入（12 万元）40%的罚款计 4.8 万元的罚款。

上述人员属中共党员的，建议按党组织党员管理权限给予相应的处理。

（三）对事故单位的责任认定和处理建议

银潮矿业，安全生产责任制不健全，安全生产规章制度和操作规程不全面，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，安全培训教育不力，未确保安全生产，违反《中华

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[12]的规定，对此次事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[13]的规定，建议对银潮矿业罚款 79 万元。

四、管理方面防范措施

（一）树牢安全发展理念。煤矿必须坚决树牢安全发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价的红线，始终把安全工作放在首位。要认真论证矿井发展规划，根据矿井退出期限倒算接替采区的建设、治灾和生产的时间，避免投资浪费和抢工图快。要坚持投资于人与投资于物同步推进，根据新设备、新工艺的需要和安全生产的最新要求配齐配强相关管理、技术和操作人员。要认真开展“五长”“五科”“五队”和五职技术人员的清理整顿，使其思想、能力、作风能够满足安全生产需要。严格健全落实安全生产责任，强化风险防控与隐患排查治理，从严执行各项安全规程，抓实瓦斯治理、顶板管理、机电运输等关键环节，做到不安全不生产、隐患不除不生产，全力保障职工生命安全，推动矿井安全稳定、高质量发展。

（二）强化安全风险研判和管控。组织开展各系统、各环节、各岗位和生产全过程的风险辨识，工作程序或标准改变、生产工艺发生变更、工作区域环境改变，必须及时开展风险辨识；对辨

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

识出的各类安全风险，要提出有针对性和可操作性的专业管控措施，切实落实管控责任，坚决防止想不到、看不到、抓不到、管不到、控不好等“五不”问题。

（三）深化隐患排查治理。进一步建立健全矿井隐患排查治理制度，认真落实岗位、班组、科队、矿领导、现场跟班带班的隐患排查治理责任，形成责任落实、全面排查、分级管控、闭环管理长效机制。坚决杜绝现场检查一看了之，发现隐患一说了之，对违章违规见惯不惊的现象。

（四）强化技术管理工作。一是要充分发挥技术先行作用，严格执行“一工程一措施”的技术管理制度，当采掘工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或者补充安全措施；二是规程和措施编制前，技术负责人必须带领相关技术人员现场查勘，根据现场实际情况制定具有针对性、可操作性的安全技术措施，并对相关安全操作分解细化，防止出现“两张皮”；三是要完善安全规章制度、操作规程，强化措施的编制、审查工作，明确组织、牵头、参与等相关人员的责任，对审查中提出的修改意见要组织讨论，要安排专人督促落实到位。

（五）做实安全警示教育和培训工作。一是充分发挥事故警示教育作用，采用警示视频、动画演示、组织讨论、正反典型现身说教等方式、方法，用身边事教育身边人，不断提高全体职工安全意识，提升辨识和管控风险能力；二是分工种、分层级、分岗位开展操作技能培训、风险意识教育，教育职工严格执行规程

措施，充分利用监控视频等开展反“三违”活动，提升职工自主保安、互助保安意识，坚决杜绝“三违”行为。