

盱眙管仲亚飞粮油食品有限公司“6·16”一般 车辆伤害事故调查报告

盱眙县人民政府事故调查组

（应急管理局代章）

2026年7月8日

目 录

一、 事故单位基本情况	1
(一) 事故单位概况	1
1. 车辆被挂靠人情况	1
2. 车辆挂靠人情况	2
3. 物流运输生产组织情况	2
(二) 事故有关人员情况	3
(三) 车辆装载及车速情况	3
(四) 事故现场勘查情况	3
二、 事故发生经过和事故救援情况	4
(一) 事故发生经过	4
(二) 事故应急救援及善后情况	5
(三) 人员伤亡和直接经济损失情况	5
三、 事故性质	5
四、 事故原因	5
(一) 直接原因	5
(二) 间接原因	6
五、 相关属地责任履职情况	6
六、 对有关人员的处理建议	6
七、 事故调查中发现的相关企业存在的问题及处理建议	7
八、 事故防范和整改措施	7

2026年6月16日17时53分许，位于盱眙县管仲镇盱眙亚飞粮油食品有限公司（以下简称“亚飞粮油”）厂区内发生一起车辆伤害事故，造成1名货车司机死亡。直接经济损失约15万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府批复成立盱眙管仲亚飞粮油食品有限公司“6•16”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会和管仲镇派员参加，邀请县监委派员参加，对该起事故开展全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析和专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及相关单位和人员的责任，提出了事故防范整改措施和建议。

经调查认定：盱眙管仲亚飞粮油食品有限公司“6•16”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员违反操作规范导致的生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）事故单位概况

1. 车辆被挂靠人情况

天长市大鸿运汽车运输有限公司，成立于2000年4月15

日，公司类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：

9134118171990860XA；注册资本：1250 万元整；经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；保险兼业代理业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造等。该公司主要负责人饶建章，全面负责公司安全生产工作。

2. 车辆挂靠人情况

（自然人），男，汉族，1976 出生，无工作单位。2019 年 10 月，与天长市大鸿运汽车运输有限公司签订《车辆挂靠合同》，其将半挂牵引车（皖 M4A448）挂靠在天长市大鸿运汽车运输有限公司，双方约定***拥有车辆经营权、使用权、收益权。

3. 物流运输生产组织情况

6 月 15 日，***（皖 M3A410 半挂牵引车驾驶员）通过江苏建发物流有限公司（物流信息公司）派单，到亚飞粮油装载 30 吨大米运往扬州港。途经盱眙县黄花塘镇发生交通事故，导致车辆、货柜及货物受损。***后将事故情况报告给江苏建发物流有限公司。经江苏建发物流有限公司和***协商，派单给***将受损货物拉回亚飞粮油，费用从***物流费用中扣除。

6 月 16 日，***联系***，让其开半挂牵引车（皖 M4A448）将受损的货物从黄花塘送回亚飞粮油。

（二）事故有关人员情况

（死者），男，身份证：**，住址：安徽省天长市金集镇益民村二面队 53 号，货车司机。

，男，身份证：***，住址：江苏省盱眙县管仲镇宁徐路 69 号，亚飞粮油生产厂长。

（三）车辆装载及车速情况

事故发生时，***驾驶半挂牵引车（皖 M4A448）牵引货柜总质量为约 30000kg（额定牵引质量为 4000kg，未超载）。但货柜及货柜内的货物（袋装大米）在 6 月 15 日黄花塘镇发生的交通事故中，受到不同程度损坏，其中约 15 吨大米的编织袋破损，散落在货柜内，造成货柜重心不平衡。

（四）事故现场勘查情况

根据现场监控，事故发生地点位于亚飞粮油大门处。事故位置示意图，见图 1。

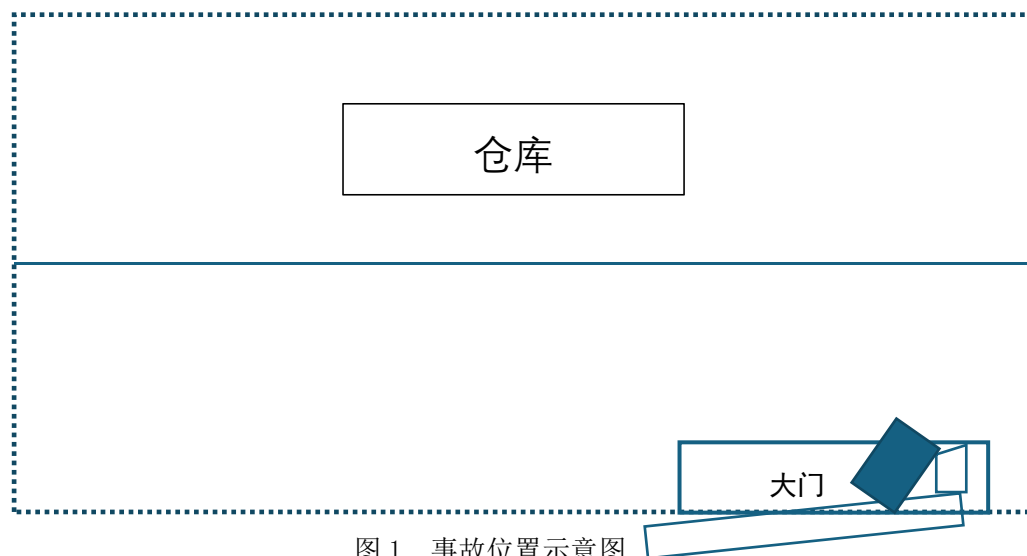


图 1 事故位置示意图

经现场勘查，亚飞公司大门长约 12 米，涉事车辆长约 16 米，车辆长度大于大门长度，故货车要进入大门，需要多次倒车。车身平板使用 2 组扭锁固定涉事货柜。其中从车头往车身数第二组靠车身外侧的扭锁有 2 处撕裂损伤（如图 2）。



图 2：扭锁撕裂处

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

根据相关人员笔录、事故现场勘查及监控视频等证据，综合分析事故发生经过如下：

6 月 16 日上午，**接到***电话，让其下午安排工人卸货。16 时许，***驾驶重型半挂牵引车（皖 M4A448），载着破损的货柜及货物来到亚飞粮油，并让**安排工人卸货。

发现货柜变形受损，但该情况并没有引起的重视，在没有具体检查货柜和货物受损具体情况，是否满足卸货安全条件的情况下，安排工人卸货。

约 17 点 50 分许，***开始在大门前，进行倒车等一系列操作，寻找合适角度驶入厂区内卸货点。在整个过程中，***多次极限操作车辆（包括打死方向、急踩刹车），同时因货柜内部约 15 吨大米散落堆积，造成货柜重心偏移失衡，倒车过程中车辆发生晃动，最终导致货柜倒塌，压扁车头，致***被挤压死亡。

（二）事故应急救援及善后情况

事故发生后，**第一时间拨打了110报警电话和120急救电话，随后民警到达现场组织救援，并向相关部门进行报告。

6月22日，亚飞粮油与死者家属达成赔偿协议，善后处置结束。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成***1人死亡，直接经济损失15万元。

三、事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第三条第四款之规定，经综合分析认定：盱眙管仲亚飞粮油食品有限公司“6•16”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故原因

（一）直接原因

货车司机***安全意识淡薄，对驾驶车辆存在的风险、危险辨识、认知不清，未能及时检查货物装载情况及集装箱锁扣是否加固完好，在装载不平衡的情形下，冒险驾驶，在来回极限倒车过程中，车头及车身发生晃动，最终导致集装箱货柜倒塌，压扁车头，***被挤压死亡。

（二）间接原因

天长市大鸿运汽车运输有限公司日常对半挂牵引车（皖M4A448）和驾驶员进行了管理，签订了挂靠合同和安全管理责任书，明确了各自的安全生产职责，对驾驶员开展规范性安全培训与教育，但对培训结果没有考核。

五、相关属地责任履职情况

管仲镇作为属地管理的地方政府，负责承担辖区内生产经营单位安全生产工作的属地监督管理职责。今年以来共对亚飞粮油检查3次，发现隐患6条，企业均已按期完成整改，基本落实属地责任。

六、对有关人员的处理建议

***，男，安全意识淡薄，违反《机动车驾驶人安全文明操作规范 第3部分：大中型客货车驾驶》（GA/T1773.3-2021）

“11.1.1 驾驶人检查货物装载情况，应无超载、固定不牢、装载不平衡和遮挡视野等情形，集装箱车辆所有锁具应牢固固定。”的规定，未排除装载不平衡的情况下，违规驾驶，对事故发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

七、事故调查中发现的相关企业存在的问题及处理建议

1. 天长市大鸿运汽车运输有限公司，作为车辆被挂靠人，虽然日常对皖 M4A448 号半挂牵引车和驾驶员进行了管理。但还存在以下问题：一是因天长市大鸿运汽车运输有限公司对挂靠车辆具体经营行为无事实上的决定权，难以对经营行为和安全管理工作采取有效约束。二是天长市大鸿运汽车运输有限公司作为皖 M4A448 号半挂牵引车的挂靠单位，虽未参加涉及的运输经营活动，非此次运输经营活动者，但其对皖 M4A448 半挂牵引车驾驶员***存在培训结果未经考核等问题，建议移送天长市交通运输部门进一步调查处理。

2. 亚飞粮油，与***构成事实上构成托运人和承运人的关系，根据《中华人民共和国民法典》第八百一十一条规定：承运人应将货物安全运输到约定地点，亚飞粮油虽无直接对车辆和司机的安全管理职责。但在本起事故中，亚飞粮油已安排 4 名装卸工人到现场作业，货柜及货物损坏造成的安全隐患也对装卸工人具有现实危险，极易造成较大人员伤亡。建议县应急管理部门对亚飞粮油及其相关人员未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时排查隐患的行为立案处理。

八、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为认真汲取此次事故的深刻教训，避免类似事故的发生，提出如下整改建议：

（一）压实主体责任，消除安全隐患。天长市大鸿运汽车运输有限公司要引以为戒，认真汲取事故教训，针对此次事故暴露出的安全生产管理方面存在的问题和漏洞，认真总结，及时查漏补缺。要举一反三，加强公司安全生产管理和对挂靠驾驶员的教育培训，规范挂靠车辆的安全监管，避免类似事故再次发生。亚飞粮油要建立企业外来车辆装卸货物安全管理制度，加强对外来人员及车辆的安全管理。

（二）加强道路监管，降低事故风险。公安交警和交通运输部门要加大路查路巡道路运输领域隐患排查整治，特别是要加强对发生道路运输事故车辆的临时管控力度，督促提醒驾驶员及时检查货物装载情况，对受损货物明显固定不牢，装载不平衡的一律不予放行。

（三）加强安全宣传，落实属地责任。管仲镇人民政府要牢固树立安全发展理念，进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，按照属地管理原则，加强对企业安全生产的宣传教育工作，加大对生产经营单位的检查、指导，督促落实安全生产主体责任，坚决防范类似生产安全事故的发生。