

延安市宝塔区红安煤业有限责任公司 2024 年“12·18”瞒报事故调查报告

**事故调查组
2025 年 8 月**

延安市宝塔区红安煤业有限责任公司 2024 年“12·18”瞒报事故调查报告

2024 年 12 月 18 日，延安市宝塔区红安煤业有限责任公司（以下简称“红安煤矿”）发生一起地面安全生产事故，造成 2 人遇难，1 人受伤，涉嫌瞒报。5 月 30 日，陕西省安全生产委员会向延安市人民政府下发《督办通知书》（陕安委督〔2025〕5 号），对该起事故挂牌督办。经延安市政府组织调查证实：2024 年 12 月 18 日，红安煤矿组织对面向风井口左侧上方土层开裂处进行加固作业时，边坡土体突然失稳坍塌，导致 2 名工人遇难，1 名工人受伤，事故发生后，煤矿隐瞒未报。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》《国家矿山安全监察局陕西局 陕西省应急管理厅关于煤矿地面生产安全事故和调查处理权限的通知》等有关法律法规和规范性文件的规定，2025 年 6 月 13 日，延安市政府组织市纪委监委、市应急管理局、市公安局、市自然资源局、市发改委、市住建局、市卫健委、市总工会和宝塔区政府成立了红安煤矿“12·18”瞒报事故调查组（以下简称“事故调查组”），下设技术组、管理组、责任追究组、综合组，对该起瞒报事故展开调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”原则，通过现场勘查、查阅资料、谈话取证，并委托第三方科技机构提供技术支撑，通过综合分析论证，基本查清了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和瞒报过程等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因以及暴露出的突出问题，提出了加强和改进安全工作的措施意见，形成了事故调查报告。

经调查认定：延安市宝塔区红安煤业有限责任公司 2024 年“12·18”事故为煤矿地面其他事故，属生产安全责任一般事故，且瞒报。

一、事故单位基本情况

（一）矿井基本信息

红安煤矿位于陕西省延安市宝塔区城东北约10km处，隶属宝塔区冯庄乡管辖。企业性质为民营企业，为建设煤矿，生产规模45万吨/年，服务年限约28.8a。井田南北长约8.5km，东西宽约2.0~6.6km，井田面积33.3647km²，开采深度+1000m~+850m，批准开采3上煤、2号煤层。煤矿地面已建成办公楼、职工宿舍楼、职工餐厅、生活污水处理等主要设施；已建成运行地面变电所及双回路供电线路的供电系统。煤矿采用斜井开拓方式，设计利用现有回风斜井、改造扩刷副斜井和新掘主斜井。事故发生时矿井处于停工放假状态。

（二）手续审批情况

2024年11月1日，经延安市宝塔区应急管理局批复，同意

红安煤矿恢复建设（延区应急发〔2024〕50号）。

2024年12月3日，经延安市宝塔区应急管理局批准，同意红安煤矿启封（主副井）井口（延区应急〔2024〕56号）。

（三）股权变更情况

2023年2月17日，红安煤矿股权构成为：陕西聚海兴煤炭有限公司持有股份55%（控股），杨啸天持有股份30%，贺峰持有股份15%，任国昌任法定代表人，张维维任执行董事（实际控制人）。

2025年2月21日，红安煤矿股权构成变更为：陕西聚海兴煤炭有限公司将持有的股权分别转让给杨啸天和贺峰后退出公司，经转让后杨啸天持有股份80%（控股）、贺峰持有股份20%。法定代表人变更为杨啸天，任国昌不再担任法定代表人，张维维不再担任执行董事。

2025年2月26日，内蒙古泰昊实业有限公司通过增资入股形式进入红安煤矿，红安煤矿股权比例变更为：内蒙古泰昊实业有限公司持有股份58%（控股）、杨啸天持有股份33.6%、贺峰持有股份8.4%，法定代表人变更为卜鹏毅，杨啸天不再担任法定代表人。

（四）事故单位证照情况

1. 营业执照（事故发生时）

统一社会信用代码：9161000055567181X7

名称：延安市宝塔区红安煤业有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：任国昌

成立日期：2010 年 06 月 03 日

登记日期：2023 年 02 月 17 日

登记机关：延安市宝塔区行政审批服务局

2. 营业执照（变更后）

统一社会信用代码：9161000055567181X7

名称：延安市宝塔区红安煤业有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：卜鹏毅

成立日期：2010 年 06 月 03 日

登记日期：2025 年 02 月 26 日

登记机关：延安市宝塔区行政审批服务局

3. 采矿许可证

证号：C6100002011051120112863

采矿权人：延安市宝塔区红安煤业有限责任公司

矿山名称：延安市宝塔区红安煤矿

经济类型：其他有限责任公司

生产规模：45 万吨/年

矿区面积：33.3647 平方公里

有效期限：2023 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 21 日

发证机关：陕西省自然资源厅

4. 主要负责人安全知识和管理能力考核合格证

姓名：刘德峰（原矿长）

证号：370825196709205575

有效期限：2022年01月14日至2025年1月13日

2024年11月23日任命为煤矿矿长，为煤矿主要负责人。

姓名：任国昌（原法人）

证号：未取得

2023年2月17日登记为煤矿法定代表人，为煤矿主要负责人。

姓名：张维维（原执行董事）

证号：610623198211170411

有效期限：2023年02月28日至2026年02月27日

2025年5月15日任命为煤矿执行董事，为煤矿主要负责人。

（五）事故发生时安全管理机构设置及劳动组织情况

红安煤矿配备以矿长为组长的领导小组，成员有赵康臣（总工程师）、尹孙（生产副矿长）、庞占东（机电副矿长），未配备安全副矿长。设立生产技术科、地测科、机电科、通防科、调度室、安检科、监测监控科7个安全生产职能科室和财务科、供应科、综合办公室共10个管理部门。

2024年12月13日起，煤矿停工放假。

（六）施工方基本信息

1. 吕小涛，男，汉族，1988年7月出生，群众，风井井口边坡加固施工承揽人，红安煤矿原安全经理（2024年11月离职），无施工承建的企业和个人相关资质。

2. 王磊，男，汉族，1993年7月出生，群众，铲车司机，建设机械施工上机操作证号：2962402020631（装载机操作证有效期：2024年8月28日—2030年8月27日）。非红安煤矿职工。

二、事发前政府及有关部门管理情况

（一）煤矿安全监管情况

延安市宝塔区应急管理局负责辖区煤矿安全生产监督管理工作；依法监督检查煤矿贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

冯庄乡人民政府负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查等工作。

延安市宝塔区煤炭行业服务中心负责对《煤炭法》《煤矿安全规程》等有关煤矿安全生产法律法规的贯彻落实；负责驻矿安监员派驻、培训、考试、考核和日常管理。周俊伟、白浩浩为红安煤矿驻矿安监员。

（二）安全检查情况

2024年11月19日和12月27日，冯庄乡政府组织对红安煤矿开展了安全生产检查。

2024年11月15日和12月13日，宝塔区应急管理局组织对红安煤矿开展了安全生产检查。

2024年12月13日，宝塔区应急管理局陪同国家矿山安全监察局陕西局对红安煤矿开展了安全巡查检查，检查发现红安煤

矿委托的井筒建设队伍在其他地区作业时发生过安全事故，存在不良记录，要求煤矿停止一切在建施工作业。

三、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年11月6日至8日，红安煤矿计划将风井口原有风机进行更换，对原风机基础进行扩充，原红安煤矿法定代表人任国昌在没有制定任何设计方案及施工方案的情况下，安排无资质人员利用矿上的挖掘机对部分山体进行了开挖施工，山体开挖后，对面向风井右侧的部分山体进行了打锚杆、挂铁丝网的加固处理，但对面向风井口左侧的山体未采取任何处理。

2024年12月17日，原红安煤矿矿长刘德峰在日常巡查检查时发现面向风井口左侧山体有滑坡迹象，随即向法人任国昌进行了汇报。任国昌联系吕小涛（事故发生前，曾承揽过红安煤矿挖边沟、修水渠等临时工程）带人处理面向风井口左侧山体。

2024年12月18日17时20分左右，吕小涛、田国平（伤者）、王明友（死者）、李冬（死者）、王磊一行5人来到红安煤矿风井口，由于风井口土体高度过高，吕小涛安排王明友和李冬站在铲车的铲斗内，由王磊操作铲车将铲斗托举至山体作业面高度进行作业；18时10分左右，王磊驾驶煤矿铲车（轮胎式装载机 ZL920）将铲斗托举至距离地面高度2米左右，王明友、李冬2人站在铲车铲斗内对面向风井口左上方边坡进行处理，田国平在地面辅助2人作业（递工具、材料）；19时40分左右，山体

突然发生坍塌，土方滑落灌进铲车铲斗（经现场勘测，掉落土方约为 5 立方米），直接砸中站立在铲斗内正在作业的王明友和李冬，2 人随后被落土掩埋，在坠落的土方重力作用下，铲车尾部向上翘起，随后铲斗落至地面，位于地面的田国平被落土砸倒在铲车的左侧。

（二）救援及瞒报情况

12 月 18 日 19 时 50 分左右，吕小涛先后向法人任国昌、矿长刘德峰打电话告知，同时向朱文贵（煤矿司机）打电话请求帮忙，并让朱文贵拨打 120 电话请求救援。

19 时 55 分左右，朱文贵到达事发现场，发现地面作业的田国平伤势较轻，坐在离山体 5~6 米位置处，立即拨打了 120 急救电话，随后开车送田国平前往医院救治，途中与赶来救援的博爱医院 120 救护车相遇，田国平被换乘至 120 急救车送往博爱医院救治；12 月 19 日，应田国平要求转至西安红十字会医院继续治疗，于 12 月 25 日出院。

12 月 18 日 19 时 50 分左右，矿长刘德峰接到电话后立即组织总工程师赵康臣、生产矿长尹孙到现场参与救援，李冬被众人从土堆中救出，当时李冬状态一般，但仍有呼吸；20 时 00 分左右，法人任国昌到达事故现场参与救援，随后王明友被众人从土堆中救出，当时王明友看不出有外伤，但仍有呼吸。

李冬、王明友被救出后，矿长刘德峰询问任国昌是否上报事故的情况，任国昌告知刘德峰照看好矿，不用管事故的事，后续

事宜由任国昌处理，随后任国昌和吕小涛分别带司机开车计划将李冬和王明友送往延大附院救治。据任国昌与吕小涛阐述，2人先后行驶至安家沟村口的高架桥底下时，反复确认后认为伤者王明友、李冬没有呼吸，已经死亡；任国昌担心上报后会对煤矿产生不利影响便擅自决定不予上报；随后，任国昌安排吕小涛和宋海明（煤矿司机）带着李冬赶赴陕西省人民医院西咸分院，任国昌和任亮（煤矿司机）带着王明友赶赴西安国际医学中心医院。

2024年12月19日01时06分左右，经陕西省人民医院西咸分院急诊科检查，判断李冬已死亡多时，失去抢救时机，宣告死亡；2024年12月19日02时46分左右，经西安国际医学中心医院抢救，宣告王明友抢救无效死亡。

12月19日上午9时左右，任国昌打电话向红安煤矿实际控制人张维维汇报事故情况，同时告知张维维仅负责筹集钱款，事故涉及所有工作均由任国昌本人来负责处理。

（三）事故善后情况

12月19日上午，死者李冬、王明友家属陆续到达西安，任国昌随后与家属洽谈赔偿善后事宜。12月23日，红安煤矿与死者李冬家属签订了《赔偿协议书》和《谅解书》，向李冬家属赔偿235万元；12月24日，红安煤矿与死者王明友家属签订了《赔偿协议书》和《谅解书》，向王明友家属赔偿210万元；12月25日，红安煤矿与伤者田国平签订了《赔偿协议书》和《谅解书》，向田国平赔偿75万元。

因担心发生事故后会对煤矿产生不利影响，任国昌在处理完赔偿事宜后，未向矿方相关人员汇报，也没有向监管监察部门报告事故情况，事故被瞒报。

四、事故基本要素

（一）事故发生时间

事故发生时间：2024年12月18日19时40分左右。

（二）事发地点概况与周边环境

1. 事发地点地质概况

事发地点位于陕北黄土丘陵沟壑区，微地貌属于黄土梁边缘的陡坡地带，且处于滑坡体（编号为H1）左侧，风井口风机移除施工时，对滑坡坡脚进行了土方开挖，现状边坡坡度较陡，作业面坡体角度约为 $60-65^{\circ}$ ，坡体洞室顶部的土体悬空。坡体地层自上而下为：坡积、冲洪积黄土状土，风积黄土、残积古土壤、风积黄土。

事故发生时，作业人员主要对洞室顶部的土体进行加固处理。根据现场勘查，开挖出露的土层剖面显示，滑坡体（编号为H1）的滑面处于②-风积黄土和③-残积古土壤之间，而此次加固施工的土体均位于该滑面以上的滑坡体扰动土层，主要由①-坡积、冲洪积黄土状土和②-风积黄土组成，受滑坡长期影响已被扰动，整体性差，土体裂隙发育，呈碎块状。坡体稳定性处于基本稳定或欠稳定状态，在打入锚杆的施工过程中进一步加大了土体裂隙，土体碎裂，整体稳定性破坏，发生坍塌。


经综合评定事故段边坡安全等级：一级。

2. 事发地现场基本情况

事发地现场土体坍塌处距离地面约 6.0m，锚杆施工位置距离地面约 3.0~5.0m，事故发生处原为风机设备停放处，风机搬离后形成的洞室宽约 4.0m，洞顶高约 3.0m；风井口宽约 3.2m，高约 2.9m。事发时，风井口范围内上部边坡已基本完成锚杆、挂网施工，局部喷浆；风机设备洞室范围内上部边坡只完成了部分锚杆施工，大部分边坡土体为裸露状。（见事故现场示意图）

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成 2 人遇难（李冬，男，1982 年 12 月 14 日出生，身份证号：612424198212143412，陕西省宁陕县人，临聘作业人员；王明友，男，1974 年 3 月 10 日出生，身份证号：612424197403103419，陕西省宁陕县人，临聘作业人员），1 人受伤（田国平，男，1983 年 12 月 13 日出生，身份证号：612424198312133414，陕西省宁陕县人，临聘作业人员），事故经济赔偿按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）《2023 年陕西省工伤死亡赔偿标准》等有关规定统计计算，此次事故共造成直接经济损失 5249661.18 元。

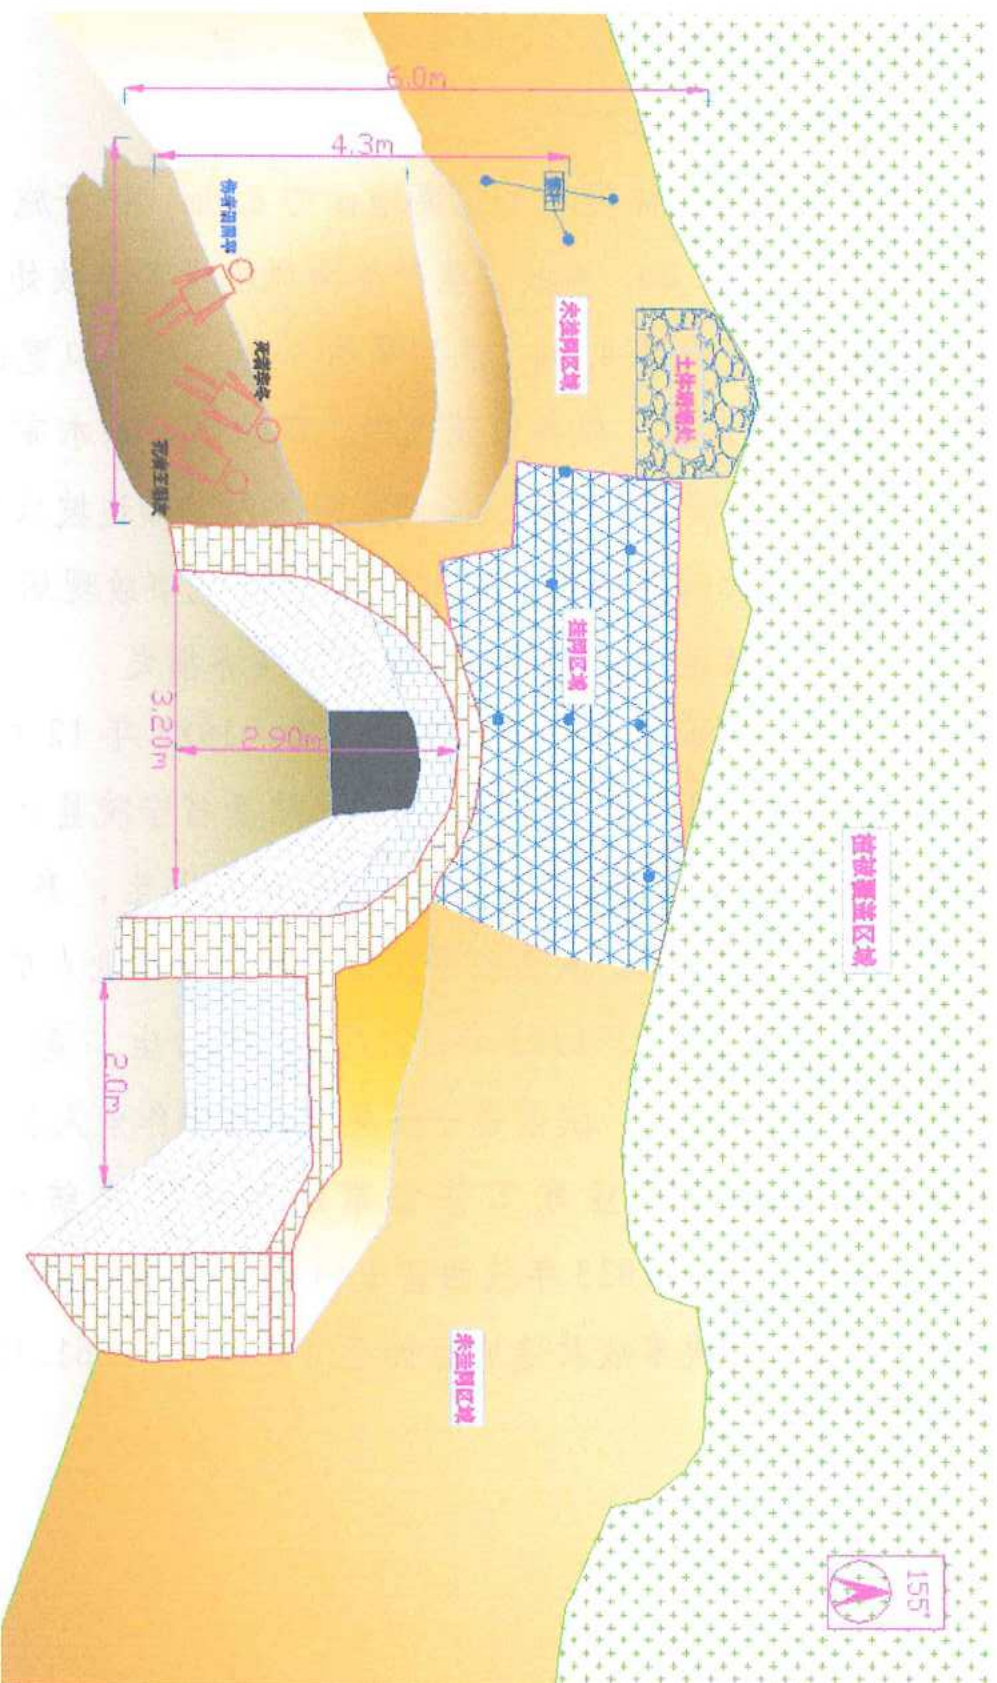

事故现场示意图（镜向-155°）

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

涉事人员在处理边坡、打锚杆的过程中，未按规定采取安全防范措施，外力作用致使护坡土层完整性被严重破坏。矿方未针对井口上侧山体维护制定安全措施和维护方案，施工方未针对施工项目制定安全可行的现场施工方案，双方未按安全规范进行安全技术交底。施工方无施工承建的企业和个人相关资质，工程组织人员违章指挥工人进入铲斗在洞室顶部悬空土体正下方作业，采用锚杆大力打入悬空土体，改变了原始坡体的应力分布，造成边坡土体突然失稳坍塌，导致事故发生。

（二）事故间接原因及暴露出的问题

1. 安全生产主体责任未落实。一是违法违规承包煤矿工程，煤矿法人越权安排煤矿地面建设工程，将地面建设工程违规发包给无安全管理资质的自然人吕小涛，擅自组织施工作业，扰乱正常建设秩序；二是煤矿安全管理制度、岗位责任制未落实，煤矿管理人员安全管理工作不到位，对施工单位的安全管理以包代管，事故发生后对事故情况不清楚；三是安全管理机构不健全，长时间未配备安全矿长；四是矿井安全管理机构与施工单位安全管理脱节，各项管理制度和安全技术措施未落实，未进行现场安全监督和隐患排查；五是安全教育培训不到位，主要负责人任国昌长期未取得《主要负责人安全知识和管理能力考核合格证》，生产矿长尹孙证件过期，未及时送培取证，现场作业人员均未进行岗

位培训；六是煤矿主要负责人法治观念淡薄，发生事故后刻意隐瞒不报。

2. 安全技术管理存在严重漏洞。一是事发前，原红安煤矿委托陕西地矿九〇八环境地质有限公司编制了《红安煤矿工业广场提升改造项目地质灾害危险性评估报告》，报告明确指出事发地风井口上侧山体存在滑坡坍塌安全隐患，危害程度大，诱发因素为地震、降水、开挖扰动，红安煤矿安全技术管理人员对该评估报告全然不知。二是未按照《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 第 3.2.1 条之规定对安全等级属于一级的事发段边坡进行专项论证；三是未按照《湿陷性黄土地区建筑边坡治理技术规程》《湿陷性黄土地区边坡工程勘察规范》有关规定，在边坡施工前编制勘察、设计及专项安全施工方案；四是随意安排临时人员进行施工，严重破坏山体稳定性，造成边坡土体突然失稳坍塌。

3. 安全监管不到位。一是驻矿安监员未严格履行职责、日常安全检查不严不细，对煤矿安全状况掌握不清，对煤矿安全生产主体责任落实不到位、违规承包等问题失管失察；二是驻矿安监员履行岗位职责有差距，相关业务能力（对矿井地面地质灾害研判能力）不足，责任意识不强，事故发生时脱岗；三是宝塔区煤炭行业服务中心对驻矿安监员管理考核不严，培训不到位，对驻矿安监员脱岗失察；四是宝塔区应急管理局煤矿监管人员过度关注井下建设和生产，忽视矿井地面零包工程安全，对红安煤矿施

工项目检查不细致，日常检查中未覆盖风井口改造工程；五是冯庄乡人民政府对煤矿潜在的安全风险和隐患排查治理情况监管能力不足，未建立规范可行的安全生产隐患排查制度，对红安煤矿施工项目检查不细致，日常检查中未覆盖风井口改造工程。

4. 安全监管职责不清。宝塔区应急管理局对煤矿在建工程的监管范围不明确，宝塔区应急管理局和宝塔区煤炭行业服务中心对在建矿井地面相关工程与组织施工等事项的安全监管范围划分不明确。

（三）事故性质认定

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《国家矿山安全监察局陕西局 陕西省应急管理厅关于煤矿地面生产安全事故和调查处理权限的通知》划分，本起事故为煤矿地面其他事故，属生产安全责任一般事故，且瞒报。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议移送司法处理人员（2人）

（1）任国昌，男，1978年3月出生，群众，时任红安煤矿法人代表（主要负责人）。全程负责施救、运输伤亡人员及与家属的善后补偿协商事宜，事发前联系不具备资质的施工队伍介绍给矿长刘德峰，事发时参与施救将两名伤者送往医院，事发后未将人员伤亡情况及时告知执行董事张维维和矿长刘德峰，在事发第二天矿长电话询问时依旧隐瞒两人死亡的事实。对事故瞒报负有直接责任，建议移交司法机关处理。

(2) 吕小涛，男，1988 年 7 月出生，群众，红安煤矿风井口边坡加固施工承揽人。12 月 18 日，吕小涛组织 4 名临时人员在未进行安全风险研判，未采取安全防护措施，未进行安全作业培训的情况下，冒险违章作业，对事故发生负有直接责任。建议移交司法机关处理。

依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条第四项之规定，建议将任国昌、吕小涛纳入安全生产严重失信人员名单管理，由相关部门立案调查处理。

(二) 建议给予行政处罚人员（4 人）

(1) 张维维，男，1982 年 11 月出生，群众，时任红安煤矿执行董事（主要负责人），对红安煤矿在建施工和日常管理等重大事项具有决策权，煤矿实际控制人。对红安煤矿的安全管理工作监督与实施存在疏忽，对事故发生后有关伤亡人员情况及上报情况未实时跟进。对事故发生负有主要监管责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款，由相关部门立案调查处理。

(2) 刘德峰，男，1967 年 9 月出生，群众，时任红安煤矿矿长（主要负责人），负责全矿日常安全生产管理工作。未对违规组织临工人员开展风井改造项目的施工作业进行有效制止，工程完毕后，未组织验收，导致风井口左侧未进行锚网支护，出现垮塌事故隐患。12 月 17 日，针对风井口左侧出现的边坡松动，在未通知煤矿相关部门进行隐患排查的情况下，刘德峰私自同法

人任国昌协商，要求其组织队伍进行加固。12月18日，刘德峰带领承包负责人吕小涛到达现场指示加固工程内容，口头叮嘱安全事项，未派安全工作人员现场监护，导致事故发生。对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款，由相关部门立案调查处理。

（3）赵康臣，男，1965年5月出生，中共党员，时任红安煤矿总工程师，负责全矿安全技术管理工作，负责建立并督促落实煤矿各项管理制度和实施办法；督促落实矿井危险源风险管控措施和隐蔽致灾因素普查及管理工作；分管的技术科负责组织地面土建工程的前期调研、现场管理及施工过程管控、专项土建工程现场监管，负责地面工程的开竣工报告、工程验收、工程量盘点及移交工作。赵康臣未能严格履行煤矿风井改造项目施工期间的安全管理职责，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号610526196505301936），并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款，由相关部门立案调查处理。

（4）尹孙，男，1967年11月出生，中共党员，时任红安煤矿生产副矿长，负责全矿的安全生产管理工作，负责督促组织参加全矿的安全大检查工作；分管的调度科负责全矿特种车辆的调派工作，严格控制，防止滥用现象发生，负责地面生产车辆安

全运行制度的执行。尹孙对自身岗位职责模糊不清，认为地面风井改造工程不在职责范围内，未对工程项目施工过程进行全过程安全监管；边坡加固施工所用装载机及车辆未经调度科调用，装载机钥匙管理不严，无人监管，调度管理混乱，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号320722196711280079），并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款，由相关部门立案调查处理。

（三）地方政府及安全监管部门人员（8人）

（1）王向前，男，1984年7月出生，中共党员，冯庄乡党委副书记、乡长。未组织单位建立规范可行的安全生产隐患排查制度，负有领导责任。建议区纪委监委对王向前进行约谈。

（2）王延学，男，1978年11月出生，中共党员，宝塔区应急管理局局长。对煤矿在建工程的监管范围划分指导不足，负有领导责任。建议区纪委监委对王延学进行约谈。

（3）周毛毛，男，1978年10月出生，中共党员，任宝塔区应急管理局副局长兼煤炭行业服务中心主任。对驻矿安监员管理、考核、培训指导不到位，对在建矿井地面相关工程与组织施工等事项的安全监管范围划分不明确，负有领导责任。建议对周毛毛给予责令检查。

（4）刘原虎，男，1976年8月出生，中共党员，宝塔区煤炭行业服务中心副主任，2024年11月为红安煤矿的包矿干部，

在红安煤矿风井改造工程施工过程中，未能及时发现井口上方存在的垮塌安全隐患，负有主要领导责任。建议给予政务警告处分。

（5）刘克斌，男，1974年10月出生，中共党员，宝塔区冯庄乡政府副科级干部，负责对辖区内的煤矿、石场监管，对包片范围内的煤矿进行日常巡查。在红安煤矿风井改造工程施工过程中，未能及时发现井口上方存在的垮塌安全隐患，负有安全监管责任。建议给予政务警告处分。

（6）高鑫，男，1992年7月出生，中共党员，时任宝塔区煤炭行业服务中心安监科科长，负责煤矿安全生产监管，驻矿安监员的培训、考试、考核和日常管理工作。对驻矿安监员日常管理及培训不到位，对驻矿安监员工作职责和履职要求培训不力，负有管理责任。建议给予政务警告处分。

（7）白浩浩，男，1988年9月出生，群众，时任宝塔区煤炭行业服务中心驻红安煤矿安全监督员。对风井改造工程检查不细致，未对其开工手续进行核实，检查后未将施工的相关情况向宝塔区煤炭行业服务中心汇报，负有安全监管责任。建议给予政务记过处分。

（8）周俊伟，男，1973年5月出生，中共党员，时任宝塔区煤炭行业服务中心驻红安煤矿安全监督员。对驻矿安监员职责不清，认为地面零星工程不在职责范围内，未对风井改造工程进行检查。12月18日下午，在未履行请假手续的情况下，擅离岗位，造成煤矿驻矿安全监管失位，负有安全监管责任。建议给予

政务记过处分。

（四）对事故责任单位的处理建议

1. 宝塔区红安煤矿发生一起生产安全责任事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，对红安煤矿处三十万元以上一百万元以下的罚款；事故发生后，企业隐瞒未报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，处一百万元以上五百万元以下的罚款。事故发生后，红安煤矿控股方已由陕西聚海兴煤炭有限公司持有股份变更为内蒙古泰昊实业有限公司，煤矿已组建全新的安全管理团队，重新配备安全管理人员，事故发生时的法人、执行董事已不再任职。鉴于煤矿主体发生重大变更，建议免于纳入安全生产严重失信主体名单管理。

2. 宝塔区煤炭行业服务中心对驻矿安监员管理培训考核不到位，事故发生时驻矿安监员不在岗，建议宝塔区应急管理局对宝塔区煤炭行业服务中心进行约谈。

3. 宝塔区应急管理局对在建矿井地面相关工程的安全监管职责不清，对红安煤矿安全监管不到位，对煤矿瞒报事故行为失察，建议宝塔区人民政府对宝塔区应急管理局进行约谈。

4. 冯庄乡人民政府未对辖区内煤矿建立规范可行的安全生产隐患排查制度，未建立隐患排查和治理台账，对红安煤矿在建项目施工的施工动态未开展检查，日常检查中未覆盖风井井口改造工程，建议其向宝塔区人民政府作出书面检查。

5. 宝塔区委、区政府，建议宝塔区委、区政府向延安市委、市政府作出书面检查。

七、事故防范措施

（一）进一步规范细化基层政府和煤矿行业安全监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步明确行业监管和属地监管的责任，构建权责清晰、执行有力的监管体系。针对煤矿企业的生产建设，尤其是煤矿地面工程的监管职责，需明确主责部门和配合单位，避免出现推诿扯皮现象。要紧盯实际控制人、“五职”矿长、“五科”专业技术人员等关键人员，监督并督促煤矿企业各级管理人员认真落实安全生产责任，全面推进企业主体责任的落实。

（二）重视和加强煤矿地面工程安全监管。各煤矿应深刻吸取事故教训，全面强化地面工程的安全管理，严格审查委托施工单位的资质、安全管理协议的签订及现场安全管理等方面的问题，严禁不具备法人资格或未取得合法有效执照的单位或个人参与施工。从严从实落实发包方的安全管理责任，持续提升地面工程的安全管理水平。

（三）加强驻矿安监员培训和监管工作。安全监管部门应加强驻矿安监员的专业知识和安全意识教育培训，明确其职能职责，提升其履职能力。加大对驻矿安监员的监管力度，落实驻矿盯守职责，及时制止并报告煤矿企业的各类违法违规行为。建议在聘用驻矿安监员时，优先考虑取得注册安全工程师资格及相关专业

的人员。

（四）夯实隐患排查治理机制。为切实防范事故发生，必须建立健全科学有效的隐患排查治理机制，实现安全风险的源头管控。煤矿企业应结合矿井实际情况，建立隐患“排查—登记—整改—验收—销号”的全过程管理机制，明确整改责任、措施、资金、时限和预案。将隐患排查治理纳入各级管理人员的考核指标，确保隐患早发现、早处置。建立隐患举报奖励制度，动员全员参与安全管理。

（五）强化事故警示宣传教育。各级煤矿安全监管部门应结合区域煤矿实际情况，召开警示教育会，将本次事故暴露出的主要问题传达到每处煤矿企业的每名从业人员，深刻吸取事故教训。针对此次事故的惨痛教训，建议宝塔区政府制作相应的事故警示教育片，正确引导企业在发生事故后，应及时上报，杜绝煤矿企业瞒报、谎报、漏报、迟报事故现象。

市政府宝塔区红安煤业有限责任公司

“12·18”瞒报事故调查组

2025年8月