

**迁安蔡园迁安市隆宇工贸有限责任公司
蔡园分公司“9·16”一般高处坠落
事故调查报告**

迁安市政府事故调查组

2025 年 11 月 27 日

目 录

一、事故基本情况.....	- 2 -
(一) 事故发生单位概况.....	- 2 -
(二) 事故发生单位安全管理情况.....	- 3 -
(三) 监管部门履职情况.....	- 4 -
(四) 事故发生经过.....	- 5 -
(五) 事故现场情况.....	- 6 -
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	- 7 -
二、事故应急处置及评估情况.....	- 8 -
(一) 事故信息接报及响应情况.....	- 8 -
(二) 事故现场应急处置情况.....	- 9 -
(三) 医疗救治和善后情况.....	- 9 -
(四) 事故应急处置评估.....	- 9 -
三、事故原因分析.....	- 9 -

(一) 直接原因分析.....	9 -
(二) 间接原因分析.....	10 -
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	11 -
(一) 因在事故中死亡免予追究责任人员 (1 人)	11 -
(二) 对有关公职人员的处理建议 (3 人)	12 -
(三) 建议给予行政处罚人员 (6 人)	12 -
(四) 建议企业内部处理人员 (3 人)	16 -
(五) 对事故责任单位的处理建议.....	16 -
(六) 其它处理建议.....	17 -
五、事故防范和整改措施建议.....	18 -

2025年9月16日1时30分左右，迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司黑龙山铁矿井下-280水平52号进路钻机维修过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失136万元。

事故发生后迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司未及时上报事故，造成迟报。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年9月22日，迁安市人民政府成立了由市应急管理局牵头、市公安局和市总工会等单位有关人员参加的事故调查组。事故调查组聘请了3名非煤矿山领域专家组成专家组参与事故调查。迁安市纪委监委成立了事故追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。迁安市纪委监委提出了对有关公职人员的处理建议。

经调查认定，迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司“9·16”一般高处坠落事故是一起因工人违规作业、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司（以下简称“隆宇蔡园分公司”），统一社会信用代码 911302837941776164，类型为有限责任公司分公司，是迁安市隆宇工贸有限责任公司的一个独立分公司，位于迁安市蔡园镇李庄子村西山，负责人张强，成立于 2006 年 9 月 28 日，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）隆宇蔡园分公司只有一个黑龙山铁矿，公司现有职工 540 余人，配备专职安全管理人员 6 人，注册安全工程师 1 人。下设安全科、生产技术科、机电运输科、通风科、地质测量科、财务科等职能科室。

隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿的采矿权人是迁安市隆宇工贸有限责任公司，采矿许可证号：C1300002009102220039850，开采矿种：铁矿，开采方式：露天/地下开采，开采深度：由 190 米至-500 米标高，共有 9 个拐点圈定，矿区面积：2.3127 平方公里，生产规模：300.00 万吨/年，有效期自 2015 年 9 月 8 日至 2030 年 5 月 18 日。安全生产许可证编号：（冀）FM 安许证字【2025】唐延 001661

号，许可范围：铁矿地下开采，有效期 2025 年 2 月 22 日至 2028 年 2 月 21 日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 钻机维修流程。

1、当钻机出现故障时，马上停机停止作业。2、切断电源。3、找到专业修理工，简单说明故障现象。4、由专业维修人员进行维修。5、故障消除后，试运转正常方可作业。6、做好发生故障时间和症状记录，维修人员、处理结果等信息，并交班时与接班人员交接清楚。

2. 组织架构。隆宇蔡园分公司由主要负责人兼黑龙山矿长张强负责全面管理工作，下设安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师、安全总监等五职矿长，设立安全科、机电运输科、地测科、通风科、生产技术科等职能科室，机电运输科下设生产车间，生产车间由采准班组、修理班组、爆破班组等班组构成。该起事故死者所在班组为采准班组。

3. 安全管理情况。隆宇蔡园分公司建立了安全生产管理体系，成立了由主要负责人及相关科室负责人组成的安全生产管理委员会，建立健全了企业安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、生产安全事故应急救援预案等制度，安全生产管理制度包含钻工安全生产责任制、钻机安全操作规程、高处作业安全管理制度、设备设施安全管理制度、设备设施检查维护保养制度、安全生产互保联保制度等。隆宇蔡园分公司配备了专职安全

生产管理人员，每半年进行一次全矿专项检查，主要负责人带队每月进行一次安全检查，安全科每旬组织一次检查，安全员每天按照安全科长的要求进行巡视检查。隆宇蔡园分公司建立了安全教育培训制度，全员三级教育培训合格，事故现场当班作业人员陈英国培训档案健全完整。隆宇蔡园分公司建立了班前会制度，2025年9月15日夜班班前会由班长黄正伟召开，班前会记录显示会议主要内容为布置当班工作任务，对岗位作业提出安全要求及注意事项。

（三）监管部门履职情况

1. 迁安市应急管理局。矿山安全监督管理股严格依照2025年度执法计划，于2月对隆宇蔡园分公司开展执法检查，发现的问题已督促企业全部完成整改。后续过程中，矿山股先组织专家对企业进行风险研判并提出整改措施，再重点针对措施落实情况检查，同时结合治本攻坚三年行动要求，督促企业落实安全主体责任，推动重大隐患排查整治，开展安全警示教育，不断强化安全监管力度。

2. 迁安市蔡园镇人民政府。1-7月份，蔡园镇每月召开一次党政联席会议，对全镇安全生产形势进行分析研判。印发了《蔡园镇岁末年初安全生产大排查大整治工作方案》、《蔡园镇2025年度安全生产监督检查计划》、《蔡园镇安全生产月工作方案》、《蔡园镇暑期汛期安全生产工作方案》等方案。蔡园镇安全生产办公室针对迁安市隆宇工贸有限责任公司蔡园分公司开展了冬季安

全生产、岁末年初、暑期汛期重点行业领域安全生产专项检查工作。1-7 月份共对隆宇蔡园分公司督导检查 7 次，发现安全隐患 8 条，所有安全隐患均在规定时限内整改完成。

（四）事故发生经过

2025 年 9 月 1 日，企业编制了《北区-280m 水平至-295m 水平矿岩溜井掘进施工组织方案及安全技术措施》施工组织设计，施工组织设计有施工负责人李耐军、主要负责人张强等人签字，企业盖章。溜井打孔作业从 9 月 4 日开始进行，一组共有 7 个孔，陈英国、钟良江下井时仅剩最后一个孔洞未打通。溜井施工作业前，未对相关作业人员进行施工组织方案的宣贯。

9 月 15 日，隆宇蔡园分公司夜班时间为 19 时 30 分至 16 日 7 时 30 分，井下带班领导为主要负责人张强。钻工陈英国、钟良江因需要提前整理管路于 15 日 17 时 30 分驾驶皮卡车下井。23 时左右，陈英国、钟良江完成打孔作业等待爆破班组进行放炮作业。放炮作业结束后，经检查无盲炮也无松动的岩石，但溜井被爆破岩块堵住未完全打通。

陈英国见溜井未打通，于是将钻机开到溜井位置试图用打钻的方式疏通溜井内的爆破岩块。凌晨 1 时 30 分许，陈英国在操作钻机打钻时，钻机突然故障需要维修顶部油管。陈英国从钻机后方机械臂爬到钻机顶部进行维修作业，要求钟良江进行协助。维修过程中陈英国从钻机顶部跌落（距巷道底板高度 2.3 米），头部撞击在岩石块上昏迷，后经迁安市中医医院确认死亡。

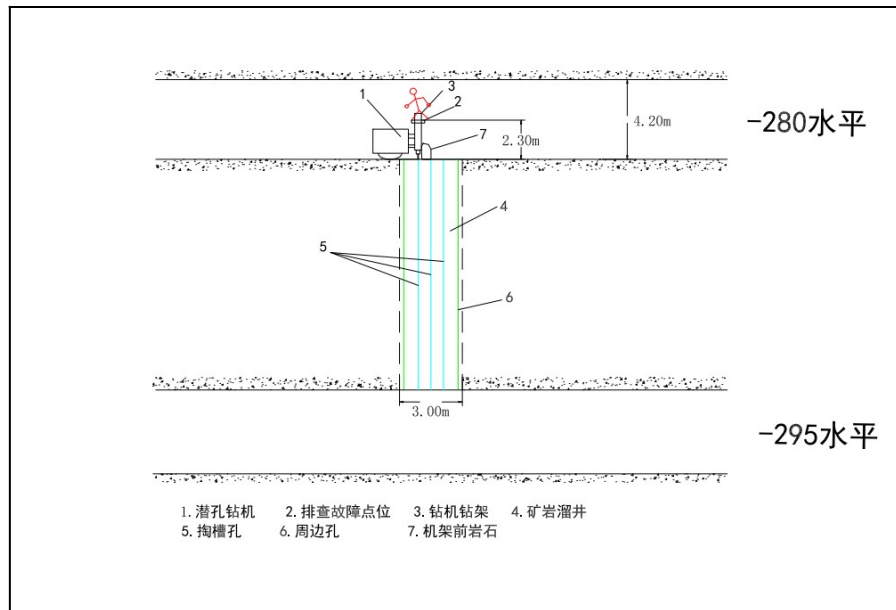


图 1 4#溜井剖面示意图

(五) 事故现场情况



图2 -280 水平 52 进路 4#溜井位置平面图

事故现场位于隆宇蔡园分公司-280m 水平 52 进路 4#溜井钻机钻架处，4#溜井为 2025 年 9 月 1 日主要负责人张强批准的一个新开工的掘进工作面。事故现场巷道高 4.2m、宽 4.2m。围岩结



图3 事故现场图

构不良、稳固性差，无任何形式支护；未安装照明、视频监控、通讯联络、紧急避险、监测监控、人员定位、压风自救、供水施救等安全设施。所使用的钻机为 HR-320 型履带式潜孔钻机，钻架总高 2.95m，钻架上维修站立点位距巷道底板高度 2.3m。钻机旁有大块岩石，岩石上可见清楚血迹，地上有遗落的安全帽。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和有关规定统计，事故共造成直接经济损失 136 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，钟良江立即呼叫陈英国，但陈英国昏迷没有反应，面部右侧有大量血迹。于是钟良江立即跑到-205 水平找到采准班组班长黄正伟说明情况。黄正伟立即驾车带钟良江返回事故现场查看情况，看到陈英国趴在地上，身边石头上有血迹。黄正伟、钟良江用皮卡车上携带的被子将陈英国裹好后抬上皮卡车升井。1 时 56 分，黄正伟等人升井。黄正伟因手上有血安排附近的食堂采购司机拨打了 120 急救电话，通知了同在隆宇蔡园分公司工作的陈英国的干儿子王林。随后黄正伟、王林、钟良江三人驾车向医院方向运送陈英国。行驶至蔡园镇灵山路路口时，黄正伟与救护车相遇，医生现场确认陈英国已死亡并告知黄正伟向殡仪馆叫车

后离开。2 时 20 分，黄正伟电话向生产主任李耐军汇报陈英国死亡。李耐军安排黄正伟、王林在原地等待殡仪馆车辆处理后事、联系家属，钟良江自行返回隆宇蔡园分公司。随后李耐军立即电话上报主要负责人张强并赶往公司。主要负责人张强收到汇报后组织人员了解情况、保护现场。8 时 10 分左右，张强安排职工厉育新向迁安市应急管理局上报事故，造成事故迟报。8 时 15 分，迁安市应急管理局接到厉育新电话上报事故情况。迁安市应急管理局按要求向上级部门上报事故情况并赶赴现场处理。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，钟良江、黄正伟立即将陈英国妥善救援，在避免二次伤害的情况下迅速升井，未引发次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 9 月 16 日 1 时 56 分，迁安市中医医院救护车在蔡园镇灵山路口遇到运送陈英国的黄正伟等人，医护人员现场对陈英国查体并检测心电图。2 时 20 分，医护人员确认陈英国已死亡。

隆宇蔡园分公司矿积极参与事故善后处理工作，于 2025 年 9 月 22 日与死者家属就善后赔偿事宜达成协议，死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，隆宇蔡园分公司及时拨打 120 急救电话，尽到积极救治死者的责任。接报后，迁安市应急管理局、迁安市公安局、迁安市蔡园镇人民政府等职能部门立即到达现场并采取了

应急处置措施，处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

死者陈英国违规进行维修钻机的高处作业时未使用安全带、未规范佩戴安全帽，未经过修理工而直接进行维修作业，违反了《隆宇蔡园分公司高处作业安全操作规程》中第4条^[1]和《隆宇蔡园分公司钻工安全操作规程》中第10条^[2]的规定，致使陈英国站立不稳从钻架上跌落，安全帽脱落，头部撞击岩石尖锐处死亡，是事故发生的直接原因。

1. 隆宇蔡园分公司

（1）未按施工组织设计进行施工。隆宇蔡园分公司违反《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423—2020）6.2.1.1^[3]规定，施工作业现场未安装照明、视频监控、通讯联络、紧急避险、监测监控、人员定位、压风自救、供水施救等安全设施。

（2）风险辨识和隐患排查不到位。隆宇蔡园分公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^[4]规定，4#溜井掘进

^[1]《隆宇蔡园分公司高处作业安全操作规程》第4条：防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的安全带，并应将绳子牢系在坚固的建筑物上或金属结构架上，不准系在活动物件上。

^[2]《隆宇蔡园分公司钻工安全操作规程》第10条：加接新钻杆时，注意钻杆内的清洁，螺纹必须要抹黄油，保证润滑，发生故障及时找维修工处理。

^[3]《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423—2020）6.2.1.1：6.2.1.1井巷工程施工应按施工组织设计进行。

^[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的

施工作业前，矿山负责人及该工程具体负责人未按规定和施工组织设计要求，组织相关人员对作业现场的安全生产条件进行确认，当班带班下井领导、安全科长、安全员安全检查指导不到位，未能做到生产作业面检查指导全覆盖，未及时发现作业过程中的事故隐患。

（3）安全生产教育培训不到位。隆宇蔡园分公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款^[5]规定，未能严格督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程，当班现场作业人员违反企业设备管理制度规定未按要求上报设备故障而是自己上机维修。互联互保人员未对违规行为进行制止。

（4）现场安全管理不到位。隆宇蔡园分公司违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条^[6]规定，未能监督从业人员按照标准使用和佩戴安全帽。

2. 迁安市应急管理局

迁安市应急管理局对矿山企业的安全监管有漏洞。对隆宇蔡园分公司井下作业的监督检查不到位，未及时发现溜井维修钻机中的安全隐患。

3. 迁安市蔡园镇人民政府

部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

迁安市蔡园镇人民政府对隆宇蔡园分公司的督导检查不细不严。未能及时发现并纠正溜井维修钻机过程中存在的安全隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1人）

1. 陈英国，隆宇蔡园分公司钻工，安全意识淡薄，违反安全操作规程在未采取安全措施的情况下进行高处维修钻机作业，导致自身从高处跌落头部撞击岩石死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（3人）

1. 沈久锋，迁安市应急管理局矿山安全监督管理股负责人，负责非煤矿山领域安全监督管理工作。对隆宇蔡园分公司监督检查不到位，未能及时发现存在的安全事故隐患。建议按照干部管理权限对其进行处理。

2. 商云，迁安市蔡园镇人民政府四级调研员，分管蔡园镇安全生产工作。对隆宇蔡园分公司督导检查不到位，未能及时发现存在的安全事故隐患。建议按照干部管理权限对其进行处理。

3. 范鉴非，迁安市蔡园镇安全生产办公室负责人，负责辖区内企业的安全检查工作。对隆宇蔡园分公司的督导检查不到位，未能及时发现存在的安全事故隐患。建议按照干部管理权限对其进行处理。

（三）建议给予行政处罚人员（6人）

1. 张强，隆宇蔡园分公司主要负责人兼黑龙山铁矿矿长，负责

隆宇蔡园分公司及黑龙山铁矿的全面管理工作。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[7]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[8]的规定，建议由迁安市应急管理局给予张强上一年（2024年）年收入40%的罚款；事故发生后迟报生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条^[9]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条^[10]规定，参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第89项违法行为对应A阶次情形^[11]的规定，建议由迁安市应急管理局给予张强上一年（2024年）年收入65%的罚款。

2. 张长安，隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿安全矿长，负责隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿的安全管理工作。检查隆宇蔡园分公司黑

^[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

^[9]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

^[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

^[11]《应急管理行政处罚裁量权基准》第89项违法行为对应A阶次情形：迟报生产安全事故的，处上一年年收入60%以上70%以下的罚款。

龙山铁矿井下作业的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[12]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项^[14]的规定，建议暂停其安全生产管理人员资格证一个月，并由迁安市应急管理局给予张长安上一年（2024年）年收入25%的罚款。

3. 郑连红，隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿安全总监，负责协助矿长进行隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿的安全管理工作。检查隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿井下作业的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[15]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[16]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，建议暂停其安全生产管理人

¹²[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

¹³[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

¹⁴[?] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

¹⁵[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

¹⁶[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

员资格证一个月，并由迁安市应急管理局给予郑连红上一年（2024年）年收入25%的罚款。

4. 赵太生，隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿生产矿长，负责隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿井下生产作业管理工作。检查隆宇蔡园分公司井下作业黑龙山铁矿的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项^[17]的规定，建议暂停其安全生产管理人员资格证一个月，并由迁安市应急管理局给予赵太生上一年（2024年）年收入25%的罚款。

5. 付海波，隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿安全科长，负责隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿的安全管理工作。检查隆宇蔡园分公司井下作业黑龙山铁矿的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[18]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[19]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二

¹⁷[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

¹⁸[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

¹⁹[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

十条第（一）项的规定，建议暂停其安全生产管理人员资格证一个月，并由迁安市应急管理局给予付海波上一年（2024年）年收入25%的罚款。

6. 魏云峰，隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿安全员，负责配合安全科长进行隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿的安全管理工作。检查隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿井下作业的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项^[20]的规定，建议暂停其安全生产管理人员资格证一个月，并由迁安市应急管理局给予魏云峰上一年（2024年）年收入25%的罚款。

（四）建议企业内部处理人员（3人）

1. 李耐军，隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿生产主任，负责隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿井下作业管理工作。对井下作业人员的管理不到位，对事故发生负有责任。建议隆宇蔡园分公司按照企业内部管理规定给予其罚款两个月工资的经济处罚。

2. 黄正伟，隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿采准班组班长，负责隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿井下溜井作业管理工作。对井下溜井

²⁰[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

作业的管理不到位，对事故发生负有责任。建议隆宇蔡园分公司按照企业内部管理规定给予其罚款一个月工资的经济处罚。

3. 钟良江，隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿采准班组钻工，负责协助进行隆宇蔡园分公司黑龙山铁矿井下溜井打钻作业工作。对同班组工作人员互联互保不到位，对事故发生负有责任。建议隆宇蔡园分公司按照企业内部管理规定将其辞退。

（五）对事故责任单位的处理建议

隆宇蔡园分公司落实安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，未能严格教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度、操作规程和正确佩戴安全防护用品，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^[21]、第四十四条第一款^[22]、第四十五条^[23]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[24]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项^[25]的规定，建议由迁安市应急管

²¹[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

²²[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

²³[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

²⁴[?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

²⁵[?] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以

理局给予隆宇蔡园分公司行政处罚。

(六) 其它处理建议

1.建议迁安市应急管理局向迁安市人民政府作出深刻检查。

2.建议迁安市蔡园镇人民政府向迁安市人民政府作出深刻检查并报迁安市安全生产委员会办公室备案。

3.依据《迁安市安全生产约谈实施办法(试行)》第四条第(三)项^[26]的规定,建议由迁安市安委会副主任约谈迁安市蔡园镇人民政府主要负责人。

4.因隆宇蔡园分公司发生一般生产安全事故,依据《迁安市安全生产约谈实施办法(试行)》第六条第(一)项^[27]的规定,建议由迁安市应急管理局负责人约谈隆宇蔡园分公司主要负责人。

五、事故防范和整改措施建议

一、隆宇蔡园分公司

(一)切实将安全工作放在首位,根除重生产轻安全意识倾向。要深刻汲取事故教训,举一反三,对矿山生产各个环节部位、作业面进行全面检查,对不具备安全生产条件的环节部位、作业面进行整改。要积极严格落实井下无安全可靠支护不作业、无视频监控不作业规定要求,配备救生设备,做到井下情况一目了然、

罚款:(二)造成一人死亡,或者3人以上6人以下重伤,或者300万元以上500万元以下直接经济损失的,处50万元以上70万元以下的罚款。

²⁶[?]《迁安市安全生产约谈实施办法(试行)》第四条第(三)项:有下列情形之一的,由市安委会主任或副主任约谈相关镇人民政府、街道办、开发区管委会、行业监管部门主要负责人:(三)发生迟报、瞒报、谎报、漏报事故的。

²⁷[?]《迁安市安全生产约谈实施办法(试行)》第六条第(一)项:安全生产工作不力,有下列情形之一的,由市安委会有关成员单位负责人约谈相关企事业单位主要负责人:(一)发生一般及以上生产安全事故的。

不留死角，切实做到不安全不生产。

（二）加强隐患排查与治理。在全公司范围内开展一次专项安全生产检查，确保安全生产责任制、规章制度、操作规程和全措施切实落到实处。要坚持定期开展隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理台账，主要负责人要定期组织有关人员进行风险研判，严格管控事故风险，发现问题隐患及时治理。

（三）加强员工教育培训力度。通过对法律法规、安全知识、操作规程和应急处置措施的学习培训，不断提升员工的责任心、安全意识、操作技能及应急处置能力。同时要加大对职工遵守安全操作规程的督导力度，严格制止未正确佩戴劳动防护用品及违规冒险作业的行为，提高从业人员安全意识，避免因违章操作导致类似事故再次发生。

（四）要完整梳理从事故发生现场到主要负责人的事故上报链条，缩短事故上报流程。确保事故能在最短时限内上报至值班领导和主要负责人，避免事故迟报的情况再次发生。

二、迁安市应急管理局

在全市范围内井下高处作业专项检查，督促矿山企业主要负责人及相关管理人员全面依法履行安全生产管理职责，通过强化事故警示宣传教育，采取切实有效的严管严控措施，消除各类事故隐患，确保安全生产形势平稳可控。

三、迁安市蔡园镇人民政府

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营

必须管安全”和“谁主管谁负责”的规定，督促企业落实安全生产主体责任和企业主要负责人履行安全生产职责。要深入组织开展安全生产专项整治工作，尤其是要把矿山井下作业作为检查重点，及时排查整治各类安全隐患，确保同类事故不再发生。