

阿鲁科尔沁双胜阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发
有限责任公司“1·2”一般
高处坠落事故调查报告

阿鲁科尔沁旗政府事故调查组

2024年2月21日

目 录

一、事故基本情况.....	1
(一)事故发生单位及相关单位概况	1
(二)事故发生单位安全管理情况	3
(三)事故发生经过.....	4
(四)事故现场情况	5
(五)人员伤亡和直接经济损失表	5
二、事故应急处置及评估情况.....	5
(一)事故信息接报及响应情况	5
(二)事故现场应急处置情况	5
(三)医疗救治和善后情况	6
(四)事故应急处置评估	6
三、事故原因分析.....	6
(一)直接原因分析	6
(二)间接原因分析和责任单位存在的主要问题	7
1. 西安邦韵间接原因分析	7
2. 新天山矿业间接原因分析	7
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议	7
(一)不予追究责任人员.....	7
(二)对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	7
五、事故主要教训	9
六、事故整改和防范措施	10
(一)新天山矿业	10
(二)西安邦韵	10

阿鲁科尔沁双胜阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发 有限责任公司“1·2”一般 高处坠落事故调查报告

2024年1月2日21时50分许，阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司发生一起高处坠落一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失338.7万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规的规定，2024年1月3日阿鲁科尔沁旗人民政府成立了事故调查组，组长由旗应急管理局局长担任，成员由旗公安局、旗总工会，双胜镇人民政府和负有安全监督管理职责部门的人员组成。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，阿鲁科尔沁双胜阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司“1·2”一般高处坠落事故是一起因从业人员违反安全规程造成的1人死亡生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司(以下简称新天山矿业)位于内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗双胜镇境内,新天山矿业于2001年11月成立,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为李卫明,注册资本为壹仟叁佰万元人民币。采矿许可证证号 C1500002009034220008383, 生产规模为9万吨/年,开采矿种为锌矿、铅锌铜银,开采方式为地下开采,有效期为2022年8月7日至2025年8月7日。该公司2#矿井属于技改建设项目,2011年4月21日由赤峰市经济和信息化委员会出具了《关于准予新天山矿业有限公司矿井技改项目备案的通知》(赤经信投资字〔2011〕133号)。2019年6月由赤峰金岳矿山工程设计有限公司编制了《阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司新天山金矿技改项目(重新设计)安全设施设计》。2019年10月23日由赤峰市应急管理局出具了《关于阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司新天山金矿采区技改项目(重新设计)安全设施设计的批复》(赤应急审批字〔2019〕7号)。

2013年以来,新天山矿业一直停建,2023年8月29日由阿鲁科尔沁旗应急管理局出具了《关于阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司复工复产的通知》(阿应急矿字〔2023〕22号)。

2. 外包工程施工单位为西安邦韵建设工程有限公司(以下简称西安邦韵),类型为有限责任公司(自然人投资或控股),

法定代表人为李学军，注册资本为壹仟万元人民币，经营范围为矿山工程、机电工程和建筑工程等。建筑业企业资质证书证号D361102601，有效期为2018年6月11日至2024年12月31日。陕西省住房和城乡建设厅印发安全生产许可证编号为(陕)JZ 安许证字〔2018〕011828，有效期为2021年8月19日至2024年8月19日，许可范围为建筑施工。西安市应急管理局印发安全生产许可证编号为陕西 FM 安许证字〔2021〕0563号，许可范围为金属非金属矿山采掘施工，有效期为2022年3月4日至2025年3月3日。

2023年3月31日，西安邦韵与新天山矿业签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，编制了新天山矿业竖井(SJ2)掘砌工程施工组织设计，并经监理单位和新天山矿业会审签字。

3.监理单位为内蒙古金鹏建设监理有限公司(以下简称金鹏建设监理)，类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人为高秀林，注册资本为壹仟零壹万元人民币，业务范围为矿山工程监理甲级和房屋建筑工程监理甲级等。证书编号为E115000787-4/1，有效期为2019年7月3日至2024年7月3日。

2023年4月1日，金鹏建设监理与新天山矿业签订了《建设工程监理合同》。

(二)事故发生单位安全管理情况

新天山矿业技改项目基建工程主要有：竖井（SJ2）延深至十中段（84 水平）、七、八、九、十中段开拓巷道、十中段水仓水房等，采矿方法为浅孔留矿采矿法，配备了矿山相关专业的“五职”矿长，成立了安全管理部，设专职安全管理人员3名，主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员相关证件齐全，制定了《安全生产管理制度》、《安全生产管理责任制》和《安全操作规程》，定期对从业人员进行安全教育培训并如实记录。

(三) 事故发生经过

新天山矿业竖井（SJ2）技改自2023年9月末开始施工，先将七至八中段井筒木支护拆除，采取喷浆支护。然后，自八中段向下进行井筒掘进延深。2024年1月2日08时20分许，出渣班长齐国庆带领四人到九中段自上向下先处理浮石，后进行出渣工作。15 时30分许，齐国庆给安全员刘树义打电话说：“出渣工作完事了，但井壁部分地点有岩帮需支护”，随后刘树义组织相关人员召开班前会议，从九中段向下对井壁支护，安排王喜武在九中段负责指挥监护，王义平在八中段负责绞车操作，刘水和王远兵负责井壁岩帮需要支护处打锚杆施工。21点50分许，两人已施工至九中段以下约12米处，需将固定吊盘设施拆除，下移30厘米左右，继续进行作业，吊盘在下移过程中，刘水和王远兵分别到吊盘两侧钢丝绳附近查看下降情况，王远兵附近的吊盘边缘与竖井侧壁发生刮帮，导致刘水和王远

兵倾倒，因王远兵未将安全带的挂钩固定在构件上，从距井底工作面18米处坠落摔伤。

(四) 事故现场情况

竖井(SJ2) 总体深度334米，吊盘尺寸长4.4米、宽2.4米，事故发生时，王远兵坠落地点距离井底工作面18米(后附事故现场平面示意图)。

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成一人死亡，人员伤亡情况：

姓名	性别	年龄	伤害程度	工作单位	住址	身份证号	培训情况	工种
王远兵	男	42	死亡	西安邦韵 建设工程 有限公司	陕西省安康市岚皋 县石门镇铁佛社区 罗家梁巷6号	61242619 81032766 14	已培训	支柱工

2. 直接经济损失338.7万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

1月2日21时57分，刘树义向李卫明电话告知事故情况，1月3日02时50分，李卫明向旗应急管理局报告事故，未在事故发生1小时内向负有安全生产管理职责的有关部门报告，存在事故迟报行为。1月3日03时23分，旗应急管理局向市应急管理局电话报告事故情况。

(二) 事故现场应急处置情况

1月2日21时50分许，刘水看到王远兵坠落后，立刻向

井上喊：“九中有人出事了，把吊桶放下来”，王喜武听到后，打点放吊桶，并电话告之井口信号工李海说：“出事了，快和刘树义说一声”。刘树义和机电技术员孙立兵接到电话后，立刻赶往2#竖井井口，在井口碰见刘水升井，随后坐吊桶到井底，看到王远兵趴在井底，呼喊其没有反应，两人赶紧将王远兵缓慢地抬进吊桶里，三人一起升井。升井后，用担架将王远兵抬到皮卡车上，孙立兵拨打“120”后，驾驶皮卡车与齐国庆、李海和王远兵一同赶往旗医院。刘树义电话告知新天山矿业负责人李卫明和西安邦韵负责人李学军事故情况后，和李卫明一同前往医院。

(三) 医疗救治和善后情况

1月2日22时40分许，将王远兵送到医院，1月3日01时40分许，经抢救无效后死亡，伤亡人员家属情绪稳定，未造成社会舆论影响。

(四) 事故应急处置评估

事故发生后，新天山矿业应急响应、应急组织、现场救援处置工作及时、有序，责任落实到位。

三、事故原因分析

(一) 直接原因分析

王远兵违反安全规程，佩戴安全带时未将安全带一端正确固定，在吊盘下降时发生刮帮，从高处坠落受伤死亡，是导致事故发生的直接原因。

(二) 间接原因分析和责任单位存在的主要问题

1. 西安邦韵间接原因分析

(1) 安全生产管理人员未及时发现制止和纠正从业人员违反操作规程的行为；

(2) 西安邦韵安全生产主体责任落实不到位，主要负责人履行安全生产管理职责不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

2. 新天山矿业间接原因分析

(1) 安全生产管理人员带班期间，未严格执行公司领导带班下井制度，监督检查外包单位作业环节安全风险辨识和隐患排查不到位；

(2) 新天山矿业督促从业人员遵守安全操作规程不到位，主要负责人履行安全生产管理职责不到位，未及时消除生产安全事故隐患；

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 不予追究责任人员

王远兵，西安邦韵支柱工。违反安全规程，佩戴安全带时未将安全带一端正确固定，在吊盘下降时发生刮帮，从高处坠落受伤死亡，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对本次事故负有直接责任，鉴于本人已在事故中死亡，建议免于追究责任。

(二) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

刘树义，西安邦韵项目部领导成员，主要负责安全生产管

理工作。带班期间，未及时发现制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，导致发生一般事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由旗应急管理局暂停安全生产管理人员资格(证号：232*****9332)三个月，并处上年(2023年)年收入百分之二十的罚款。

李学军，西安邦韵主要负责人，负责新天山矿业技改施工全面工作。未及时消除生产安全事故隐患，导致发生一般事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和第九十五条之规定，建议由旗应急管理局暂停安全生产管理有关资格三个月，合并处上年(2023年)年收入百分之六十的罚款。

西安邦韵建设工程有限公司。未严格落实安全生产主体责任，导致发生一般事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由旗应急管理局对其处伍拾壹万元的罚款。

蒋志平，新天山矿业安全员，负责公司安全管理工作。事故发生当天负责安全检查工作，未及时发现制止和纠正从业人员违法操作规程的行为，导致发生一般事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由旗应急管理局暂停安全生产管理人员资格(证号：150*****1515)三个月，并处上年(2023年)年收入百分之二十的罚款。

吕树华，新天山矿业生产矿长，负责公司生产和安全管理

工作。带班期间，监督检查外包单位作业环节安全风险辨识和隐患排查不到位，导致发生一般事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由旗应急管理局暂停安全生产管理有关资格三个月，并处上年(2023年)年收入百分之二十的罚款。

李卫明，新天山矿业主要负责人，负责公司全面工作。接到事故发生的报告后，未在1小时内向负有安全生产管理职责的有关部门报告，存在事故迟报行为，履行安全生产管理职责不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生一般事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项和《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议合并处上年(2023年)年收入百分之八十的罚款。

阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司。督促从业人员遵守安全操作规程不到位，导致发生一般事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由旗应急管理局对其处伍拾壹方元的罚款。

五、事故主要教训

要切实树牢“人民至上、生命至上”的安全发展理念，强化“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，深刻吸取本次事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故，针对本次事故特点和暴露出的突出问题，企业要督促从业人员严格执行单位的安全生产规章制度和安全操作规程，应实时关注从业人员的身

体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

六、事故整改和防范措施

(一) 新天山矿业

1. 要深刻吸取本次事故教训，举一反三，认真组织召开事故分析会，按照公司管理制度对相关责任人员进行严肃处理。

2. 针对发现的从业人员违反操作规程行为，要制定整改方案，提升从业人员安全意识，有效杜绝类似事故发生。同时，举一反三，深入开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，强化安全管理人员安全监管能力。

(二) 西安邦韵

1. 要扎实开展从业人员的安全生产教育和培训，以入场教育、三级教育、岗前教育作为重点内容，将特种作业人员、新上岗、待岗复工、转岗、换岗的作业人员作为重点对象，全面进行安全教育和培训，分级开展安全技术交底，充分告知作业场所和岗位存在的危险有害因素，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能，了解事故应急处理措施，提高从业人员安全意识，保证生产安全。

2. 要加强安全管理人员安全监管能力，对施工现场设备设施、施工环境等进行全方位隐患排查，检查使用的设施设备是

否符合相关安全规程要求，专人负责施工设备维修、保养和维护等情况，确保施工现场设备设施使用安全。

附件：



1. 阿鲁科尔沁双胜阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司“1·2”一般高处坠落事故现场平面示意图

2. 阿鲁科尔沁双胜阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司“1·2”一般高处坠落事故直接经济损失统计表

3. 阿鲁科尔沁双胜阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司“1·2”一般高处坠落事故调查报告意见签字表

阿鲁科尔沁双胜阿鲁科尔沁旗新天山矿业开发有限责任公司



“12”一般高处坠落事故现场平面示意图

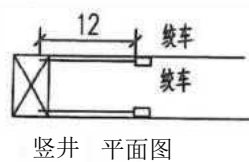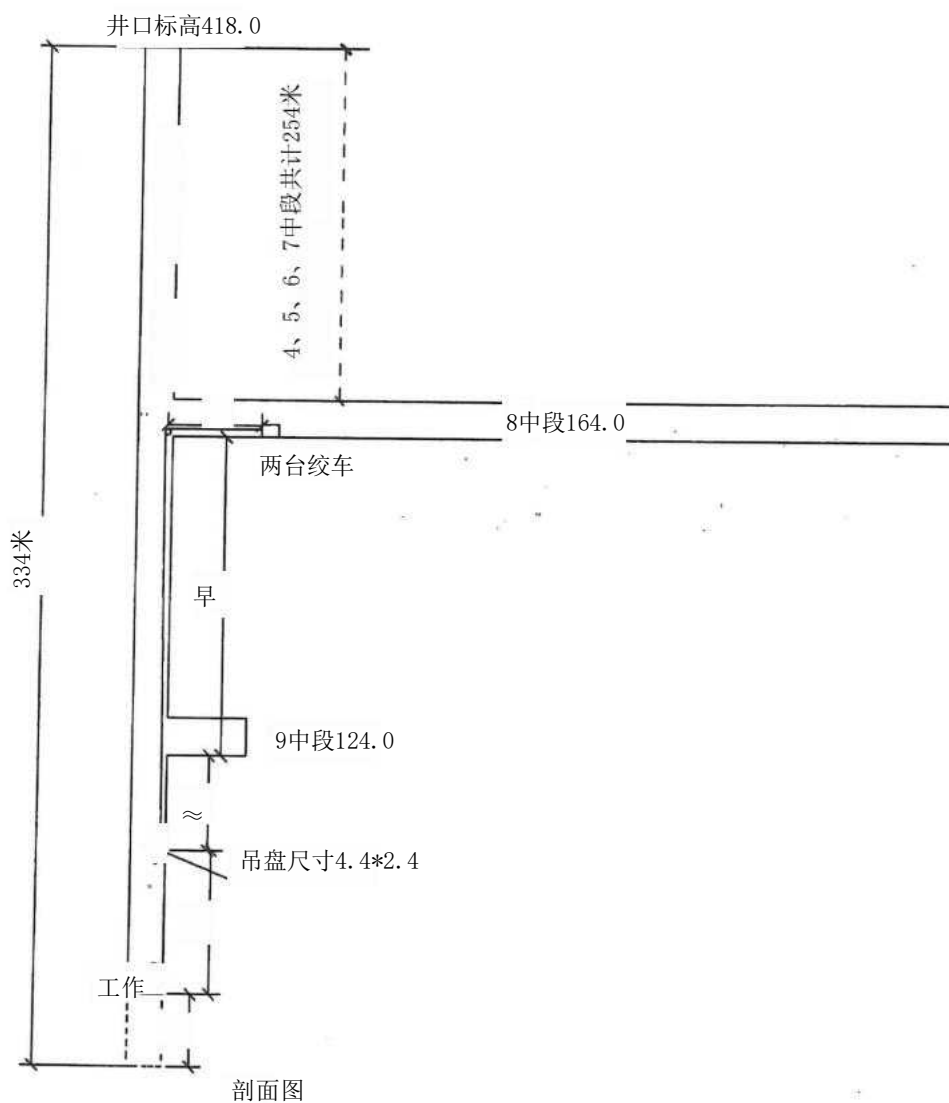

阿鲁科尔沁双胜阿鲁科尔沁旗新天山矿业 开发有限责任公司“1·2”一般高处坠落 事故直接经济损失统计表

序号	分类		金额(万元)	备注
1	人身伤	医疗费用(含护理费用)	0.5	1、刘树义处2023年收入4.8612万元百分之二十计0.97万元罚款；2、李学军处2023年收入5.1828万元百分之六十计3.1万元罚款；3、蒋志平处2023年收入4.5574万元百分之二十计0.91万元罚款；4、吕树华处2023年收入4.8612万元百分之二十计0.97万元罚款；5、李卫明处2023年收入7.2万元百分之八十计5.8万元的罚款。6、新天山矿业处51万元罚款；7、西安邦韵处51万元罚款。
2	亡后所	丧葬及抚恤费用	166.45	
3	支出的	补助及救济费用	58	
4	费用	歇工工资		
5	善后处	处理事故的事务性费用		1、刘树义处2023年收入4.8612万元百分之二十计0.97万元罚款；2、李学军处2023年收入5.1828万元百分之六十计3.1万元罚款；3、蒋志平处2023年收入4.5574万元百分之二十计0.91万元罚款；4、吕树华处2023年收入4.8612万元百分之二十计0.97万元罚款；5、李卫明处2023年收入7.2万元百分之八十计5.8万元的罚款。6、新天山矿业处51万元罚款；7、西安邦韵处51万元罚款。
6	理费用	现场抢救费用		
7		清理现场费用		
8		事故罚款和赔偿费用	113.75	
9	财产损	固定资产损失价值		1、刘树义处2023年收入4.8612万元百分之二十计0.97万元罚款；2、李学军处2023年收入5.1828万元百分之六十计3.1万元罚款；3、蒋志平处2023年收入4.5574万元百分之二十计0.91万元罚款；4、吕树华处2023年收入4.8612万元百分之二十计0.97万元罚款；5、李卫明处2023年收入7.2万元百分之八十计5.8万元的罚款。6、新天山矿业处51万元罚款；7、西安邦韵处51万元罚款。
10	失价值	流动资产损失价值		
11	合计		338.7	

阿鲁科尔沁旗双胜镇阿鲁科尔沁旗新天山
矿业开发有限责任公司“1·2”一般
高处坠落事故调查报告意见签字表

序号	人员	单位	意见	签字	
1	刘树江	旗应急管理局		和时代	
2	张晓旭	双胜镇人民政府	同意	新知20	
3	赵金贵	旗应急管理局	同意		
4	陈晓亮	双胜镇人民政府	立	45	
5	蔡晓辉	旗公安局	同意	婷托莉	
6	郭伟光	旗总工会	同意	年0光	
7	孟和	旗应急管理局	同意	3	
8	胡建东	旗应急管理局	同意		
9	单海鹏	双胜镇人民政府	同意	