

深州市康发办公楼空调安装工程 “7.13”一般坠亡事故调查报告

深州市人民政府事故调查组

2025 年 2 月 7 日

目 录

一、事故基本情况.....	3
(一)事故发生单位及相关单位概况.....	3
(二)项目基本情况.....	5
(三)事故发生经过.....	5
(四)事故现场情况.....	6
(五)人员伤亡和直接经济损失情况.....	8
(六)其他情况.....	8
二、事故应急处置及评估情况.....	8
(一)事故信息接报及响应.....	8
(二)事故现场应急处置.....	9
(三)事故应急处置评估.....	9
四、事故原因及分析.....	9
(一)直接原因分析.....	9
(二)事故相关检验检测和鉴定情况.....	9
(三)其他可能因素排除.....	10
(四)间接原因分析.....	10
五、相关责任单位存在的主要问题.....	11
六、对相关责任人员和责任单位的处理建议.....	11
(一)免予追责人员.....	11
(二)对事故责任单位的行政处罚建议.....	11
(三)对事故相关责任人行政处罚建议.....	12
七、事故主要教训.....	12
八、事故整改和防范措施.....	13
附件：深州市康发办公楼空调安装工程“7·13”一般坠亡事故调查组成员意见 表.....	15

深州市康发办公楼空调安装工程 “7·13”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月13日11时30分左右，深州市康发办公楼在中央空调安装工程施工过程中，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失142万元。

事故发生后涉事单位未按规定上报，2023年8月11日深州市政府接到死者家属举报后，立即由应急局、公安局、住建局、总工会组成核查工作组，对举报情况进行核查调查。经核查确认，该起事故属于一般生产安全事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，9月22日，深州市人民政府决定成立深州市康发办公楼空调安装工程“7·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由深州市应急局牵头，市住建局、市公安局、市工会派员参加，聘请2名应急专家，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析和专家论证等，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，以及事故防范及整改措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因安全防护措施落实不到位造

成的一般高空坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

衡水创威电气安装有限公司(以下简称创威电气公司),位于衡水市高新区昌明大街与新华路交叉口西行100米路南新华苑小区2-6-202室,成立于2023年05月23日,注册类型为有限责任公司(自然人独资),法定代表人李士铖。经营范围许可项目:电气安装服务;废弃电器电子产品处理;建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修等。该公司现有人员5人,经理1人,办公室财务1人,其他3人。企业未建立安全生产责任制、安全管理制度和操作规程。主要负责人李士铖未经专门培训合格。

2023年5月20日承揽深州市康发办公楼中央空调安装工程后开始安装,7月13日工程进度为康发办公楼6层会议室。委派员工崔立鹏和冯亚幸到场施工,作业高度6m,崔和冯二人从事登高作业均未经专门培训取得特种作业操作证。作业前企业未对员工进行安全培训交底,李士铖为现场管理人员。

2.事故相关单位情况

(1) 中央空调提供单位情况

深州市任勇力家电商场(以下简称任勇力家电商场),位于深州市贸易城仿古街北头新区1号,成立于2002年04月01日,为个人独资企业,总经理吴金从。经营范围为家用电器、五金交电、

空气能设备、电子教学产品、取暖设备、燃气灶具、燃气用具、壁挂炉、抽油烟机、消毒碗柜网上和实体店销售、安装、维修、配送及工程项目监理,房屋租赁;日用百货、铝制品、塑料制品销售;中央空调、空气净化设备及新风系统销售、安装;市政工程、园林绿化工程、环保工程、厕所改造工程施工。

2023年5月20日,深州市任勇力家电商场与衡水创威电气安装有限公司签订《深州市康发办公楼中央空调安装工程施工合同》,合同约定甲方任勇力家电商场提供所有设备及安装所需材料,审查乙方企业资质,审查乙方进场安全条件,每月对施工现场安全生产检查两次,不承担现场施工管理。乙方衡水创威电气安装有限公司负责根据甲方提供的施工图纸进行多联机室外机、室内机的安装及调试,负责施工现场安全管理,雇用符合资质要求的作业人员,配备施工机具,期间发生生产安全事故与甲方(任勇力家电商场)无关。合同签订之前,任勇力家电商场负责人吴金从按照合同约定对空调安装单位创威电气公司报备施工人员资质进行了审查,最近的两次检查为6月15日、7月2日经理赵讯对现场进行的检查,没有发现问题。

(2) 康发办公楼项目单位情况

河北德佑房地产开发有限公司(以下简称德佑房地产公司),位于河北省衡水市深州市泰山路北侧中通御景江山南区2#商业楼2—13号商业二楼,成立于2011年02月24日,为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人李小若,实际管理人杜禹

德。经营范围为房地产开发与经营(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其他部门审批的事项,待批准后,方可经营)。

河北德佑房地产开发有限公司委托深州市任勇力家电商场进行中央空调设计,2023年5月15日双方签订合计总价135万的空调购销合同,由任勇力家电商场提供空调及附件,提供设计图纸并完成安装。

3.施工相关人员

崔立鹏,男,35岁,住桃城区大庆路鑫诚家苑,创威电气公司空调安装人员。

冯亚幸,男,30岁,深州市魏家桥镇冯康庄村人,创威电气公司临时雇用空调安装人员。

(二)项目基本情况

空调安装工程情况。康发办公楼是河北德佑房地产开发有限公司建设的项目,位于深州市泰山路顺兴驾校西侧路北,经深州市住房和城乡建设局完成主体工程竣工验收。康发办公楼空调安装工程包括室外机10台,室内机255台。中央空调安装分为7层,1、2、3、7层室外机共8台,室内机13台;5、6层室外机224台,室内机31台。由任勇力家电商场设计提供设备及配件,联系安装单位完成安装,施工工期80天。

(三)事故发生经过

2023年5月20日创威电气公司在承揽康发办公楼空调安

装工程后,安排员工进场安装作业。2023年7月13日安装位置为康发办公楼6层会议室。7月12日下午李士铨带领冯亚幸拉着架子和移动式梯子、工具到康发办公楼6层会议室查看了现场,先进行脚手架组装摆布,室内高度7m,脚手架平台组装高度4.6m,每个脚手架长2m,并排放置在整个房间,为使用梯子移动和防止掉落工具配件,特地在平台上铺上多块金属丝网脚踏板。为了上下方便,二人在中间脚手架预留了两个30cm的通行间隙,上下脚手架时拨开钢丝绳脚踏板即可。7月12日下午李士铨安排崔立朋、冯亚幸次日进场安装。7月13日上午7:30崔立朋、冯亚幸到场后,先看了图纸,然后把工具放到平台,各自登着移动式梯子作业。崔立朋在南半侧,冯亚幸在东北侧,11时25分左右,冯亚幸拿着空调回风过滤网搬着梯子移动过程中在脚手架间隙不慎坠落到地,崔立朋立即拨打120急救电话,医务人员很快到达现场,并将冯亚幸送往医院救治,经深州市人民医院经抢救无效冯亚幸于2023年7月14日凌晨05时45分失去生命体征。

(四) 事故现场情况

现场勘查时已无施工脚手架、梯子、工具、空调配件等实物,事故现场已不是原始状态。

1. 坠落地点。

施工地点位于办公楼6楼,内部层高7m,会议室中部脚手架有两处用于人员上下的洞口,死者冯亚幸坠落在与洞口垂直的

地面(现场图片 1 由李士铎提供)。



事故现场图 1


2. 施工脚手架

钢质脚手架高度 4.6m，未搭到墙边，无围栏，脚手架之间有两处 200cm×30cm 间隙，用于人员上下，施工时该处洞口未采取防护措施(现场图片 2 由李士铎提供)。



事故现场图 2

3.事故现场示意图

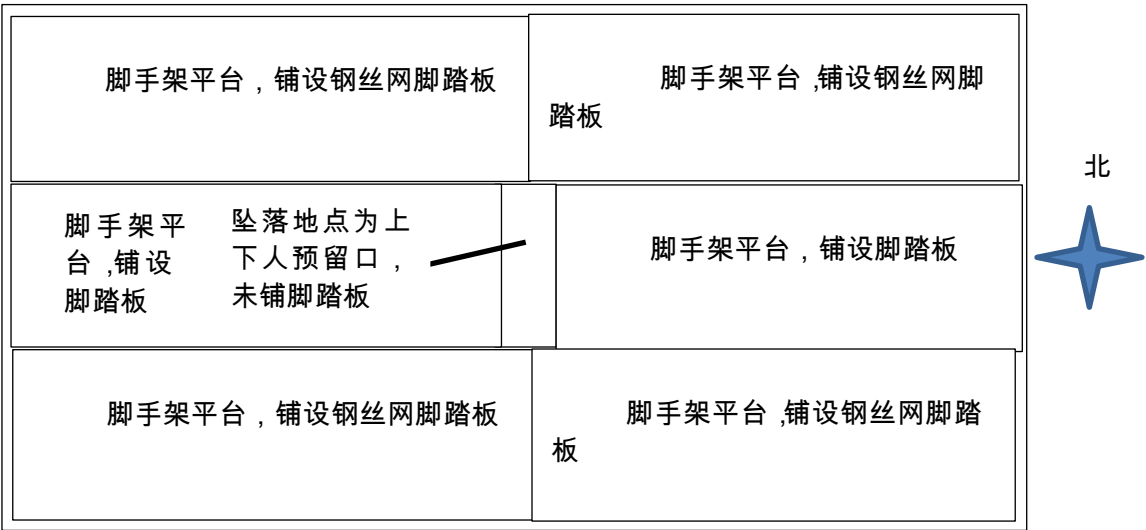

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，核定事故直接经济损失142万元。

(六) 其他情况

事发前死者无影响该作业的疾病特征,当日天气晴。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应

施工人员冯亚幸坠落到地面后，现场人员崔立朋立即停止作业拨打了“120”电话，并打电话向老板李士铨报告，大约十二三分钟后，救护车到现场，将伤者送到深州市人民医院。尽管医院采取了急救措施，终因王亚幸循环功能衰竭抢救无效于14日05:36死亡。

事故发生后，事故单位未向深州市深州市应急管理局、住房和城乡建设局报告，属于事故瞒报。2023年8月11日死者家属向深州市人民政府举报了该起事故。经核查后，深州市应急管理局按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定及时报告了该起事故。

（二）事故现场应急处置

冯亚幸坠落到地面后，现场人员崔立朋当即发现并立即拨打了“120”电话，大约十二三分钟后，救护车到现场，将伤者送到深州市人民医院救治。医院对冯亚幸采取急救措施施救，终因其循环功能衰竭经抢救无效于14日05:36死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场施工人员第一时间拨打120救援电话，施工现场距离医院约5.4公里，道路通畅需要12-13分钟，医务人员12-13分钟到场属于正常范围。在现场施救后，又将冯亚幸送到医院采取了紧急救治措施，总体看每个步骤行动迅速，救援

措施得当，未出现其他问题。因事故单位瞒报，市政府及相关部门未参与救援。

四、事故原因及分析

（一）直接原因分析

空调安装人员冯亚幸安全意识淡薄，在脚手架上作业未在人行洞口采取有效的防坠安全保护措施，在搬运梯子及空调配件行走过程中，不慎从预留洞口坠落，从而导致发生高坠事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

河北省深州市医院出具住院号 501622《死亡记录》，载明死亡原因为：循环功能衰竭。死亡诊断：1、脑疝；2、创伤性休克；3、左侧额颞顶部硬膜下血肿；4、蛛网膜下腔出血；5、外伤性气颅；6、肋骨骨折；7、两肺挫伤；8、多发胸椎、腰椎椎体压缩骨折。符合高处坠落致全身多器官、组织挫伤（尤其颅脑及胸腹部损伤）引发急性创伤、失血性休克死亡的特征。

（三）其他可能因素排除

通过公安机关事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除排除人为故意破坏因素影响。

（四）间接原因分析

1.创威电气公司施工人员。雇用的施工人员崔立朋、冯亚幸，从事中央空调安装涉及高处作业，未经过专门培训合格，未取得《特种作业人员操作证》，不具备从业资格。

2.创威电气公司未按照施工现场实际制定施工方案，违反了

JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.1¹的规定。

3.创威电气公司未对施工人员进行安全技术交底，违反了JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3²的规定。

4.创威电气公司未排查和消除施工脚手架存在安全隐患，违反了JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3³的规定。

5.创威电气公司法人李士铨未落实安全生产管理职责，未配备安全生产管理人员，未建立安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程，未组织员工进行安全生产教育培训，违反了《安全生产法》第二十一条⁴的规定。

五、相关责任单位存在的主要问题

创威电气公司，该公司未建立安全生产责任制度、规章制度、操作规程；未制定施工方案明确安全技术措施，雇用无资质人员进行空调安装登高作业，未对职工进行上岗前安全培训教育和安全交底，空调安装前未对安全防护设施进行检查，排查隐患及时

¹ JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.1“建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施”

² JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3“高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录，应对初次作业人员进行培训”。

³ JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3“高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录，应对初次作业人员进行培训”。

⁴ 《安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故”。

整改。事故发生后未按照中华人民共和国国务院令 493 号《生产安全事故报告和调查处理条例》向相关安全监督部门和有关部门报告，造成瞒报。

六、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

冯亚幸，男，群众，衡水创威电气安装有限公司务工人员，从事高处作业未经专门培训合格持证上岗，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

创威电气公司，未依法履行空调安装工程安全生产管理职责，导致发生事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项⁵的规定，建议由深州市应急管理局对其处以人民币 30 万元罚款的行政处罚。接到事故报告未按程序向安全监督部门和有关部门报告。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项⁶的规定，建议由深州市应急管理局对其处人民币 100 万元罚款的行政处罚，两项共计对其处 130 万元行政处罚。

（三）对事故相关责任人行政处罚建议

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⁶ 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60% 至 100% 的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

李士铖,男,群众,衡水创威电气安装有限公司法定代表人,未依法履行主要负责人安全生产职责,未定期组织对员工培训,未开展安全风险辨识和隐患排查治理,职工登高作业未持证上岗,对安装工程的安全管控措施落实不到位,对事故的发生负有责任,发生事故后隐瞒不报。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第(一)项⁷建议由深州市应急管理局对其处2022年度年收入60%罚款的行政处罚,计 $2.2 \times 60\% = 1.32$ 万元。

七、事故主要教训

创威电气公司安全管理混乱,未建立安全管理制度和体系,承揽空调安装工程后雇用无资质施工人员,未制定施工方案,未对作业人员进行三级安全教育培训和现场安全交底,未辨识施工安全风险和落实管控措施,无现场管理人员。

八、事故整改和防范措施

1.创威电气公司建立健全并落实安全生产“三项制度”,主要负责人和安全管理人員具备岗位知识能力。要建立健全安全生产管理责任制、安全生产管理制度和安全操作规程,主要负责人批准实施。主要负责人和安全管理人員一必须经专门培训合格具备与岗位相适应的安全知识和能力。在此基础上,抓好安全生产

⁷ 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条:事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的,对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款;属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)谎报或者瞒报事故的。

管理责任制、安全生产管理制度和安全操作规程的落实，推动安全管理水平提升。

2.创威电气公司主要负责人组织制定并实施安全生产教育培训计划。要结合单位实际每年制定安全生产教育培训计划，明确安全教育培训内容、学时、考核方式，确保作业人员掌握本岗位安全操作技能和应急措施，提升从业人员风险防范意识和能力，要如实记录培训情况，建立员工安全教育培训档案。

3.创威电气公司主要负责人必须保证安全生产投入的有效实施。要设置好企业安全管理体系，保证安全生产人力配备，依据财资（2022）136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》每年制定年度安全费用提取使用计划，经主要负责人批准实施。

4.创威电气公司认真开展双重预防机制建设。依据《河北省安全风险管控和隐患治理规定》，全面辨识企业在设备、工艺、作业、环境、人员、管理等方面的安全风险，制定针对性的安全风险管控措施。公司分级开展隐患排查治理，检查风险管控措施和管控方案落实情况，充分管控安全风险，遏制事故发生。

5.创威电气公司切实加强登高等危险作业的安全管理。摸清危险作业底数，重点加强对临边、攀爬、高空、交叉等危险作业的安全管理，设置警示标志和告知牌，在施工过程中，严格作业人员资质审查，杜绝无证操作，严格过程监管，施工前要做好施工方案、施工条件、安全交底工作，同时进行监护并进行安全检查，确保操作人员人身安全。

6.创威电气公司要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，掌握生产安全事故报告程序 and 规定时限，制定完善本单位事故报告和管理制度。

附：深州市康发办公楼空调安装工程“7.13”一般坠亡事故成员意见表

深州市康发办公楼空调安装工程
“7.13”一般坠亡事故调查组（代章）
2025年2月7日