

**中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿
四川拓峰工程监理有限公司项目部
“4·25”一般坍塌事故调查报告**

**灵石县政府事故调查组
2026 年 8 月 14 日**

中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿 四川拓峰工程监理有限公司项目部 “4·25”一般坍塌事故调查报告

2026年4月25日21时30分左右，中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿开采项目外包工程施工的四川拓峰工程监理有限公司灵石分公司一名工人在井下支护作业过程中发生顶板坍塌，造成一人死亡，直接经济损失218.8万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规规定，2026年6月12日，经县政府批准，成立由县应急局牵头，县公安局、人社局、总工会和坛镇乡参加的“中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿四川拓峰工程监理有限公司“4·25”一般坍塌事故调查组”（以下简称事故调查组），事故调查组下设技术组、管理组、综合组和监督与责任追究组，邀请县纪委监委派员参加，国家矿山安全监察局山西局进行业务指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

调查认定，中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿四川拓峰工程监理有限公司 4·25 坍塌事故是一起因工人违章作业、发包单位和承包单位安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位及相关项目概况

（一）中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿概况

（1）矿井概况

中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿（以下简称“杨家山铝矿”）位于灵石县城西南方向，距县城约 14km，是 2008 年资源整合时单独保留矿山，由中国铝业山西新材料有限公司管理。2013 年 8 月 18 日，山西省国土资源厅以晋非煤采划字[2013]0026 号文批准了杨家山矿区的划界申请，2018 年 3 月 22 日取得采矿证，矿区总面积 2.9666 平方公里，开采标高 860-764m。矿区由 7 个点圈定，生产规模 30 万吨/年。经营范围：铝土矿、硬质耐火矿、铁矿、镓开采。2022 年 12 月 21 日换发了采矿许可证，证号 C14000020180033210145984，有效期 2022 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 21 日，开采形式为地下开采。

2015 年 3 月，由山西中条山工程设计研究有限公司编制完成了《山西省灵石县杨家山 30 万吨/年铝土矿项目可行性研究报告》。矿区范围内共有 2 个矿体，I 号矿体位于沟谷西侧，II 号矿体位于沟谷东侧。I 号矿体、II 号矿体分为两个系统进行开采，分别为一系统（I 号矿体，生产能力 30 万吨/年铝土矿）和二系

统（Ⅱ号矿体，生产能力 20 万吨/年铝土矿）。现开采 I 号矿体。

2018 年 9 月，北京达飞安评管理顾问有限公司对该矿山项目进行了安全预评价，出具了《山西省中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿铝土矿安全预评价报告》。2018 年 12 月 18 日，山西省应急管理厅组织专家对《中国铝业股份公司杨家山铝矿一系统铝土矿开采安全设施设计》进行了评审。2019 年 1 月，山西省应急管理厅以《中国铝业股份公司杨家山铝矿一系统铝土矿开采安全设施设计》文件对该矿安全设施设计进行了批复。

2021 年 9 月，山西省应急管理厅以《关于中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统铝土矿开采安全设施设计变更审查的批复》（晋应急非煤项目安设审字〔2021〕12 号）对该矿安全设施设计变更进行了批复。

2021 年 10 月，杨家山铝矿委托山西兴新安全生产技术服务股份有限公司编制了《中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统地下开采项目安全验收评价报告》。

2022 年 12 月 29 日，山西省应急管理厅对该矿颁发了安全生产许可证，证书编号：（晋）FM 安许证〔2023〕090Y1 号。有效期：2022 年 12 月 29 日至 2025 年 3 月 3 日。

2025 年 3 月 25 日，山西省应急管理厅为该矿换发了安全生产许可证，证书编号：（晋）FM 安许证〔2025〕090B1Y2 号，有效期至 2026 年 12 月 21 日。

（2）持证情况

营业执照：杨家山铝矿，成立时间：2015 年 10 月 28 日；地址：灵石县南关镇沟峪滩村 193 号；类型：其他股份有限公司分公司（上市）；负责人：高志雄；统一社会信用代码：91140729*****61E60，经营范围：铝土矿开采、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。发证日期：2024 年 9 月 20 日。发证部门：灵石县行政审批服务管理局。

采矿许可证：杨家山铝矿现持有山西省自然资源厅 2022 年 12 月 21 日为其颁发的采矿许可证，证号 C1400002018033210145984，采矿权人为中国铝业股份有限公司，矿山名称为中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿，矿区面积 2.9666km²，生产规模 30 万吨/年，批采标高 860m-764m。开采矿种：铝土矿、硬质耐火粘土、山西式铁矿、金属镓，矿区范围由 19 个拐点圈定，有效期限自 2022 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 21 日。

安全生产许可证：证书编号：（晋）FM 安许证〔2025〕090B1Y2 号；主要负责人：高志雄；单位地址：灵石县南关镇沟峪滩村 193 号；经济类型：其他股份有限公司分公司（上市）；有效期：2025 年 3 月 25 日至 2026 年 12 月 21 日；许可范围：铝土矿、地下开采、30 万吨/年。

安全生产标准化：2025 年 4 月 17 日，山西省应急管理厅以《山西省应急管理厅关于认定太原钢铁（集团）有限公司复合材料厂（矿山）等四家非煤矿山企业为安全生产标准化二级企业的

通知》（晋应急函〔2025〕75号）文件确定该矿为非煤矿山安全生产标准化二级企业，有效期2025年4月17日至2028年4月16日。

主要负责人：高志雄，安全生产知识和管理能力考核合格证有效期自2023年7月19日至2026年7月18日。

（二）四川拓峰工程监理有限公司概况

（1）基本情况

四川拓峰工程监理有限公司在册员工20人，公司领导5名、副总工程师2名，设置安环部、财务管理部、人力资源部、办公室。

（2）持证情况

营业执照：四川拓峰工程监理有限公司（以下简称“四川拓峰”）；成立日期：2016年11月02日；统一社会信用代码：91511823*****45AX1；法定代表人：李仕明；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；注册地址：雅安市汉源县富林镇富林大道二段42号；经营范围(许可项目)：建设工程施工；建设工程监理；道路货物运输(不含危险货物)；爆破作业；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：选矿；装卸搬运；劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。发证日期：2024年5月10日；发证

部门：汉源县行政审批局。

建筑业企业资质证书：四川拓峰工程监理有限公司，统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91511823*****45AX1；证书编号：D251B09422；法定代表人：李仕明；经济性质：有限责任公司（自然人独资）；地址：雅安市汉源县富林镇富林大道二段42号；资质类别及等级：矿山工程施工总承包二级；发证日期：2025年4月30日；有效期：至2030年4月30日；发证部门：四川省住房和城乡建设厅。

建筑业企业资质证书：四川拓峰工程监理有限公司，统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91511823*****45AX1；证书编号：D351C90813；法定代表人：李仕明；经济性质：有限责任公司（自然人独资）；地址：雅安市汉源县富林镇富林大道二段42号；资质类别及等级：施工劳务不分等级；发证日期：2024年9月30日；有效期：至2029年9月30日；发证部门：雅安市住房和城乡建设局。

四川省应急管理厅颁发安全生产许可证：四川拓峰工程监理有限公司，编号：（川）FM安许证字[2024]CJ0070号；主要负责人：李仕明；经济类型：有限责任（公司）；地址：雅安市汉源县富林镇富林大道二段42号；有效期：2024年2月8日至2027年2月8日；许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。发证日期：2024年2月8日。

四川省住房和城乡建设厅颁发安全生产许可证：四川拓峰工

程监理有限公司，编号：（川）JZ 安许证字[2017]004826 号；主要负责人：李仕明；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：雅安市汉源县富林镇富林大道二段 42 号；有效期：2023 年 7 月 18 日至 2026 年 7 月 18 日；许可范围：建筑施工。发证日期：2023 年 7 月 18 日。

爆破作业单位许可证（营业性）：四川拓峰工程监理有限公司，编号：5100001300279；法定代表人：李仕明；技术负责人：段善熊；地址：雅安市汉源县富林镇富林大道二段 42 号；有效期至 2026 年 6 月 29 日；资质等级：四级；从业范围：设计施工。发证日期：2023 年 6 月 29 日；发证部门：四川省公安厅。

主要负责人：李仕明，安全生产知识和管理能力考核合格证有效期自 2025 年 10 月 10 日至 2028 年 10 月 9 日

（三）四川拓峰工程监理有限公司灵石分公司

（1）基本情况

四川拓峰工程监理有限公司灵石分公司（以下简称四川拓峰灵石分公司）为四川拓峰工程监理有限公司驻中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统铝土矿开采项目施工单位，从业人员 105 人，负责人为刘兴文，项目负责人为李东洋。

（2）持证情况

营业执照：四川拓峰工程监理有限公司灵石分公司，成立日期：2024 年 7 月 30 日；统一社会信用代码：91140729*****29P07；负责人：刘兴文；类型：有限责任公司分公司（自然人独资）；

经营场所：山西省晋中市灵石县翠峰镇永吉大道 88 号；经营范围（许可项目）：建设工程施工；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；爆破作业；非煤矿山矿产资源开采；建筑劳务分包；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：选矿；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。发证日期：2025 年 1 月 14 日；发证部门：灵石县行政审批服务管理局。

（3）项目管理情况

四川拓峰承担杨家山铝矿采矿工程，成立杨家山铝矿项目部（以下简称“项目部”）。项目部在册员工 105 名，其中管理人员 20 名，特种作业人员 26 名，包括电工 10 名，通风工 6 名，安检员 5 名，电焊工 2 名，支护工 3 人。管理人员和特种作业人员证件全部在有效期内。

（四）协议签订情况

2026 年 1 月 1 日，杨家山铝矿（甲方）与四川拓峰工程监理有限公司（乙方）签订了中铝股份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统铝土矿开采项目采矿工程施工合同，工程地点：灵石县坛镇乡，工程工期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2026 年 1 月 1 日，杨家山铝矿（甲方）与四川拓峰工程监理有限公司（乙方）签订了中铝股份有限公司灵石县杨家山

铝矿一系统铝土矿开采项目外包工程安全生产管理协议，有效期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（五）矿山现状

矿井开采现状：该矿于2026年4月20日恢复生产，2026年5月8日县应急管理局下达停止生产作业措施。目前该矿一盘区于824m中段进行切割巷道掘进，待系统形成后转入回采作业；二盘区处于收尾阶段，分别在840m中段、837m中段、830m中段布置采掘工作面进行残采回收。820m中段布置一个掘进工作面，用于回风巷道施工。

二、事故发生区域情况

事故发生地点位于824m中段工作面1号切割巷道调车硐室。

2026年6月15日，事故调查组织专家对中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿进行现场勘查，具体情况如下：

1. 入井勘查路线：从820平硐入井通过824m运输中段运输巷道，进入824m中段工作面。820平硐口见图1。



图1 820平硐口

2. 事故现场描述：地点名称：824m 中段工作面 1 号切割巷道调车硐室。巷道规格：净宽度 3.0m、高度 2.5m、锚网支护。迎头冒落面积约 1.0m^2 、矸石量约 0.8m^3 。事故位置图（局部）见图 2，矿山现状平面图见图 3，事故现场见图 4、图 5。

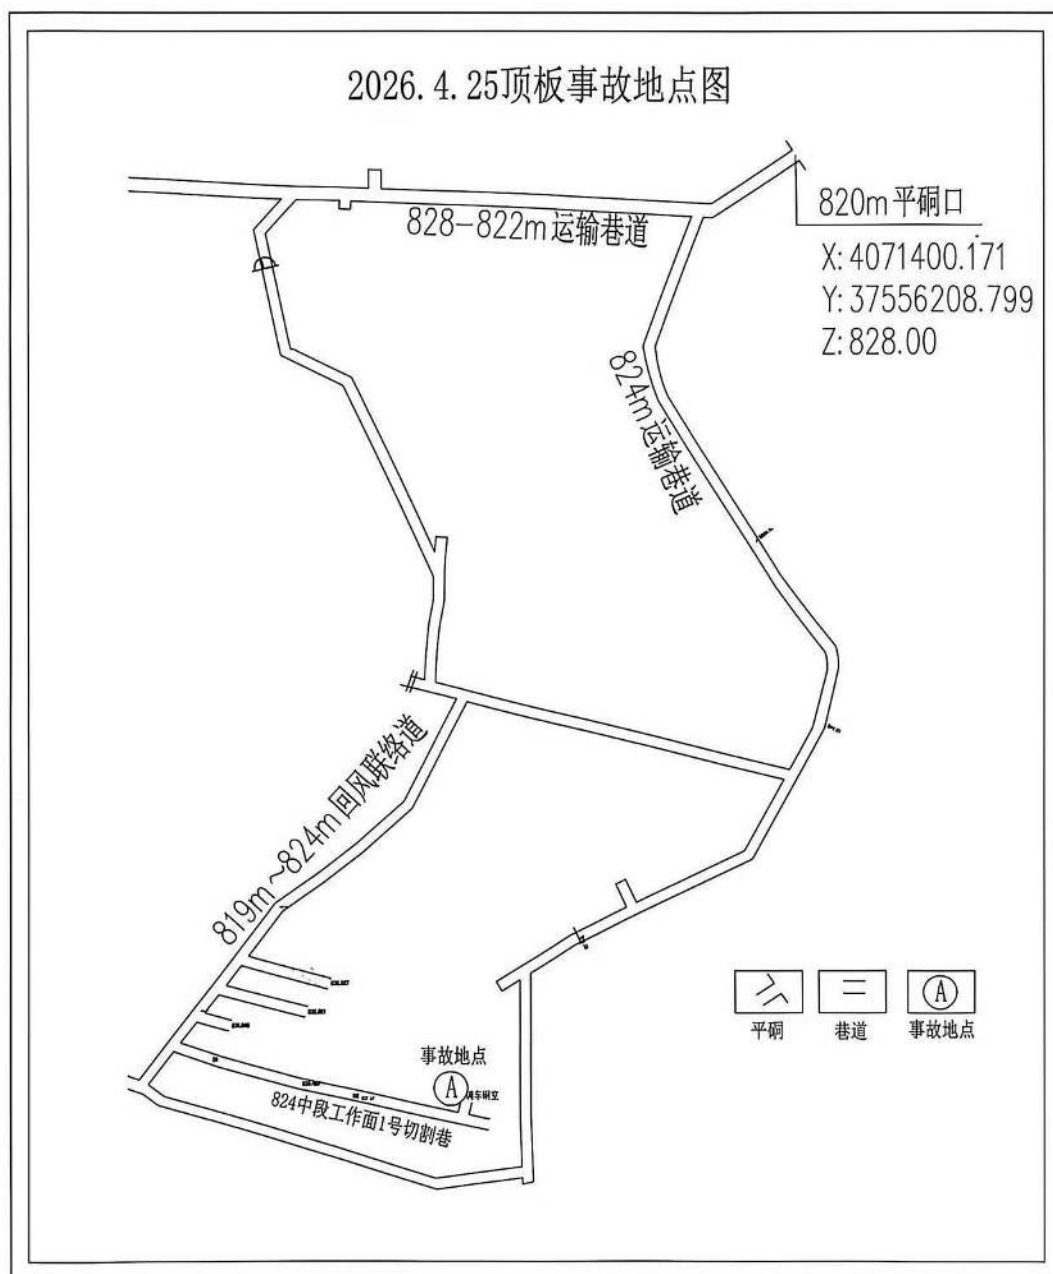


图 2 事故位置图（局部）



图 4 事故现场



图 5 事故现场

3. 检身房及监控室调查取证情况：调取 4 月 25 日检身房出入井记录，有周治强入井时间 18 点，没有出井记录。见图 6。在调度室查看了 820 平硐口的视频监控记录，该系统保存数据只能保存当月视频录像，未查到 4 月 25 日事发当日的入井监控。见图 7。

序号	员工登记处	工种	入井时间	出井时间	备注
1	杨兴国	电工	18:00	2:40	杨兴国
2	魏开松	班长	18:00	1:40	魏开松
3	周治强	支护工	18:00		
4	王立友	支护工	18:00		
5					
6					
7					

图 6 检身房出入井记录



图 7 调度室视频监控

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2026年4月20日，四川拓峰灵石分公司项目部生产负责人段某某按照项目部负责人李某某通知，杨家山铝矿已复产，可以通知工人进场。工人周某某、王某某接到段某某通知后于4月21日返矿，4月22日做了岗前体检，上班后段某某将二人安排到吴某班组从事支护工作。2026年4月25日，18时左右班组长吴某在820硐口组织召开班前会安排当班工作，当班安排周某某王某某到824进行支护，会后到检身房检身，19时左右吴某带领周某某、王某某从815硐口入井到824区域工作面进行支护作业，之后，吴某去大巷挂风筒布和电缆线。21时30分左右，周某某、王某某在挂网打孔时，周某某被突然脱落的顶板石头砸伤（迎头冒落面积约 1.0m^2 、矸石量约 0.8m^3 。其中有个大的片石长度约50多公分，宽度约20多公分，厚度约10多公分），周某某被砸倒在地，右侧脸上有血，发出痛苦的声音，王某某立即扶着周某某从824巷道往815井口方向走，碰到吴某赶紧告知了情况，吴某大概跑了10分钟左右出了井，出井后21时50分吴某打电话向项目部生产负责人段某某报告了此情况。段某某立即通知采购负责人段某某开车到815井口等着，22时15分左右，段某某赶到815井口，看到王某某扶着周某某从815井口出来，派采购负责人段某某开车和王某某一起将周某某送往离矿最近的霍州市人民医院救治，随后段某某给李某某以及四川拓峰灵石分公司项目部外联负责人刘某某汇报了情况。载有周某某的车于

23 时 12 分到达医院，23 时 39 分周某某经抢救无效死亡。霍州市医疗集团人民医院急诊病历显示，出院诊断及死亡原因为心源性猝死（？）、头部的损伤（头面部擦伤）。

（二）应急处置和报告情况

2026 年 4 月 25 日 21 时 30 分左右，发生坍塌事故，周某某受伤。

2026 年 4 月 25 日 21 时 50 分，班组长吴某电话向生产负责人段某某报告了周某某在井下的受伤情况。

2026 年 4 月 25 日 22 时 15 分，段某某立即到项目部办公楼、矿办公楼分别向项目部负责人李某某、外联部负责人刘某某汇报了周某某在井下的受伤情况。事发后四川拓峰工程监理有限公司灵石县杨家山铝矿项目部未向中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿汇报事故情况，未按规定上报灵石县应急管理局、国家矿山安全监察局山西局及其他相关部门，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）中规定要求，属于瞒报。

四、事故类别、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故类别：依据《生产安全事故分类与编码》（GB6441—2025），经调查认定，该事故属于坍塌事故。

人员伤亡情况：经调查，本起事故共造成 1 人死亡。死者周某某，男，居民身份证号码：41032*****032，住址：河南省宜阳县樊村镇安古村。系四川拓峰工程监理有限公司灵石分公司支护工。

直接经济损失:依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GB 6721-2025)规定,本起事故共造成直接经济损失 218.8 万元。

五、企业安全管理情况及存在的主要问题

(一) 中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿

1. 安全管理情况

杨家山铝矿现有在册员工 16 人。配备矿长、生产副矿长、技术副矿长、安全副矿长、机电副矿长。内设安全环保管理科室,配备专职安全管理人员 5 名,建立矿级、科室、班组三级安全管理架构。

(1) 企业制定《外包队伍和外包工程安全管理制度》《隐患排查治理管理制度》《领导干部带班下井管理制度》等系列安全制度,制度明确要求安全科至少每月组织一次综合性安全检查、隐患排查和专业性安全检查、隐患排查,每月组织 1 次全覆盖综合性安全检查,同步对外包施工单位施工的安全监督、检查。2026 年 1 月至事故发生前,共组织全矿安全检查 20 次,累计排查各类隐患 20 条,已完成整改 20 条。

(2) 企业开展了重大事故隐患专项整治行动、反“三违”、治本攻坚三年行动等专项行动,6 月 16 日分别组织开展了井下冒顶、片帮事故应急演练。

(3) 2026 年度全员培训 140 人;按规定为全部从业人员投保安全生产责任保险。

2. 存在的主要问题

(1) 未严格履行发包单位安全生产统一协调、监督管理法定职责，对外包施工单位井下采掘管控不到位，对空顶作业未能及时发现、督促消除。

(2) 领导带班下井制度落实不到位，带班副矿长履行井下风险排查、制止违章职责不到位，对破碎顶板片落风险预判不足，井下现场动态管控不到位。

(3) 从业人员安全培训、出入井人员管控存在明显短板；班组班前会风险辨识、安全交底制度执行流于形式，一线从业人员顶板风险识别、避险处置能力不足。

(二) 四川拓峰工程监理有限公司灵石分公司

1. 安全管理情况

四川拓峰工程监理有限公司灵石分公司杨家山铝矿项目部在册员工 105 名，其中管理人员 20 名，特种作业人员 26 名，包括电工 10 名，通风工 6 名，安检员 5 名，电焊工 2 名，支护工 3 人。管理人员和特种作业人员证件全部在有效期内。制定井下顶板管理、安全培训等现场管理制度；制度规定项目部每旬开展一次井下安全自查，班组每日开展一次。2026 年 1 月至事故发生前累计自查 120 次，累计排查各类隐患 11 条，已完成整改 11 条。

2. 存在的主要问题

(1) 企业安全生产主体责任落实不力，未针对 824m 中段工作面松软破碎顶板编制专项支护操作规程；从业人员无现场实操教学、现场考核环节，培训达不到风险防控实效。

(2) 风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制未落实，存在空顶打孔等违章行为，排查未能及时发现隐患、未跟踪复查、彻底消除。

(3) 事故报告制度未落实，事故造成人员死亡后，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款及时向相关部门报告。

六、部门及乡镇安全监管情况及存在的主要问题

(一) 灵石县应急管理局

1. 安全管理情况

按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省矿山安全监管专员制度的通知》（晋政办发〔2024〕29号）规定，每周对所监管企业至少现场检查一次。2026年1月至5月，共开展24次检查，发现隐患56条，其中重大隐患2条。开展执法检查2次（2026年3月18日联合复产检查、3月26日执法检查），行政处罚4万元。

2. 存在的主要问题

安全监管责任落实不到位。督促杨家山铝矿开展顶板管理专项检查不足；对井下采掘工作面顶板隐患动态排查不足；未核验企业培训落实情况；督促企业落实安全生产主体责任不到位。

(二) 灵石县自然资源局

1. 安全管理情况

2026年1月至5月，对杨家山铝矿开展检查1次，落实矿山复工联合验收制度，2026年该矿复工阶段派员参与现场联合

验收，核对矿区地质开采设计基础资料。

2. 存在的主要问题

行业安全管理责任落实不到位。未严格落实“管行业必须管安全”法定职责，矿山复工验收完成后未持续开展地质动态跟踪核查；从地质源头防控事故工作落实不力。

（三）坛镇乡人民政府

1. 安全管理情况

坛镇乡应急管理站按照分工及监管的厂矿企业不定时开展巡查，2026 年 1 月至 5 月，坛镇乡对杨家山铝矿共检查 21 次，发现问题隐患 17 条，已全部整改完成。

2. 存在的主要问题

应急管理站日常安全检查巡查不全面、不细致。仅检查地面区域，未检查采掘工作面顶板、支护作业；未监督企业班前会、敲帮问顶等现场管控制度落地，属地安全监管责任落实不到位。

七、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

由于杨家山铝矿直接顶板为铝土岩和粘土岩，顶板稳定性较差；支护工周治强未充分了解工作面顶板地质条件的情况，未进行敲帮问顶，违规进行打锚杆眼作业，且作业时没有位于安全位置，顶板坍塌导致周治强受伤后死亡。

1. 物的不安全状态分析

根据杨家山铝土矿地质勘探报告，铝土矿直接顶板为铝土岩和粘土岩，埋深一般 0—86.06m，最深 149.27m，工程地质编录

RQD 值为 0-37.5，工程地质条件中等，顶板稳定性较差，根据事故现场 824m 巷道顶板情况，可见 824m 工作面顶板岩石分层明显，从而导致顶板坍塌。

2. 人的不安全行为分析

周某某在作业面进行支护作业时，未充分了解工作面顶板地质条件，站在未经锚网支护的顶板下进行打锚杆眼作业，违反了《公司操作规程》中“8、支护工艺一、打锚杆眼：打眼前要先敲帮问顶，仔细检查顶帮围岩情况，确认安全后可开始作业”的规定，没有进行敲帮问顶确认安全，便进行打锚杆眼作业。

3. 其他因素排除

经调查组调查综合研判，排除人为事故因素，排除气象等自然灾害影响。

（二）事故发生的间接原因

1. 安全风险辨识管控不到位。对事发地段顶板结构复杂性的风险预判不足，未及时辨识出顶板存在失稳风险。对井下现场支护作业技术指导不够，打锚杆眼作业安全措施不到位。

2. 现场安全管理不严格。对支护作业现场安全监督检查和动态隐患排查不到位，带班领导干部和班组管理人员对该作业地点现场指导不足。

3. 对井下作业特别是新员工的安全教育培训不到位。作业人员对现场地质构造风险辨识能力及事故预防的能力不足、没有进行敲帮问顶，站在危险区域进行作业。培训教育时汲取顶板事故教训不够。

八、责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

免于追究责任 1 人

1. 周某某，男，支护工。未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，作业前未完整执行敲帮问顶，未清理顶板浮石、未确认围岩稳定；违规在无临时支护顶板下方停留、开展锚杆打孔作业。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，免于追究责任。

行政处罚 6 人

1. 李某某，男，1975 年 7 月出生，群众，四川拓峰灵石分公司灵石县杨家山铝矿项目部负责人。履行矿山项目主要负责人法定职责不力，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制不力，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不力，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不力，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不力；未及时、如实报告生产安全事故。由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，处上一年年收入 40% 的罚款；发生事故后瞒报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，处上一年年收入 60% 的罚款，两项合并共处上一年度总收入 100% 的罚款。依据《山西省遏制矿山企业瞒报生产安全事故行为办法》（晋政办发〔2023〕41 号）文件，纳入安全生产领

域失信联合惩戒对象。

2. 陈某某，男，1976 年 10 月出生，群众，项目部安全负责人。组织开展危险源辨识和评估不力，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施不力，检查本单位的安全生产状况不力，排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议不力，未及时发现、制止、纠正违章指挥，对事故发生负有管理责任。由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处上一年年收入 30%的罚款；吊销其安全管理考核合格证书。

3. 段某某，男，1977 年 1 月出生，群众，项目部生产负责人。对分管范围内安全生产工作未尽监管义务，未组织工作面危险源辨识，常态化检查采掘工作面安全生产状况、排查顶板坍塌类事故隐患不力；未及时发现、制止空顶等违章作业，对事故发生负有管理责任。由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处上一年年收入 30%的罚款；吊销其安全管理考核合格证书。

4. 高某某，男，1971 年 4 月出生，群众，杨家山铝矿矿长。履行矿山主要负责人法定职责不力，全员安全生产责任制、安全培训、双重预防机制落实不到位；未严格履行发包单位统一协调、监督外包施工队伍职责，未将外包项目部纳入统一安全管理体系，井下顶板风险排查管控存在重大漏洞，事故发生后未能及时掌握现场伤亡信息，对事故发生负有领导责任。由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规

定，处上一年年收入 40%的罚款；依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项之规定，由监察机关按干部管理权限给予其相应政务处分。

5. **王某**，男，1977 年 7 月出生，群众，安全副矿长。履行专职安全管理人员法定职责不到位，组织开展危险源辨识和评估不到位，未严格检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未及时发现制止和纠正违章作业的行为；对外包项目部日常安全监督检查不力，对事故发生负有管理责任。由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处上一年年收入 30%的罚款；吊销其安全管理考核合格证书；依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项之规定，由监察机关按干部管理权限给予其相应政务处分。

6. **魏某某**，男，1969 年 10 月出生，中共党员，技术副矿长。落实矿领导带班下井制度不到位，井下巡查未研判破碎顶板稳定性，未及时发现并制止空顶违章作业；升井后未闭环收集井下险情、核对班组作业安全状态，带班现场风险管控不到位，对事故发生负有管理责任，由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处上一年年收入 30%的罚款；吊销其安全管理考核合格证书；依据《国有企业管理人员处分条例》第二十五条第（五）项之规定，由监察机关按干部管理权限给予其相应政务处分。

企业内部处理 1 人

1. **吴某**，男，1988 年 7 月出生，群众，项目部带班长。未

落实班前风险告知，班前安全交底缺失；发现不安全因素未上报；未监督班组执行敲帮问顶；事故后未及时保护事故现场，对事故发生负有现场管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，由所在企业依据内部规章制度对其予以解除劳动合同（开除）处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议

1. 中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿，企业落实安全生产法定主体责任不力，对外包工程统一协调、定期检查、督促整改职责落实不到位，对外包工作面顶板风险管控、现场安全管理监督不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十九条第二款之规定，对事故发生负有责任；由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条第（二）项之规定给予行政处罚。

2. 四川拓峰工程监理有限公司灵石分公司，该公司落实企业安全生产法定主体责任不力，落实全员安全生产责任制、顶板风险管控制度、从业人员安全教育培训制度不力，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；企业主要负责人落实建立责任制、制定操作规程、组织安全培训、落实双重预防机制、及时如实上报事故等法定职责不力；其他负责人、安全管理人员履行危险源辨识、隐患排查、制止违章、督促整改岗位

职责不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条规定，对事故发生负有责任。由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项之规定给予行政处罚。事故发生后，该公司未按规定报告事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，由灵石县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项之规定给予行政处罚。

（三）坛镇乡、应急局、自然资源局及公职人员（6人）

1. 对于在事故调查过程中发现的坛镇乡、应急局、自然资源局存在问题移交至县纪委、监委。

2. 对于在事故调查过程中发现的坛镇乡应急管理站副站长丁某某、应急管理站工作人员韩某、应急局非煤矿山安全监管专员组组长李某、驻中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿监管专员张某某、程某、自然资源局非煤办主任王某某履职方面存在的问题移交至县纪委、监委。

九、事故防范措施和建议

（一）中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿要深刻汲取“4·25”事故教训，按照“四不放过”原则，层层落实整改措施，开展警示教育活动。要建立健全并落实全员安全生产责任制，健全完善安全管理制度，重点完善顶板管理制度，补充修订操作规程，重点细化支护作业、排险作业等关键工序的安全操作规程。

要严格落实外包工程安全生产主体责任，发包单位和承包单位领导实行双带班下井，发包单位主要负责人每月要组织对矿山开展检查，并与承包单位共同研究安全生产问题，要建立监督考核机制，对承包单位全体从业人员实施统一管理、培训、检查、考核和奖惩，严禁以包代管、包而不管。

（二）四川拓峰工程监理有限公司要深刻汲取事故教训，强化对项目部的监督管理。灵石分公司要建立健全全员安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，并确保有效执行。要加强对作业人员的安全教育培训，特别是新入职和转岗人员，必须结合矿山实际地质条件，开展针对性的风险辨识教育和安全操作规程培训。要进一步加强现场作业安全管理，确保操作规程严格执行，坚决杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。要严格遵守事故报告有关规定，发生事故后必须按规定时限和程序报告，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。

（三）灵石县坛镇乡人民政府要深刻汲取“4·25”事故教训，组织开展警示教育活动。要严格履行属地安全管理责任，重点加强对复工复产企业的监督检查，督促企业严格落实新员工岗前培训和现场安全管理各项制度。

（四）自然资源局和应急管理局要认真履行安全监管职责，以“4·25”事故为鉴，举一反三，重点加强对复工复产企业的安全监管，严把复工复产验收关，加大执法检查力度，对发现的问题隐患督促限期整改到位，严防同类事故再次发生。其他相关

职能部门也要主动吸取事故教训，立足行业监管职责，全面排查整治领域内安全风险，协同筑牢安全生产防线。