



请输入搜索内容



网站首页



政府信息公开



网上办事



互动交流



专题专栏



举报方式

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息

广西鑫锋电源科技有限公司“6·8”火灾事故调查报告

2024-10-14 17:05 来源：河池市应急管理局



【字体：大 中 小】

打印

广西鑫锋电源科技有限公司“6·8”火灾事故调查报告

2024年6月8日，位于河池市金城江区大任产业园的广西鑫锋电源科技有限公司发生火灾，过火面积约1100平方米，直接经济损失530多万元。

事故发生后，市人民政府办公室成立了由市委常委、常务副市长黄贤昌担任组长，由市消防救援支队支队长廖克斌担任常务副组长，市人民政府副秘书长韦钢毅、市纪委监委、市监委委员田福、市公安局副局长莫世亮担任副组长，市纪委监委，市应急、公安、发改、工信、自然资源、司法、财政、住房城乡建设、生态环境、总工会、工业园区、消防等部门相关人员任成员的广西鑫锋电源科技有限公司“6·8”火灾事故调查组。

事故调查组按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”（“三管三必须”）的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、视频分析、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1. 广西鑫锋电源科技有限公司，成立日期：2017 年 8 月 7 日。曾用名：广西鑫锋能源有限公司、广西鑫锋新能源科技有限公司，2022 年 1 月 24 日变更为广西鑫锋电源科技有限公司，为广西鑫锋新能源集团有限公司旗下子公司。统一社会信用代码：91451200MA5LAGWE11。法定代表人：黄宏全（原法定代表人：付发友，2019 年 4 月 23 日变更为黄宏全）。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。登记机关：河池市金城江区市场监督管理局。登记住所：河池市大任产业园区（工业园）。注册资本：5000 万元人民币。经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。国民经济行业分类：3843 铅蓄电池制造。

2. 广西鑫锋新能源集团有限公司，成立日期：2022 年 1 月 27 日，旗下包括鑫锋电源、鑫锋环保、富源环保、星源塑料等 18 家子公司。统一社会信用代码：91451200MAA7G2NX02。法定代表人：付宗顺（原法定代表人：付发友，2022 年 2 月 15 日变更为黄宏全，2022 年 7 月 27 日变更为付宗顺）。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。登记机关：河池市金城江区市场监督管理局。登记住所：河池市金城江区大任产业园大任路北侧。注册资本：10000 万元人民币。经营范围：一般项目：助动车制造；电池制造；电池销售；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品

销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机械零件、零部件销售；财务咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）厂房建筑情况

广西鑫锋电源科技有限公司厂房位于河池市金城江区大任产业园，厂房占地面积 39168 平方米，分为一单元生产厂房和二单元生产厂房。一单元生产厂房为钢结构建筑，1 层，净空高度 11.05 米，建筑面积 19584 平方米，于 2017 年 12 月开始建设，2020 年 7 月投入使用。二单元生产厂房为钢结构建筑，1 层，净空高度 11.05 米，建筑面积 19584 平方米，于 2020 年 8 月开始建设，2022 年 7 月投入使用。

（三）建筑手续办理情况

广西鑫锋电源科技有限公司厂房建筑无项目总平图、建设工程设计方案、消防设计图纸及审查意见、完整施工图、施工图审查合格报告；未与监理、地勘、设计等单位签订服务合同，未建立五方责任主体制度；未办理建筑工程施工许可、建设工程项目质量安全监督及竣工验收等手续。

（四）项目基本情况

2013 年 11 月 22 日，河池市鑫锋蓄电池有限责任公司向河池市工业和信息化委员会申请备案获得通过（河工信函〔2013〕63 号），项目名称为：年产 1000 万千伏安时新型蓄电池异地技

改搬迁及环境综合治理项目。主要建设内容为：新建 3 个蓄电池生产联合厂房，成品库、原材料库、综合仓库、废水处理站、泵站、固废仓库及水池、110/10KV 降压站和锅炉房等配套工程；办公研发楼、职工宿舍楼、食堂及地磅等服务性工程。项目建设地址为河池市大任产业园，总投资 156429 万元，资金来源为企业自筹、银行贷款各 78214.5 万元。项目建设年限为 2013 年至 2021 年。2020 年 6 月 19 日，由于项目业主变更及项目申报的需要，广西鑫锋新能源有限公司、广西超威鑫锋能源有限公司在河池市工业园区重新取得项目备案，除项目业主变更外，项目总投资、建设规模、建设地点和建设年限均不变，项目代码为：2020-451209-38-03-032728。2021 年 12 月，该项目如期建成投产。该项目的主要产品是铅蓄电池制造，2023 年全年产能约为 300 万千伏安时新型蓄电池，尚未达到 1000 万千伏安时的设计产能目标。该项目符合国家《产业结构调整指导目录(2011)(修正)》和《广西壮族自治区企业投资项目核准目录和核准备案办法》（桂政发〔2005〕34 号）的有关政策要求。

（五）建设项目安全设施“三同时”工作开展情况


该建设项目名称为“广西鑫锋新能源科技有限公司年产 1000 万千伏安时新型蓄电池异地技改搬迁及环境综合治理项目”，根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 36 号公布，第 77 号修正），该建设项目不需要进行安全预评价，安全设施设计不需经过安全生产监督管理

部门审查批准。2021 年 7 月，广西鑫锋新能源科技有限公司委托中尚国际设计有限公司编制了《广西鑫锋新能源科技有限公司年产 1000 万千伏安时新型蓄电池异地技改搬迁及环境综合治理项目二期工程初步设计安全专篇》。中尚国际设计有限公司持有陕西省住房和城乡建设厅颁发的《工程设计资质证书》（证书编号：A261136302, 资质等级：工程设计专业资质建材行业、非金属矿及原料制备工程、乙级，工程设计专业资质化工石化医疗行业、化工工程、乙级，工程设计专业资质市政行业、环境卫生工程、乙级等，有效期至 2021 年 12 月 6 日）。2021 年 8 月 1 日，广西鑫锋新能源科技有限公司组织专家组和相关人员对“广西鑫锋新能源科技有限公司年产 1000 万千伏安时新型蓄电池异地技改搬迁及环境综合治理项目二期工程”项目进行了安全设施设计审查，评审会上专家组对该项目《安全设施设计专篇》提出了 9 条修改意见。专篇编制单位按专家组提出的修改意见完成了《安全设施设计专篇》的修改，于 2021 年 8 月 19 日经专家组复核确认后通过审查。

在调查期间，广西鑫锋电源科技有限公司未能提供对该建设项目安全生产条件和设施进行综合分析的书面报告。广西鑫锋电源科技有限公司在现有生产线建成投入生产前，未组织对安全设施进行竣工验收。

（六）生产工艺

动力电池生产工艺流程图

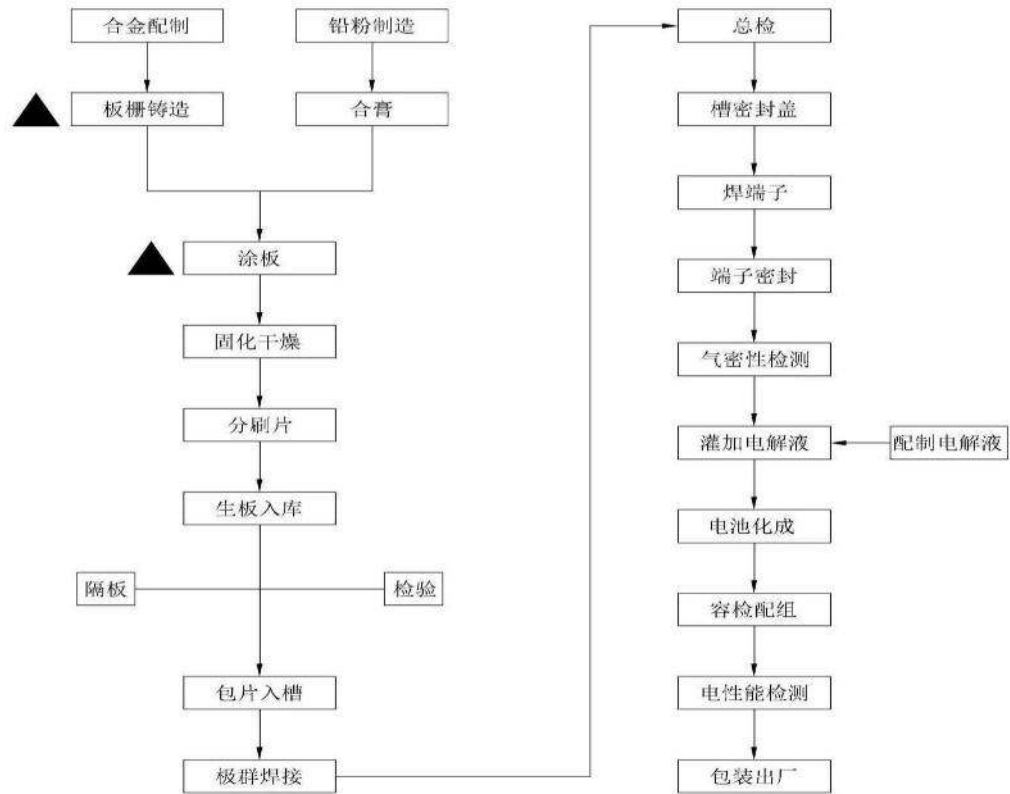

备注：有“▲”工序为关键工序

（七）消防管理机构情况

广西鑫锋电源科技有限公司法定代表人是黄宏全，公司实际控制人是付宗顺，消防安全责任人、消防安全管理人未任命，实际开展消防安全管理工作的是广西鑫锋电源科技有限公司生产副总经理、安全生产分管负责人周邦红。

（八）消防灭火设施、器材情况

广西鑫锋电源科技有限公司生产车间设有消火栓 104 个，水带 104 条（苏扬消防器材有限公司 8-65-25 型），水枪 104 个，干粉灭火器 188 具（南宁市胜安消防设备有限公司 MFZ/ABC4 型），二氧化碳灭火器 69 具（南京空鹰消防设备制造有限公司 MT/5 型），手推式灭火器 4 具（南昌真荣消防设备有限公司 MFTZ/ABC35 型）。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 6 月 8 日 4 时 34 分，广西鑫锋电源科技有限公司充电车间内位于 B15、B16 充电架之间的监控设备拍摄到 B14、B15 充电架区域充电槽内蓄电池充电线路发生短路打火现象；4 时 36 分，位于充电车间西南角传送带上方的监控设备拍摄到位于 B14、B15 充电架区域起火；与此同时，员工韦皓舰、覃祖意在充电车间巡查发现 B14、B15 充电架区域起火，覃祖意向主管陈海华报告，车间内其他工作人员使用灭火器、消火栓灭火，由于火势太大，无法扑灭，公司组织人员疏散，5 时 11 分，员工李万银打 119 电话报警。

（二）灭火救援和应急处置情况

2024 年 6 月 8 日 5 时 11 分，河池市消防救援支队指挥中心接到报警：河池市金城江区大任产业园鑫锋电源科技有限公司充电车间起火，无人员被困。河池支队立即调派金城东路特勤站、金城江文体路消防救援站、宜州龙溪消防救援站、环江思恩消防

救援站、都安安阳消防救援站、南丹锡都消防救援站出动 6 个灭火编队、1 个抢险编队、1 个干粉编队、1 个举高编队，18 辆消防车、108 名消防救援人员赶赴现场扑救。支队全勤指挥部遂行出动。5 时 47 分，金城东路特勤站到达现场处置：一是警戒小组组织外围警戒、引导现场企业员工进行疏散撤离；二是灭火冷却单元在充电车间北面和南面分别设置水枪阵地出水冷却烟气，防止火势扩大蔓延；三是高喷单元在厂房南面设置举高高喷射车与登高平台车做好在外部灭火的准备；四是供水组利用厂区市政消防栓对作战车辆进行供水。6 时 01 分，支队全勤指挥部、金城江文体路消防救援站相继到达现场。文体路站灭火冷却单元在充电车间下风方向设置一个水枪阵地堵截火势。6 时 10 分，指挥部命令：特勤站、文体路站分别组成两个灭火攻坚组，进入着火区域实施内攻灭火，两支水枪相互掩护配合，使用大流量水枪的开花小喷雾射流穿插进入火场内部，采取穿插分割的战术将着火区域分割为 3 段区域，推进时将左右两侧的火势扑灭，始终将火势控制在注液车间。同时特勤站 18 米举高喷射车和 55 米登高平台车与红外无人机配合在厂房顶部做好设防，防止火势突破厂房顶部继续蔓延。6 时 32 分，环江思恩消防救援站到达现场。指挥部命令思恩消防救援站在充电车间东面下风方向设置一个水枪阵地出两支水枪，堵截火势蔓延。6 时 37 分，河池市工业园区管委会、环保局、金城江区应急管理局人员到达现场。6 时 40 分，经现场指挥部研判分析，火势已被初步堵截控制且处于

下降阶段，现场排烟通畅，着火建筑钢结构无坍塌可能，在确保各灭火阵地水源供给充足后组织内攻。命令金城东路特勤站与文体路站、思恩站灭火组人员分别从充电车间南面、东面的入口实施内攻灭火，采取分割围歼的战术对火势发起总攻。特勤站 1 个灭火小组设置水驱动排烟机掩护内攻人员，对火场进行降温降毒。6 时 59 分，火势得到控制，文体路站与金城东路特勤站内攻小组对现场主要燃烧区域使用水枪持续出水冷却，防止火势复燃。7 时 05 分，火灾被完全扑灭。7 时 10 分，处置完毕，无人员伤亡。

三、事故原因和性质

（一）起火原因

综合分析现场勘验、调查询问、监控视频情况认定：起火部位位于广西鑫锋电源科技有限公司第二生产单元加充车间西侧中间区域；起火点为 B 区充电机隔层下方与 B14 至 B15 充电架相交处；起火原因为电气线路故障引燃周围可燃物蔓延成灾。

（二）火灾蔓延扩大的主要原因

1. 起火场所特殊。起火的场所为电池充电车间，铅酸电池内有硫酸等腐蚀性强的液体，不宜用水灭火。在充电区敷设有大量裸露的电气线路，充电架上有大量塑料制品，火灾荷载大，火灾发生后，烟火通过塑料制品迅速蔓延。企业未委托具有资质的消防设计单位对生产车间进行消防设计，且未组织设计、施工、监理、技术服务等单位进行消防查验，生产车间防灭火设施配备不

到位，车间净空高度约 11 米，高温烟气上升到车间顶棚后，车间内配置的灭火设施无法有效灭火。

2. 报警时间晚。此次火灾事故起火时间为 4 时 35 分许，广西鑫锋电源科技有限公司员工第一时间发现火灾后已采取措施灭火，并向公司领导报告情况，但是公司领导基本上只上白班，夜班没有带班领导，发生突发情况时不能第一时间指挥应急救援处置，直到 5 时 11 分赶到现场的公司领导才指挥车间员工拨打火警电话，延误了灭火救援战机。

3. 初期处置不力。广西鑫锋电源科技有限公司员工在发现火灾后未能组织人员有效开展灭火救援工作，处置措施混乱，单位灭火和应急疏散预案制定没有针对性，员工培训演练不到位。

经调查认定，广西鑫锋电源科技有限公司“6·8”火灾是一起因单位消防安全主体责任不落实引发火灾的一般生产安全责任事故。

四、火灾事故暴露的主要问题

（一）广西鑫锋电源科技有限公司

1. 单位消防安全主体责任不落实，未明确消防安全责任人及其职责，单位制定的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案不符合单位实际。单位组织开展灭火和应急疏散演练流于形式，员工消防安全素质未能提升。单位未定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患，制定的各项规章制度未能落实到位。

2. 广西鑫锋电源科技有限公司在现有生产线建成投入生产前，未组织对安全设施进行竣工验收。

3. 生产车间建筑未经消防审核验收，未能及时发现建筑存在的消防隐患，防灭火设施配备不到位，导致火灾发生后蔓延迅速。

4. 公司法定代表人黄宏全作为企业主要负责人，主要负责采购业务，大部分时间不在公司，未切实履行主要负责人的安全生产管理职责，大部分工作由周邦红代为履行。虽然黄宏全取得主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，但在调查询问过程中发现，黄宏全对主要负责人的安全生产工作职责不熟悉。周邦红作为企业实际消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作，虽然组织制订了消防安全制度，但是督促落实不到位，未能采取有效措施及时发现和消除火灾事故隐患。

（二）河池市工业园区管理委员会

河池市工业园区管理委员会对广西鑫锋电源科技有限公司项目日常监督检查过程中，发现企业未开展生产车间建筑消防设计审查和消防查验，未能督促企业整改落实到位，也未书面报告消防设计审查验收主管部门督促企业全面整改。

五、对事故责任人和责任单位处理建议

（一）政府职能部门

建议责成河池市工业园区管理委员会安全及规建部门作出书面检查，市人民政府分管领导对河池市工业园区管理委员会分管安全工作的负责人进行约谈。

（二）事故单位及责任人

1. 广西鑫锋电源科技有限公司未落实安全生产主体责任，在现有生产线建成投入生产前，未组织对安全设施进行竣工验收，未采取有效措施及时发现和消除火灾隐患，对火灾事故的发生和蔓延扩大负有主要责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。公司生产车间未办理建筑审核验收手续擅自投入使用，建议由住建部门根据《中华人民共和国消防法》予以行政处罚。公司未落实消防安全主体责任，建议由消防救援机构根据《中华人民共和国消防法》予以处理。

2. 黄宏全，广西鑫锋电源科技有限公司法定代表人，未履行主要负责人的安全生产管理职责，未采取有效措施及时发现和消除火灾隐患，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

3. 周邦红，广西鑫锋电源科技有限公司生产副总经理、安全生产分管负责人，未采取有效措施及时发现和消除火灾隐患，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。各级党委政府和行业部门要坚决贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，深刻吸取事故教训，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，筑牢夯实安全

发展根基。要树牢安全发展理念，强化党委政府领导责任，各级党委政府主要负责人要切实担负起本地安全生产第一责任人职责，班子其他成员要多分管范围的安全生产工作负领导责任，把消防安全的政治责任牢牢地扛起来、具体细致地落下去，切实维护人民群众生命财产安全，确保社会大局稳定。要强化行业部门监管责任，进一步明晰各行业部门的消防安全监管职责，切实把“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”落实到位，从制度层面、体系层面提升消防安全治理能力。

（二）严格履行监管职责。河池市工业园区管理委员会要切实履行监管职责，要针对此次火灾暴露出来的问题约谈园区所有企业负责人，督促指导园区企业办理建筑合法手续，对于不符合要求的企业，达到停产整改条件的，坚决予以停产，杜绝“带病作业”，住建、自然资源、应急、工信、消防等相关职能部门要做好指导、协助，尽快完成园区企业手续办理，河池市工业园区管理委员会要向市人民政府专题汇报此次整改情况。

（三）强化针对性排查整治。要深刻吸取此次火灾教训，举一反三，加大安全生产排查整治力度。重点检查企业单位开展隐患自查整改，实行闭环管理情况，各级党委、政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明察暗访等发现的问题与隐患整改落实情况。对发现的隐患问题要跟踪督促整改，形成工作闭环。

（四）严格落实企业消防安全责任。要强化单位主体责任，

企业单位的法定代表人和主要负责人要切实履行消防安全职责，建立完善安全管理制度，把安全责任落实到每个环节、每个岗位和每名员工，定期组织开展防火检查巡查，及时消除安全隐患。河池市工业园区管理委员会要督促指导广西鑫锋电源科技有限公司组织对现有生产线的安全设施进行竣工验收，形成书面报告备查，要根据本次事故应急处置中暴露的问题，进一步修订完善应急救援预案和生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，强化应急演练，增强职工消防安全“四个能力”建设。

（五）加快工业园区消防救援站进驻。此次火灾暴露出了大任产业园灭火救援力量、灭火救援装备不足的问题，仅靠企业单位自身消防力量无法满足专业、复杂的灭火救援工作，建议河池市工业园区管理委员会和国投公司加快大任产业园消防救援站车辆装备建设，让大任产业园消防救援站进驻后尽快形成战斗力，确保园区消防安全。

广西鑫锋电源科技有限公司“6·8”火灾事故调查组

2024年9月15日



网站地图

主办：广西河池应急管理局 地址：广西河池市宜州区庆远镇公园东路9号 邮编：546300

电话：0778—2283660 传真：0778—2112609 安全生产事故举报电话：12350

 桂公网安备 45120202000001号 桂ICP备19004076号 网站标识码：4512000027

