

广平县朝阳路段 “5·16”一般中毒窒息事故调查报告

编制单位：广平县人民政府事故调查组

编制时间：2023 年 9 月 15 日

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 工程项目情况	- 1 -
(二) 事故单位情况	- 2 -
(三) 合同签订情况	- 5 -
(四) 天气情况。	- 6 -
二、事故发生、救援及上报情况	- 6 -
(一) 事故发生经过	- 6 -
(二) 事故救援过程	- 7 -
(三) 事故上报情况	- 7 -
三、现场勘查情况	- 7 -
四、事故原因	- 10 -
(一) 直接原因	- 10 -
(二) 间接原因	- 10 -
五、存在的问题	- 11 -
六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	- 12 -
(一) 免于责任追究的人员	- 12 -
(二) 建议司法机关追究刑事责任人员	- 12 -
(三) 建议给予行政处罚的责任人员	- 13 -
(四) 建议给予行政处罚单位	- 15 -
(五) 建议给予党纪政务处分和组织处理的责任人员	- 15 -
(六) 对有关单位处理建议	- 16 -
七、事故防范和整改措施建议	- 16 -

广平县朝阳路段 “5·16”一般中毒窒息事故调查报告

2023年5月16日14时40分，广平县城区市政基础设施综合改造提升PPP项目在污水管道抽水过程中，发生一起受限空间作业中毒窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失240余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，5月17日，广平县人民政府批准成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县住建局、县总工会等单位派员参加的广平县朝阳路段“5·16”中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），聘请3名相关专家参与，全面开展事故调查工作。县纪委监委成立追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员同步开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析和专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及相关单位和人员的责任，提出了事故防范整改措施和建议。

经调查认定，广平县朝阳路段“5·16”中毒窒息事故是一起一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。

一、基本情况

（一）工程项目情况

为提升广平县城區市政基础设施水平，进一步创新基础设施领域投融资模式，提高广平县城區市政基础设施建设运营的质量和效率，县政府决定采用政府和社会资本合作(PPP)模式实施广平县城區市政基础设施综合改造提升。2021年11月16日，广平县城區市政基础设施综合改造提升PPP项目正式立项。项目内容：市政道路雨污分流基础设施综合改造提升工程和广平县第二污水处理厂改造提升工程。其中市政道路雨污分流基础设施综合改造提升工程主要包括朝阳路、东城路等55条道路（路段）的道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、弱电工程、公园广场、公厕、停车场建设提升；对原合流管道能继续作为污水管道的只对雨水管道进行改造提升。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

邯郸宏泰工程项目管理有限公司（以下简称“宏泰公司”），注册资本壹亿捌仟壹佰贰拾柒万叁仟叁佰元整，类型为其它有限责任公司，成立于2022年8月22日，法定代表人王东涛，营业期限为2022年8月22日至长期，位于河北省邯郸市广平县建设路29号南楼303室，统一社会信用代码91130432MABWPEA71G。经营范围：建设工程监理；公路工程监理；建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计。一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；污水处理及其再生利用；工程管理服务；工程造价咨询业务；城市公园管理；园林绿化工程施工

等。

宏泰公司设有综合办公室、工程管理部、计划合约部、财务融资部、安全环保部、纪检监察部共 6 个职能部门，现有职工 14 人。

2. 施工单位

河北光太路桥工程集团有限公司（以下简称“光太公司”），注册资本壹拾亿零壹拾万壹仟柒佰伍拾元整，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于 1999 年 12 月 7 日，法定代表人徐莆，营业期限为 1999 年 12 月 7 日至 2039 年 12 月 6 日，位于河北省邯郸市丛台区和平路 478 号，统一社会信用代码 91130400721663832F。经营范围：公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路交通工程专业承包交通安全设施资质、房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等。

2022 年 11 月 17 日，分别取得由邯郸市行政审批局和河北省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书。邯郸市行政审批局颁发的证书编号为 D313106292，有效期至 2023 年 12 月 31 日，资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包叁级，机电工程施工总承包叁级，环保工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级；河北省住房和城乡建设厅颁发的证书编号为 D213058932，有效期至 2023 年 12 月 31 日，资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，桥梁工程专业承包壹级，隧道工程专业承包壹级。

2022 年 12 月 5 日，取得由河北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（冀）JZ 安许证字[2005]000006，有效期至 2023 年 12 月 31 日，许可范围：建筑施工。

光太公司设有战略与投资、预算与审计、薪酬与绩效、安全管理、招标采购 5 个专业委员会和 14 个职能部室，下设包括广平分公司在内的多个工程分公司。现有职工 600 余人，其中专职安全管理人员 131 名，一级建造师 50 名、高级职称人员 51 名、中级职称人员 138 多人，大型公路施工设备 573 台（套）。

光太公司根据业务实际情况，于 2016 年 7 月 1 日在广平县注册成立了河北光太路桥工程集团有限公司广平分公司（以下简称“光太广平分公司”），类型为其它有限责任公司分公司，负责人石世孝，实际负责人张路路，营业期限为 2016 年 7 月 1 日至无固定期限，位于河北省邯郸市广平县胜营镇冯营村北，统一社会信用代码 91130432MA07T8TU3P。

3.劳务分包单位

邯郸尊骏建筑工程有限公司（以下简称“尊骏建筑”），注册资本伍拾万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于 2021 年 12 月 10 日，法定代表人吴振兴，营业期限为 2021 年 12 月 10 日至 2041 年 12 月 9 日，位于河北省邯郸市广平县南

韩镇蒋庄村村西 431 号，统一社会信用代码 91130432MA7DY03P0P。经营范围：建设工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、住宅室内装饰装修、市政设施管理、土石方工程、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用等。

尊骏建筑在施工过程中负责朝阳路（建新街至东风渠桥段）的垃圾清理、道路围挡安装及维修、喷淋装置安装及日常维护、排水等技术含量低的劳务工作，费用依据工作量结算。

（三）合同签订情况

2022 年 9 月 15 日，宏泰公司与光太公司签订《广平县城区市政基础设施综合改造提升 PPP 项目施工发包合同》。工程内容：城区市政道路雨污分流基础设施综合改造提升工程和广平县第二污水处理厂改造提升工程；承包范围：包工、包料、包安全、包文明施工；计划开工日期：2022 年 9 月 20 日；合同工程总日历天数 1095 天；合同价格 77633.42 万元（含税款）。2022 年 9 月 18 日，光太公司授权光太广平分公司负责该项目的具体实施。

2023 年 2 月 20 日，光太广平分公司与尊骏建筑签订《广平县城区市政基础设施综合改造提升 PPP 项目劳务分包合同》。工程内容：广平县城区市政基础设施综合改造提升 PPP 项目朝阳路劳务施工；承包范围：包人工、包安全、包文明施工；计划开工日期：2023 年 2 月 25 日；合同工程总日历天数 309 天；合同价格 180340.8 元（含税款）。至事故发生时仍未完工。

（四）天气情况。

2023 年 5 月 16 日 13 时至 15 时，广平县主城区天气晴，最高气温 31.6℃，最低气温 31.0℃，平均风速 4.9m/s。

二、事故发生、救援及上报情况

（一）事故发生经过

2023 年 5 月 14 日，为了将新建的朝阳路污水管道与长春大街污水管道连通，需要通过 W27 号污水检查井将朝阳路段污水管道内污水排出，光太公司广平项目部负责人（光太广平分公司实际负责人）张路路安排项目部安全经理及现场负责人郭文栋，由郭文栋通知尊骏建筑法定代表人吴振兴组织人员对朝阳路中段（含 W27 号污水检查井）进行抽水。

5 月 16 日，吴振兴安排临时雇佣人员冯志兴、石四方在朝阳路 W27 号污水检查井抽水，排放朝阳路排水管道废水。7 时许，冯志兴和石四方进入施工现场，安装两台排水潜水泵对 W27 号污水检查井抽水，中午停泵休息。14 时，两人开启两台潜水泵继续对 W27 号污水检查井排水，期间发现其中一台泵排水量变小，两人在井上通过抬泵、挪泵等处理措施后没有效果。14 时 34 分，石四方穿上下水衣下井处理潜水泵堵塞问题，冯志兴在井上进行监护、配合。石四方下井后便出现中毒症状，冯志兴急忙呼叫求助，并在没有采取任何防护措施的情况下下井救援，也造成中毒窒息。

监控视频显示，石四方在下井前未佩戴呼吸器、安全绳等防

护用品，冯志兴下井施救前未佩戴呼吸器等防护用品。

（二）事故救援过程

14 时 39 分，闻讯赶到现场的人员先后拿来两台电风扇向井下通风；14 时 42 分，尊骏建筑负责人吴振兴赶到现场后，立即拨打 119、120 电话求助，并佩戴安全绳下井救人；14 时 47 分，石四方被救出后送至广平县人民医院；14 时 48 分，消防车、救护车先后到达现场展开救援；15 时 24 分，冯志兴被救出后送至广平县人民医院。石四方、冯志兴经抢救无效先后死亡。

（三）事故上报情况

5 月 16 日 14 时 40 分许，现场作业人员电话向光太广平分公司安全经理郭文栋进行了报告；17 时 30 分许，郭文栋电话向光太公司广平分公司实际负责人张路路进行了报告；17 时 32 分，张路路电话向广平县住房和城乡建设局报告了事故情况；19 时，广平县住建局书面向县委、县政府报告事故情况。

事故发生后，光太广平分公司未在规定时间内^[1]报告事故情况，形成迟报事故。

三、现场勘查情况

事故调查组通过勘验事故现场，调取现场监控视频，询问有关人员，固定了相关数据和证据。

事故发生的污水检查井编号为 W27，位于长春大道与朝阳路交叉口西侧（桩号 K0+887.3 处）。该检查井为预制混凝土结

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

构，由下至上依次分为底板、井室、盖板、井筒、井圈、井盖几部分拼装完成。井口至井底总深度为 4.1 米:其中井室内径为 1 米、高度为 1.7 米，井筒内径为 0.7 米、高 2.4 米。

W27 污水检查井井盖为“六防井盖”，为球墨铸铁材质，直径 0.7 米，距离南侧路牙 2 米，距离北侧路牙 8 米。抽水时使用两台潜水泵，型号、功率分别为 QX75-15-3、3KW；WO65-7-2.2；3KW。用一台风冷柴油发电机供电，型号：10000CDE、最大功率：10KW。



图 1：事故检查井现场图片

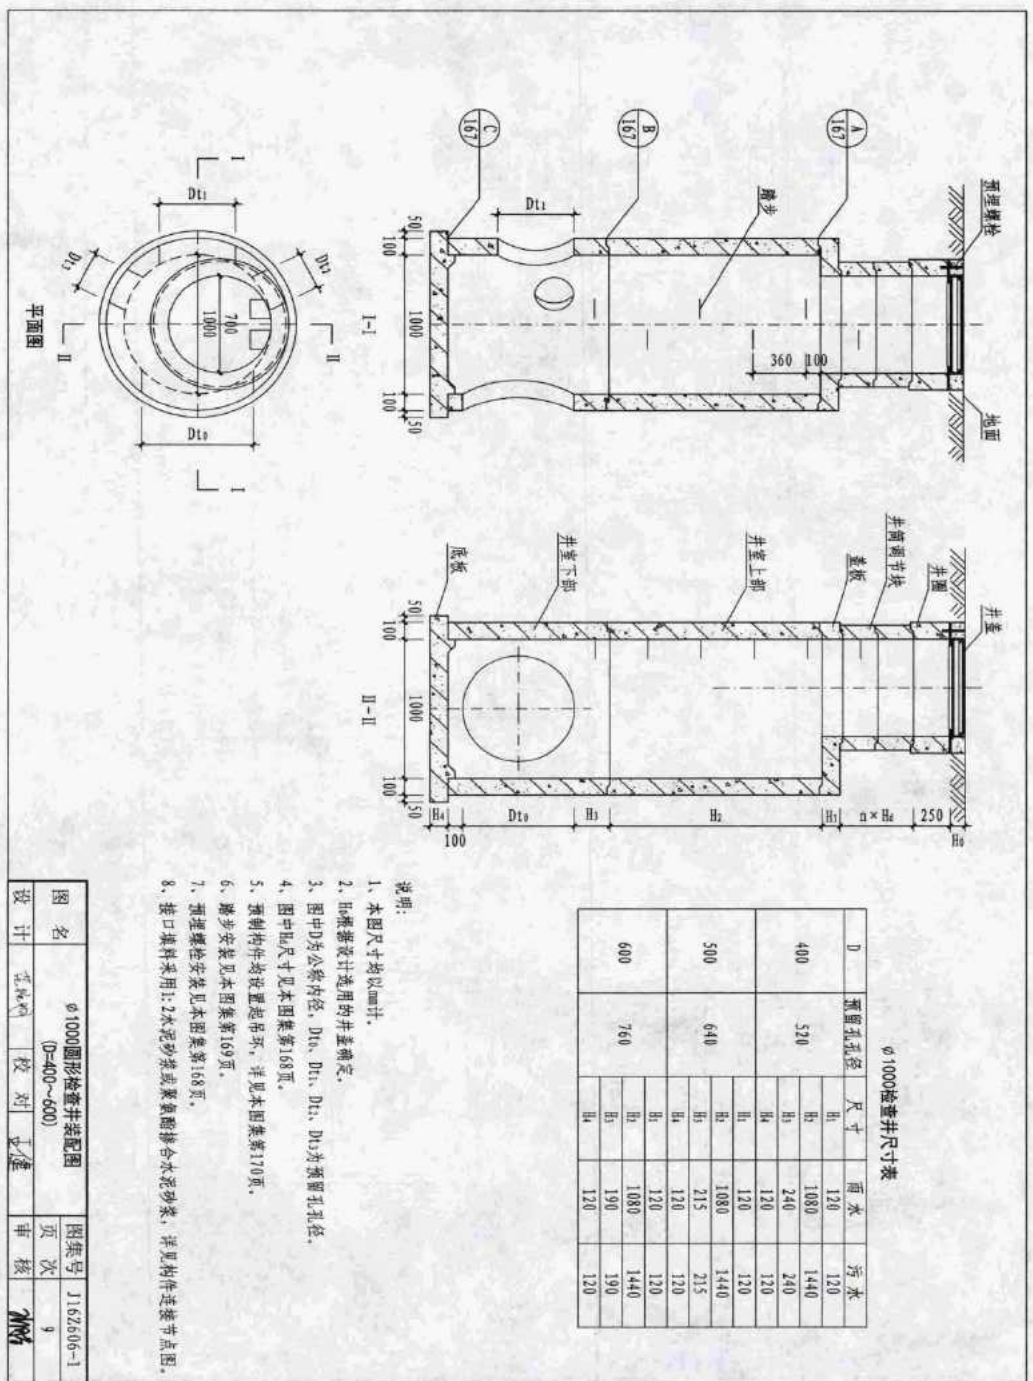


图 2: 事故检查井剖面结构图

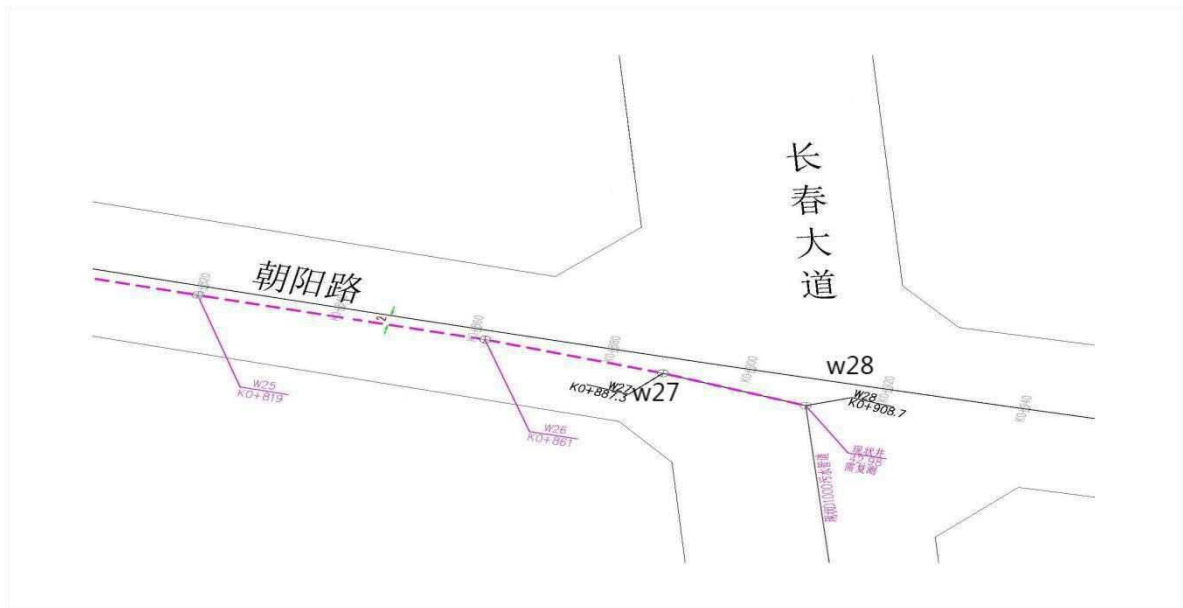


图 3：事故检查井位置图

四、事故原因

（一）直接原因

作业人员在下井前未遵循“先通风、再检测、后作业”的原则，在未佩戴呼吸器、安全绳等防护用品的情况下违规下井作业^[2]，导致 1 名作业人员中毒窒息，另 1 名作业人员盲目施救^[3]，造成事故扩大。

（二）间接原因

1. 尊骏建筑未落实安全生产主体责任，安全管理缺失，未按

[2] 《河北省有限空间作业安全管理规定》（河北省人民政府令〔2020〕第 4 号）第二十六条第一款：在存在中毒窒息风险有限空间内作业，应当配备符合国家标准或者行业标准的呼吸防护用品，在排污管道、隧道、涵洞、电缆沟等因受作业环境限制不易充分通风换气有限空间内作业，应当佩戴符合国家标准或者行业标准的隔绝式呼吸防护用品。

[3] 《河北省有限空间作业安全管理规定》（河北省人民政府令〔2020〕第 4 号）第二十八条第三款：救援人员应当做好自身防护，配备必要的呼吸防护用品、救援器材，禁止盲目施救，导致事故扩大。

规定教育和督促从业人员严格执行安全操作规程。未按要求对作业人员开展安全教育培训，导致作业人员安全意识淡薄，违规冒险作业。违反了《安全生产法》四十四条^[4]、第二十八条规定^[5]。

2.光太公司对光太广平分公司安全管理松懈，光太广平分公司未对承包单位的安全生产工作进行统一协调和管理、对施工作业现场存在的安全隐患未及时发现并制止。违反了《安全生产法》第四十九条规定^[6]和《安全生产法》第二十五条（第五项）规定^[7]。

3.广平县住房和城乡建设局未认真履行市政建设行业安全监管职责，对市政建筑施工监督检查不到位。自该项目开工建设以来，共检查2次，检查中均未发现现场作业人员未经培训违规上岗作业行为。

五、存在的问题

（一）尊骏建筑安全管理混乱，作业人员均为临时雇佣的当地村民，素质参差不齐，施工期间该公司未对作业人员开展有针对性培训，导致作业人员无知无畏，盲目蛮干。管理人员安全意

[4] 《安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5] 《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、出租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理。定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7] 《安全生产法》第二十五条第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

识差，不熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握岗位安全操作知识，不知道有限空间作业流程和要求。

（二）光太广平分公司责任意识、风险意识不强，未严格落实安全生产责任制和管理制度，安全风险隐患研判管控不力，对有限空间等危险作业重视程度不够，现场安全管理不到位。光太公司对广平分公司存在的安全生产问题管理指导不力。

（三）广平县住房和城乡建设局监督检查不认真，未能及时发现施工单位存在的安全隐患，隐患排查整治不力，监督检查流于形式，安全生产大排查大整治不深入、不细致。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于责任追究人员

1.石四方，尊骏建筑临时雇佣人员。在下井前未遵循“先通风、再检测、后作业”的原则，在未佩戴呼吸器、安全绳等防护用品的情况下违规下井作业，对事故发生负直接责任。本应追究其法律责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究相关责任。

2.冯志兴，尊骏建筑临时雇佣人员。安全意识差，在未采取任何防护措施的情况下违规下井施救，造成事故扩大，对事故发生负有直接责任。本应追究其法律责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究相关责任。

（二）建议司法机关追究刑事责任人员

吴振兴，群众，尊骏建筑主要负责人，负责施工现场的安全管理工作。未按规定组织制定并实施本单位安全生产规章制度和

操作规程，未按要求对作业人员开展安全教育培训，导致作业人员安全意识淡薄，违规冒险作业，违反了《安全生产法》第二十一条（第二项、第三项）^[8]规定，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪。依据《安全生产法》第九十四条（第二款）^[9]之规定，建议由广平县公安局依法追究其刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的责任人员

1.贺书波，群众，光太公司广平项目部安全员，未能认真履行安全管理职责，未督促从业人员严格执行安全管理规定，组织隐患排查不力，违反了《安全生产法》第二十五条（第五项）规定，对此次事故负有重要责任，建议光太公司给予其政务记过处分。依据《安全生产法》第九十六条^[10]之规定，建议由广平县应急管理局对其处 2022 年年收入（39200 元）百分之三十罚款，计 11760 元，并暂停其安全管理人员资格 6 个月。

2.杨斌，群众，光太广平分公司技术总工，未能认真履行职责，未督促指导从业人员严格执行岗位安全操作规程，对此次事故负有重要责任，建议光太公司给予其政务警告处分。依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由广平县应急管理局对其处 2022 年年收入（42800 元）百分之三十罚款，计 12840 元，并暂

[8] 《安全生产法》第二十一条第二项、第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[9] 《安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

停其安全管理人员资格 6 个月。

3.郭文栋，群众，光太广平分公司项目部主管安全副经理，负责施工现场的安全管理工作。未能认真履行职责，对本项目安全生产风险因素未进行全面辨识和有效的管控，隐患排查与整改落实不到位，未及时报告生产安全事故，违反了《安全生产法》第二十五条（第一款第五项）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第九条规定，对事故发生和迟报负有重要责任，建议光太公司对其进行诫勉谈话。依据《安全生产法》第一百一十条（第二款）^[11]之规定，建议由广平县应急管理局对其处 2022 年年收入（48600 元）百分之六十罚款，计 29160 元，并暂停其安全管理人员资格 6 个月。

4.张路路，群众，广平项目部负责人、光太广平分公司实际负责人，未能认真履行职责，对本项目安全生产风险因素全面辨识和有效的管控不到位，未能及时发现和消除事故隐患，违反了《安全生产法》第二十五条（第一款第五项）^[12]规定，对此次事故负有责任，建议光太公司对其进行通报批评。依据《安全生产法》第九十五条（第一项）^[13]之规定，建议由广平县应急管理局对其处 2022 年年收入（57000 元）百分之四十罚款，计 22800

[11] 《安全生产法》第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[12] 《安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[13] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理责任，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

元。

（四）建议给予行政处罚单位

1.尊骏建筑未落实安全生产主体责任，现场安全管理缺失，作业过程未安排现场监护人员，未按要求对作业人员开展安全教育培训，对此次事故负有主要责任。依据《安全生产法》第一百一十四条（第一款第一项）^[14]规定，建议由广平县应急管理局对其处 85 万元罚款。

2.光太广平分公司安全管理松懈，未对承包单位的安全生产工作统一协调和管理，对施工作业现场存在的安全隐患未及时发现并制止，对此次事故负有重要责任。依据《安全生产法》第一百一十四条（第一款第一项）规定，建议由广平县应急管理局对其处 75 万元罚款。

（五）建议给予政务处分和组织处理的责任人员

1.宋振英，群众，广平县住房和城乡建设局市政科科长，负责主城区市政行业管理工作。未认真履行辖区市政行业安全监管职责，对市政施工作业存在的风险认识不足，开展市政行业大排查大整治不全面不细致，对此次事故负有主要领导责任，建议给予其政务记过处分。

2.杨振波，中共党员，广平县住房和城乡建设局党组成员、副局长，分管市政工程行业管理工作。对分管科室未认真履行市政行业安全监管职责督促指导不到位，组织开展市政行业大排查

[14] 《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列有关规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

大整治工作不到位，对此次事故负有主要领导责任，建议给予其政务警告处分。

3.焦振强，中共党员，广平县住房和城乡建设局党组书记、局长，主持广平县住建局全面工作。组织领导本单位履行辖区市政行业安全监管和开展市政行业大排查大整治工作不到位，对此次事故负有重要领导责任，建议对其进行诫勉谈话。

4.王少杰，中共党员，河北光太路桥工程集团有限公司安全部长，负责集团公司安全生产管理工作。对广平分公司安全生产工作监督检查不力，对此次事故负有重要责任，建议给予其政务警告处分。

5.朱笑寒，中共党员，河北光太路桥工程集团有限公司副总经理，分管安全管理部。对广平分公司安全生产存在的问题管理不到位，对此次事故负有重要责任，建议对其进行约谈。

6.聂金峰，中共党员，河北光太路桥工程集团有限公司总经理，负责主持集团公司日常管理和经营工作。督促、检查本单位的安全生产工作不力，对此次事故负有领导责任，建议其向集团公司党委作出深刻检查。

（六）对有关单位处理建议

建议责成县住房和城乡建设局向广平县委、县政府作出深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训，树立安全生产大局观。今年以来，

省、市和我县连续召开一系列安全生产会议，制定出台了一系列安全生产文件，县委、县政府主要领导高度重视安全生产工作，县级领导亲自带队深入企业开展安全生产大检查，在这种安全生产高压态势下，我县又发生了生产安全事故，充分暴露出一些单位安全生产大局观不够，“守土有责”意识淡化，对县委、县政府的安排部署落实不力，给全县乃至全市安全生产工作造成不利影响和被动局面。各有关部门和乡镇要深刻汲取事故教训，提高政治站位，增强责任感和使命感，采取强有力措施将县委、县政府的安全生产安排部署落到实处，切实履行好属地监管和行业监管责任，自觉扛起安全生产政治责任，坚决维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

（二）加强安全教育培训，全面提高员工安全素质。事故责任单位要迅速开展全员安全教育培训，严格落实三级安全培训教育规定，提高全员安全意识和安全技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，一律不准上岗作业。企业主要负责人、安全管理人员必须按规定参加安全生产教育培训，具备安全管理知识和安全管理能力，特种作业人员必须做到持证上岗。对外来施工人员，要严格进行岗前教育培训和岗位危险告知，严防外来人员未经教育和培训合格上岗作业。要结合事故案例，增强安全生产法制意识、责任意识和风险意识，提高全员安全素质，规范安全行为，坚决杜绝“三违”现象。

（三）严格有限空间作业管理，切实落实各项安全措施。各

生产经营单位要严格执行《河北省有限空间作业安全管理规定》，建立健全并严格落实有限空间作业风险辨识管控、现场作业管理、应急处置等安全管理制度和操作规程。凡进入有限空间作业的，严格实行作业审批，作业前对作业人员进行安全教育和作业交底，并全程现场指挥和监护，作业期间现场负责人要对作业环境、作业程序、防护设施进行安全确认，作业现场发生变化或不符合安全要求的，立即终止作业。要科学制定有限空间作业方案，严格遵守“先通风、再检测、后作业”原则，向作业人员配备符合国家、行业标准的劳动防护用品，确保作业全过程安全。

（四）严把施工队伍准入关，加强施工现场安全管理。要认真贯彻落实邯郸市人民政府《关于进一步加强对发包承包施工单位安全生产监督管理的规定》（邯政字〔2017〕44号），发包单位对承包单位的安全生产条件和资质严格审核，在签订合同和安全生产管理中，约定各自的安全生产职责以及生产安全事故报告等内容。要加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，有针对性加强安全检查，及时发现安全问题，及时督促整改。要强化作业审批管理，尤其是有限空间作业、动火作业、高处作业等各类危险作业检维修审批管理。有关部门要切实加强对发包、承包单位，特别是在建项目施工单位的安全监督检查，严禁违法承包、层层转包，严肃查处违法违规行为。

（五）严格落实行业部门安全监管职责，确保安全生产。县住建局及全县负有安全监管职责的部门要严格落实行业监管责

任，牢记监管职责，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“十五条硬措施”要求，进一步强化安全生产责任意识，认真查找监管盲区和死角，切实加强高危行业和危险作业等方面的监管，掌握企业底数和动态情况，严格外包队伍安全条件监督检查，采取切实可行的监管措施，推进企业主体责任落实，有效防范各类事故发生。