

安徽天骏文化发展有限公司“5·18” 一般触电伤害事故调查报告

2025年5月18日16时10分许，我区佳山乡境内安徽天骏文化发展有限公司在给马鞍山市消费者权益保护委员会会议室安装视频监控的过程中发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即安排区政府分管领导、区应急局、佳山乡政府相关同志赶赴现场核实情况，并会同雨山公安分局做好死者家属安抚工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的规定，区政府成立了以区政府副区长许兵为组长，区应急管理局主要负责人为副组长，区纪委监委、区人社局、区总工会、雨山公安分局、区市场监管局、佳山乡政府为成员单位的“5·18”触电死亡事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见以及事故防范整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

(一) 涉事单位基本情况

安徽天骏文化发展有限公司，以下简称天骏文化公司，成立于 2014 年 02 月 10 日，注册地位于马鞍山市雨山区江南御花园二村 23-2，法定代表人为武*，统一社会信用代码：91340500092145134U。经营范围包括各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；建筑劳务分包；劳务服务（不含劳务派遣）；数字视频监控系统销售等。是本起事故的监控安装单位。

马鞍山市消费者权益保护委员会秘书处，以下简称马鞍山市消保委，属于马鞍山市市场监督管理局下属事业单位，位于雨山区花园路 599 号马鞍山市水利局大楼 7 层。

安徽鑫铨实业有限公司，成立于 2003 年 12 月 11 日，注册地位于马鞍山市花山区霍里街道张庄村新门口队，法定代表人为尹**。统一社会信用代码：91340500756819892B。经营范围包括许可项目：一般项目：物业管理等。是马鞍山市水利局大楼的物业管理单位。

马鞍山市水利局，位于雨山区花园路 599 号一栋总高 7 层建筑内，该楼除市水利局办公使用外，6 层有马鞍山市疾病预防控制中心（市卫生监督所）西区二部，7 层有马鞍山市消费者权益保护委员会秘书处和马鞍山市市场监管综合执法支队花山大队两家单位。

(二) 涉事人员基本情况

武*，男，37 岁，身份证号：34*****，本

市人，现任天骏文化公司法定代表人。

何**，男，47岁，身份证号：34*****，本市人，无固定职业，本次事故死者，本次事故中为天骏文化公司临时用工人员，负责监控安装。

（三）事故现场勘察基本情况

本起事故发生地位于马鞍山市水利局大楼7层会议室。



图1 事故现场外照片

事发地点会议室高度约3米，长约8米，宽约5米，死者在会议室西南侧唯一入口处往东约1.5米位置处架设的木梯上，上半身探入装修预留检修口，两侧大腿在骑坐在木梯上方。

装修预留检修口长宽约0.8米，装修预留检修口边有轻钢龙骨，下方设置木梯，高度约2.2米。



图 2 事故现场照片

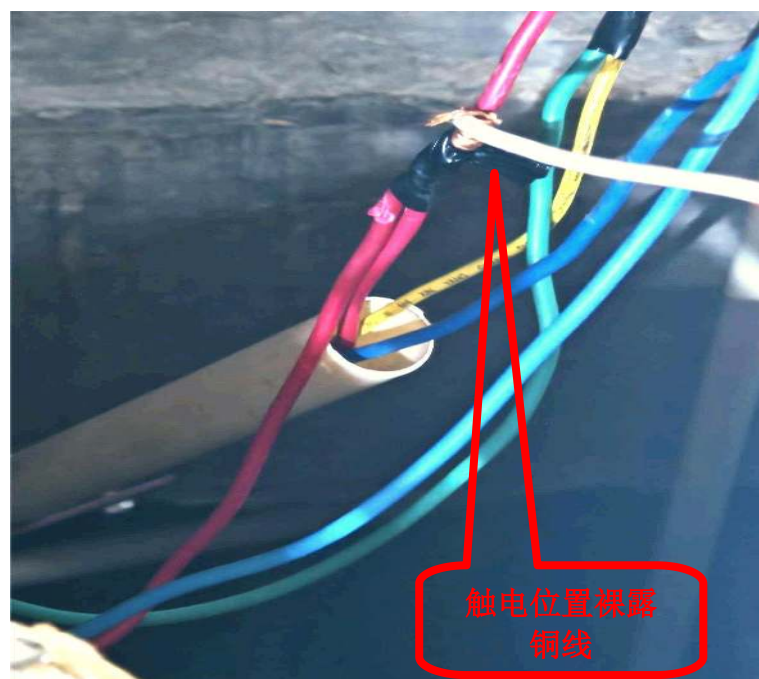


图 3 事故现场照片

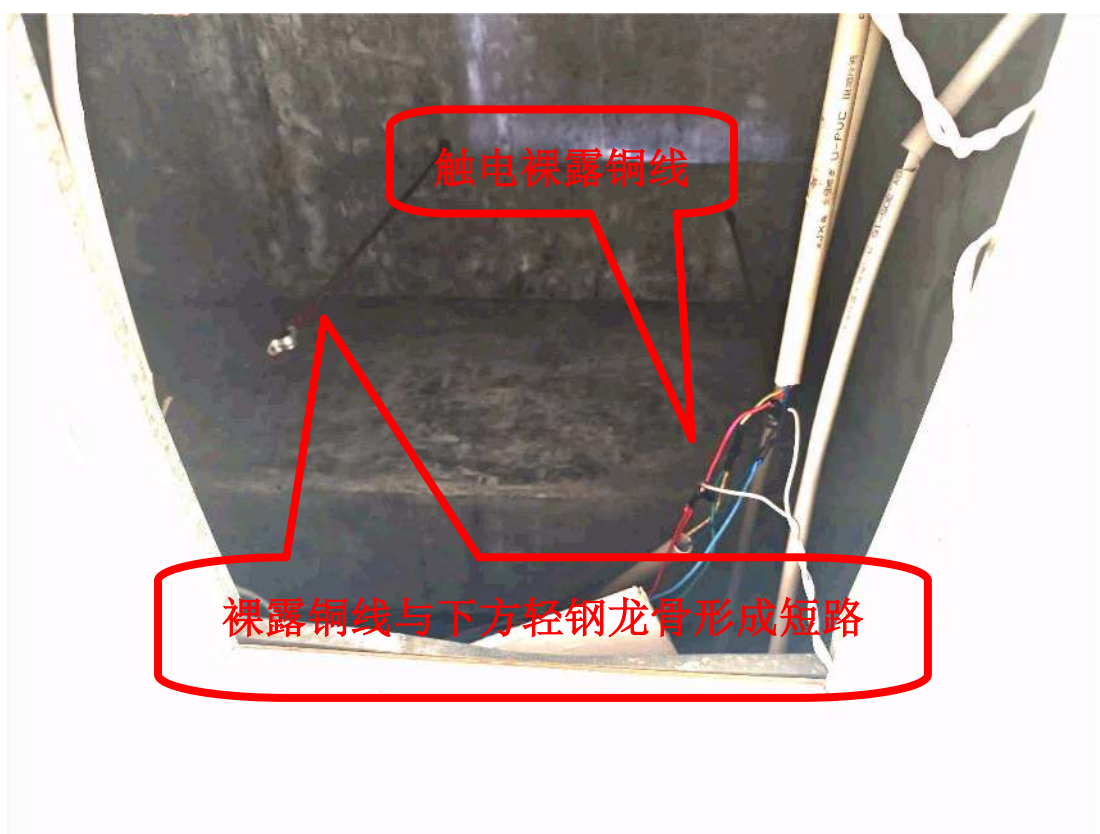


图 4 事故现场触电位置照片



图 5 事故现场带点位置漏电保护检测照片

视频监控安装位置为两处，一处为 7 楼走廊尽头西南侧顶部，一侧为会议室东北侧顶部。

整个楼层总配电柜设置在 7 楼西侧走廊尽头往东约 2 米处，查看安装监控对应的配电柜设置了空开断路器，无漏电保护功能。除事故楼层外，专家组还检查了市水利局大楼其他楼层相同位置配电柜，发现都未安装漏电保护器¹。

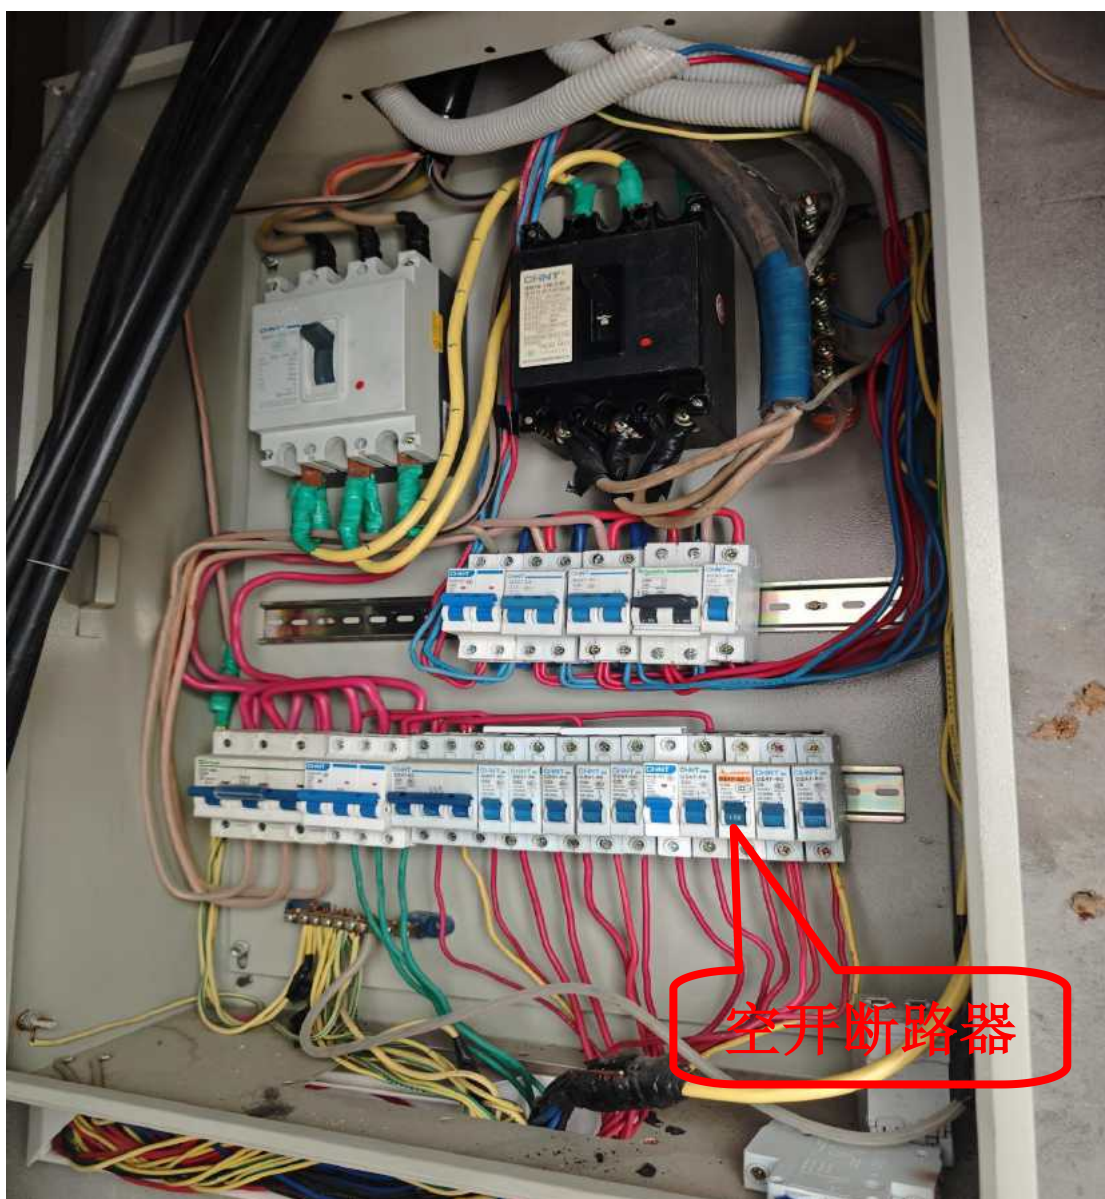


图 6 现场配电柜照片（箭头为改造电线的空开断路器，无漏电保护器）

¹ 《漏电保护器安装和运行》GB13955-2017 5.7.1 手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于 30mA、一般型(无延时)的剩余电流保护装置。

通过国家应急管理局特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台，未查询到死者持有低压电工证和高处安装、维护、拆除作业证书。



图 7 相关人员证书查询情况

（四）事故所涉零星工程概况

天骏文化公司经马鞍山市市场监管综合执法支队花山大队引荐，自去年起与马鞍山市消保委建立业务合作关系，业务范畴主要涵盖电脑耗材供应及电脑网络服务等领域。双方约定，业务款项采取定期结算方式，天骏文化公司每间隔半年至一年向马鞍山市消保委开具发票进行结算。

在本次事故发生前夕，因马鞍山市消保委会议室监控设备出现故障，该委办公室工作人员汪**向天骏文化公司提出需求，委托其在会议室门口走廊及会议室内各安装一台新监控设备。天骏文化公司随即以口头形式向马鞍山市消保委作出报

价，明确安装两台萤石云 C8 型号视频监控设备并提供安装服务，总费用为 600 元。该报价获得马鞍山市消保委口头认可，但双方未就此次业务签订书面合同。

考虑到避免影响马鞍山市消保委正常工作日办公秩序，天骏文化公司法定代表人武*自主决定利用周末时间进行监控设备安装作业。鉴于马鞍山市消保委与位于 7 层的马鞍山市市场监管综合执法支队花山大队共用该会议室，为保障双方日常工作的便利性，会议室日常处于未上锁状态。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

5 月 14 日，武*找到何**，安排其周末前往马鞍山市消保委会议室安装监控。5 月 18 日 15 时 14 分，何**驾驶车牌“苏 A12PC9”面包车，带着木梯等安装工具从市水利局南门直接进入电梯上至七楼会议室进行视频监控的安装。何**先将一台视频监控安装在 7 楼走廊尽头西南侧顶部，随后进入装修预留检修口进行拉网线和接电源线路。15 时 30 分左右，武*也进入七楼会议室，发现何**已经在安装监控了，准备协助何**继续安装监控。武*在安装好会议室东北侧顶部的视频监控，听到一阵闷哼声音，然后看到何**上半身卡在会议室吊顶内，下半身在梯子上不停抖动，武*通过现场情况判断，何**应该是触电了。武*立即关闭 7 楼西侧配电总开关，并拨打了 120 急救电话求救。约 10 分钟后，120 急救医

生赶到现场，与武*一起合力将何**从梯子上面抬下来，送至医院进行抢救。何**后经市人民医院抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，武*立即关闭了配电总开关，拨打 120 急救电话和 110 报警电话。120 急救人员迅速赶到现场，将何**送往市人民医院进行抢救。经全力抢救，何**仍因伤势过重宣告死亡。雨山公安分局接警后，立即安排警力赶往现场处置，开展现场勘查、调查取证等工作。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

何**，男，47 岁，身份证号：34*****本市人，无固定职业，为天骏文化公司临时用工人员。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 200 万元。

四、事故过程分析

事故调查组特邀安全技术专家组通过现场勘查、调阅资料，经认真分析，形成以下技术分析意见。

（一）事故过程分析

5 月 18 日 16 时 10 分左右，何**现场带电作业未关闭电源，接触裸露的火线与会议室吊顶内轻钢龙骨形成回路触电致死。

（二）分析结论

何**安全意识淡薄，在不具备低压电工、高处作业等特种作业操作证的前提下，违章带电作业，是造成这起事故的主要原因。同时专家组查看现场发现，事故现场的总配电柜及控制触电路径连接的空气断路器，未设置漏电保护器，安徽鑫铨实业有限公司和马鞍山市水利局存在安全隐患排查不到位；天骏文化公司违规使用不具备特种作业资质的人员，作业现场未进行安全技术交底，作业现场安全管理混乱，未安排作业监护人员，任由何**违规带电作业。马鞍山市消保委未对施工单位的资质和安全生产条件进行审查，未与施工单位签订安全生产管理等相关协议，未对现场进行有效隐患排查及安全监护。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因：

何**安全意识淡薄，违章带电作业，是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因：

天骏文化公司：安全生产主体责任不落实，违法违规组织生产经营活动，违规使用无资质人员从事特种作业；未与临时用工人员签订劳务合同，未对其进行安全生产教育和培训，未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、安全防范措施以及事故应急处置；未为作业人员提供必要的劳动防护用品；未对作业现场进行安全交底及管理，未及时发现和消除事故隐患，是事故发生的主要间接原因²。

马鞍山市消保委：作为场地实际使用单位，在将场地提

² 责任依据：《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十条、第四十一条、第四十五条规定。

供给天骏文化公司进行施工时，未对该公司的资质和安全生产条件进行审查，未与施工单位签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未对施工过程进行有效安全监管，对事故发生负有间接责任³。

安徽鑫锬实业有限公司：作为事故场地的物业单位，事故涉及的配电柜内未按要求设置漏电保护器，未有效开展安全隐患排查，未对外来施工人员进行有效管理，对事故的发生负有间接责任⁴。

马鞍山市水利局：作为物业公司的委托单位，未能履行应尽的管理职责，在安全生产方面未做到统一协调管理，对事故的发生负有间接责任⁵。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的分析以及处理意见

（一）建议免于追究责任的人员

何**安全意识淡薄，违章作业，对这起事故发生负有直接责任。鉴于何**已死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

武*：作为天骏文化公司负责人，未履行安全生产管理职责，违法违规组织生产经营活动，对事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

³ 责任依据：《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十九条规定。

⁴ 责任依据：《水利局物业采购需求》项目服务要求（二）安全保卫管理 第3小点；（四）综合服务管理 第1、4小点。明确了服务内容包含对外来人员的管理，对办公楼配电维护、日常检查等内容。

⁵ 责任依据：《中华人民共和国安全生产法》第四十八条、第四十九条规定。

（三）对事故责任单位的处理建议

天骏文化公司：未履行安全生产主体责任，违法违规经营，对事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

马鞍山市消保委：对施工单位资质审查不严，安全监管不到位，对事故发生负有一定责任。建议由其上级主管部门对相关责任人员进行问责处理。

安徽鑫铨实业有限公司：未能履行应尽的安全生产职责，事故涉及的配电柜内未按要求设置漏电保护器，未有效开展安全隐患排查，未对外来施工人员进行有效管理，对事故的发生负有一定责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

马鞍山市水利局：未能在安全生产方面未做到统一协调管理，对事故的发生负有一定责任，建议由其主管部门对相关责任人员进行问责处理。

七、事故防范措施及整改建议

（一）强化相关企业安全生产主体责任

天骏文化公司要严格落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三，建立健全本单位的安全生产管理制度，加强对从业人员的安全生产教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识和技能；严格执行特种作业人员持证上岗制度，严禁雇佣无资质人员从事特种作业；加强作业现场安全管理，为从业人员提供必要的劳动防护用品，确保生产经营活动安全进行。

安徽鑫锬实业有限公司要严格落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三，要建立健全安全生产事故隐患排查制度，定期组织开展安全生产巡查检查，加强对外来施工人员的安全管理，定期组织安全应急演练，不断提高员工的安全意识和安全保障能力。

（二）严格落实安全职责

马鞍山市消保委在今后对类似施工单位要求加大资质审查力度，签订完善的施工协议与安全管理协议，同时加强在施工中的安全监管，加强办公场所安全隐患排查治理工作，确保此类事故不再发生。

马鞍山市水利局应立即开展办公场所事故隐患排查工作，依法确保安全设施设备的投入与使用，严格落实安全职责，做到安全生产统一协调管理。

（三）提高公众及企业职工安全意识

区各相关单位、部门要通过多种形式广泛开展安全生产宣传教育活动，普及安全生产法律法规和安全知识，提高公众、企业职工的安全意识和自我保护能力。同时鼓励公众、企业职工对安全生产违法行为进行举报，形成全社会共同参与安全生产工作的良好氛围。

附件：《中华人民共和国安全生产法》相关法律法规

“5·18”触电死亡事故调查组

2025年5月22日

附件：

《中华人民共和国安全生产法》

相关法律法规

第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国

家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。