

甘肃鹏辉达建筑劳务有限公司
“7·10”事故调查报告

甘肃鹏辉达建筑劳务有限公司
“7·10”事故调查组

2025 年 11 月 17 日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故单位概况	2
(二) 事故发生经过	2
(三) 事故现场情况	4
(四) 人员伤亡和直接经济损失情况	4
1. 人员伤亡情况	4
2. 事故直接经济损失	4
二、事故应急处置及评估情况	4
(一) 事故信息接报及响应情况	4
(二) 事故现场应急处置情况	5
(三) 善后情况	5
三、事故原因分析	6
(一) 直接原因分析	6
1. 驾驶人员盲目作业	6
2. 现场作业人员自我防护能力低	6
(二) 间接原因分析	6
3. 现场管理不到位	6
4. 环境的不安全因素	7
四、“一案四查”及“两个倒查”情况	7

(一) “一案四查”情况	7
1. 主体责任落实情况	7
2. 监管责任落实情况	7
3. 重大决策部署贯彻落实情况	8
4. 生产安全事故发生的深层次问题	8
(二) “两个倒查”情况	8
1. 安全教育培训情况	8
2. 招投标情况	8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	8
(一) 对事故责任人的处理建议	8
(二) 对事故责任单位的处理建议	10
(三) 其他处理建议	11
六、事故整改和防范措施	11
(一) 深刻吸取教训，筑牢思想防线	11
(二) 全面排查整改，堵塞安全漏洞	12
(三) 加强部门联动，压实监管责任	12

甘肃鹏辉达建筑劳务有限公司

“7·10”事故调查报告

2023年7月10日9时39分许，甘肃鹏辉达建筑劳务有限公司（以下简称鹏辉达公司）在G6京藏上行1678公里730米处全封闭路段施工作业时，发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失105万元。

事故发生后，兰州市公安局交通警察支队张家寺高速公路大队对事故进行处理，2023年7月12日，死者家属签订了交通事故谅解书。2023年9月11日，高速交警将该起事故移交兰州市公安局红古分局，2024年6月11日红古区人民检察院对司机李某雄提起公诉，2024年6月13日，李某雄因犯过失致人死亡罪，被红古区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年。2025年9月17日，兰州市红古区应急管理局接到兰州市应急管理局转办函（兰应急函〔2025〕17号），函告有人举报：2023年7月10日9时39分，在G6京藏高速上行1678公里730米处全封闭施工作业现场，重型自卸货车驾驶员李某雄在施工路段作业，倒车未尽到安全注意义务，将工人陈某碾压致死，事故发生后对司机进行刑事处罚，未能有效进行行刑衔接。经依法初步核查，举报反映情况基本属实。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，2025年10月17日，红古区人民政府依法成立由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长和区应急管理局副局长任副组长，

兰州市公安局红古分局、区纪委监委、区人民检察院、区总工会、红古镇人民政府等部门相关工作人员组成的甘肃鹏辉达建筑劳务有限公司“7·10”事故调查组（以下简称调查组）。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过资料查阅、座谈交流、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议，同时，调查组深入剖析事故暴露出的突出问题，总结事故教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定：甘肃鹏辉达建筑劳务有限公司“7·10”一般车辆伤害事故，是一起因施工作业人员安全意识薄弱、现场安全管理不到位等原因造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

鹏辉达公司，成立于2023年2月13日，统一社会信用代码：916X...法定代表人李某红，实际控制人齐某海；注册资本贰佰万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地为甘肃省陇南市宕昌县沙湾镇上墩子村；经营范围：建筑劳务分包、劳务服务、建设工程施工、公路管理与养护、路基路面养护作业、工程管理服务。

（二）事故发生经过

2023年5月23日，鹏辉达公司与陈某某签订劳动合同书，合同期限自2023年5月23日起至用工结束，工作内容为G6京藏高速公路兰海段路面养护工程路面清扫作业；李某雄驾驶甘A·XXXXX德龙四桥重型自卸货车，负责运送沥青拌合料成品至施工现场，因施工现场封闭管理，路面经过铣刨，正向行驶至


摊铺作业面无法掉头，只能在应急车道倒行至作业面，将沥青拌合料成品卸下。

2023年7月10日，鹏辉达公司现场负责人齐某进行了班前安全教育，对当天的工作任务做了安排：一是在进口处和出口处安排专人指挥，对施工路段进行封闭式管理；二是自兰州往海石湾方向进行沥青拌合料成品摊铺作业；三是安排陈某某等3人自海石湾往兰州方向清扫铣刨后的路面。

2023年7月10日9时30分许，司机李某雄驾驶满载沥青拌合料成品的车辆在施工路段应急车道倒行，准备将沥青拌合料成品倒在摊铺机前。当时天气晴朗，自西向东倒行时受到后方太阳光照射，倒车镜产生反光；施工人员清扫路面产生较大灰尘，降低了后方环境的可视度；车辆后方区域处于树荫之下，右侧倒车镜视线受到路边树木影响。该段路程大概一千五百米左右，9时39分许，当车辆倒行六、七百米时，驾驶员李某雄听见有人喊叫，便停车下去查看，发现有人被撞伤，伤者位于车头左前方，便立即拨打120请求救援和110报警，同时向现场负责人齐某报告了此事，齐某和鹏辉达公司实际控制人齐某海立即赶到现场，齐某海安排齐某向高速交警报案。9时50分许，120医护人员抵达现场，经检查确认被撞人员已无生命体征，宣布死亡。9时55分许，兰州市公安局交通警察支队张家寺高速公路大队到达现场并按交通事故程序介入调查处理。鹏辉达公司安排专人联系殡仪馆，积极处理善后事宜。2023年7月12日，鹏辉达公司与陈某某的亲属达成105万元补偿协议，同时陈某某家属出具交通事故谅解书。

(三) 事故现场情况

施工路段为 SK1667+250 至 SK1682+000 段，事故地点位于 G6 京藏高速上行 1678 公里 730 米处全封闭施工路段，事故现场示意图如图所示。

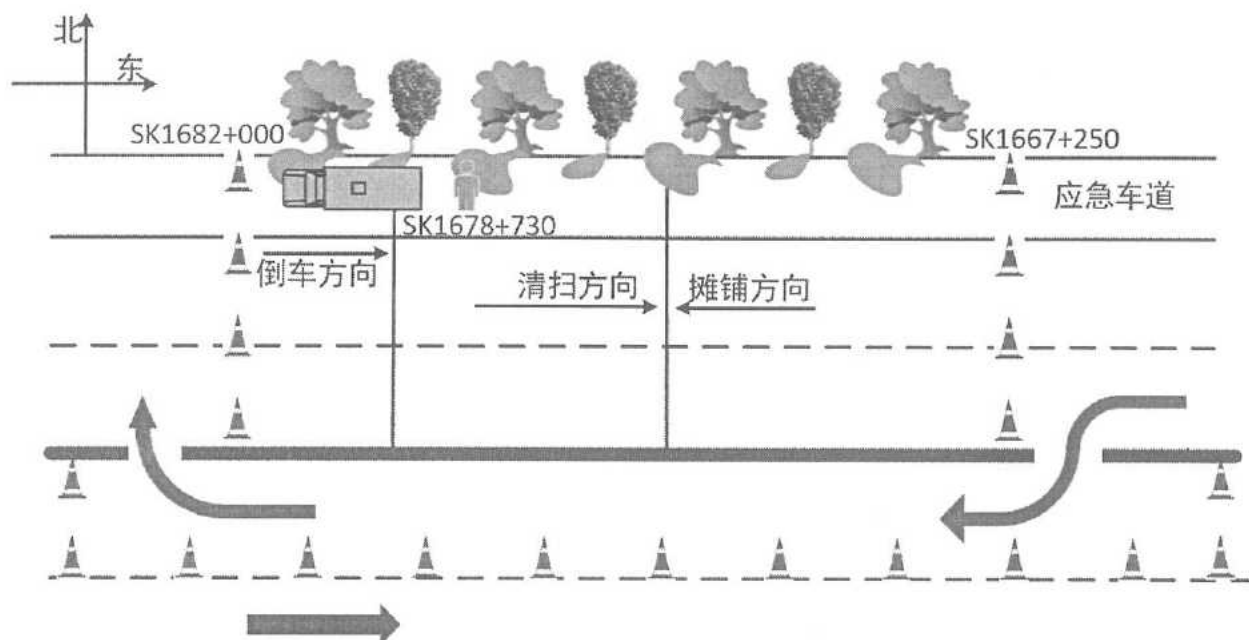

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡。死者陈某某，女，汉族，系甘肃省宕昌县人。

2. 事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，认定本次事故直接经济损失 105 万元，事故损失工作日：6000 日。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2023 年 7 月 10 日事故发生后，李某雄立即拨打 120 请求救

援和 110 报警，同时向现场负责人齐某报告了此事，齐某和齐某海立即赶到现场，齐某海安排齐某向高速交警报案。9 时 50 分许，120 医护人员抵达现场，经检查确认被撞人员已无生命体征，宣布死亡。9 时 55 分许，兰州市公安局交通警察支队张家寺高速公路大队到达现场并按交通事故处理程序介入调查处理。

经核查，齐某海、齐某主观上认为该起事故发生在高速公路路段，属于交通事故，拨打 120 请求救援和 110 报警后未向属地政府或属地应急管理部门正式报告。兰州市公安局交通警察支队张家寺高速公路大队介入后对事故性质定性为交通事故，按照交通领域事故统计渠道上报统计该事故，并按交通事故处理程序处理该事故，未向属地政府或属地应急管理部门移交，按照生产安全事故处理。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李某雄立即拨打 120 请求救援和 110 报警，同时向现场负责人齐某报告了此事，齐某和齐某海立即赶到现场，齐某海安排齐某向高速交警报案。9 时 50 分许，120 医护人员抵达现场，经检查确认被撞人员已无生命体征，宣布死亡。9 时 55 分许，兰州市公安局交通警察支队张家寺高速公路大队到达现场并按交通事故处理程序介入调查处理。齐某海安排了配合事故调查、积极处理善后事宜、施工现场停工整顿等相关工作。

（三）善后情况

事故发生后，鹏辉达公司积极处理善后，妥善安葬死者，安抚家属。2023 年 7 月 12 日和家属协商达成一致，补偿金额 105 万元，死者家属签订了交通事故谅解书，善后事宜得到了妥善处理。

（四）事故应急处置评价

事故发生后，鹏辉达公司积极组织救援，及时拨打了 120 和 110 报警电话，并向高速交警报案。9 时 50 分许，120 医护人员抵达现场，9 时 55 分许，兰州市公安局交通警察支队张家寺高速公路大队到达现场并按交通事故程序介入调查处理。鹏辉达公司安排了配合事故调查、善后处理、停产整顿等相关工作。综合评价认为：应急响应比较迅速、救援救治比较及时、处置措施基本得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 驾驶人员盲目作业。李某雄在倒行过程中未辨识环境中的风险，在 1500 米左右的施工路段倒行时，未采取有效的安全防护措施，盲目作业；当时天气晴朗，自西向东倒行时受到后方太阳光照射，倒车镜产生反光；施工人员清扫路面产生较大灰尘，降低了后方环境的可视度；车辆后方区域处于树荫之下，右侧倒车镜视线受到路边树木影响。李某雄在倒车影像、倒车镜上无法准确观察周围环境的情况下仍然坚持冒险作业，是导致本次事故的直接原因。

2. 现场作业人员自我防护能力低。陈某某自我保护能力低，未能有效辨识工作环境中的安全风险，安全意识与避险能力不足，在涉事重型自卸货车位于应急车道倒行且已发出倒车提示音的情况下，未能及时做出有效规避反应，是导致本次事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因分析

3. 现场管理不到位。鹏辉达公司安全生产“双重预防机制”落

实不到位；未如实记录安全教育培训情况，安全教育效果不明显；未有效开展安全生产风险辨识工作，现场管理人员对工作环境中的风险隐患辨识不清；对于车辆倒行作业中受到太阳光照、灰尘、树荫等因素的影响，没有及时排查并采取可行的防范措施；未制止和纠正冒险作业行为。

4.环境的不安全因素。当时天气晴朗，自西向东倒行时受到后方太阳光照射，倒车镜产生反光；施工人员清扫路面产生较大灰尘，降低了后方环境的可视度；车辆后方区域处于树荫之下，右侧倒车镜视线受到路边树木影响；倒车影像、倒车镜上无法准确观察周围的环境。

四、“一案四查”及“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.主体责任落实情况

鹏辉达公司安全生产“双重预防机制”落实不到位；未如实记录安全教育培训情况，安全教育效果不明显；未有效开展安全生产风险辨识工作，现场管理人员对工作环境中的风险隐患辨识不清；对于车辆倒行作业中受到太阳光照、灰尘、树荫等因素的影响，没有及时排查并采取可行的防范措施；未制止和纠正冒险作业行为等，主体责任落实不到位。

2.监管责任落实情况

G6京藏高速公路兰海段路面养护工程项目部，在鹏辉达公司人员入场前进行了安全教育培训；安排3个安全管理人员对施工路段进行安全巡查和隐患排查；对查出即知即改的问题现场交办，对无法立即整改的书面交办，并督促整改，履行了合同约定的义务，监管责任落实到位。

3.重大决策部署贯彻落实情况

鹏辉达公司利用班前安全教育、每周安全会议等时间，传达学习党中央、国务院，甘肃省委省政府、兰州市委市政府关于安全生产、重大决策部署和有关文件会议精神，但在安全生产具体工作过程中，因劳务工文化程度参差不齐，理解不透彻，执行不到位。

4.生产安全事故发生的深层次问题

此次生产安全事故充分暴露出企业安全管理存在漏洞，职工风险辨识能力不高，自我防范意识不强，教育培训效果不明显，隐患排查治理不细不实等方面问题突出。

（二）“两个倒查”情况

1.安全教育培训情况

鹏辉达公司跟员工签订安全生产协议和劳动合同，每天开展班前安全教育，一周开一次安全会议，但未如实记录安全教育培训，安全教育培训效果不明显。

2.招投标情况

鹏辉达公司有高级职称人员 2 人，中级职称人员 10 人，初级职称人员 15 人，技工 5 人，有建筑业企业资质证书、安全生产许可证，通过邀请招标的方式于 2023 年 5 月 22 日中标 G6 京藏高速公路兰海段路面养护工程劳务项目，手续齐全。中标后 G6 京藏高速公路兰海段路面养护工程劳务项目部和鹏辉达公司签订协议，协议明确了现场管理的责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.陈某，自我保护能力低，未能有效辨识工作环境中的安全

风险，安全意识与避险能力不足，在涉事重型自卸货车位于应急车道倒行且已发出倒车提示音的情况下，未能及时做出有效规避反应，鉴于本人在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.李某雄，在倒行过程中未辨识环境中的风险，在1500米左右的施工路段倒行时，未采取有效的安全防护措施，盲目的进行作业；当时天气晴朗，自西向东倒行时受到后方太阳光照射，倒车镜产生反光；施工人员清扫路面产生较大灰尘，降低了后方环境的可视度；车辆后方区域处于树荫之下，右侧倒车镜视线受到路边树木影响；李某雄在倒车影像、倒车镜上无法准确观察周围环境的情况下仍然坚持冒险作业，对该起事故负主要责任，已被司法机关以犯过失致人死亡罪判刑一年六个月，缓刑两年执行，已对该起事故承担刑事责任，建议不予行政处罚。

3.齐某，鹏辉达公司现场负责人，履行安全管理职责不力，未如实记录安全教育培训，安全教育培训效果不明显，在车辆倒行过程中没有安排现场指挥人员，未及时排查出安全生产事故隐患，未制止和纠正冒险作业的行为，施工人员盲目作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^①第（二）（五）（六）项之规定，对事故发生负管理责任。建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^②之规定，处上一年度年收入20%的罚款，共计1.034万元，

^① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的管控措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

^② 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

罚金上缴国库。

4.齐某海，鹏辉达公司实际控制人，未认真履行主要负责人和第一责任人职责，未落实全员安全生产责任制，安全生产“双重预防机制”落实不到位，对工作环境中的风险隐患辨识不清，安全隐患排查不彻底，督促检查安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对本起事故负主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^③第（一）（五）项之规定，建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^④第（一）项之规定，处上一年度年收入40%的罚款，共计2.572万元，罚金上缴国库。

（二）对事故责任单位的处理建议

鹏辉达公司安全生产“双重预防机制”落实不到位；未如实记录安全教育培训情况，安全教育效果不明显；未有效开展安全生产风险辨识工作，现场管理人员对工作环境中的风险隐患辨识不清；对于车辆倒车作业中受到太阳光照、灰尘、树荫等因素的影响，没有及时排查并采取可行的防范措施；未制止和纠正冒险作业行为。在事故发生后，立即向高速交警报案，高速交警按交通事故程序介入调查，因此未向其他部门进行报告，不存在故意隐瞒不报事故的情节。鹏辉达公司对本起事故的发生负有主要管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一

^③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

^④ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

条^⑤第一款、第二款，第四十四条^⑥第一款之规定，建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^⑦第一项之规定，处30万元的罚款，罚金上缴国库。

（三）其他处理建议

G6京藏高速公路兰海段路面养护工程项目部，依法履行招标投标手续，查验鹏辉达公司施工资质，在施工合同中约定了双方安全生产管理的权利和义务，履行了其主要负责安全生产责任，包括入场前安全教育培训、配置安全管理人员按制度排查隐患，对查出问题即知即改的现场交办，对无法立即整改的书面交办，并督促整改。该项目部所属单位及相关人员履行安全生产安全管理责任到位，对该起事故不负有事故责任，建议不予责任追究。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取教训，筑牢思想防线

鹏辉达公司要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，牢固树立安全发展理念。开展事故警示教育，深入剖析安全教育效果不明显、风险辨识不清楚等企业落实主体责任不到位问题。严格落实“双重预防机制”，重点围绕“违章作业”“冒险作业”等问题，强化车辆作业等重点环节的风险管控。

^⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^⑦ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

（二）全面排查整改，堵塞安全漏洞

鹏辉达公司要督促员工牢固树立“安全第一、生命至上”理念，提升安全知识和应急处置能力，从源头上杜绝盲目作业和冒险行为。要强化安全教育培训工作、完善安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面排查在安全生产落实中的不足。要进一步强化作业现场安全管理，坚决制止和纠正各类违规作业行为，确保安全生产各项要求落实到生产经营每个环节。

（三）加强部门联动，压实监管责任

各负有监管职责的部门要深刻汲取此类事故教训，以案为鉴，举一反三。要坚持监管与服务并重，在强化安全监督检查、深入检查企业安全教育培训、风险辨识与隐患排查治理实效的同时，加强指导帮扶，提升企业本质安全水平。要持续深化法律法规宣传，依法严肃惩治“三违”行为，压实行业监管与属地责任，多方协同筑牢安全生产防线，坚决遏制同类事故复发，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

甘肃鹏辉达建筑劳务有限公司

“7·10”事故调查组

2025年11月17日