

深汕特别合作区鹅埠镇中建科技有限公司 “5·1”一般物体打击事故调查报告

2023年5月1日9时许，深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中建绿色产业园内的深圳深汕特别合作区中建科技有限公司2号堆场发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失为138万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区住建水务局、深汕检察院、深汕公安分局、区总工会和鹅埠镇政府为成员单位的深汕特别合作区鹅埠镇中建科技有限公司“5·1”一般物体打击事故调查（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，从深圳市聘请3名工贸行业专家对该起事故的技术原因进行调查分析，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠镇中建科技有限公司“5·1”一般物体打击事故是一起因工人未按照操作规程作业，

企业安全生产教育培训、隐患排查不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关企业基本情况

1. 深圳深汕特别合作区中建科技有限公司（以下简称“中建科技有限公司”），成立于2017年10月09日，注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创新大道与产业路交汇处向北500米中国建筑绿色产业园，法定代表人：孙某，统一社会信用代码：91441500MA4X6UNA7A，公司类型：有限责任公司(法人独资)，经营范围：可承接预拌混凝土制造；预制混凝土构件、钢结构构件制造；普通建筑材料制造等。

2. 深圳市沐宸绿建科技有限公司（以下简称“沐宸绿建有限公司”），成立于2021年01月20日，注册地址：深圳市宝安区沙井街道衙边社区衙边学子围巨基工业园D栋3C06，法定代表人：孙某，统一社会信用代码：91440300MA5GL2T131，公司类型：有限责任公司，经营范围：可承接建筑劳务分包；建筑材料、混凝土预制构件等专业工程施工。

（二）承包合同签订情况

2021年04月21日，中建科技有限公司（甲方）与沐宸绿建有限公司（乙方）签订《承包合同》（合同编号：中建科技-18-00-2021-000-01-021），承包范围为“PC预制构件生产”，合同工期以甲方下达的生产计划为准。

（三）相关企业安全管理情况

1. 中建科技有限公司编制《安全生产管理规定》《生产安全事故应急预案》《安全操作规程汇编》《危险源清单与风险辨识评价表》《管理人员岗位安全责任书》等文件。2023 年至事故发生以来，中建科技有限公司对全厂开展安全检查 15 次；与沐宸绿建有限公司签订安全生产协议书，约定双方职责，对其进行安全检查 15 次，组织开展教育培训 31 次。

2. 沐宸绿建有限公司编制《安全生产责任制》《管理人员岗位职责》；对其承包项目开展安全检查 14 次，检查发现隐患 41 项。

（四）事故发生地位置

事故发生在深圳深汕特别合作区中建科技有限公司 2 号堆场，事故发生地位置坐标 $N22^{\circ} 85' 08''$ ， $E114^{\circ} 98' 59''$ （见图 1）。



图 1 事故发生地

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 4 月 17 日，班某入职沐宸绿建有限公司贴瓦班组。

4 月 21 日，中建科技有限公司通知生产部于 5 月 1 日至 5 月 2 日放假两天。沐宸绿建有限公司将放假通知口头转达至工人。因沐宸绿建有限公司按照计件的方式给工人结算工资，班某打算在假期期间加班作业。

5 月 1 日上午 7 时许，班某驾驶摩托车带着其妻子蒙某兰（待业）来到中建科技有限公司 2 号堆场，班某在 2 号堆场取了作业工具，便对已贴完瓷砖的水泥预制板开展贴墙纸作业（见图 2）。



图 2 已贴完墙纸的水泥预制板

9 时许，班某和蒙某兰来到 2 号堆场一水泥预制板处，准备对该水泥开展贴墙纸作业。为作业方便，班某拆卸用来固定水泥预制板的“山”字存放架的支护螺丝。班某站在人字梯上，从水泥预制板顶部由上往下开始贴墙纸作业，蒙某兰在下面递墙纸。

9 时 10 分许，班某突然对蒙某兰说“板倒了，赶紧跑”，同时从人字梯上下来，蒙某兰顺着水泥预制板倒下的方向跑（往西跑），班某朝着水泥预制板倒下的左侧方向跑（往南跑）（见图 3）。2 人均被水泥预制板压倒在地，班某整个人都被压到水泥预制板下，蒙某兰腰以下的身体部位被压在水泥预制板下，蒙某兰呼喊丈夫班某，但班某没有回应。

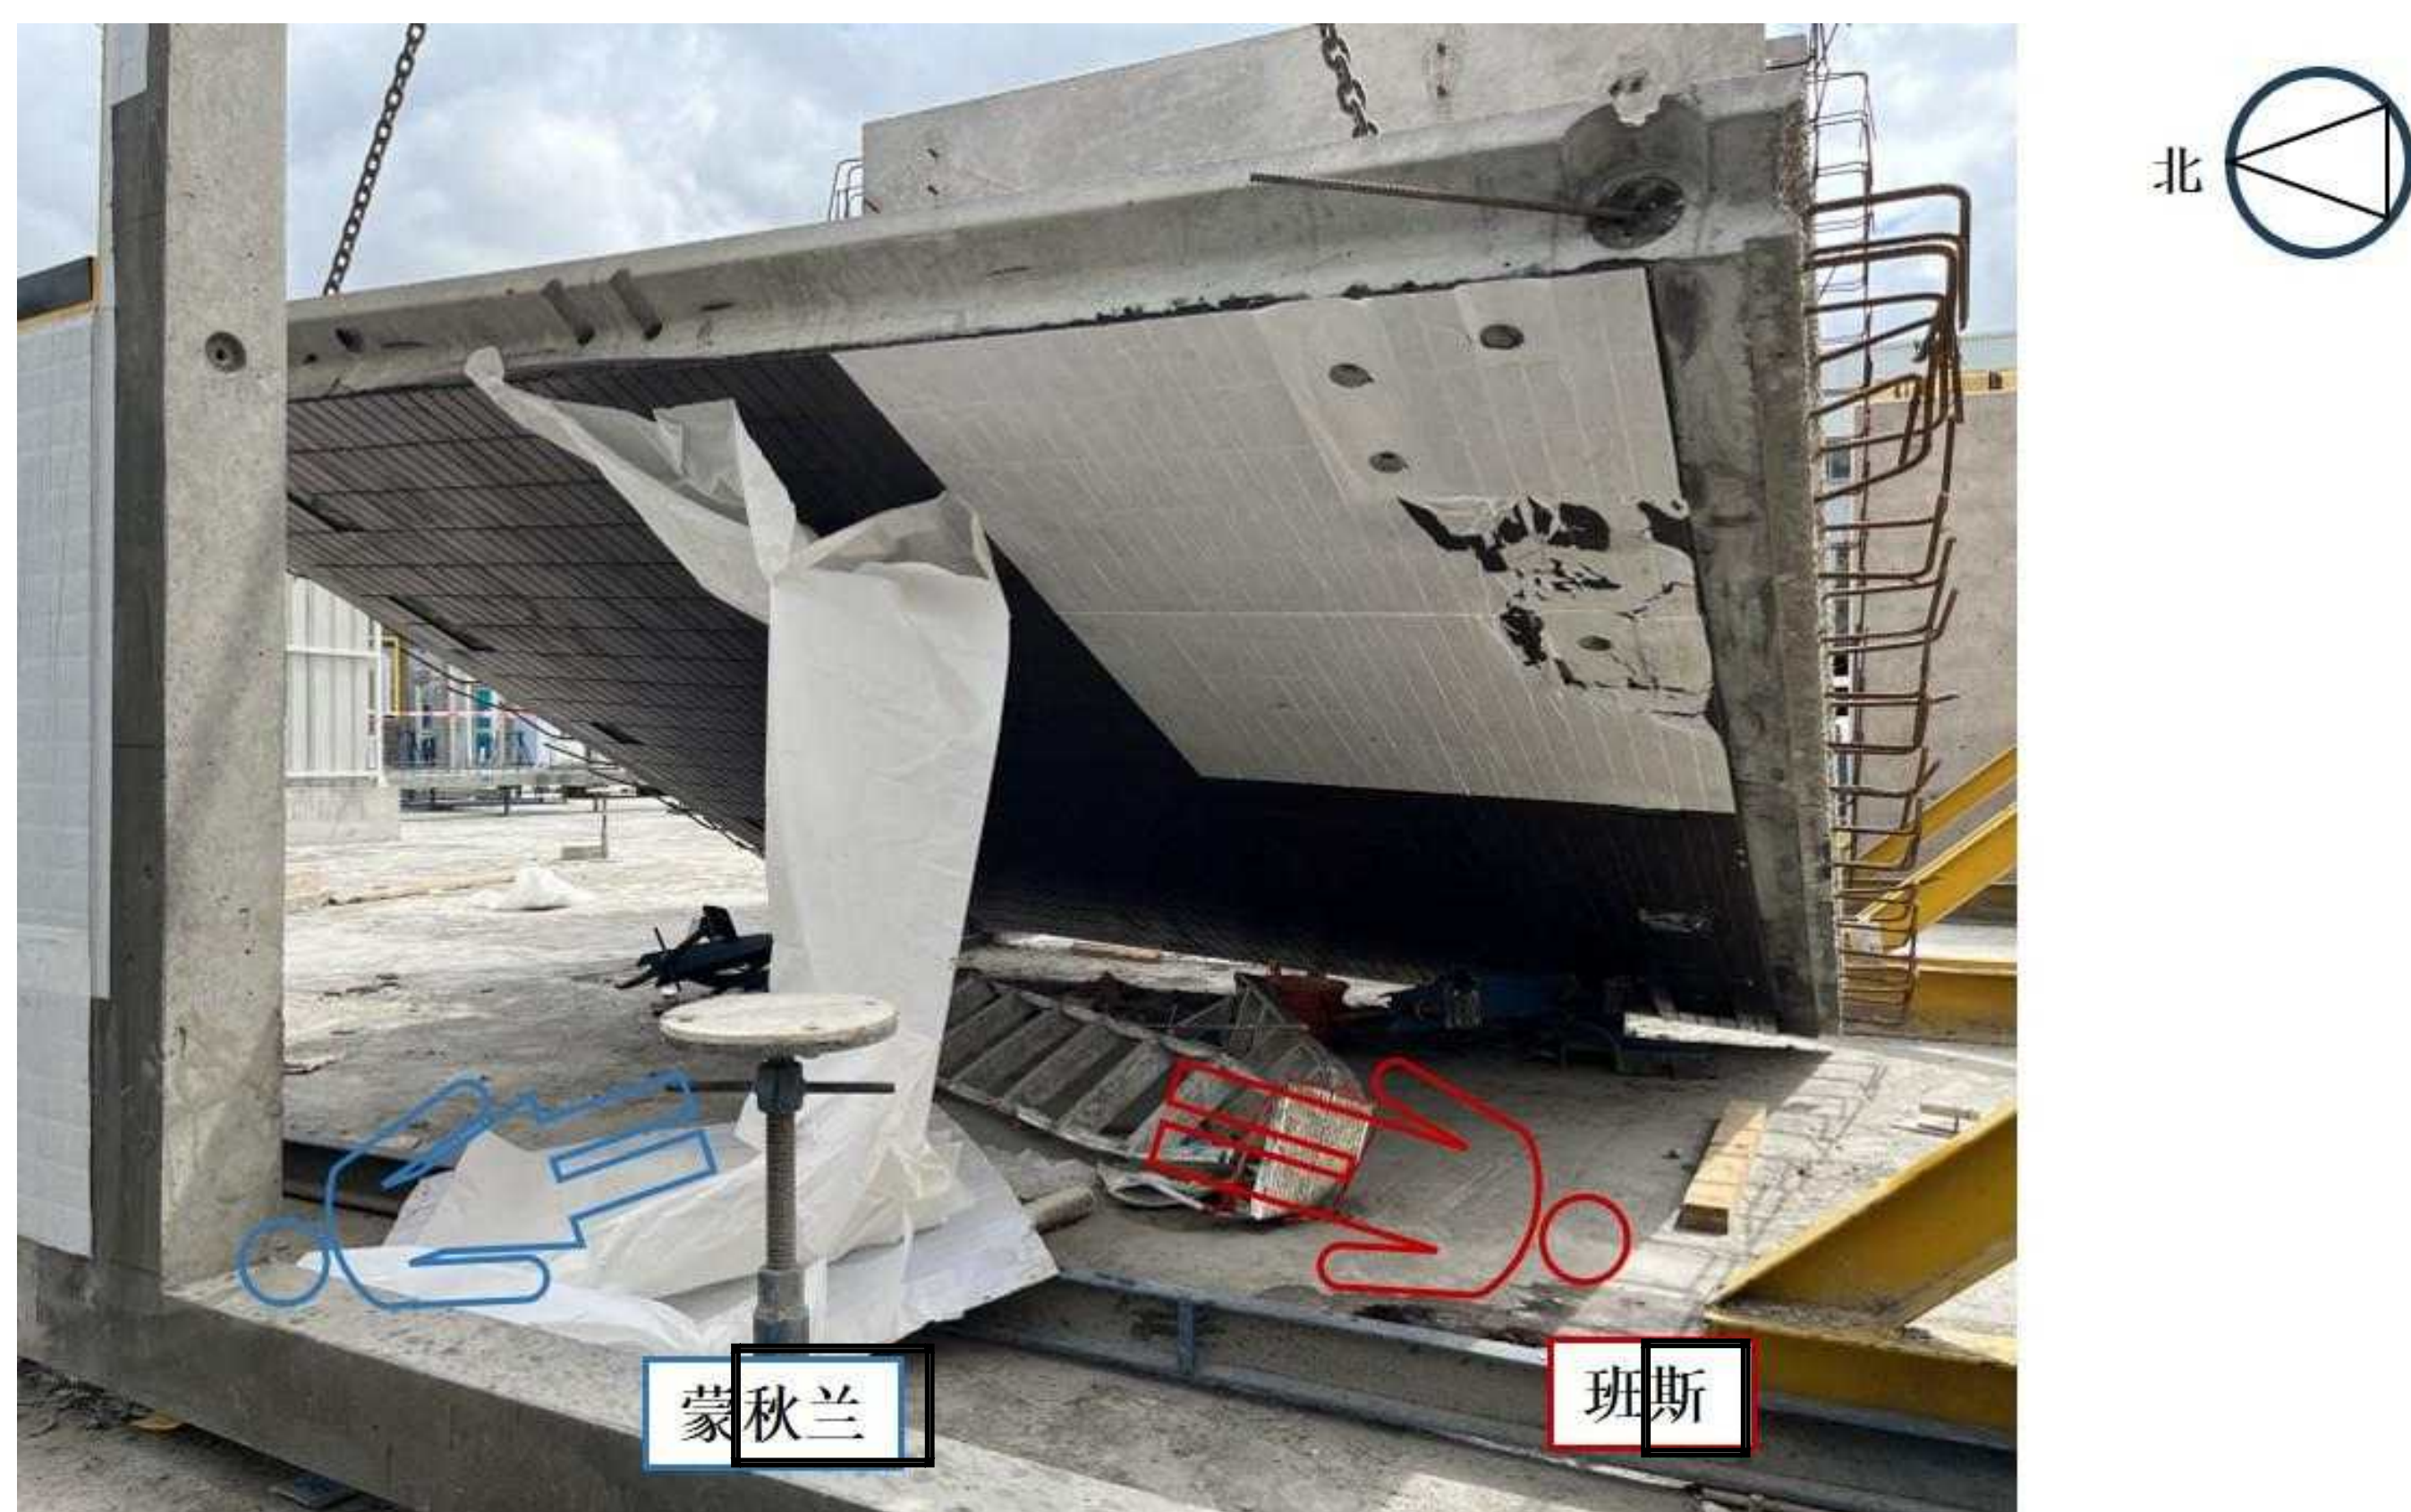


图 3 事故现场图

（二）事故现场情况

事故发生地位于中建科技有限公司 2 号堆场，面积共 2680 平方米，摆放着若干已在车间完成生产并使用“山”字存放架固

定的水泥预制板产品（见图4）。根据作业需要，沐宸绿建科技有限公司贴瓦工对水泥预制板进行贴瓷砖和贴墙纸作业，涉事水泥预制板高3.3米，宽3.4米，重4.14吨。

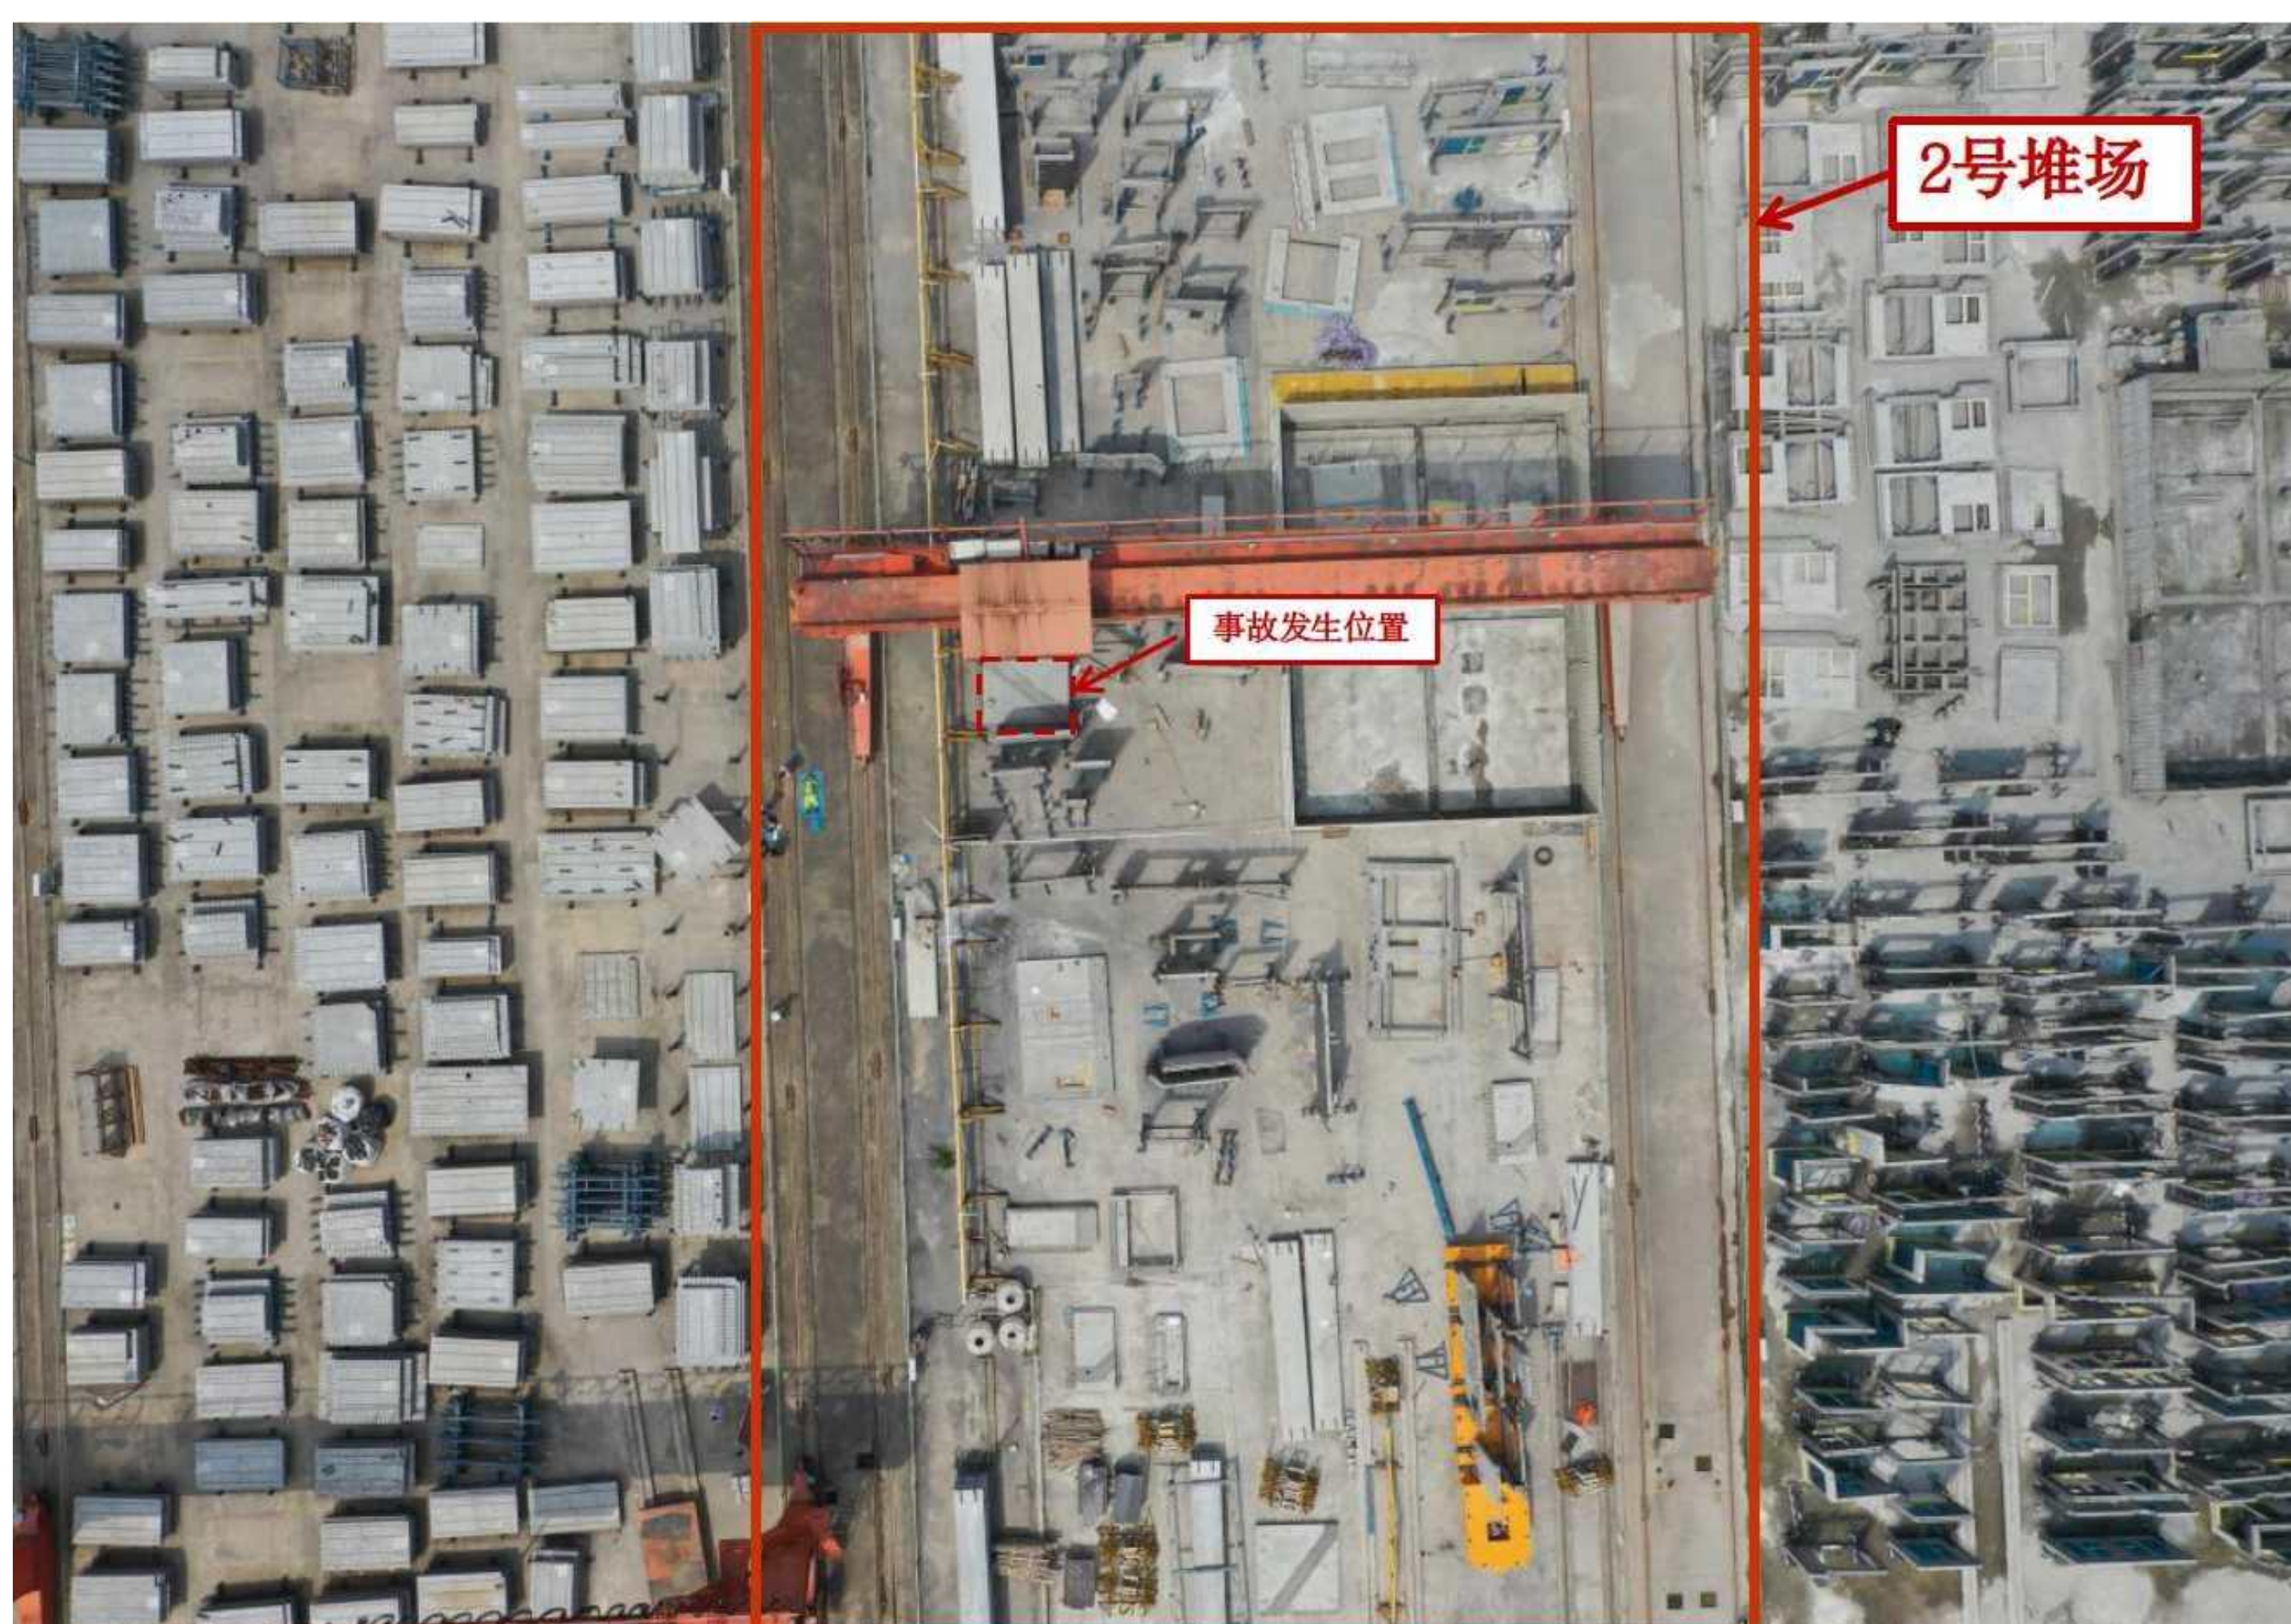


图4 2号堆场俯视图

（三）应急救援情况

9时13分，蒙某兰拿出手机拨打110报警。

9时25分，公安、消防、鹅埠镇卫生院、应急管理等部门陆续到达事故现场开展救援，救援人员使用龙门吊将水泥预制板的一端吊起，在其下方放置千斤顶支撑并保证处于平衡状态不会再次倒下后，将压在下面的蒙某兰和班某救出，此时班某已无生命体征，蒙某兰被送往鹅埠镇卫生院救治。

（四）人员伤亡和直接损失情况

1. 死亡人员情况

班某，男，29 岁，广西都安瑶族自治县人，沐宸绿建有限公司贴瓦班组工人。

2. 受伤人员情况

蒙某兰，女，班某妻子，都安瑶族自治县人，事发时处于待业状态。经鹅埠镇卫生院治疗处理后，已于事发当天下午出院。

3. 事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为 138 万元人民币。

（五）善后情况

2023 年 5 月 2 日，沐宸绿建有限公司已与死者家属签署赔偿协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情形。

（六）事故应急处置的评估意见

事故发生后，各相关单位及时启动应急响应，组织调度人员赶赴现场开展应急处置，积极对接伤员救治及善后处置工作，及时上报事故并开展前期调查工作。

调查认定，该起事故应急响应迅速，响应程序正确，处置措施有效，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故直接原因和性质

（一）直接原因

班某安全意识淡薄，在非工作时间带着其妻子蒙某兰（待业）进入厂区作业，为方便贴纸作业，在无任何其他支撑措施时，违规拆卸“山”字存放架上起固定作用的支撑螺丝，致使水泥预制板失去平衡后倾倒，其被压在水泥预制板下，导致事故的发生。据广东广正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2023]病鉴字第 0071 号），被鉴定人班某系重物压砸致颅脑损伤而死亡。

（二）间接原因

沐宸绿建有限公司未有效督促员工严格执行《瓦工安全操作规程》；对瓦工工人岗位安全教育培训不到位，员工不熟悉岗位风险，员工的安全素质及操作技能水平不满足岗位需求；对节假日安全生产、值班值守工作重视不足，未严格执行节假日加班审批报备流程；节假日巡查、管控不力，未及时发现并消除作业人员违规作业等隐患；未建立物料领取制度，作业工具保存不规范。

（三）事故性质

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠镇中建科技有限公司“5·1”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、政府部门监管情况

（一）深圳市深汕特别合作区应急管理局

2023 年至事故发生以来，区应急管理局制定印发《2023 年深汕特别合作区工贸企业现场安全管理专项整治工作方案》、《深圳市深汕特别合作区应急管理局关于工矿商贸、危化企业全员画像评估的通知》等通知文件 35 份；对中建科技有限公司现场检查

4 次，检查发现隐患 18 项，已整改隐患 14 项，下发限期整改通知书 1 份；委托第三方机构对中建科技有限公司开展安全生产指导服务工作，发现 7 项安全隐患，并指导其完成整改。综上，区应急管理局总体履职到位。

（二）鹅埠镇人民政府

2023 年至事故发生以来，鹅埠镇召开专题安全生产会议 3 次，对中建科技有限公司现场检查 3 次，检查发现隐患 9 项，均已督促其按时完成整改。综上，鹅埠镇人民政府总体履职到位。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员（1 人）

班某，沐宸绿建有限公司贴瓦工，作为现场作业活动的直接参与者，安全意识与自我保护意识淡薄，在无任何其他支撑措施时，违规拆卸“山”字存放架上起固定作用的支撑螺丝，致使水泥预制板失去平衡后倾倒，被压到水泥预制板下。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的企业（1 家）

沐宸绿建有限公司作为此项目的承包单位，安全生产主体责任未落实，对从业人员安全教育不到位，未及时发现并采取有效措施消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[1]、第

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技

四十一条第二款^[2]的规定,建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项^[3]的规定对该公司处以行政处罚。

(三) 建议给予行政处罚的人员(1人)

杨某,男,群众,沐宸绿建有限公司承包项目负责人,全面负责本公司在中建科技有限公司所有承包项目的日常管理工作,任职时间为2023年2月25日。杨某未有效履行安全生产管理职责,未按要求实施安全生产教育和培训计划,督促、检查本单位安全生产工作不力,对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项、第(五)项^[4]的规定,建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项^[5]的规定对其处以行政处罚。

(四) 建议企业内部处理人员(3人)

1. 沐宸绿建有限公司贴瓦班组长张某鳌,对新工人岗位安全教育培训不认真,未严格督促贴瓦班组工人落实《瓦工安全操

能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。……”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。……”

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项:“发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;……”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:...(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;...(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;...”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处以上一年收入百分之四十的罚款;……”

作规程》，建议沐宸绿建有限公司按照公司内部有关规定进行处理，并将结果报至区应急管理局。

2. 中建科技有限公司生产部副经理胡某平，未对承包单位人员落实节假日放假要求及加班规定进行监督。建议中建科技有限公司按照公司内部有关规定进行处理，并将结果报至区应急管理局。

3. 中建科技有限公司 2 号堆场车间主任花某龙，未将停工停产有关规定及要求传达到位。建议中建科技有限公司按照公司内部有关规定进行处理，并将结果报至区应急管理局。

七、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）沐宸科技有限公司要深刻反思和认真吸取事故教训，一是加强员工的安全教育培训及技术交底，对贴瓦作业的基本流程、工作要求及注意事项等进行重点培训；二是要对新入职员工开展画像评估工作，确保员工熟知岗位风险、具备符合岗位要求的作业技能；三是要加强节假日值班值守工作，及时发现并有效处置事故风险。

（二）中建科技有限公司要认真分析本次事故原因，深刻吸取事故教训。一是要组织全员开展警示教育培训，提升员工安全生产意识；全面开展风险辨识，狠抓隐患排查治理，及时发现隐患并采取技术、管理措施有效消除；二是要分析研判贴瓦（墙纸）

作业过程中的主要风险和突出问题，采取技术管控措施，改进贴瓦（墙纸）的方式方法，从源头上降低工人违规操作的风险。

（三）区应急管理局和鹅埠镇政府要认真吸取本次事故教训，进一步加强对工贸企业的安全监管，深入开展工贸领域重大事故隐患专项排查整治工作，严格执行安全生产相关法律法规，督促企业落实安全生产主体责任。