

个旧沙甸个旧市沙甸和群有色金属有限公司
“6·8”一般灼烫事故调查报告

个旧市政府事故调查组
2026 年 8 月 5 日

目 录

一、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位概况.....	2
(二) 事故发生单位安全管理情况.....	2
(三) 事故发生经过.....	3
(四) 事故现场情况.....	3
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
二、应急处置及评估情况.....	5
(一) 事故信息接报及响应情况.....	5
(二) 事故现场应急处置情况.....	6
(三) 医疗救治和善后情况.....	6
(四) 事故应急处置评估.....	6
三、事故原因分析.....	7
(一) 直接原因分析.....	7
(二) 间接原因分析.....	7
四、事故单位存在的主要问题.....	7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	8
(一) 免予追究责任人员.....	8
(二) 对责任人员的处理建议.....	8
(三) 对责任单位的处理建议.....	8
六、事故主要教训.....	8
七、事故防范和整改措施.....	9
(一) 进一步提高生产安全意识.....	9
(二) 深入做好安全教育和培训.....	9
(三) 持续强化安全监管工作.....	10
附件: 事故现场相关图片.....	11

2026年6月8日8时40分许，位于个旧市沙甸街道冲坡哨工业区内的个旧市沙甸和群有色金属有限公司发生一起灼烫事故，一名工人在作业工程中被浸出反应釜内喷出的含硫酸液体灼伤，经送医救治后于6月27日死亡，直接经济损失132.5万元。

事故发生后，个旧市委、市政府主要领导及时作出工作安排。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，个旧市人民政府于6月15日批准成立了由市应急管理局局长任组长，市政府办、市应急管理局、市公安局、市工信局、市总工会、市产业园区管委会、沙甸街道办等有关人员组成的个旧沙甸个旧市沙甸和群有色金属有限公司“6·8”一般灼烫事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委、市人民检察院有关人员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位的责任，对有关责任单位提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改措施和建议。

经调查认定，个旧沙甸个旧市沙甸和群有色金属有限公司“6·8”一般灼烫事故是一起因公司对从业人员安全教育和培训、

督促不到位，作业人员违反安全操作规程导致的一般生产安全责任事故，属迟报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

个旧市沙甸和群有色金属有限公司（以下简称“和群公司”）成立于 2007 年，统一社会信用代码：915325016655*****，法定代表人：王某，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所在云南省红河州个旧市沙甸冲坡哨工业区，公司现有员工 80 余人。经营范围：有色金属矿产品销售、附属产品回收、工业废渣冶炼及深加工（经营范围中涉及前置审批的按许可证核准范围经营）。公司有厂长 1 人，下设安环部、经营部、财务科、生产车间、保卫科、办公室、检验科等部门。生产车间分为火法车间和湿法车间，其中火法车间长年处于停产状态，仅湿法车间正常生产。

（二）事故发生单位安全管理情况

和群公司成立了安全生产领导小组，由厂长任组长，公司各部门负责人为领导小组成员，明确了安全生产领导小组职责。公司任命专职安全员 2 人负责安全管理工作，主要负责人及专职安全员持有安全生产知识和管理能力考核合格证。公司制定有安全生产责任制、安全生产目标管理制度及安全管理人员配备管理制度等多个安全管理制度。制定了包括球磨机、浸出工、压滤机、萃取机在内的多个岗位安全操作规程。公司编制了安

全生产事故应急预案及年度安全教育培训计划。主要负责人每月带队进行安全事故隐患排查，安全部及生产车间进行日常安全隐患排查。

（三）事故发生经过

2026年6月8日8时许，和群公司湿法车间浸出工序班组长龙某昌调配好生产所需的氯酸钠溶液^[1]后，坐在6号反应釜旁休息等待球磨好的含铀浆液（含硫酸50g/L-60g/L）泵送到浸出反应釜中，浆液泵送了约10分钟后（约3吨），在浆液继续泵送的过程中，龙某昌便打开氯酸钠溶液控制开关同时往反应釜内加注氯酸钠溶液，约10分钟后氯酸钠溶液加注完毕。8时40分许，龙某昌走到10号反应釜观察口旁查看釜内浆液情况，此时10号反应釜内的浆液（含氯酸钠、残留的硫酸）突然喷溅而出，溅到龙某昌身体上，事故发生。

（四）事故现场情况

事故地点位于个旧市沙甸街道和群公司湿法车间浸出工序10号反应釜处，湿法车间浸出工序厂房位于公司东南角，浸出工序厂房东北面设有事故应急池，西北面为原料仓库，西面有办公楼和宿舍楼。浸出工序生产厂房长62米、宽19米、高8米。浸出工序设有1-10号10个反应釜，加料操作平台距离厂

^[1] 氯酸钠理化性质：氯酸钠（化学式 NaClO_3 ）是一种无机化工原料，也是一种强氧化剂。它通常为无色无味的立方晶体，味咸而凉，有潮解性；分子量 106.44，熔点约 248-261℃，相对密度（水=1）约 2.49；危险性：属于国家管制的易制爆危险化学品。它与有机物、硫、磷、金属粉末或酸等混合、受热或撞击时，极易引发燃烧和爆炸；在酸性环境下，氯酸钠是一种强氧化剂，与硫酸反应的核心风险在于生成极不稳定的氯酸或二氧化氯。

房地面 1.4 米，反应釜直径 3.5 米、高 2.5 米。反应釜设上方有观察口，属于半密闭空间，观察口长 0.8 米、宽 0.8 米。反应釜上方设有负压抽风集气罩。各反应釜观察口之间间距为 2.4 米，观察口上方有格栅覆盖，格栅长 1.3 米、宽 1.2 米。10 号反应釜观察口上方 2 米处有电灯一盏，旁边 1.5 米处有风扇一架。距 10 号反应釜 20 米处设有洗眼器一座。



图 1 事故发生地点



图 2 10 号反应釜观察口

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致作业人员龙某昌受伤，经医治无效后，于 2026 年 6 月 27 日死亡，造成直接经济损失 132.5 万元^[2]。

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 6 月 8 日 9 时 32 分和群公司车间主任程某打电话向厂长王某报告事故发生，王某到事故现场查看后未立即向负有安全生产监督管理职责的部门和属地政府报告。6 月 13 日 10 时 20 分，因伤者伤情加重，厂长王某安排公司安环部马某佳打电话向沙甸街道办报告此次事故，沙甸街道办接报后向个旧市

^[2] 直接经济损失根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB/T 6721-1986)》相关规定进行核算。

应急管理局报告，个旧市应急管理局核实情况后按工作程序通过国家生产安全事故统计信息直报系统上报事故信息，并向市委、市政府及红河州应急管理局进行汇报。

6月27日0时04分龙某昌在医院医治无效死亡，和群公司厂长王某安排安环部马某佳于0点36分打电话向沙甸街道办报告，沙甸街道办向个旧市应急管理局进行事故续报，个旧市应急管理局按工作程序进行事故续报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，龙某昌立即脱掉衣物跑到操作平台下方的地面上，在场的2名工人立即用接通自来水的皮管为龙某昌冲洗身上，冲洗了5分钟许，车间主任程某打电话让厂里的车来现场运送伤者，随后继续冲洗了5分钟许，车来到现场将龙某昌送往中国人民解放军联勤保障部队第926医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

2026年6月8日9时28分，龙某昌被送达中国人民解放军联勤保障部队第926医院救治，初步诊断为多处二度烧伤（硫酸、氯酸钠烧伤）。6月10日伤者伤情恶化转入重症监护室。6月27日0时04分，龙某昌经医院全力抢救无效死亡。

龙某昌入院后，和群公司安排一名工人全程陪护，住院期间主动垫付伤者医疗费及其家属的生活费。龙某昌死亡后，和群公司积极与其家属协商，达成了善后赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场其他人员立即向伤者身上冲水施救，但冲洗时间不足，不符合公司灼烫事故现场处置方案的相关规定^[3]。现场进行应急处置后立即送医，伤者得到及时救治。伤者经救治无效死亡后，和群公司妥善处理了善后相关事宜。和群公司主要负责人在事故发生后未及时向负有安全生产监督管理职责的部门及属地政府报告，存在迟报行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员龙某昌违反公司浸出工安全操作规程，未按规定先加入浆液 13 吨后再缓慢加入氯酸钠溶液（需 30 分钟以上），而是在仅加入 3 吨浆液后就开始加入氯酸钠溶液，且将氯酸钠溶液加入时间减短至 10 分钟，导致氯酸钠溶液与浆液发生剧烈反应，造成浆液从观察口喷出。

（二）间接原因分析

1.和群公司对从业人员安全教育和培训不深不实，部分从业人员缺乏必要的安全生产知识，不掌握正确的岗位安全操作规程，事故应急处理措施不当。

2.和群公司未严格督促从业人员执行本单位的岗位安全操作规程，作业现场管理存在疏漏。

^[3] 灼烫事故现场处置方案现场处置措施：1.当发生灼烫事故后，现场人员立即向周围人员呼救，迅速将烫伤人员脱离危险区域立即冷疗，面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少 30 分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打 120。

四、事故单位存在的主要问题

和群公司对从业人员的安全生产教育和培训不实不细，导致部分从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全操作规程，不了解事故应急处理措施。未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，部分岗位从业人员操作随意性强。发生生产安全事故后，主要负责人法律意识淡薄，未按规定立即向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

龙某昌，男，群众，安全意识淡薄，未按规定及流程加注氯酸钠溶液导致反应釜内物料剧烈反应产生喷浆，违反岗位安全操作规程，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对责任人员的处理建议

程某，男，群众，和群公司车间主任；王某，男，群众，和群公司法定代表人、厂长，建议由个旧市应急管理局按照相关规定依法进行处理。

（三）对责任单位的处理建议

和群公司对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，部分从业人员不熟悉安全操作规程，不掌握本岗位安全操作技能；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操

作规程，对事故的发生负有责任，建议由个旧市应急管理局按照相关规定依法进行处理。

六、事故主要教训

一是事故的发生暴露出部分生产经营单位落实安全生产主体责任还有差距，对从业人员的安全教育和培训工作仍然不够重视，未达到应知应会，从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全操作规程，未严格落实内部制定的各项安全生产制度、岗位安全操作规程，对作业现场的督促和管理还存在差距，未能及时发现并制止从业人员在生产经营过程中存在的“三违”行为。二是部分从业人员在事故发生后不具备真正的应急处置能力，慌忙应对。三是主要负责人不按照法律规定的时限要求向负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，抱有侥幸心理，生产经营活动中随意性强，酿成严重后果，教训尤为深刻。

七、事故防范和整改措施

（一）进一步提高生产安全意识

和群公司要充分吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，配备岗位相应防护服。一是要压实管理层安全生产责任，认真履行法定职责，企业要破除重生产轻安全的思想顽疾，及时纠正从业人员“三违”行为。二是要结合实际开展生产安全事故警示教育，以“血淋淋”的案例让从业人员认清违章的危害。三是要强化现场巡查、隐患自查，规范车间生产人员的

作业行为，从源头上防控风险。四是要持续营造人人讲安全的氛围，最终实现员工从“要我安全”转变为“我要安全、我会安全、我能安全”。

（二）深入做好安全教育和培训

和群公司要按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产法律法规的要求，加强安全生产管理，扎实做好对从业人员的安全生产教育和培训，让各个岗位职工清楚自身在安全生产领域的权利和义务，具备必要的安全生产知识，熟悉岗位安全操作规程，了解发生事故后正确的应急处理措施及事故报告相关规定，职工必须全部经培训合格后才能上岗作业，坚决杜绝安全教育和培训走过场问题，将安全教育和培训真正落到实处、起到效果。

（三）持续强化安全监管工作

个旧市沙甸街道办要进一步履行好属地管理职责，市级相关部门要按照“三管三必须”的要求切实强化安全监管工作，按企业风险等级实施差异化检查，紧盯高危企业、复工复产、节假日等特殊关键节点，采取常态化日常检查与专项整治相结合的方式，加强对辖区范围内安全生产经营活动的监管。同步开展普法帮扶与事故教育警示，畅通举报渠道，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，全方位筑牢安全防线。

附件：事故现场相关图片

个旧沙甸个旧市沙甸和群有色金属有限公司

“6·8”一般灼烫事故调查组

(个旧市应急管理局代章)

2026年8月5日

附件：事故现场相关图片

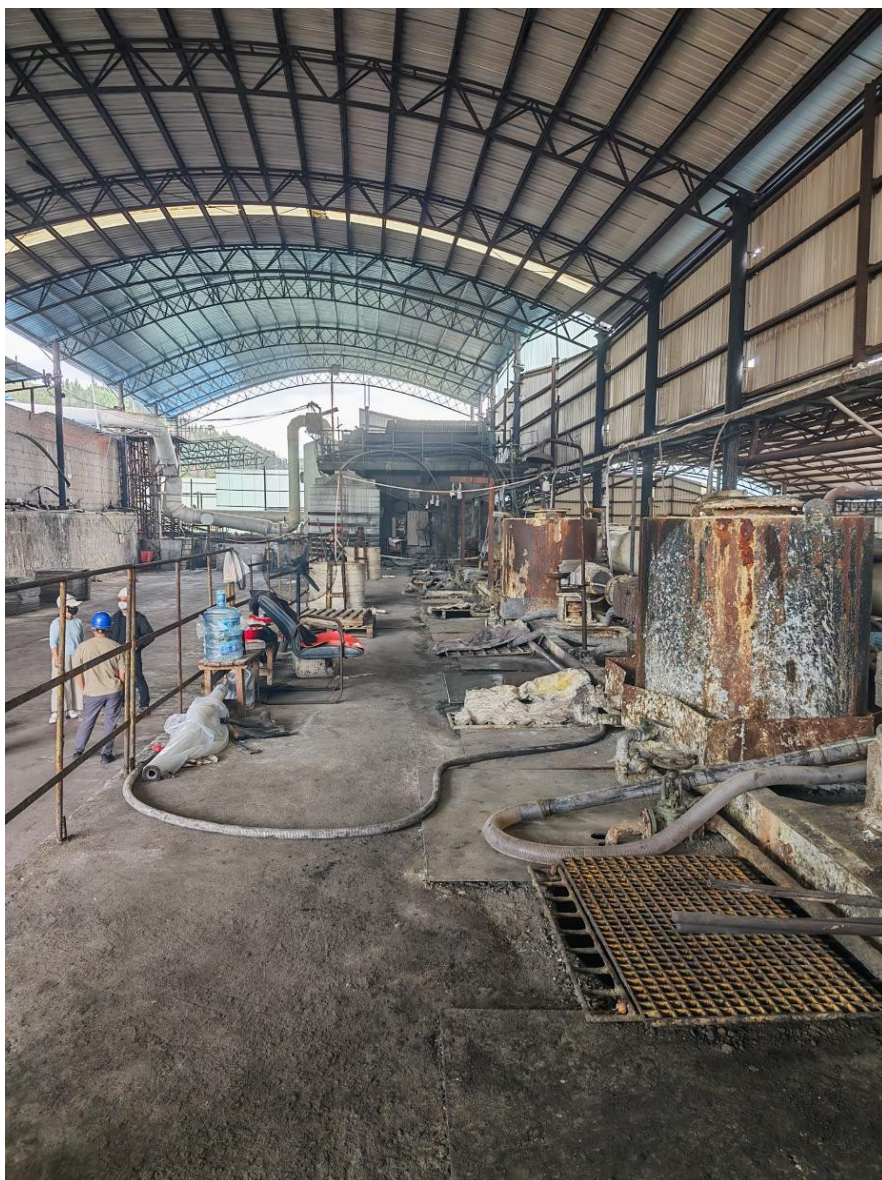


图 3 浸出工序操作平台



图 4 10 号反应釜上方喷溅残留浆液



图 5 10 号反应釜位置

调查组人员签字：