

深汕特别合作区鹅埠街道广东华西建筑
工业化有限公司“11·26”一般
物体打击事故调查报告

深汕特别合作区管委会事故调查组

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 相关企业情况	1
(二) 分包合同签订情况	2
(三) 事故发生相关企业安全管理情况	2
(四) 政府部门监督管理情况	3
(五) 事故发生经过	4
(六) 事故现场情况	5
(七) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
二、事故应急处置及评估情况	7
(一) 事故现场应急处置情况	7
(二) 政府及相关部门应急处置情况	7
(三) 事故善后情况	8
(四) 事故应急处置评估	8
三、事故原因分析	8
(一) 直接原因	8
(二) 间接原因	8
四、有关责任单位存在的主要问题	9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	9
(一) 建议免于追究责任的人员 (1 人)	9

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2 人） 10

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（1 家） 10

六、事故主要教训 10

（一）企业主体责任落实不到位，员工素质与岗位不符 10

（二）现场作业安全风险管控不到位，未实行 AB 角管理 10

七、事故防范措施建议 11

2025 年 11 月 26 日 16 时 45 分许，深圳市深汕特别合作区鹅埠街道广东华西建筑工业化有限公司厂区发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 150 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由鹅埠办事处、深汕检察院、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深圳市深汕特别合作区鹅埠街道广东华西建筑工业化有限公司“11·26”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深圳市深汕特别合作区鹅埠街道广东华西建筑工业化有限公司“11·26”一般物体打击事故是一起因作业人员对岗位风险防范意识不强，未按操作规程固定待焊接钢结构，分包单位安全教育、隐患排查不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关企业情况

1. 惠州市会成钢结构有限公司（以下简称惠州会成公司），

成立于 2022 年 9 月 5 日，企业类型：有限责任公司。法定代表人：谭某成。统一社会信用代码：91441302MABYDAMW86, 地址：惠州市惠城区小金口街道长湖街 29 号（1）。经营范围：金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理；有色金属压延加工；金属切削加工服务；建筑用钢筋产品销售；门窗制造加工。

2. 广东华西建筑工业化有限公司（以下简称广东华西公司），成立于 2016 年 3 月 29 日，企业类型：有限责任公司。法定代表人：张某。统一社会信用代码：91441500MA4UN1QQ82, 地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇产业路与同德路交汇处向西北 200 米。经营范围：建筑类钢结构、场馆类钢结构、桥梁类钢结构、工业厂房类钢结构的加工制造。

（二）分包合同签订情况

2025 年 6 月 30 日，广东华西公司（甲方）与惠州会成公司（乙方）签订了《钢结构制作加工分包合同》，合同编号：HX-GJG-GDHX-SSJDGHJ-2025。合同约定惠州会成公司按照图纸和技术说明，为广东华西公司深汕基地钢桁架制作加工项目完成合同所需的全部钢结构制作加工，包括甲方提供的钢结构加工图、有关技术文件、设计说明及加工过程中下发的设计变更、图纸会审记录、现场签证和甲方指定协议外增加项目等规定内容，总工程量预计 1100 吨，合同价款：114.7200 万元。施工地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇产业路与同德路交汇处向西北 200 米。

（三）事故发生相关企业安全管理情况

1. 惠州会成公司，未建立健全本单位安全生产管理制度，安全教育培训时长不满足要求，培训内容无针对性，对施工现场安全检查不严不实，未及时发现并消除焊接钢制楼梯构件放置无固定措施的事故隐患。

2. 广东华西公司，制定了《安全生产责任制度》《安全生产和职业卫生教育管理制度》《岗位安全操作规程》《生产安全事故应急预案》《风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制》等安全管理文件。广东华西公司对生产厂区进行了安全风险分级辨识及管控，召开周例会，进行周安全检查，月安全检查，按照应急演练计划组织开展了起重吊装、物体打击等事故应急救援演练。

（四）政府部门监督管理情况

1. 鹅埠办事处

2025 年至事故发生以来，鹅埠办事处累计检查工贸企业 369 家次，排查出隐患 1429 条，督促指导企业完成整改 1341 条；对广东华西公司共开展了 7 次检查，累计排查隐患 21 条，均已完成整改。

2. 区应急管理局

2025 年至事故发生以来，区应急管理局累计出动检查巡查人员 2181 人次，检查企业 744 家次，发现隐患 2199 项，已整改隐患 2154 项，约谈企业 15 家次，下发提醒函 3 份。累计执法检查企业 31 家次，行政处罚 34 次；对广东华西公司承包商管理、特种作业人员、危险化学品、电气安全等方面开展专项检查，累

计检查 5 次，发现并整改安全隐患 33 项。

（五）事故发生经过

2025 年 11 月 26 日 13 时 30 分许，惠州会成公司员工田某与工友进入广东华西公司 5#车间 8#门附近铆焊区进行电焊作业（见图 1），当天下午田某的工作任务是对前期因尺寸错误的钢制楼梯构件进行返工。

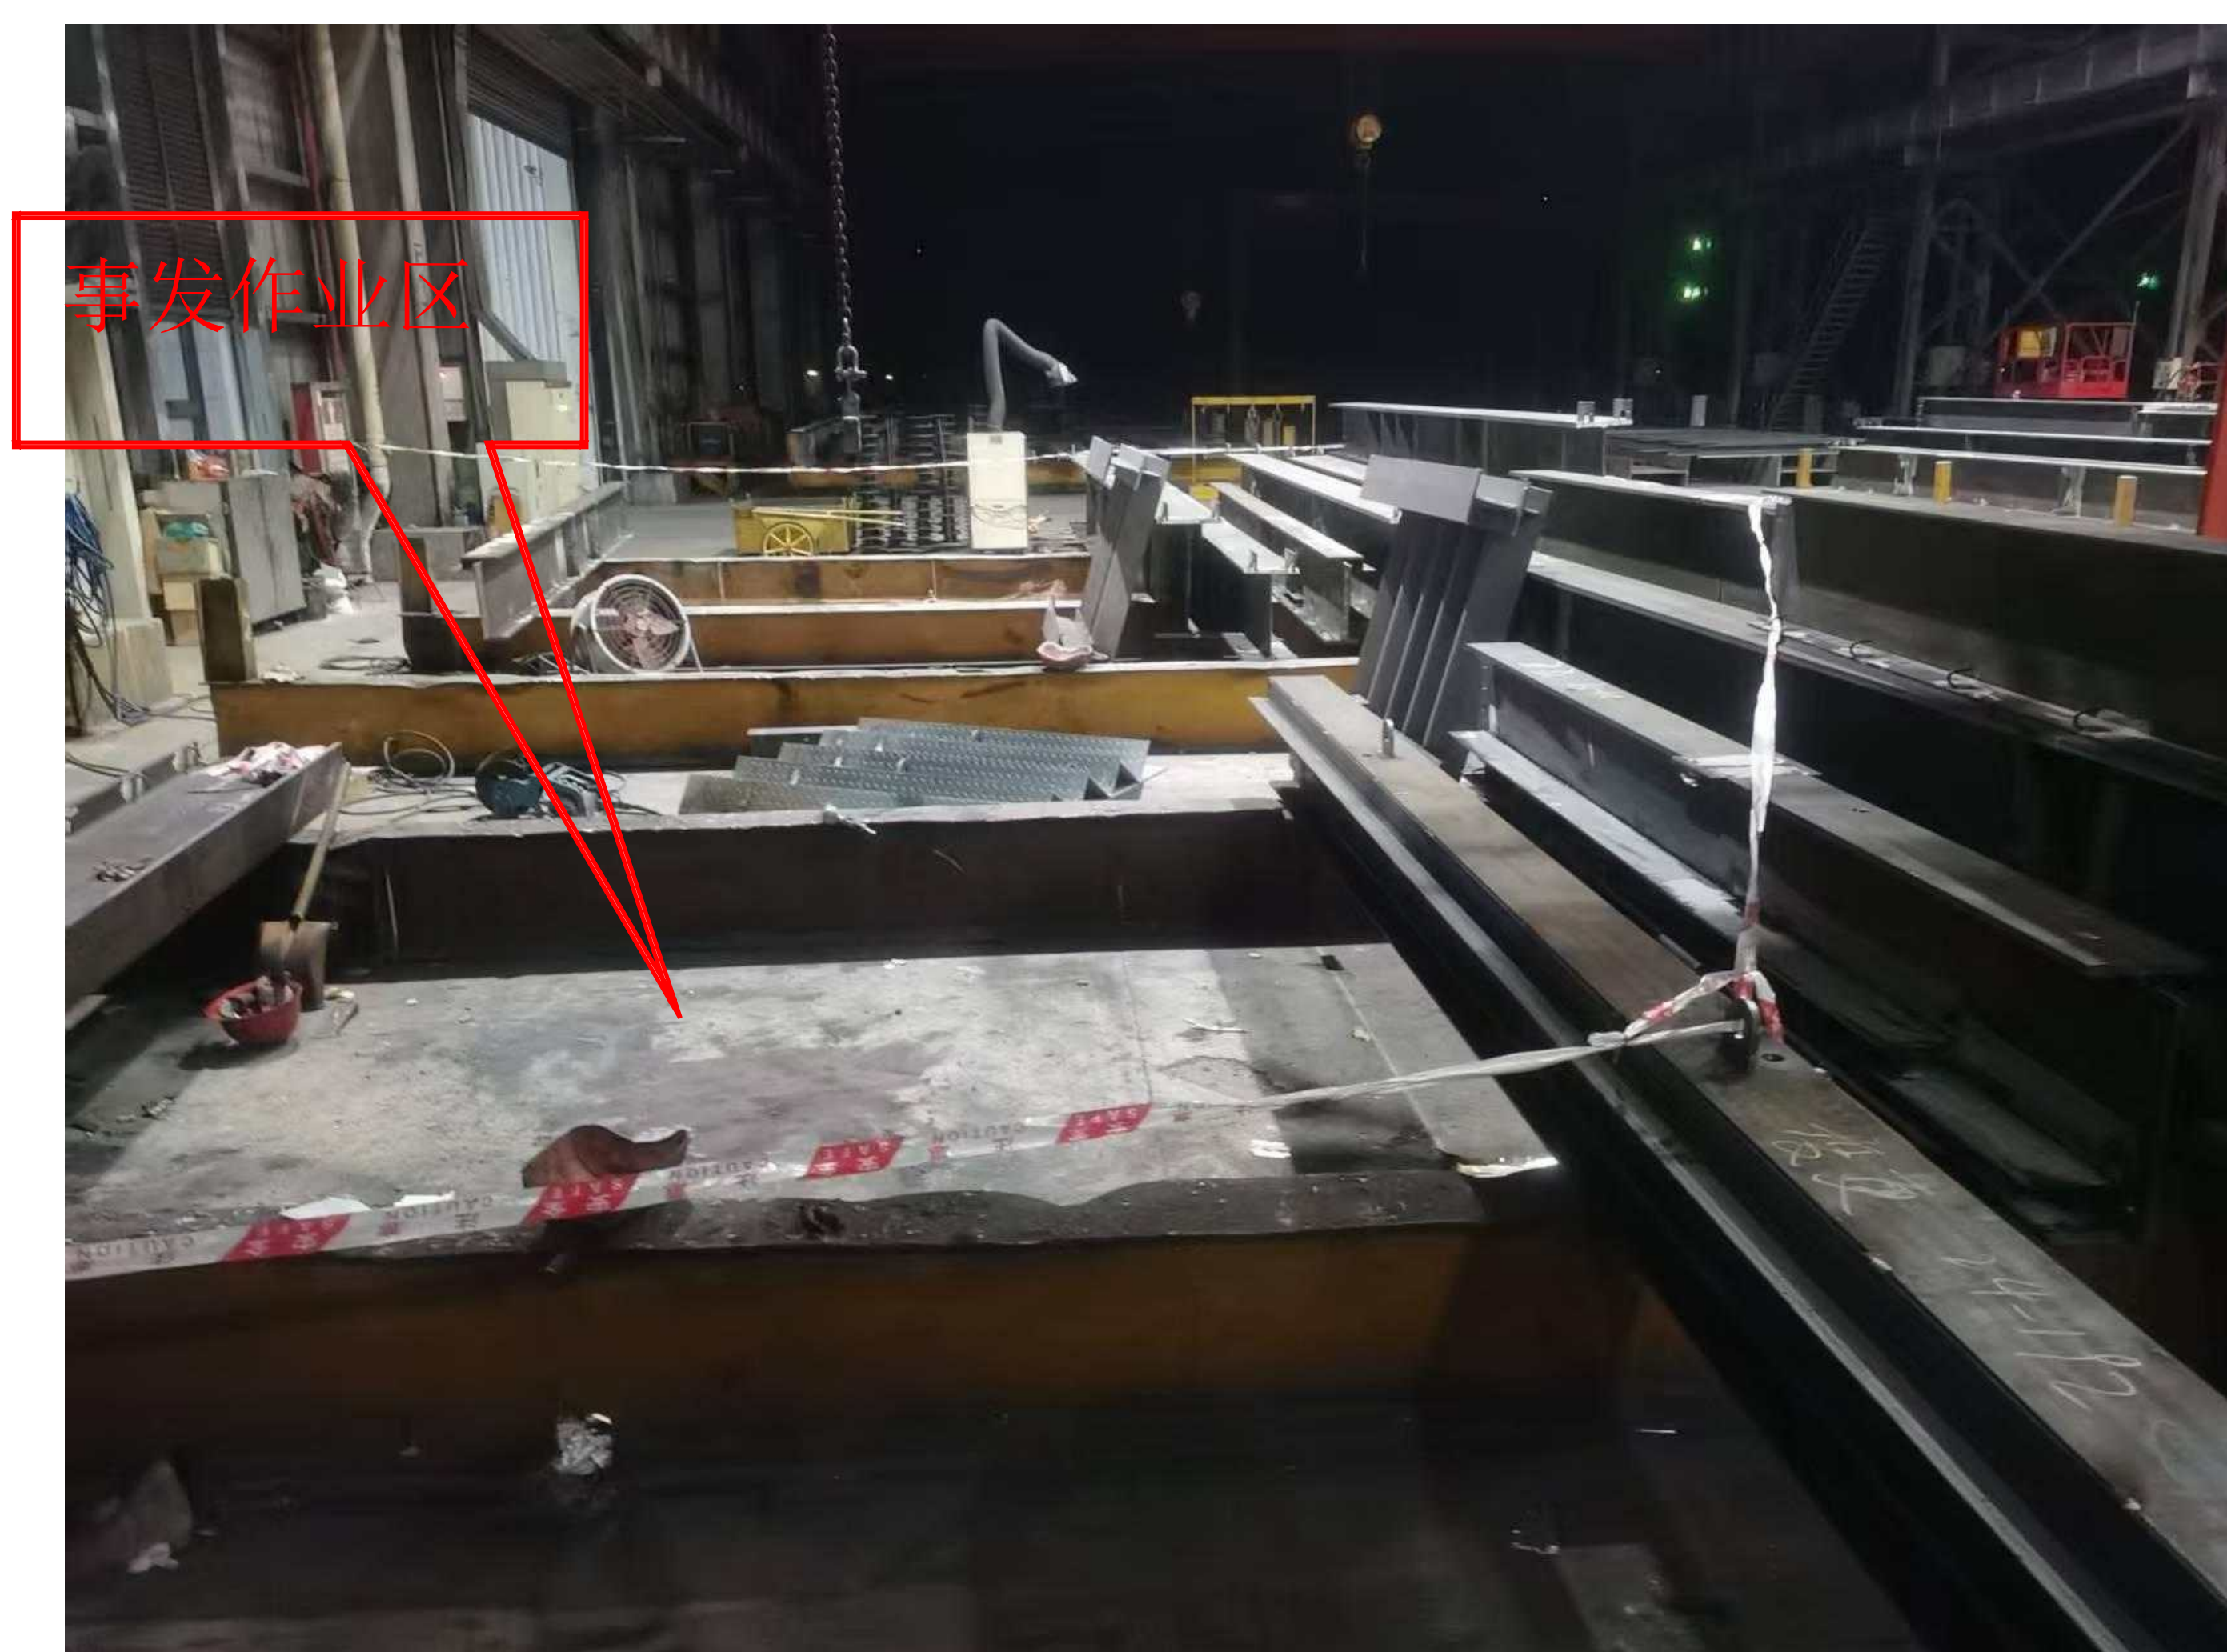


图 1 事发作业区域

16 时 45 分许，田某在电焊作业过程中，不慎踩踏到焊接的钢制楼梯构件，致使倚靠于钢梁上且未采取固定措施的钢制楼梯构件失稳倾倒，砸中田某，致其上半身被压在倾倒的钢制楼梯构件下（见图 2）。



图 2 涉事钢制楼梯构件

（六）事故现场情况

1. 经现场勘查及监控录像查看，事发时间：2025 年 11 月 26 日 16 时 45 分许，事发位置：鹅埠街道广东华西公司 5#车间 8# 门附近，事发位置坐标：北纬 $22^{\circ} 84' 51''$ ，东经 $114^{\circ} 98' 19''$ 。

2. 涉事钢制楼梯为不规则构件，设计重量 449.45Kg。经测量，长度约 1.68m、宽度约 1.6m、高度约 0.35m，由钢材组焊成形。

3. 与涉事钢制楼梯构件同一批需返工整改的其他 2 个钢制楼梯构件倚在附近铆焊区钢横梁上，与地面呈线性点接触，外立面楼梯踏步钢板上焊接两根 H 型钢，经视频对比，待返工的 2 个钢制楼梯构件摆放状态与涉事钢制楼梯构件倾倒前状态基本一致（见图 3、图 4）。



图 3 其他待返工的钢制楼梯构件正面图

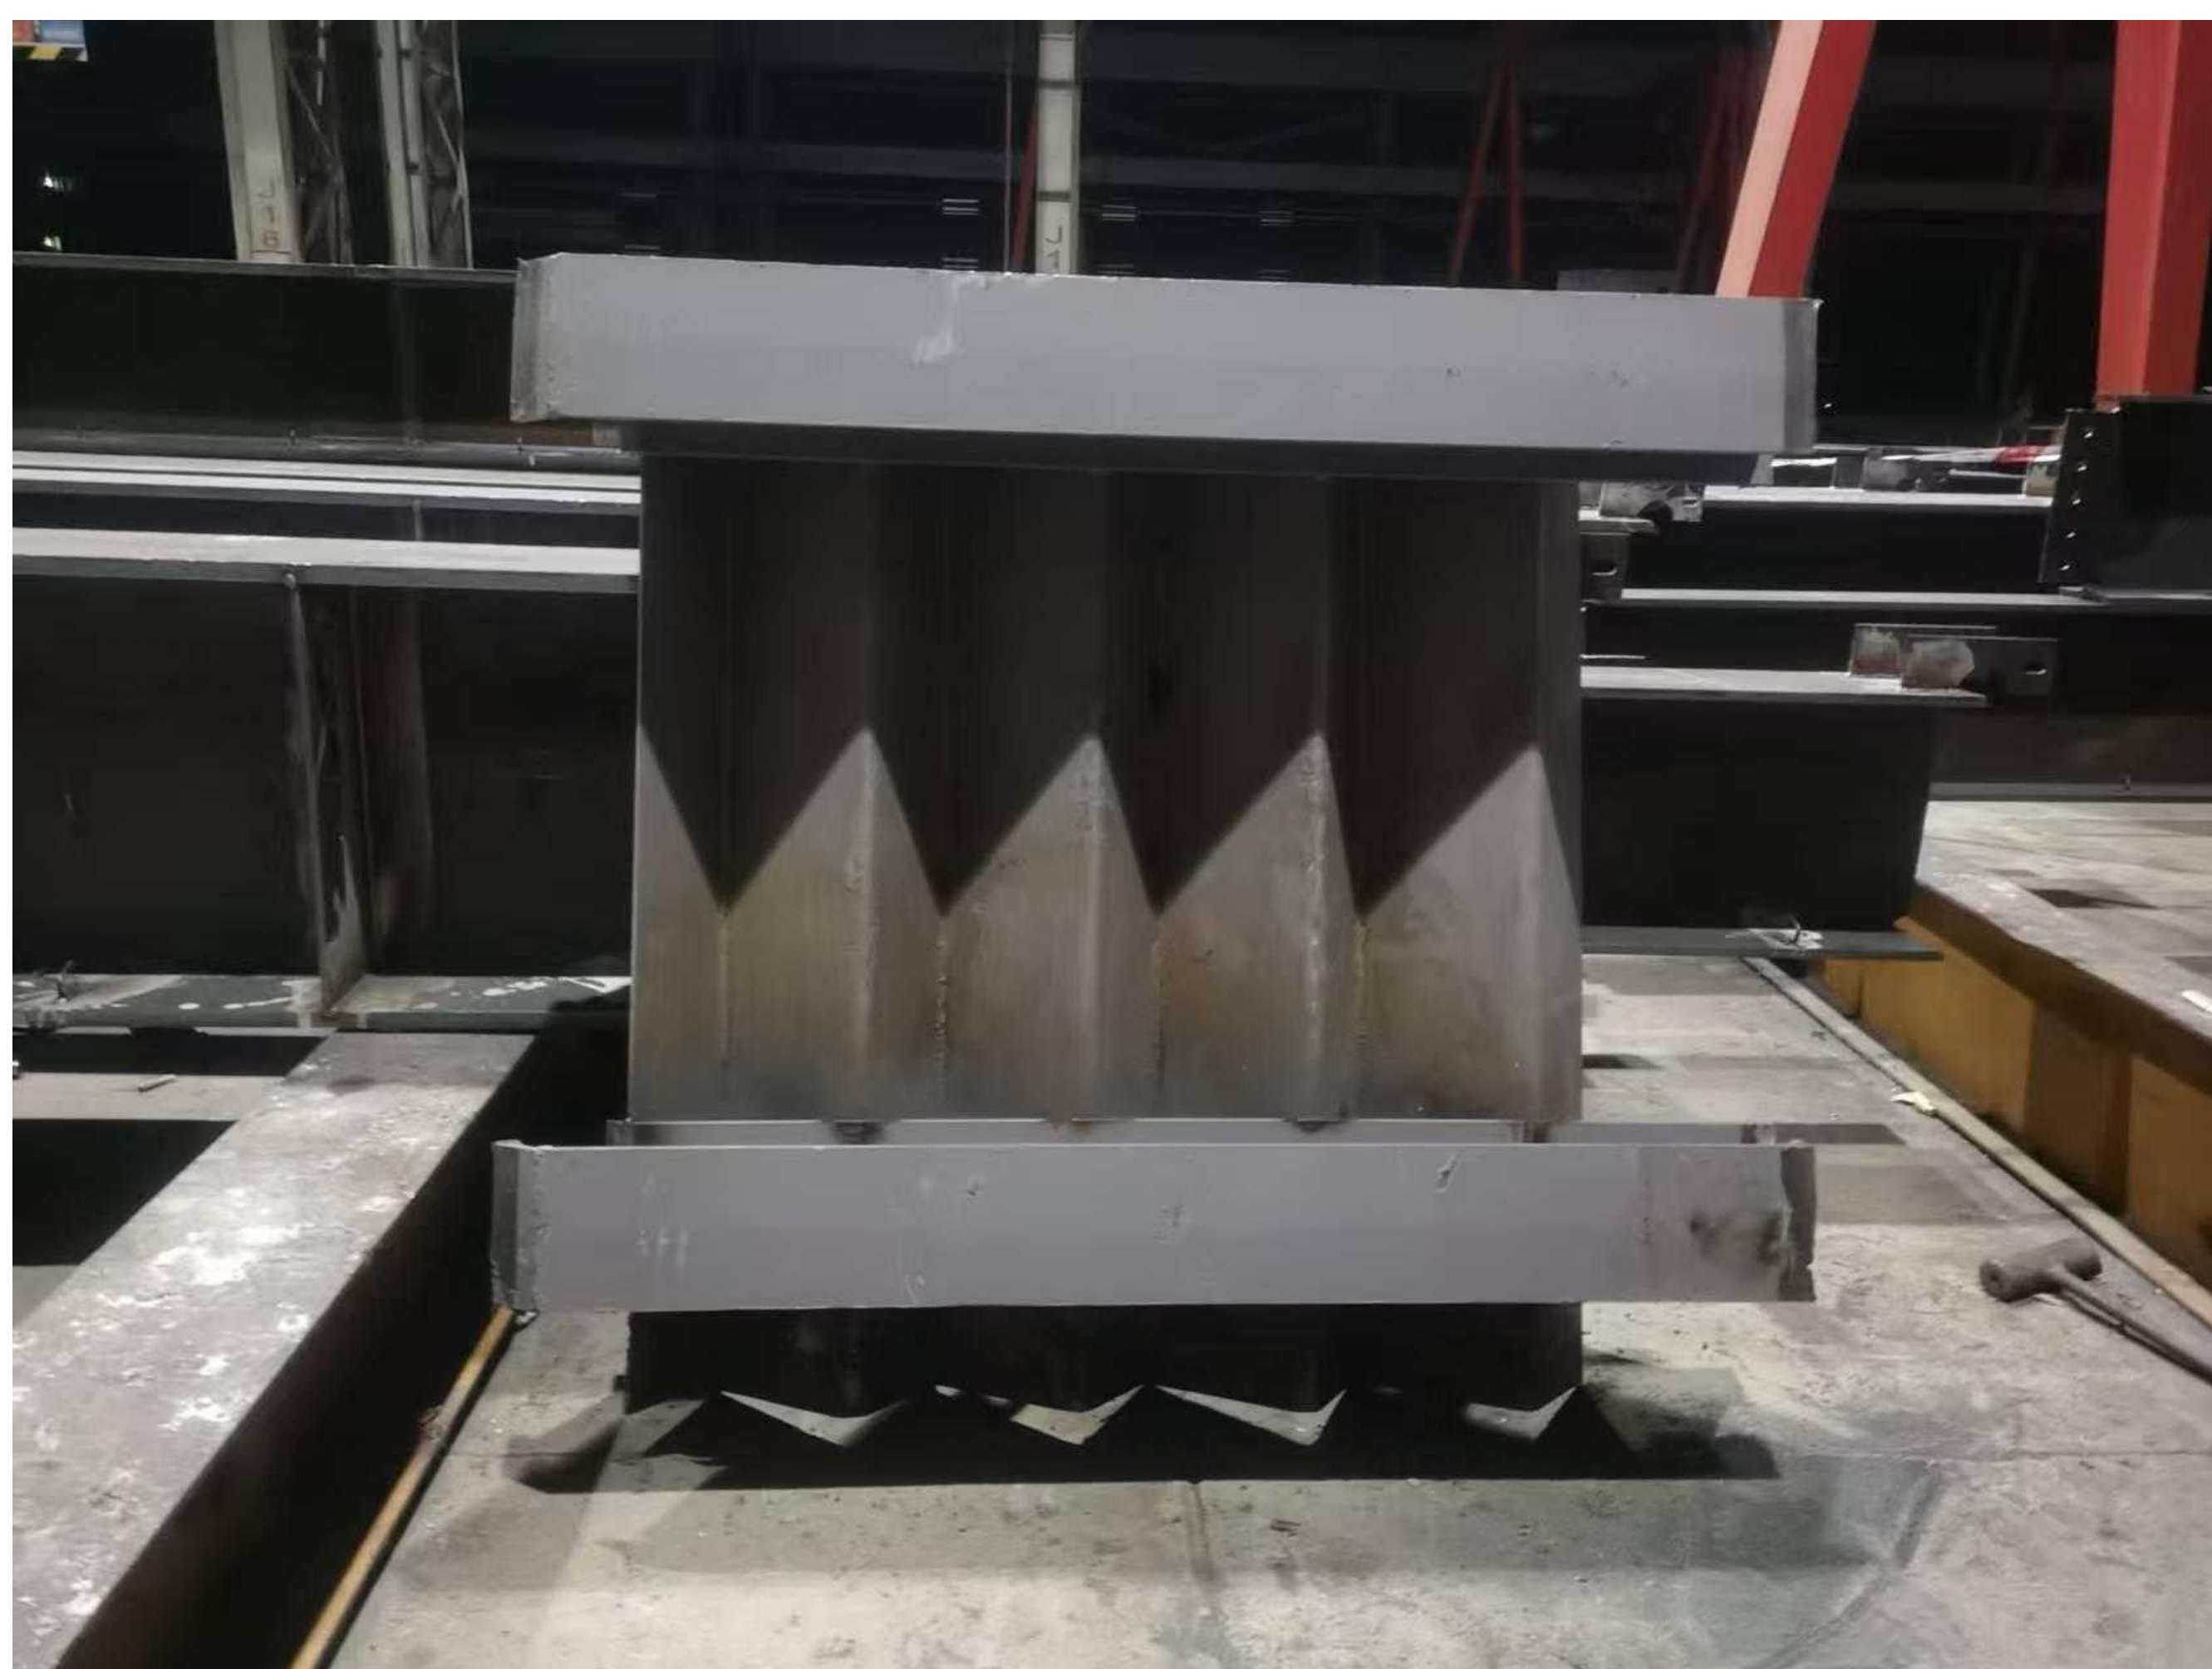


图 4 其他待返工的钢制楼梯构件侧面图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死亡人员情况

死者田某，男，34岁，甘肃省武威市人。据广东广正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤广正[2025]病鉴字第45号），被鉴定人田某符合生前头部与一具有一定体积一定重量并带有棱角的钝性物体发生碰撞摔跌致开放性重型颅脑损伤，引起中枢性呼吸循环功能衰竭死亡。

2. 事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等，事故造成直接经济损失约为150万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

16时56分许，现场其他工友发现被钢制楼梯构件砸伤的田某，几名工友共同抬起压在田某身上的钢制楼梯构件，把田某拖抱出来，随即工人向广东华西公司厂长周某，惠州会成公司负责人谭某成汇报，并拨打120急救电话。

17时20分许，救护车到达现场，将田某送往惠东县第二人民医院救治。

18时35分许，周某向区总值班室报告了该起事故。

19时11分许，田某经惠东县第二人民医院抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急、鹅埠办事处第一时间派员赶

赴事故现场，立即采取应急处置措施，对事发现场周围设置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，惠州会成公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见并签订调解协议，善后工作得到妥善处置，最大限度降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

接报事故信息后，区公安、应急、鹅埠办事处等部门立即到达现场并采取了应急处置措施。

调查认定，该起事故政府部门应急响应迅速，响应程序正确，处置措施有效，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

田某安全风险防范意识不强，未按操作规程对需焊接的钢制楼梯构件进行支撑或固定，简单将待焊接的钢制楼梯构件倚在钢横梁上，钢制楼梯构件状态不稳定，其作业过程中脚踩到钢制楼梯构件，致使钢制楼梯构件失稳倾倒，田某被倾倒的钢制楼梯构件砸到，导致事故发生。

（二）间接原因

惠州会成公司安全管理缺失，对员工的安全教育培训不扎实，员工的安全素质及操作技能水平不满足岗位要求；未及时发现并消除作业人员违章操作的事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

惠州会成公司作为分包单位，对作业现场的安全管理不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能及时排查涉事钢结构楼梯构件未进行固定的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[1]、第四十一条第二款^[2]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员（1人）

田某，惠州会成公司班组长。其作为带班人员，安全意识淡薄，焊接作业时未对焊接钢制楼梯构件采取支撑或其他固定措施，作业过程中脚踩到钢制楼梯构件，导致钢制楼梯构件失稳倾倒，对本起事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）

1. 谭某成，男，群众，惠州会成公司负责人，全面负责惠州会成公司运营管理。其履行安全生产职责不到位，对电焊作业期间的安全生产状况检查不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项^[3]的规定，建议由区应急管理局依

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；……”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有

法进行处理。

2. 周某，男，中共党员，广东华西公司负责人，全面负责广东华西公司日常管理工作。接到事故信息后，未在法定时限内向行业主管部门或安全生产监督管理部门报告事故情况，对事故迟报负有责任。其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款^[4]的规定，建议由区应急管理局依法进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（1 家）

惠州会成公司，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法对该公司处以行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位，员工素质与岗位不符

惠州会成公司安全生产主体责任落实不到位，事故企业主要负责人安全管理水平差，未督促作业人员严格执行安全操作规程，对员工的安全教育培训欠缺，未保证作业人员知悉所在岗位存在的风险以及应对措施。田某作为班组长而忽视自身安全，员工的安全素质及操作技能水平不满足岗位需求。

（二）现场作业安全风险管控不到位，未实行 AB 角管理

此次事故中，作业现场存在起重吊装、电焊作业、材料搬运等多工种协同作业，作业现场危险因素较多，且施工场地在厂房内，现场作业环境存在视线受阻、噪音大等情况，现场安全未实

下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”

[4] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：“事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。……”

行 AB 角管理，作业人员不能互相监督、互为补充执行安全生产工作。事故中田某被钢制楼梯构件砸倒后过了 11 分钟左右才被人发现，耽误了救治的黄金时间。

七、事故防范措施建议

（一）惠州会成公司要深刻反思和认真吸取事故教训，一是建立健全全员安全生产责任制，并定期开展责任制考核，形成全员参与的安全管理格局；二是加强员工的安全教育及技术交底，对焊接作业的基本流程、工作要求及注意事项等进行重点培训，提高员工的安全素养和应急处置能力；三是加大隐患排查力度，及时制止违规操作行为。

（二）广东华西公司要吸取事故教训，提高对安全生产工作的认识，一要立即对全厂所有钢结构生产、作业区域进行全面安全评估，及时开展危险源风险点辨识评估和隐患排查工作，重点检查钢结构摆放是否稳固、安全可靠，发现问题及时整改，从源头上消除安全隐患；二要强化生产过程管理，督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，及时制止违章操作行为；三要切实履行发包单位统一协调、管理的职责，加强动态监督检查，及时发现安全管理问题，督促承包单位整改，便于实现管理目的与效果；四要组织全员开展警示教育培训，提升员工安全意识。

（三）鹅埠办事处要吸取事故教训、举一反三，强化安全监管措施，切实履行属地管理责任。一是压实企业主体责任，以案为鉴，组织开展事故警示教育，提升企业安全认识；二是组织开

展违章作业专项检查行动，重点打击“三违”（违章指挥、违规操作、违反劳动纪律）行为，严格检查承包商管理、涉物体打击风险管控措施落实情况，对相关违法违规行为从严处理，倒逼企业规范生产，提升安全管理水平；三是要通过宣传册、宣传栏等各种宣传渠道加强宣传和事故警示，督促提升从业人员安全意识和防范技能。