



凤庆县人民政府

政府信息公开

(县应急管理局)

请输入搜索词



政府信息公开
指南



法定主动公
开内容

机构职能

+ 财政信息

应急预案

安全生产

灾害救援

权责清单



政府信息公
开年报



政府信息公开
基本目录



政务服务



依申请公开



首页 > 法定主动公开内容 > 安全生产

索引号	fqx_yjglj/2026-00008	发布机构	县应急管理局
文号	无	日期	2026-07-03

凤庆鲁史云南金海矿业有限公司“3·5”一般冒 故调查报告

浏览：1038次 字体：【大 中 小】

2026年3月5日19时50分许，云南金海矿业有限公司在凤庆县鲁史镇宝华村村中发生一起冒顶片帮致1人死亡的一般事故，直接经济损失约130万元。

为进一步查清事故原因、经过、性质和责任，依据《中华人民共和国安全生产事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2026年3月10日成立由县人民政府，县应急管理局、县自然资源局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会等单位为成员的凤庆县人民政府“3·5”一般事故调查组（以下简称调查组）故开展调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四过询问谈话、走访座谈、现场勘查、专家研讨、分析论证、查阅资料等方式，查明过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任人处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施和建议。

经调查认定，凤庆鲁史云南金海矿业有限公司“3·5”冒顶片帮事故是一起因相关单位安全主体责任设置不健全，管理混乱，安全管理制度落实不严，从业人员在未支护、无安全保障的危险区域冒险作业导致事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：云南省凤庆县瓦屋铜多金属矿勘探，探矿权人云南金海矿业有限公司，探矿权证号T530。勘查主矿种：铜多金属矿。勘查地理位置：云南省凤庆县新华乡美华村和鲁史镇宝华村，勘查面积：13.65km²，有效期至2027-5-24。本项目首次由云南金海矿业有限公司于2007年3月20日设立，面积85.71Km²，原勘查单位，2010年4月变更勘查单位为中国冶金地质总局昆明地质勘查院，其间经过多次延续，有效期至2021年底，2021年底前，云南金海矿业有限公司再次申请延续，并编制《云南省凤庆县瓦屋铜多金属矿勘探实施方案》（L），经相关部门报批，市自然资源部门于2022年5月24日核发勘查许可证。

勘查方式及目的：使用大比例尺地质测量工作，取样钻、矿产地质钻探、坑探等有效的方法和手段查明控制矿体的地层性质、规模、产状、相互关系和分布规律，并估算铜资源量，为下一步铜矿资源开发提供依据。

坑探工程的总体布置：1.老硐改造工程：对PD05、PD06、PD07老硐进行改造清理，总工程量301m³。PD06、PD07为坑探施工主要运输巷道，巷道规格为1.8m×1.8m。根据现选用的装运设备，须对PD05、PD06、PD07老硐进行改造清理，挑顶刷帮扩大至设计断面2.4m×2.4m，才能满足运输安全要求。2.新掘巷道工程：所有坑道坡，总工程量为406m。第一步在改造清理的PD05老硐基础上继续施工125m；第二步在已改造清理的PD06老硐基础上继续施工106m；第三步在已改造清理的PD07老硐基础上继续施工175m。

（二）事故发生单位概况

探矿权人（发包方）：云南金海矿业有限公司，2006年9月14日成立，法定代表人：叶某某，注册地址：云南省凤庆县新华乡美华村，统一社会信用代码：915300007928695630。企业类型：有限公司（自然人投资或控股）。经营范围：选矿：黑色金属、有色金属、非金属、矿产品、化工产品及原料、金属材料、建筑材料、机电产品的销售（以上经营范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《资质证》《许可证》开展生产经营）。探矿权T5300002009043010027545。

云南金海矿业有限公司与中国冶金地质总局昆明地质勘查院签订《勘查合同》及《安全生产协议书》，未按合同约定支付相关费用，该《勘查合同》未实际履行。云南金海矿业有限公司于2019年9月25日签订了《委托勘探书》，约定将位于凤庆县瓦屋铜多金属矿勘探权范围内项目承包给云南诺鼎矿业有限公司，由云南诺鼎矿业有限公司自筹。云南诺鼎矿业有限公司需向云南金海矿业有限公司缴纳管理费。合同约定项目涉及材料费由云南金海矿业有限公司签订并承担相关责任。

（三）相关单位概况

施工单位（承包方）：云南诺鼎矿业有限公司，成立于2019年4月9日，法定代表人：鲁某某，注册地址：云南省凤庆县新华乡美华村，统一社会信用代码：91530921MA6NQLW2P，经营范围：其他有色金属矿采选，矿产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。于2019年9月25日与云南金海矿业有限公司签订了《委托勘探书》。

（四）安全管理情况

1. 云南金海矿业有限公司：公司人员构成：董事长叶某某，总经理兰某某，办公室主任李某某3人。公司安全管理机构设置不健全，未配备安全管理人员。仅任命公司总经理兰某某负责凤庆县瓦屋铜多金属矿。兰某某在任职期间未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。二是安全管理制度落实不到位。安全生产管理机制不健全，安全风险隐患排查整改不及时。三是管理混乱，主体责任未有效落实，公司将坑探工程的云南诺鼎矿业有限公司。

2. 云南诺鼎矿业有限公司：董事长鲁某某，董事（监事）敖某某，总经理曹某某，凤庆县瓦屋铜多金属矿。安全管理方面存在：一是公司未取得安全生产许可证，公司主要负责人鲁某某未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。二是现场管理不到位，未严格落实技术交底、现场监护、风险预警等核心技术管理。

3. 地方党委政府：凤庆县鲁史镇人民政府，成立鲁史镇安全生产委员会，履行属地管理职责。2026年召开工作会议4次，对辖区内宝华村矿洞开展安全生产检查2次。

4. 行业主管部门：凤庆县自然资源局，成立局安全生产委员会，履行行业部门监管责任。2026年2月2026年1月20日与云南金海矿业有限公司签订探矿权行政管理合同。对凤庆县瓦屋铜多金属矿勘探现场。

（五）事故发生经过

2025年12月，兰某某从行业管理及安全方面考虑提出开挖5号洞2号通风井，并与鲁某某协商同意后（瓦屋铜多金属矿勘探实施方案内）。2026年3月5日上午9时00分，现场施工负责人陆某某和施工人员杨某某（扒渣机驾驶员）、李某某（拖拉机驾驶员）、李某某（钻工）、普某某（钻工）、陈某某（钻工）交接班后，3名钻工进洞开展炸药孔打钻施工。11时40分钻孔打好，爆破公司（凤庆县恒茂物资有限责任公司）李某某进洞安装炸药，于12时10分实施爆破，之后开展通风排烟、敲帮问顶、但未按要求开展支护就开始实施第二轮爆破，爆破结束后通风排烟，期间由于拖拉机故障，17时40分在未支护情况下开始清运洞内废渣，排险结束后卢某某在收扒渣机输电线时，洞内左侧突然发生垮塌，卢某某被垮塌片帮击中胸部，随即呼唤卢某某，未听到卢某某回应，19时55分杨某某通知在宝华村负责人陆某某和在洞外工人进洞救援将卢某某拉出，卢某某虽有气息但已无反应。陆某某拨打120急救电话，得知急救车辆无法快速赶到现场于20时20分将卢某某送到鲁史卫生院抢救，20时35分许卢某某经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事故发生地点位于探矿区5号探洞2号通风井约80米位置，井口坐标为X2746300.85，Y33605333.0（经纬度 N24.81804603）。根据现场勘察，该通风井周边基岩为石英片岩夹绢云母板岩，岩层产状：340°倾向，裂隙影响，岩石破碎，完整性较差，坑道掘进方向250°，与左侧壁构成顺向坡，构成近顺向不利组合，坑道内支护状态，导致应力重分布，坑道内含有地下水，静水压力大，坑道支护措施不力，在应力改变、静水压力、与岩层产状构成近顺向不利组合的共同因素影响下，坑道左侧壁局部位置岩石脱落、掉块，形成片帮。垮塌洞宽约2.4米，高约2.6米，未采取支护措施，事故垮塌部分位于洞内左侧，垮塌部分呈椭圆形，径约1.5米，垮塌后地面散落呈块石、碎石，当时清渣扒渣机、拖拉机留在洞内，未移动。事故发生后，对洞口进行封闭。

事故现场相关图片：（图1）云南省凤庆县瓦屋铜多金属矿勘探权示意图；（图2）事故发生地总体情况；（图3）事故洞口地质产状；（图4）事故现场；（图5）工程总平面图。

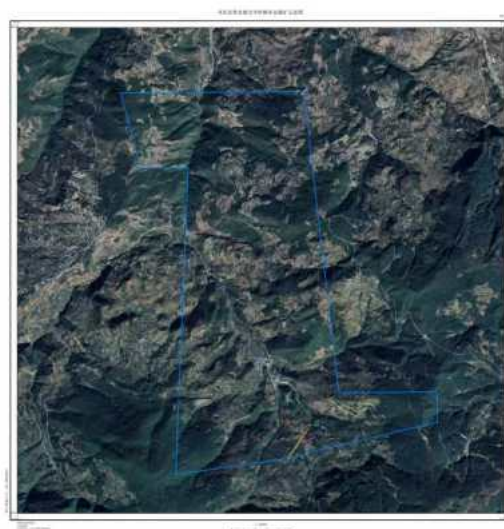


图1云南省凤庆县瓦屋铜多金属矿勘探权示意图



图2事故发生地总体概



图3事故地点概况



图4事故硐口地质产状



图5事故现场

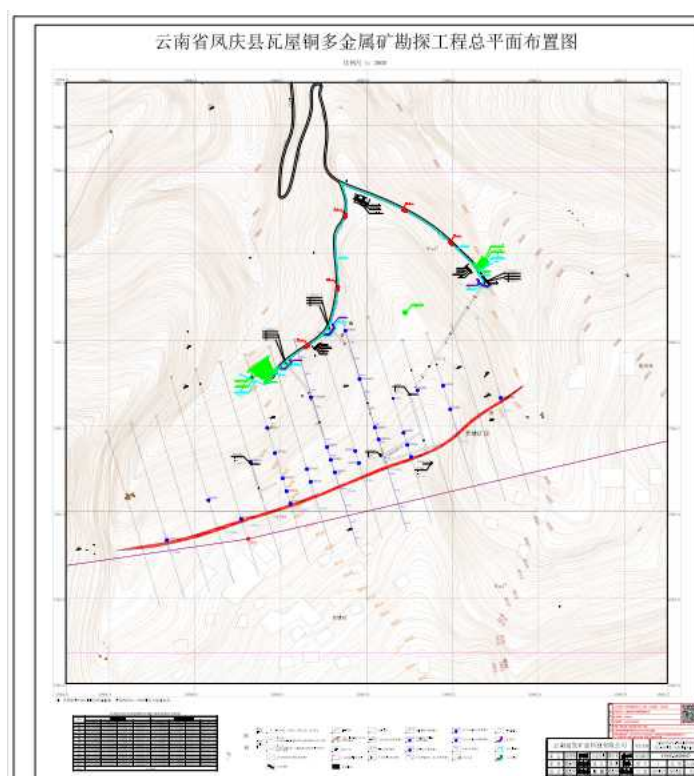


图6工程总体平面图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。死者，卢某某，男，53岁，身份证号码：53252819*****，住址：云南省新街镇*****。于2026年3月1日与云南金海矿业有限公司签订了云南省农民工劳动合同。

2. 直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及《国家安全调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等有关规定统计测算，此次事故造成：130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后云南金海矿业有限公司于2026年3月5日20时向鲁史镇宝华村委会报告事故情况，鲁史镇于3月5日20时30分向鲁史镇人民政府报告事故情况。鲁史镇人民政府接报后迅速组建工作组，由镇政府主要到事故现场开展处置和善后工作。并及时将事故情况报县委、县人民政府以及县应急管理局、行业主管部门后将事故情况上报市应急管理局，并同时报凤庆县委、县人民政府。县应急管理局主要领导及时组织自然资源局、鲁史镇等相关工作人员到事故现场开展相关工作。

（二）事故处置及医疗救治和善后情况

事故发生后，现场工人及时进行施救并拨打急救电话，工人驾驶车辆于20时20分将卢某某送到鲁史某某经抢救无效死亡。3月7日企业与家属达成赔偿协议，死者遗体火化后送回老家安葬。

（三）事故应急处置评估

云南金海矿业有限公司、云南诺鼎矿业有限公司、鲁史镇人民政府及相关部门按照相关应急预案积极应急处置，并妥善做好相关善后工作，目前家属情绪稳定，舆情整体平稳，未引发次生衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

在爆破后未全面检查和清除浮石，未及时采取工字钢支护，木桩填充等支护措施直接导致片帮垮塌。工作面未支护、无安全保障的危险区域冒险作业，是事故发生的直接原因。

1. 违规采掘施工，顶板防护缺位

勘查区矿体呈层状、似层状赋存于寒武系无量山群第三段白色石英砂岩夹钙质板岩层中，矿体顶底板为板岩，顶、底板围岩软硬不均，局部构造破碎，岩体结构类型以层状结构为主，局部为层状碎裂结构和碎裂组合、结构面及软弱破碎带所控制，具备坍塌、滑移条件。依据《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）要求，在不稳定地层掘进应及时支护，凿岩作业前需检查清除盲炮、残炮、炮烟及顶帮浮石、支护隐患。施工人员在掘进过程中未及时清除顶帮浮石，也未及时采取工字钢支护、木桩填充等防护措施，也未设置其他必要的安全防护设施。致使施工过程中发生片帮垮塌事故。

2. 安全意识淡薄，违章冒险作业

从业人员安全意识薄弱，对未支护、无安全保障的危险作业环境辨识不足，在未落实安全防护措施、未设置安全防护设施的情况下，擅自进入危险区域冒险作业，最终导致事故发生。

3. 其他可能因素排查

通过事故调查组成员单位现场调查人员现场勘察、询问情况，排除了人为故意破坏、气象、突发灾害

(二) 间接原因分析

企业主体责任落实不到位，安全管理机构设置不健全，未配备安全管理人员；安全管理制度落实不到位，隐患排查治理制度落实不到位，安全风险辨识不精准；安全教育培训制度落实不到位是导致事故发生的间接原因。

1. 云南金海矿业有限公司勘查作业未按批准方案实施，重大变更未经审批，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位。违反《中华人民共和国矿产资源法》第三十三条第二款规定：矿业权人应当按照经批准的勘查方案、开采方案进行勘查、开采；勘查方案、开采方案需要作重大调整的，应当按照规定报原矿业权出让部门批准。云南金海矿业有限公司未按规定编制安全专篇，违规组织施工。违反《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第35号）第十五条：坑探工程的设计方案中应当设有安全专篇。安全专篇应当经所在地安全生产监督管理部门同意的，有关单位不得施工。

2. 施工单位云南诺鼎矿业有限公司，无安全生产许可证，不具备施工条件。违反《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第35号）第七条：从事钻探工程、坑探工程施工的地质勘探单位应当取得安全生产许可证。

3. 云南诺鼎矿业有限公司主要负责人未持证上岗、管理履职能力无保障，违反《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第35号）第十一条：地质勘探单位的主要负责人和安全管理人员应当具备与地质勘探活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格。

4. 云南金海矿业有限公司、云南诺鼎矿业有限公司隐患排查治理制度落实不到位，未组织从业人员进行安全培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条之规定。

5. 行业主管部门安全监管责任落实不到位，日常监督检查流于形式，对探矿企业薄弱环节、隐蔽性

(三) 事故相关检验检测和鉴定情况

1. 事发当日的气象证明：2026年3月5日00时00分至23时00分鲁史镇宝华村晴间多云天气，平均温度15.2℃，7.2米/秒，最大瞬时风速10.5米/秒。

2. 居民死亡医学证明（推断）书：死者姓名：卢某某，男，53岁，死亡原因内脏损伤；死亡日期2026年3月5日。

3. 案件情况说明：2026年3月5日，凤庆县公安局鲁史镇派出所民警对云南金海矿业有限公司在鲁史镇宝华村矿区2号通风井内80米处作业施工期间内发生巨石垮塌意外，致使卢某某死亡。

四、有关责任单位及个人存在的主要问题

(一) 事故相关单位

1. 云南金海矿业有限公司：一是企业安全机构、技术管理机构设置不健全，缺少专业技术人员。二是安全管理混乱，管理人员未能严格履行岗位职责。三是安全风险辨识不精准，未能及时发现并消除事故隐患。四是未组织从业人员参加三级安全教育培训。五是未严格按照《勘查实施方案》施工，重大变更未经审批。六是未具备安全生产条件的单位。

2. 云南诺鼎矿业有限公司：一是未取得安全生产许可证，不具备安全生产条件。二是安全教育培训相应的安全生产知识和管理能力考核合格证，未组织从业人员参加三级安全教育培训。三是公司从上到下，安全措施落实不到位，未严格执行每班“三检查制度”，未能及时发现并消除事故隐患。

（二）监管单位

凤庆县自然资源局：监管责任落实不到位，日常安全检查流于形式，对探矿项目擅自变更设计、无法违规行为排查不深、处置不力，未能及时消除事故隐患，监管失职失责。

（三）事故相关人员

1. 兰某某：男，56岁，云南金海矿业有限公司总经理，云南省凤庆县瓦屋铜多金属矿勘探项目负责管不到位，擅自改变施工设计。

2. 鲁某某：男，55岁，云南诺鼎矿业有限公司法定代表人。存在制度落实不严，安全教育培训不至未能及时发现并消除事故隐患。

3. 陆某某：男，56岁，云南诺鼎矿业有限公司现场负责人。存在安全风险辨识不精准，未能及时发五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故责任单位

1. 云南金海矿业有限公司对事故发生负主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条一条第一款、第二款[2]，第四十四条第一款[3]，第四十九条第一款[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一项[5]，建议由凤庆县应急管理局依法对云南金海矿业有限公司违法行为进行处罚。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当：会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

2. 云南诺鼎矿业有限公司对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款，第四十一条第一款、第二款之规定，在七条第二项、第三项、第四项[6]之规定，建议由凤庆县应急管理局依法对云南诺鼎矿业有限公司违法行为进行处罚。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼生产管理人员未按照规定经考核合格的；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关产教育和培训情况的；

（二）事故责任人

1. 兰某某：在本次事故负有安全生产主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[7]第二十七条第一款[8]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]之规定，法对其违法行为进行处罚。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时发现和消除事故隐患；（五）组织开展危险源辨识和评估，定期组织进行安全生产检查、考核，督促、落实本单位的安全生产整改措施；（六）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门责令限期改正，处上一年年收入百分之四十的罚款；对发生死亡事故的，处上一年年收入百分之六十至百分之八十的罚款；对发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

2. 鲁某某：在本次事故负有安全生产主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，第二十七条第一款之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定法对其违法行为进行处罚。

3. 陆某某：在本次事故中负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[10]之《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]之规定，建议由凤庆县应急管理局依法对其违法行为进行处罚。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）其他处理意见

建议凤庆县人民政府约谈凤庆县自然资源局主要领导。

六、事故主要教训

（一）安全认知错位，风险意识淡薄

安全发展理念没有牢固树立，重生产、轻安全，企业从管理层到普通员工对施工现场风险辨识不精准，隐患排查治理不到位，安全意识淡薄，从业人员在无安全保障的危险区域冒险作业。

（二）主体责任缺失，技术管理失控

企业安全管理机构不健全，未配置专业技术人员。施工单位无《安全生产许可证》，企业主要负责、技术负责人、安全员、特种作业人员未持证上岗，安全管理能力考核合格证，未能严格履行岗位职责。

（三）安全培训不足，现场管理混乱

安全生产教育培训不到位，针对性技术培训缺失，培训工作流于形式，风险识别、隐患排查技能低，隐患排查整改不及时。管理人员专业能力薄弱，安全交底不到位。

（三）监管履职弱化，巡查监督宽松

行业主管部门安全督查检查流于形式，浮于表面，排查不深入不细致，存在监管盲区，对隐蔽性隐患排查不及时。

（五）防护措施不力，风险研判不足

前期地质勘察工作流于形式，未针对坑探区域顶板岩层特性、地质构造开展全面、细致的探测与分析坍塌风险，未及时采取支护措施；同时未建立动态地质研判机制，作业过程中未结合掌子面推进情况，对围岩受力变化分析，对围岩变形、掉块等风险预警信号，未开展专业技术分析，错失风险提前处置的关键时机。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念，统筹好安全与生产

坚决摒弃“重生产、轻安全”思维，将安全纳入探矿全流程决策，严禁以探代采、超范围作业，对安全隐患立即停工，杜绝人员伤亡的安全生产事故发生。

（二）压实企业主体责任，建立健全安全机构

建立健全安全管理机构，建立完善探矿安全责任制、操作规程，配备专业安全管理人员与技术人员，实行“持证上岗”制度，特种作业人员持证上岗；制定针对性应急预案，定期开展应急演练；严格执行入井登记、定人定岗、定风险作业。严格落实全员安全生产责任制，提高全员风险辨识能力和自我安全防范意识。

（三）严格规范作业流程，坚决杜绝违规操作

严格按照国家法律法规、部门规章建立健全安全生产制度和规程，配备专职安全生产管理人员，制定安全操作规程，配备必要的应急救援器材和设备，按照有关规定开展应急演练。地质勘查施工单位应根据各坑探工程编制安全技术措施，做到一工程一规程；在遇地质变化带等围岩破碎地段，及时补充编制专项安全技术措施，从业人员在探矿作业时，必须严格执行《地质勘查安全规程》《安全操作规程》《作业规程》《安全技术措施》要求进行施工作业。

（四）深化隐患排查整治，筑牢安全生产防线

常态化开展风险隐患排查，重点关注矿洞、破碎顶板、边坡、设备等关键部位；对排查出的隐患建立台账，与标准，做到闭环管理；废弃矿洞需彻底封堵，定期巡查。

（五）强化监管执法协同，凝聚部门联动效能

监管部门要加大“打非治违”力度，严格探矿许可环节把关，对违法违规行为“零容忍”；建立部门联合执法与专项整治，对重大隐患挂牌督办、限期整改。属地乡镇人民政府要督促辖区内企业认真遵守落实好各项规章制度，健全全员安全生产责任制，隐患排查治理制度等各项规章制度，并严格落实，做到安全投入到位、安全培训到位、应急救援到位，确保安全生产。

分享： 



滇ICP备20001315号 政府网站标识码：5309210048

网站问题联系我们：0883-4213963

 滇公网安备 53092102000012号