

兰州市红古区人民政府文件

红政函〔2025〕34号

兰州市红古区人民政府 关于《甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司 “10·7”一般机械伤害事故调查报告》的批复

甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司“10·7”事故调查组：

你组关于提请对《甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司“10·7”一般机械伤害事故调查报告》给予批复的请示（红调组字〔2025〕2号）收悉。《甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司“10·7”一般机械伤害事故调查报告》经2025年11月20日区政府第81次常务会议研究通过，现批复如下：

一、事故调查工作符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）有关规定，程序合法。

二、原则同意《甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司“10·7”一般机械伤害事故调查报告》（以下简称《调查报告》）对事故原因的分析和对事故性质的认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

三、原则同意《调查报告》对事故责任的认定和对责任者的处理建议。

四、原则同意《调查报告》提出的防范措施及建议，有关单位和企业要深刻汲取事故教训，举一反三，采取切实有效措施，防止同类事故再次发生。

特此批复。

兰州市红古区人民政府

2025年11月21日



兰州市红古区人民政府办公室

2025年11月21日印发

甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司“10·7” 一般机械伤害事故调查报告

甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司

“10·7”一般机械伤害事故调查组

2025年11月7日

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 原料车间生产工艺流程	2
(三) 事故发生单位安全管理情况	2
(四) 事故发生经过	3
(五) 事故现场情况	4
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	5
二、事故应急处置及评估情况	5
(一) 事故救援响应情况	5
(二) 事故现场处置情况	5
(三) 医疗救治和善后情况	6
(四) 事故应急处置评估	6
三、事故原因分析	6
(一) 直接原因分析	6
(二) 事故相关检验检测和鉴定情况	7
(三) 其他可能因素排除	8
(四) 间接原因分析	8
四、“一案四查”“两个倒查”情况	9
(一) “一案四查”情况	9
(二) “两个倒查”情况	10

五、对有关责任人员和单位的处理建议	10
（一）对有关责任人员的处理建议	10
（二）事故单位的处理建议	14
（三）其他有关人员的处理建议（5人）	15
（四）行业部门和属地管理的处理建议	15
六、事故整改和防范措施	15
（一）筑牢安全发展理念压实企业安全主体责任	15
（二）加强安全教育培训提升职工安全防范意识	16
（三）加强现场安全管理确保制度措施执行到位	16
（四）细化安全风险隐患辨识加强分级分类管理	16
（五）加强行业安全监管力度落实属地监管责任	16

甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司 “10·7”一般机械伤害事故调查报告

2025年10月7日17时20分，甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司（以下简称油页岩公司）原料车间发生一起一般机械伤害生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失112万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，红古区人民政府，依法成立了由区委常委，区政府党组副书记、副区长秦泗富同志任组长，红古区应急管理局、红古区纪委监委、区人民检察院（邀请介入调查）、红古公安分局、区总工会、区工信局、华龙街道等有关部门组成的，甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司“10·7”事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请甘肃安卓工程技术有限公司3名工程师组成专家组协助事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、分析论证、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和类别，提出了对事故责任单位及相关责任人的处理建议和防范整改措施。

经调查认定：甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司“10·7”是一起违章指挥、冒险作业、违反操作规程造成的一起一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

油页岩公司（统一社会信用代码: 916601116815424104）是窑街煤电集团有限公司控股子公司，位于甘肃省兰州市红古区华龙街道办事处劳力土湾。是窑街煤电集团有限公司（持股 58.93%）、陕西神木三江投资管理有限公司（持股 29.17%）、深圳中南伟业投资有限公司（持股 11.9%）3 家联合投资建设的油页岩综合利用企业。公司经营范围的许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；石油制品制造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；热力生产和供应。公司在册职工 168 人。

（二）原料车间生产工艺流程

原料车间生产工艺流程：进厂的油页岩原料暂存 1#受煤坑，经胶带输送机输送后，在原料车间筛分（三楼）、破碎（二楼），制备成粒径 8-60mm 的油页岩（一楼）。再由 2#受煤坑的胶带输送机输送到干馏车间炉顶料仓。

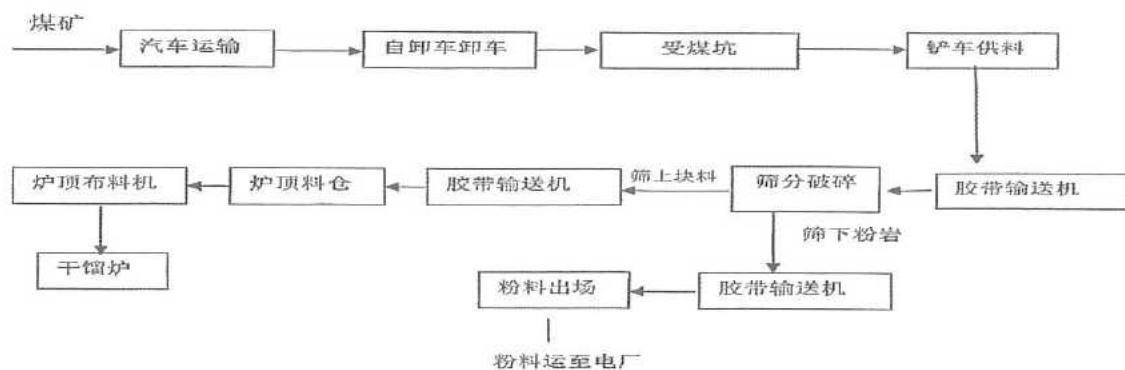


图 1 备料工段筛分破碎工艺流程图

（三）事故发生单位安全管理情况

油页岩公司建立了党委书记、董事长、总经理的安全管理组

织体系，设立安委会并按照“三管三必须”要求，分别制定了五部一室和三个生产车间（生产技术部、安全管理部、经营管理部，财务部、党群工作部、综合办公室，原料车间、干馏车间、成品车间）的安全管理责任制，配备专职安全员 3 名，兼职安全员 10 名（车间主任、支部书记、副主任均为兼职安全员）。

油页岩公司管理制度要求安全生产部室每周组织开展隐患排查治理，主要负责人牵头每月开展专项安全检查，安委会每季度对存在问题隐患分析研判，制定管理措施，每年对全年安全工作进行总结并对安全目标完成情况进行考核。

2025 年开展危险废物泄漏事故、干馏炉炉顶着火、交通运输安全、电网停电紧急焖炉等专项应急预案演练 7 次。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 7 日 14 时许，原料车间值班主任段文君组织召开班前会，参加人员 10 人，班前会对当班筛分破碎、设备巡检等主要工作进行安排，同时对设备停机闭锁、双人双岗等安全注意事项进行强调。14 时 20 分许作业人员进入作业岗位，开展保护试验。14 时 40 分许设备完成试验巡检后开机运行。17 时 10 分许车间手选工柳满春向当班班长赵建梁汇报破碎机异响，随即柳满春、魏录广（手选工）对设备断电后，打开设备观察口进行检查，随后赵建梁也来到了破碎机平台，通过观察，判断破碎机齿辊北侧夹物。检查结束后赵建梁安排当班巡检工聂诚玉临

时启动破碎机开关试运转，发现无法清除异物（石头），此时破碎机观察口平台上方站立人员为赵建梁、柳满春、魏录广。17时15分许，异物无法清除，赵建梁安排聂诚玉去找钢钎，此时巡检工安文英到达二楼，赵建梁又向安文英索要钢钎，安文英将墙边的钢钎递给赵建梁，赵建梁接过钢钎后安排安文英临时启动破碎机开关试运转，赵建梁从观察口坠入破碎机机仓。17时15分许聂诚玉立即汇报车间值班领导段文君，段文君赶到现场指挥人员开展救援。17时20分许在5#皮带机（一楼）机尾溜槽内发现赵建梁，17时22分许车间值班领导段文君汇报油页岩公司调度室，调度室向值班领导王强汇报后立即组织开展救援工作。

（五）事故现场情况

事故地点位于油页岩公司原料车间二楼原料破碎机机仓。赵建梁被发现于一楼5#皮带机机尾溜槽。

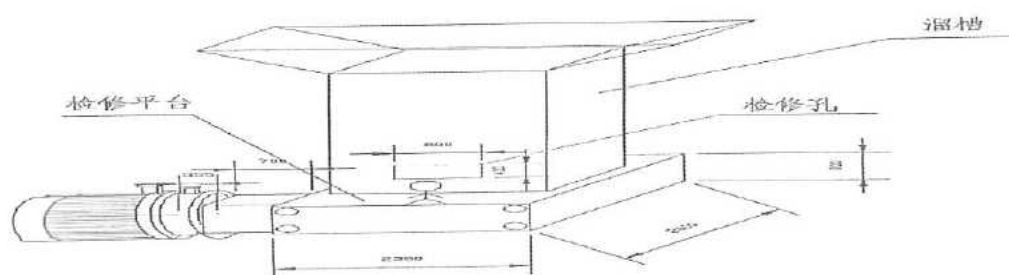


图2 事故发生前人员位置图

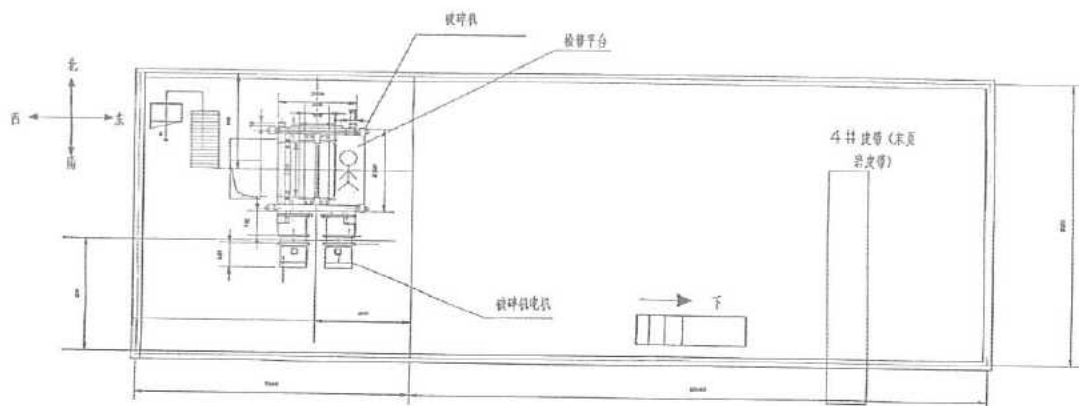


图 3 事故发生前人员位置图（俯视）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

赵建梁（死亡），男，汉族，1994 年 4 月生，甘肃省永登县人，身份证号：620121199404032812。2022 年 12 月参加工作，劳合制，油页岩公司原料车间二班班长。事故造成直接经济损失 112 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援响应情况

接到事故报告后，值班领导王强立即启动应急预案并带领公司、部室值班人员到事故现场开展救援。17 时 31 分许调度室向密街煤电集团调度室汇报。17 时 33 许油页岩公司请求矿山救护中心、兰州市第五医院急救中心开展救援救治。17 时 50 分许救援人员到达现场开展救援，同时密煤集团董事长、副总经理及有关部室人员到达现场指导救援工作，18 时 10 分许急救中心医疗人员到现场，确认人员死亡。

（二）事故现场处置情况

接到事故报告后红古区区委、区政府主要负责同志第一时间安排区政府值班副区长和区应急局局长赶赴现场，全力开展事故救援及处置相关工作。当晚，红古区应急管理局依法向油页岩综合公司下发《现场处理措施决定书》，责令其立即停产整顿，并依法成立了事故调查组。油页岩公司当晚召开安全生产紧急会议，安排配合事故调查、善后处理、停产整顿等相关工作。

（三）医疗救治和善后情况

18时10分许经兰州市第五医院急救中心医疗人员事故现场确认，赵建梁已死亡。事故发生后，油页岩公司与遇难职工家属积极协商，10月8日双方签订了善后处理协议，10月9日善后妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后油页岩公司启动了应急预案，安排人员拆除皮带运输机外部栅栏组织施救，同时请求窑煤集团公司救护中心与兰州市第五医院急救中心到现场开展救援救治，并按照相关规定上报事故信息。对于本次事故应急救援救治工作，分析现场实际救援救治经过，综合评价认为：应急响应比较迅速、救援救治比较及时、处置措施基本得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 赵建梁，原料车间二班班长，对破碎机检修存在的危险因

素辨识不清；排除设备故障没有执行《油页岩公司受限空间作业管理制度》《油页岩公司设备检修管理制度》《皮带运输司机安全技术操作规程》《振动筛（破碎机）司机安全技术操作规程》等相关制度规程，没有执行“人动机不动，机动人不动”“停电挂牌”“停电闭锁”“车间管理人员进行现场盯守”等相关安全措施，违反操作规程规定；没有办理《进入受限空间作业许可证》，进入破碎机仓观察口排除故障，冒险作业；指挥启动故障设备电源开关，违章指挥等“三违”行为是事故发生的直接原因。

2. 安文英，原料车间二班皮带运输机司机（兼破碎机司机、巡检工），没有执行《油页岩公司受限空间作业管理制度》《油页岩公司设备检修管理制度》《皮带运输司机安全技术操作规程》《振动筛（破碎机）司机安全技术操作规程》等相关制度规程规定，没有执行“人动机不动，机动人不动”“停电挂牌”“停电闭锁”“车间管理人员进行现场盯守”等相关安全措施，在没有确认破碎机观察口有无维修人员、观察口盖板是否复位的情况下，盲目听从指挥，启动故障设备电源开关，违反操作规程规定是造成事故发生的另一直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

红古公安分局经现场勘查排除刑事案件可能性，《法医学尸体检验报告（兰红）公（司）鉴（法）字[2025]18号》确认：赵建梁系重度开放性颅脑损伤合并胸腹腔脏器破裂死亡。

事故调查组技术组出具《技术分析报告》认为，破碎机（型号：2PGL-500×1500）设计无缺陷，相关安全保护联动装置可靠有效。

（三）其他可能因素排除

《职业性健康检查表》显示赵建梁身体健康。2025年10月7日油页岩公司按规定对工作人员进行了健康检查（血压、酒精检测），赵建梁高压113、低压61，酒精检测值为0。

（四）间接原因分析

1. “双重预防机制”落实不严不细。风险管控不准，按照《油页岩公司安全风险辨识评估及分级管控工作制度》判定，破碎机故障排除属重大风险，油页岩公司在执行过程中将破碎机故障排除风险类型归为一般风险；隐患排查不清，将存在重大风险的设备故障排除，视同为设备的普通维护维修，破碎机故障排除隐患排查治理不到位，由车间、班组承担，超出了车间、班组的处置能力。

2. 职工安全教育培训流于形式。油页岩公司落实相关制度、规程培训不到位，原料车间职工对相关制度、操作规程内容不清楚不掌握，职工安全意识淡薄，自保互保意识差，风险辨识能力不足，对风险隐患危害程度认识模糊。

3. 安全生产主体责任落实不到位。公司、部室、车间安全监督检查不彻底，相关制度规程执行不到位，安全管理宽、松、软。

纠正“三违”行为、涉险作业、现场安全监护缺位等问题管控不严，破碎机机仓按《受限空间》挂牌管理，在实际作业管理过程中未按规定执行。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1. 事故单位主体责任落实情况。油页岩公司制定了安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，但在实际管理过程中未严格执行各项规章制度规定，安全管理工作流于形式。

2. 监管责任落实情况。2025 年，红古区应急管理局按照年度执法检查计划对油页岩公司开展执法监管工作。截止目前，红古区应急管理局已开展专家指导服务、执法检查共计 8 次，红古区华龙街道办事处对油页岩公司开展专家指导服务、执法检查共计 3 次，累计发现问题隐患 29 条（已全部整改完毕），但存在执法检查方法单一、专业性不强、检查内容覆盖面不全等问题。红古区工业和信息化局虽然对油页岩公司开展了安全生产帮扶指导工作，但工作不扎实缺乏具体帮扶指导内容。

3. 重大决策部署贯彻落实情况。油页岩公司利用早调会、安全生产办公例会等时间，传达学习党中央、国务院，甘肃省委省政府、兰州市委市政府、红古区委区政府关于安全生产、重大决策部署和有关文件会议精神，但在安全生产具体工作过程中未严格贯彻落实。

4. 事故反映出的深层次原因。本次事故充分暴露出油页岩公

司,安全生产主体责任落实不到位,特别是安全生产“双重预防机制”落实不严不细,安全隐患排查、安全隐患分级管理方面问题突出。

(二)“两个倒查”情况

1. 培训考试情况。油页岩公司执行了员工安全三级教育培训和转岗前培训及培训考试制度,但职工对各项规章制度、规程不熟悉,安全教育培训考核流于形式。

2. 招投标情况。经调查,本次事故油页岩公司不涉及借用资质投标中标的问题。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

(一)对有关责任人员的处理建议

1. 建议免予追究责任人员(1人)

赵建梁,油页岩公司原料车间二班班长,自身安全意识淡薄,现场风险辨识不清,排除设备故障没有执行《油页岩公司受限空间作业管理制度》《油页岩公司设备检修管理制度》《皮带运输司机安全技术操作规程》《振动筛(破碎机)司机安全技术操作规程》等相关制度规程,没有执行“人动机不动,机动人不动”

“停电挂牌”“停电闭锁”“车间管理人员进行现场盯守”等相关安全措施,违反操作规程规定;没有办理《进入受限空间作业许可证》,进入破碎机仓观察口排除故障,冒险作业;指挥启动故障设备电源开关,违章指挥。对本起事故负直接责任。鉴于本

人在事故中死亡，建议免于责任追究。

2. 建议给予行政处罚的人员（6人）

（1）段文君，油页岩公司原料车间党支部书记（事故当日车间值班领导），负责原料车间党建培训等工作。履行安全管理职责不力，未严格按照规定组织职工安全教育、培训、考核工作；未按规定到作业现场进行监护，未及时制止纠正“三违”行为。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[1]第一款第（二）（六）项之规定，对事故发生负管理责任。建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[2]之规定，罚款15042.6元（2024年收入的20%）；建议密街煤电集团有限公司依据公司规定对其给予撤销党内职务处分。

（2）柳国伟，油页岩公司原料车间主任，负责原料车间全面工作。履行安全管理职责不力，未严格按照规定组织职工安全教育、培训、考核工作；对车间职工未落实相关管理制度、未执行操作规程规定及“三违”行为管理不到位。以上行为违反《中

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)(五)(六)项之规定,对事故发生负管理责任,建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定,罚款 14989.8 元(2024 年收入的 20%);建议窑街煤电集团有限公司依据公司规定对其给予撤职处分。

(3) 杨得杰,油页岩公司安全管理部部长,负责安全生产管理等工作。履行安全管理职责不力,未严格按照规定组织职工安全教育、培训、考核工作;安全生产“双重预防机制”落实不严隐患排查治理不彻底,对原料车间未落实相关管理制度、未执行操作规程规定的现象失察失管;未制止和纠正职工“三违”行为。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)(五)(六)项之规定,对本起事故负管理责任,建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定,罚款 18553.6 元(2024 年收入的 20%);建议窑街煤电集团有限公司依据公司规定对其给予记大过处分。

(4) 王荣,油页岩公司生产技术部部长,负责设备检修等工作。履行安全管理职责不力,安全生产“双重预防机制”落实不细,对设备故障排除、维修维检风险辨识不精准,未督促落实单位安全管理措施;对原料车间未落实相关管理制度、未执行操作规程规定的行为失察失管。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款(三)(五)项之规定,对本起

事故负管理责任，建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，罚款 16292.2 元（2024 年收入的 20%）；建议窑街煤电集团有限公司依据公司规定对其给予记过处分。

（5）高宝珍，油页岩公司副经理、总工程师，分管公司安全管理和生产技术工作。履行安全管理职责不力，未严格按照规定组织职工安全教育、培训、考核工作；安全生产“双重预防机制”落实不到位，安全隐患排查不彻底，设备故障排除、维修安全风险辨识不精准，未督促落实单位安全管理措施；对原料车间未落实油页岩公司相关管理制度、未执行操作规程规定的问题失察失管；未制止和纠正职工的“三违”行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（二）（三）（五）

（六）项之规定，对本起事故负主要领导责任，建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，罚款 58066.75 元（2024 年收入的 25%）；建议窑街煤电集团有限公司依据公司规定对其给予记大过处分。

（6）王强，油页岩公司董事长，负责全面工作。督促检查安全生产工作不力，未严格按照规定组织职工安全教育、培训、考核工作；安全生产“双重预防机制”落实不到位，安全隐患排查不彻底，设备故障排除、维修安全风险辨识不精准，未督促落实单位安全管理措施；对原料车间未落实油页岩公司相关管理制

度、未执行操作规程规定，制止和纠正存在“三违”行为的问题失察失管。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[3]第（二）（三）（五）项之规定，对本起事故负重要领导责任，建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[4]第（一）项之规定，罚款112816元（2024年收入的40%）；建议密街煤电集团有限公司依据公司规定对其给予记过处分。

（二）事故单位的处理建议

油页岩公司未严格执行安全生产法律法规的规定，安全生产主体责任落实不力。对职工安全培训教育考核流于形式；安全生产风险分级管控制度措施和隐患排查治理制度措施执行不力；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条^[5]第一款，第四十一条^[6]第一款、第二款，第四十四条^[7]第一

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[5] 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

款之规定，建议由兰州市红古区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四^[8]条第一款第（一）项之规定，罚款 70 万元；建议窑街煤电集团有限公司依据公司规定对油页岩公司给予红牌警告。

（三）其他有关人员的处理建议（5 人）

建议窑街煤电集团有限公司依据公司规定对安文英、柳满春、魏录广、聂诚玉、刘鹏事故相关车间、部室责任人予以追责处理，处理结果书面报兰州市红古区应急管理局。

（四）行业部门和属地管理的处理建议

建议对兰州市红古区应急管理局、兰州市红古区工业和信息化局、华龙街道办事处在红古区安全生产委员会会议上通报批评。

六、事故整改和防范措施

（一）筑牢安全发展理念压实企业安全主体责任

油页岩公司要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立安全发展理念；深刻吸取此次事故教训，举一反三切实提高事故防范应对能力；加强“双重预防机制”建设，强化现场指导和监督检查工作，加强生产各环节、各岗位的

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

安全管理；严格执行安全生产管理制度和操作规程，全面落实企业的主体责任。

（二）加强安全教育培训提升职工安全防范意识

油页岩公司要加大对职工安全管理制度、操作规程、安全措施的学习贯彻考核力度，切实提高职工危险源辨识能力和自保互保意识；明确岗位风险等级、风险管控和责任落实；加强对各级管理人员的培训，提高企业的全员安全水平。

（三）加强现场安全管理确保制度措施执行到位

油页岩公司要加强现场管理压实现场责任，明确各区域、各环节责任归属；实现现场巡查管控常态化，严格落实“三违”行为责任追究；强化作业过程闭环管理，严格执行作业许可制度，靠实审批程序、现场监护、安全措施责任。

（四）细化安全风险隐患辨识加强分级分类管理

油页岩公司要根据企业实际，采取有效措施，监督员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险；适时开展风险评估，从组织、制度、技术、应急等多方面对安全风险实行分级、分层、分类、分专业管控，将安全责任切实落实到企业、车间、班组和岗位。

（五）加强行业安全监管力度落实属地监管责任

兰州市红古区应急管理局、兰州市红古区工业和信息化局、兰州市红古区华龙街道办事处，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立安全生产红线意识；持续加大安全生产法律法规宣传力度，强化服务指导和安全监督检查，

推动企业提高安全管理水平；深入开展事故反思活动吸取事故教训，依法依规严肃查处“三违”行为，压实行业与属地安全监管责任，促进全区的安全生产工作持续稳定发展。