

兴城市清源水处理有限公司“8·27”较大触电事故调查报告

2021年8月27日13时40分，兴城市清源水处理有限公司在兴城市宁远府酒店门前污水提升泵站维修作业中发生1起较大触电事故，致3人死亡，直接经济损失440万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年版，以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《辽宁省安全生产条例》等规定，葫芦岛市政府成立了兴城市清源水处理有限公司“8·27”较大触电事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市应急管理局、市公安局、市住建局、市总工会、兴城市人民政府派员参加，聘请化工、电气专业专家参与事故调查，并邀请市纪委监委机关介入事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料、专家论证，查明了事故发生原因、经过、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 and 责任单位的处理建议及事故防范措施。

经事故调查组认定，兴城市清源水处理有限公司“8·27”较大触电事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.兴城市清源水处理有限公司^[1]（以下简称：清源水公司），下设自来水分公司和污水分公司（原兴城市污水管理公司^[2]），成立于2020年11月1日。经营许可项目包括：自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；污水处理及其再生利用，专用化学品销售（不含危险化学品），水污染治理，专用化学产品制造（不含危险化学品），水污染防治服务，市政设施管理，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地址为：兴城市古城办事处外环路北关村，法定代表人：周 X。党支部委员、副经理：安 X，负责污水全面工作。分管清源污水处理分公司；党支部委员、副经理：赵 XX，负责自来水全面工作。分管清源自来水分公司。安 X 为清源水公司副经理兼污水分公司经理，刘 X、王 XX 为污水分公司副经理。周 X 作为水务集团的副总经理兼清源水公司的经理，平时在水务集团办公，自来水公司和污水分公司日常工作由各自的分管经理赵 XX、安 X 负责。

2.兴城市水务集团有限公司（以下简称：水务集团），成立于2019年7月，清源水公司的上级公司。组织管理机构详见图1。

【1】兴城市清源水管理有限公司，为事业单位转企业后成立的 PPP 公司。由兴城市

污水管理公司、兴城市自来水公司净水厂合并组成兴城市清源水管理有限公司。

【2】兴城市污水管理公司原为兴城市污水管理处，2020年6月份改制后成立兴城市污水管理公司。公司经理周X，副经理安X、王XX、刘X。2021年1月，清源水公司负责接管污水管理公司运行污水处理厂，并成立了污水分公司，负责污水处理厂运行。

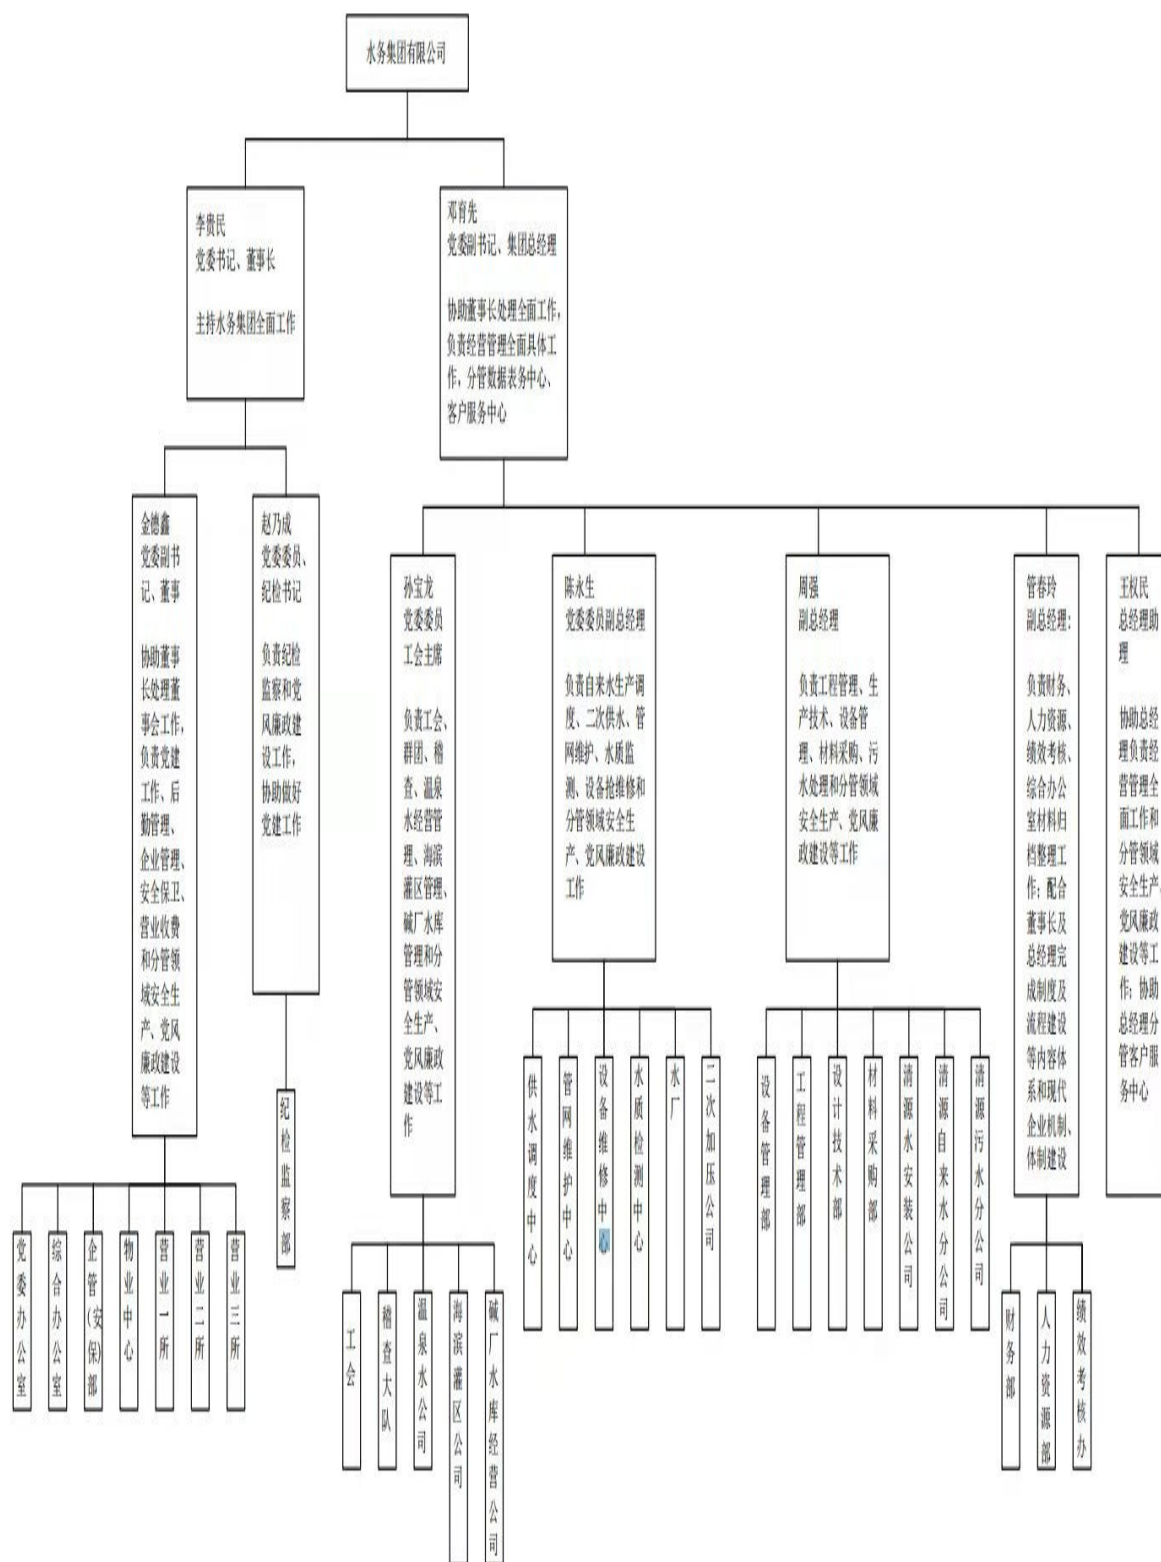


图 1 兴城市水务集团有限公司组织管理机构框图

下辖兴城市海滨灌区管理开发有限公司、兴城市碱厂水库管理经营有限公司、兴城市清源市政工程施工有限责任公司、兴城市清源水处理有限公司等 4 个子公司。公司注册地址为：辽宁省葫芦岛市兴城市温泉办事处绿园。法定代表人、董事长：李 XX，公司总经理：邓 XX。

（三）行业监管情况

兴城市住建局行业监管情况。兴城市住建局承担城乡重点基础设施建设工程建设项目的计划编制和组织实施、监督检查，指导城市排水、燃气、供热、市政道路、城市桥梁、城市路灯、城市绿化等工作，并负责上述行业领域的安全监管工作，其中水务集团、清源水公司均由住建局监管。城建科具体负责监管工作，现有人员 4 人（科长、副科长各 1 人，科员 2 人），均不属于国家行政人员，无行政执法资格（执法检查时临时借调人员参加），也未接受专门的安全生产执法监管业务培训。

（四）第一海滨浴场提升泵站及配套设施情况

第一海滨浴场提升泵站于 2010 年底建成，由兴城市污水管理公司负责管理。主要用于收集第一海滨浴场附近用户所排放的污水，收集后提升到兴城市污水处理厂。提升泵站由配电管道间、污水收集池 2 部分组成。配电管道间内有配电箱及 2 条污水提升管（一开一备），污水收集池内有 2 台提升泵（潜水

泵，一开一备）用于提升污水。

2020 年 9 月份左右，兴城市污水管理公司副经理刘 X 在日常巡查时发现提升泵站配电管理间内的配电箱因长期处于地下潮湿环境，箱体及接线部分有严重锈蚀的情况（见图 2），建议将配电箱移到地面上。但是配电箱的更换移位改造工程未经设计，仅由电工负责拆除和安装，污水分公司未组织专业技术人员进行验收，更换后的配电箱输往井下水泵电源线未按规定进行穿管防护，既不符合井下防爆要求也不符合用电安全要求。



图 2 箱体及接线部分严重锈蚀

（五）维修作业情况

2021 年 8 月 26 日，清源水公司污水分公司副经理刘 X 在巡查时发现第一海滨浴场提升泵站出水异常。当日下午污水分公

司安 X、刘 X、王 XX 开会就出水异常进行研究，刘 X 提出需要对配电管道间的逆止阀进行维修，随即决定派李 X、张 XX、李 XX3 人对逆止阀进行维修。该维修作业未按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 - 2009）^[3] 要求，制定井下作业方案、履行申请及填写作业票；作业前未向作业人员进行安全交底，告知井下作业注意事项；未指定安全员或其他专业人员进行现场确认并按规定审批作业票。

李 X 是污水分公司电工（证号：T21148119650712203X，有效期至 2024 年 4 月 16 日），张 XX、李 XX 是污水分公司维修工。3 人组成维修小组，负责污水分公司水泵、电机、阀门等设备、设施的维修、改造、检查，李伟负责电路连接及现场监护。

二、事故经过、应急救援情况

（一）事故经过

8 月 27 日，王 XX 安排张 XX、李 XX、李 X 3 人到第一海滨浴场提升泵站维修逆止阀。该维修作业首先是需要用潜水泵抽出井下渗透进来的污水，待污水抽空后张 XX、李 XX 进入井下对逆止阀进行维修。拆开逆止阀，清理阀内存留的垃圾，然后再安装好，即为维修完毕。上午 9 时，张 XX、李 XX、李 X3 人用单位的皮卡车拉着安全绳、呼吸器、气体检测仪、漏电保

护器等

【3】《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 - 2009）第 5.1.6“井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度”、第 5.1.7“井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合本规程附录 A 的规定。”、第 5.1.9“下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：3 应制定井下作业方案，并应避免潜水作业；4 应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；6 应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。”

防护设备到了配电管道间旁边，先打开了管道间操作井盖，对操作井进行自然通风，李 X 在接好了电源线同时将潜水泵下到操作井内抽污水。10 时左右，安 X、王 XX 到现场检查了维修情况。当时管道井盖处于打开通风状态，3 名工人正在进行抽水作业并未下井进行维修。安 X、王 XX 交待要注意安全后，返回公司处理其他业务。13 时左右，王 XX 给李 X 打电话了解工作状态，李 X 回复一切正常。13 时 50 分左右，管理科巡查员梁 X 在巡查到浴场提升泵站时，没看见干活工人。梁源与同组的王 XX 到前边海滩和后边的宾馆寻找也未见到人，就给李 X 打电话。发现电话在井口外响了。立即电话汇报给王 XX，王 XX14 时 05 分赶到现场后再次寻找、确认未发现 3 名作业人员，电话通知了经理周 X，周 X 和邓 XX 于 14 时 18 分到达现场后，安排人员再次检查监控及附近建筑物，仍未发现 3 名作业人员，怀疑人员还在井下，便立即拨打 119、120 救援电话。

（二）事故应急救援情况

8月27日14时57分，兴城市果园西路消防救援站接到报警称有人落井被困，消防站立即出动，于15时12分到达现场。15时24分救出李伟，15时27分救出张XX，15时31分救出李XX，后两名人员均无生命迹象，李X经送医院抢救无效后死亡。

三、事故原因分析

中国医科大学司法鉴定中心出具的法医鉴定意见是：张XX、李XX、李X3人系电击后发生液体吸入（溺水）而死亡^[4]。其中李XX左前臂中段背侧及右手背中指、无名指、小指掌关节部位多处局部皮肤有明显的电流斑；张XX左前臂下段前内侧局部皮肤有明显的电流斑；李X右大腿下段膝关节内侧局部皮肤有明显的电流斑。事故后技术组多次对现场有毒气体含量进行检测排除了因中毒死亡的原因。同时根据现场死者位置和视频监控资料，经事故调查组综合分析，还原了事故经过：

张XX首先顺爬梯下到井内，李XX紧接着在李守岩身后下井，李XX右手先触摸到悬挂在下井直梯旁潜水泵裸露的开关后触电（见图3），在下坠的过程中将的开关拉拽到井下污水中使污水带电。李XX坠落时砸在张宝峰身上后跌入井中淹

溺死亡。张 XX 被砸倒左臂与污水接触受电击后淹溺死亡。李 X 匆忙下井施救，右腿踩到污水时受电击后倒下淹溺死亡。事故现场(见图 4)。

【4】《中国医科大学司法鉴定中心法医学鉴定意见书》（中国医大司鉴中心【2021】病鉴字第 FA4896 号）：本例 XX 系因电击，并发生液体吸入（溺水）而死亡；《中国医科大学司法鉴定中心法医学鉴定意见书》（中国医大司鉴中心【2021】毒鉴字第 FT1467 号）：本例张 XX 系因电击，并发生液体吸入（溺水）而死亡；《中国医科大学司法鉴定中心法医学鉴定意见书》（中国医大司鉴中心【2021】病鉴字第 FA4894 号）：本例李 X 系因电击，并发生液体吸入（溺水）而死亡。



图 3 裸露的开关

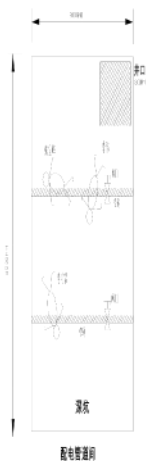


图 4 事故现场平面示意图

（一）直接原因

李 X 将潜水泵裸露电源的控制开关接在井内电缆线上，悬挂在井臂且靠近下井直梯位置，并且没有关闭井下电源。张 XX、李 XX 先后下井时，李 XX 手碰到裸露电源的开关触电落水溺亡，并将开关带入井下污水中造成张 XX 触电落水溺亡。李 X 盲目下井施救触电死亡，具体分析如下：

1.李 X 作为公司专业电工未按公司《电工安全操作规程》“4.临时工作接线必须有效可靠”等要求，直接从井下电缆线进行接线，且未按规定加装漏电保护器，并将潜水泵裸露电源的控制开关悬挂在直梯旁边，违反了公司的临时用电安全规定和井下电器防爆要求，造成下井人员触电。

2.抽水完毕，作业人员下井前，李伟没有切断井下控制电源，造成裸露电源的控制开关带电。

3.下井维修作业违反了标准^[5]要求，未做到“一人下井，两人监护”，以及佩带悬挂双背肩式安全带、安全绳和随时做好施救准备等规定要求，无法保证在井下作业一旦出现意外及时有效的实施救援，并导致事态扩大。

（二）间接原因

1.清原水公司安全生产主体责任不落实。

(1)安全生产责任制不健全。其中，主要负责人安全生产职责

中未按《安全生产法》规定制定,缺少“建立、健全本单位安全生产责任制;督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患”等要求。安全管理人员职责中缺少“组织或者参与本单位应急救援演练;制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、

【5】《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009) 5.1.10 井下作业时,必须进行连续气体检测,且井上监护人员不得少于两人;进入管道内作业时,井室内应设置专人呼应和监护,监护人员严禁擅离职守。5.1.11 2.作业人员应佩带.....安全带、安全绳等防护用品;4.监护人员应密切观察作业人员情况,.....发现问题应及时采取措施;7.0.2 作业人员发生异常时,监护人员应立即用作业人员自身佩戴的安全带、安全绳将其迅速救出。7.0.4 当需下井抢救时,抢救人员必须在做好个人安全防护并有专人监护下进行下井抢救,必须佩戴好便携式空气呼吸器、悬挂双背带式安全带,并系好安全绳,严禁盲目施救。

违反操作规程的行为;督促落实本单位安全生产整改措施”等内容。

(2) 安全生产规章制度不健全。虽然制定了《临时用电管理制度》,但没有对临时用电施工组织设计、审查、安全技术交底、施工、检查、验收等环节做出明确的规定;没有按照《城镇排水管道维护安全技术规程》制定公司《有限空间作业制度》^[6],内容严重缺失,有的条款规定错误,没有制定《下井作业规程》、现场作业申请单和审批单;公司的《突发事件应急预案》中提到了防中毒、触电等,但未制定专项的应急预案及现场处置措施,没有执行《生产安全事故应急条例》^[7],公司《安全生产宣传教育管理制度》中未规定事故应急知识专

项培训内容。造成企业关系安全生产的重要管理环节无章可循，进而失管失控。

(3) 清源水公司制定的制度不落实。其中未落实公司“三同时”管理制度，井下配电箱改造工程没有设计、没有审查、没有验收^[8]，造成改造后的井下配电线路不符合用电安全和井下防爆要求，为电工李 X 违规在井下接电创造了条件，给此次事故

【6】有限空间作业管理制度第 3.1“进入有限空间作业的部门提出申请，填写审批单，相关人员审批后，报专职安全员审批。经安全专员检查安全防护设备是否佩带齐全。检查后方可外出作业。”第 3.3“指派监护人员，检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施，确认合格后。”第 3.5“有限空间作业前口头通知作业人员和监护人员作业内容及时间并要求相关人员做好防护措施。”

【7】《生产安全事故应急条例》第十五条 生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

【8】“三同时”验收 4. 参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改、新建项目竣工验收单”“工艺变更评审意见上签字。”

发生埋下了隐患；未落实公司《有限空间作业管理制度》，制度中的作业审批、现场监护人员、作业条件检查确认等要求均没有落实；公司虽然制定了《突发事件应急预案》，但从未进行有针对性的演练。这也是造成本次事故的主要原因。

(4) 清源水公司未按照《安全生产法》规定落实对从业人员教育培训。企业负责人、安全管理人员未经专门的安全教育培训，不具备相应能力。对职工的安全生产教育培训考试卷与培训记录不一致；安全培训缺乏针对性，未按照《城镇排水管

道维护安全技术规程》（CJJ6 - 2009）要求^{【9】}，对下井作业人员进行专业培训，建立个人培训档案，导致现场人员违规作业、盲目施救。

2.兴城市水务集团没有对下属公司落实安全管理责任。

（1）未按《辽宁省安全生产条例》^{【10】}要求组织对集团公司领导班子成员和安全管理人員以及下属企业负责人和安全管理人員进行安全生产专业培训。水务集团领导层现有 7 人中仅董事长李 XX、总经理邓 XX 及主管生产的副总经理陈 XX3 人取得了企业负责人培训合格证，其他人金 XX、赵 XX、孙 XX、周 X 均未取得培训证。集团下辖的 4 个子公司除兴城市清源市政

【9】《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 - 2009）5.1.2 下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为井下作业人员建立个人培训档案。

【10】《辽宁省安全生产条例》第十九条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人員应当接受相应的安全生产知识和管理能力的培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

工程施工有限责任公司外，其他子公司负责人及安全管理人員均未按规定要求组织进行安全生产管理知识培训。公司规定企管（安保）部“负责安全生产从业人员、特种作业人员培训，落实安全生产持证上岗，但公司《安全教育培训管理制度》中未明确对集团公司及下属各子公司主要负责人、安全管理人員的

培训要求；水务集团年初制定并下发《2021 年安全培训计划》，没有对上述人员进行培训的安排。

(2) 没有依法^{【11】}按规定要求^{【12】}对组织下属企业进行风险辨识评估和分级管控。未对公司进行全方位的风险辨识及隐患排查，未对清源水公司风险较高的井下维修作业进行过专项安全检查。未制订《安全生产综合应急预案》、《专项应急预案》，也未督促、指导下级公司制定应急预案和《现场处置方案》。

(3) 公司对下属企业安全检查的规定责任不明确、内容不具体、程序不清楚、过程不封闭。虽然也开展日常安全检查，但对清源水公司安全生产责任制、作业规程不健全、已有的安全生

【11】《安全生产法》第十八条（四）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

【12】《关于进一步强化落实企业安全生产主体责任的意见》（四）构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。企业应当按照国家及省关于推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设相关要求，组织全体员工结合岗位职责辨识风险，并按规定组织专家进行评估分级，制定风险管控措施，压实分级管控责任。建立实施风险防控隐患排查治理信息系统，与政府监督检查并网衔接，定期对风险点进行检查，对发现的问题和隐患及时上报并立即组织整改，实现闭环管理。及时修订完善风险管控措施，确保风险处于可控状态。建立完善安全风险公告、岗位安

全风险确认和安全操作警示制度，落实安全风险公告警示措施。突出强化对重大危险源和存在重大安全险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。

产管理制度不执行、安全生产责任制和规章培训教育不落实、应急管理和培训、演练不落实等突出问题，从未发现提出。

3.兴城市住建局行业安全生产监管责任不落实

(1) 未按规定给城建科配备符合安全生产执法要求的监督管理人员，现有人员不具备安全生产执法资格^{【13】}。

(2) 未制定行业安全生产专项检查^{【14】}计划、未组织开展安全生产专项检查，落实“四个清单”^{【15】}。未对清源水公司安全生产责任制、岗位操作规程、安全教育培训、井下作业等进行有针对性的检查，不能及时纠正企业存在的违法违规问题。

(3) 未督促指导企业建立实施安全风险分级管控和隐患排

【13】《辽宁省人民政府关于加强安全生产监管执法的实施意见》（辽政发

【2015】46号）（十八）健全安全生产监管执法体系。各级政府要按照有关规定继续健全完善基层安全生产监管执法体系，规范进入“门槛”，配备符合安全生产执法要求的监督管理人员，强化基层执法力量。负有安全生产监督管理职责的部门也要明确承担安全生产监管执法的内设机构，配备与监管任务相适应的专业人员，依法加强本行业（领域）的安全生产监管执法工作。

【14】《辽宁省安全生产条例》第四十条 其他负有安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内，依法对有关行业、领域的安全生产工作履行下列职责：（一）研究制定本行业、领域安全生产政策措施；（四）组织开展本行业、领域安全专项检查；（五）指导监督制定分管行业应急预案，并组织应急演练；（七）法律、法规和本级人民政府规定的其他职责。

【15】《辽宁省人民政府关于加强安全生产监管执法的实施意见》（辽政发【2015】46号）（七）加强安全生产重点监管执法。各级政府和负有安全生产监督管理职责的部门要根据辖区、行业领域安全生产实际情况，分别筛选确定重点监管的市、县、乡（镇、街道）、行政村（社区）和生产经营单位，实行跟踪监管、直接指导。负有安全生产监管职责的部门要根据职责和分级分类监管的要求，明确管辖范围，开展风险分级，确定监管重点、监管周期和监管方式，并作为编制执法计划的依据，实行动态监管。

（十）改进安全生产监督检查方式。各地区和相关部门要建立完善暗查暗访安全检查制度，制定事故隐患分类和分级挂牌督办标准。监督检查要严格检查任务清单、隐患问题清单、整改工作清单和复查验收清单的管理，真正做到不走形式，不走过场。对存在重大事故隐患的单位要加大执法检查频次，强化预防控制措施。

查治理制度。未按照安全生产专项整治三年行动的要求，对分管行业领域内企业风险较高的有限空间作业进行专项检查。

4.兴城市国有资产管理局在对国有企业监管中未履行安全生产管理责任。未督促监管企业贯彻落实安全生产有关法律法规，未组织对企业负责人履行安全生产职责的业绩考核，并与年薪挂钩。未组织开展相关安全生产和应急管理工作的检查、督查。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

李 X，作业清源水公司电工、维修工。违章作业，在对提升泵站管道逆止阀进行维修作业中，违规接线造成触电事故发生。

对本次事故负直接责任，鉴于李伟在事故中死亡，故免于追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

1.王 XX，清源水公司下设污水分公司（内设机构）副经理分管生产科、化验室，是本次下井维修作业的具体的组织者。在组织下井作业过程中，不按公司《有限空间作业管理制度》规定要求，作业审批、现场监护人员、作业前交底、现场作业条件检查确认等要求均没有安排落实，违反了《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 - 2009）的相关规定，对事故发生负有直接管理责任，涉嫌刑事犯罪，建议移交司法机关追究刑事责任。

2.安 X，清源水公司副经理兼任污水分公司经理，负责污水分公司的全面工作，是本次下井维修作业的主要组织者。对井下配电箱改造工程没有设计、没有审查、没有验收，造成改造后的井下配电线路既不符合用电安全和井下防爆要求，以及培训教育、应急演练等制度不落实，负有主要管理责任；在组织下井作业过程中，不按公司《有限空间作业管理制度》规定要求，作业审批、现场监护人员、作业前交底、现场作业条件检查确认等要求均没有安排落实，违反了《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 - 2009）的相关规定，涉嫌刑事犯罪，建议移交司法机关追究刑事责任。

（三）建议给予党纪、政纪处理人员

1.周 X，兴城市水务集团有限公司副总经理兼任清源水公司

经理，法定代表人，负责清源水公司的全面工作。没有履行企业主要负责人规定的职责，对清源水公司责任制不健全、规章制度不健全，管理制度不落实负有主要责任，对本次事故发生负有重要责任，建议移交纪委监委机关依法依规给予处理。

2.金 XX，党委副书记、董事。分管水务集团企管（安保）部，未组织对水务集团及下级分公司负责人、安全生产管理人员进行培训，没有组织下属企业进行风险辨识评估和分级管控。未对公司进行全方位的风险辨识及隐患排查，未对清源水公司风险较高的井下维修作业进行过专项检查，督促下属公司落实主体责任，对本次事故发生负有重要责任，建议移交纪委监委机关依法依规给予处理。

3.邓 XX，兴城市水务集团有限公司总经理，协助董事长处理全面工作，负责水务集团的全面具体工作。没有认真履行企业主要负责人的安全生产管理职责，对下属公司管理责任不落实负主要责任，对本次事故发生负有领导责任，建议移交纪委监委机关依法依规给予处理。

4.李 XX。兴城市水务集团有限公司党委书记兼集团公司董事长，主持水务集团全面工作。没有认真履行企业主要负责人的安全生产管理职责，对下属公司管理责任不落实负主要责任，对本次事故发生负有领导责任，建议移交纪委监委机关依法依规

纪给予处理。

5.宋 XX，兴城市住建局城建科科长。未按相关文件要求落实行业安全生产监管责任。未制定安全生产专项检查计划，监督检查未落实“四个清单”制度，检查不认真不细致。未督促指导企业建立实施安全风险分级管控和隐患排查治理制度，对监管责任不落实负有责任，建议移交纪委监委机关依法依规纪给予处理。

6.孟 XX，兴城市住建局副局长，分管城建科。对城建科没有安全监管执法人员不解决也不上报，对未制定行业安全生产专项检查计划、未组织开展安全生产专项检查，落实“四个清单”。未督促指导企业建立实施安全风险分级管控和隐患排查治理制度等不指出，不纠正，对监管责任不落实负有重要责任，建议移交纪检监察机关依法依规纪给予处理。

7.李 XX，兴城市住建局局长，负责住建局全面工作。对城建科没有安全监管执法人员不落实，对行业安全生产监管责任措施不落实负有领导责任，建议移交纪委监委机关依法依规纪给予处理。

8.徐 X，兴城市国有资产管理局局长，负责国有资产管理局全面工作。对国有企业监管中未履行规定的安全生产工作职责负有责任，建议移交纪检监察机关依法依规纪给予处理。

（四）建议给予行政处罚的单位和人员

1.清源水公司，违反《安全生产法》第二十四条第二款、第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十一条、《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 641 号）第三十八条第二款^{【16】}、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）等相关法规标准，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第二项，建议由市应急局对该公司处以 750000 元（柒

【16】《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 641 号）第三十八条第二款“从事管网维护、应急排水、井下及有限空间作业的，设施维护运营单位应当安排专门人员进行现场安全管理，设置醒目警示标志，采取有效措施避免人员坠落、车辆陷落，并及时复原窨井盖，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。相关特种作业人员，应当按照国家有关规定取得相应的资格证书。”

拾伍万元）罚款的行政处罚。

2.周 X，兴城市水务集团有限公司副总经理兼任清源水公司经理，法定代表人，负责清源水公司的全面工作。违反《安全生产法》第十八条规定，未履行《安全生产法》规定职责，对事故发生负有重要责任。依据《安全生产法》第九十二条第二项规定，建议由市应急局对其处以上一年年收入 40%的罚款，共计 61528 元（陆万壹仟伍佰贰拾捌元）。

（五）对有关责任单位的处理建议

1.建议水务集团向兴城市委市政府作出书面检查。

2.建议兴城市住建局、国有资产管理局向兴城市委市政府做出书面检查。

3.建议兴城市政府向葫芦岛市委市政府做出检查。

五、事故防范与整改措施

（一）深刻吸取教训，严格履行企业主体责任

1.水务集团要深刻吸取事故教训，严格落实管理责任。一是认真落实上级公司管理责任。按照《安全生产法》要求，制定完善安全生产责任制和各项规章制度，细化对下属公司考核和检查制度并严格督促落实。要严格按照“安全生产专项整治三年行动”要求，组织开展全集团安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实风险分级管控措施。二是要切实落实对公司领导、安全管理人员以及所属企业相关人员的安全教育培训工作，确保符合上岗资格条件。三是加强对集团下属各单位的检查、指导，督促下属单位健全制度、完善规程，建立双重机制。突出对有限空间、井下作业、临时用电等危险性较高作业制度落实情况、应急措施及演练情况的监督检查，及时督促整改事故隐患，纠正违法违规行为。

2.清源水公司要认真吸取事故教训，举一反三，坚决杜绝麻痹意识和侥幸心理，严格履行安全生产主体责任。一要按照有关法律法规和标准要求，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制，完善各项安全管理规章制度。二要完善下

井检维修（受限空间）等危险性较大作业安全管理制度和作业规程，明确各环节的管控措施、压实管控责任。三要加强员工的安全生产教育培训。按照《生产安全事故应急条例》《城镇排水管道维护安全技术规程》要求，对员工进行全面的培训，使员工了解本企业存在的安全风险，熟练掌握应急救援技能。四要按照《生产安全事故应急条例》要求重新修改完善企业各类应急预案并按要求进行演练及评估。五要对所有污水处理措施进行全面排查，按照《室外排水设计规范》《城镇排水管道维护安全技术规程》《城镇给水排水技术规范》等要求，对污水处理厂、泵站等地下排水设施进行对标排查，重点排查防毒通风设施、用电安全、防爆安全技术措施等落实情况，对存在的隐患问题要彻底整改，达到安全要求。

（二）严格落实安全生产法“三管三必须”要求，切实做好监管工作。

1.兴城市住建局要严格落实“三管三必须”要求，吸取事故教训，举一反三，抓好本行业领域内安全监管。同时要将本次事故情况通报行业内所有企业，在本行业内开展全面的安全隐患排查整治工作，切实杜绝事故发生。住建局主要领导要研究安全生产行业领域内的安全生产工作，按照《安全生产法》、《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅印发<关于进一步强化落实安全生产监管责任的意见> <关于进一步强化落实

企业安全生产主体责任的意见》的通知》《辽宁省人民政府关于加强安全生产监管执法的实施意见》，落实安全生产监管专业执法人员、细化和完善监管工作措施、扎实的开展建设领域安全生产专项整治三年行动，强化监督执法，切实落实行业监管责任，。

2.兴城市国有资产管理局要落实“三管三必须”要求，按照政府安全生产职责分工，履行国有资产出资人职责，督促指导企业加强安全生产管理，落实安全生产责任，组织开展企业负责人安全生产目标管理考核，并与企业负责人薪酬挂钩。

（三）牢固树立安全发展理念，落实行业监管责任。兴城市委市政府要深刻领悟习近平总书记关于安全生产的重要论述，进一步提高政治站位，强化底线思维、红线意识，坚持“人民至上，生命至上”，牢固树立安全发展理念，在统筹经济社会发展和保障民生工程中坚决把人民群众生命财产安全放在首位。切实将防范化解重大风险作为安全生产的首要任务来抓。深刻吸取事故教训，认真落实党政领导干部安全生产责任制，举一反三，着力解决一些行业领域安全生产监管责任不落实、安全监管力量不足、安全生产三年专项整治行动不系统、不深入、不扎实的突出问题，采取强有力的措施，进一步压实各行业领域主管部门的安全生产工作责任，切实加强对企业的安全生产监督管理，坚决防范化解重大风险隐患，有效防范较大以上事故发生。

兴城市清源水处理有限公司 “8·27”

较大触电事故调查组

2021 年 11 月 30 日