

阜新蒙古族自治县艺红粮食购销有限公司 “11·25”一般窒息事故调查报告

阜新市政府事故调查组

2025 年 1 月 24 日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故单位概况	2
(二) 粮食仓储作业主要流程	2
(三) 事故地点概况	2
(四) 事故发生单位安全管理情况	3
(五) 事故发生经过	3
(六) 事故现场情况	5
(七) 人员伤亡和直接经济损失情况	6
二、事故应急处置及评估情况	6
(一) 事故信息接报及响应情况	6
(二) 事故现场应急处置情况	7
(三) 医疗救治和善后情况	7
(四) 事故应急处置评估	7
三、事故原因分析	8
四、有关责任单位存在的主要问题	9
(一) 事故单位	9
(二) 有关监管部门	10
(三) 地方党委政府	10
五、责任认定和处理建议	11
(一) 因在事故中死亡免于或不予追究责任人员	11
(二) 对有关公职人员的处理建议	12
(三) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	13
(四) 其他处理建议	15
六、事故整改和防范措施	15
(一) 深刻汲取教训，坚守安全红线	15
(二) 切实落实企业安全生产主体责任	15
(三) 切实落实属地政府和行业部门安全监管责任	16

2024 年 11 月 25 日 11 时 40 分许，阜新蒙古族自治县艺红粮食购销有限公司发生一起一般窒息事故，造成 2 人死亡，直接经济损失 330.4 万元。

事故发生后，阜新市委市政府高度重视，市政府主要领导和分管领导先后作出批示，要求抓紧实施救援，全力营救被掩埋员工。同时要查明事故原因，妥善处置，汲取教训，举一反三，切实做好安全稳定工作。要对全市涉粮储存业务的单位和县区主管部门进行一次培训，力争取得实效。省粮食和物资储备局领导专程来阜新督导事故调查处理工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规规定，经阜新市人民政府批准，对事故提级调查，成立由阜新市应急管理局牵头，市发改委、市公安局、市总工会、阜新县政府组成的阜新蒙古族自治县艺红粮食购销有限公司“11·25”一般窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请专家参与事故调查。同时，邀请阜新市纪委监委介入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责

任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。


经调查认定，阜新蒙古族自治县艺红粮食购销有限公司“11·25”一般窒息事故是一起因从业人员违章作业，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

阜新蒙古族自治县艺红粮食购销有限公司（以下简称艺红粮食购销公司）成立于 2008 年 8 月 22 日，注册地址：阜新县福兴地镇本街，法定代表人：林学艺，类型：有限责任公司，注册资本：200 万元人民币，统一社会信用代码：XXXXXXXXXX。经营范围：粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）粮食仓储作业主要流程

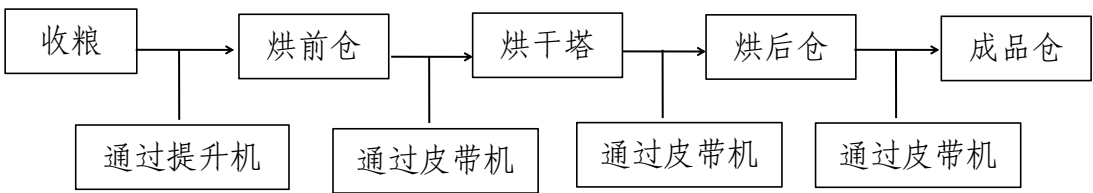

（三）事故地点概况

事故发生地点为 1#粮囤。该粮囤为粮食简易囤，容量为 1500 吨，采用锥底筒仓结构，直径为 15 米，下部为 2.5 米高混凝土基座，上方为 10 米高钢筋骨架金属网，出粮口位于锥底，采用

自流方式出粮。用途为烘前仓^[1]，储存商品粮玉米。事故发生时仓内玉米储存容量为 120 吨。

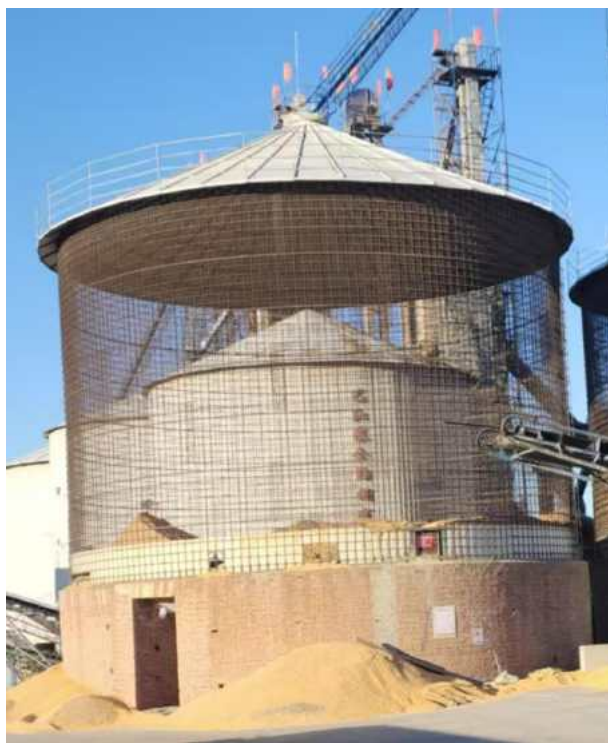


图 1 事故发生地点 1#粮囤

（四）事故发生单位安全管理情况

艺红粮食购销公司共有职工 18 人。公司法定代表人林学艺为安全生产第一责任人。口头任命铲车司机盖红雷为兼职安全管理人员，未建立全员安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程不健全，安全教育培训仅以现场讲解注意事项的形式开展，未组织开展应急演练。

（五）事故发生经过

2024 年 11 月 25 日 8 时 40 分，林学艺组织员工将 1#粮囤内

[1] 烘前仓主要用于粮食烘干前的暂存。它能使粮食在烘干前有一个缓冲储存的空间，起到均匀喂料的作用，保证粮食以较为稳定的流量进入烘干机，从而提升烘干效率和质量。同时，也能对不同批次的粮食进行初步的混合。

的玉米用皮带运输机打入烘干塔，进行出粮、烘干作业。

9时30分许，卸粮队队长吕文柏发现玉米附着在1#粮囤四周仓壁上不能自流到粮囤底部的出粮口，随即带领蒋健哲、商贺郁、张永顺、朱柏儒进入1#粮囤清理挂壁粮。吕文柏、张永顺、朱柏儒、商贺郁分别在粮囤上部东、南、西、北4个方向，踩着作业平台上堆积的玉米用塑料锹向下清粮；蒋健哲在粮囤底部用塑料锹向出粮口处清粮。



图2 5名工人进入粮囤内作业视频截图



图3 5名工人作业位置

11 时 40 分许，仓壁上的玉米突然坍塌，将在出粮口附近作业的蒋健哲掩埋，吕文柏发现后立即俯身扑向蒋健哲，抓住其肩部进行施救，但随即也被持续坍塌的玉米掩埋。商贺郁见状也下去施救并抓住了吕文柏腋下，但随着玉米的流动商贺郁也被掩埋至胸部。张永顺、朱柏儒连忙出仓找人救援。

经现场救援，商贺郁获救，蒋健哲、吕文柏被救出后，经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1#粮囤外面散落大量救援时清理出的玉米。蒋健哲、吕文柏均被掩埋在出粮食口上方，蒋健哲双腿掉入出粮口，吕文柏被掩埋在蒋健哲侧上方。



图 4 事故现场照片



图 5 两名死者掩埋位置

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 2 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故直接经济损失 330.4 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 时 42 分，朱柏儒、张永顺 2 人出仓找人救援并向林学艺报告发生事故。11 时 45 分，林学艺赶到现场组织人员开展救援。12 时 04 分，林学艺拨打 119 救援电话；12 时 13 分，林学艺安排卢旺（送粮人员）拨打福兴地镇派出所电话报警。12 时 14 分，

福兴地镇党委书记李国柱接到福兴地镇派出所事故报告。12 时 15 分，阜新县人民政府总值班室接到县公安局事故报告，县政府分管副县长立即带领有关工作人员赶赴事故现场。12 时 16 分，林学艺拨打 120 急救电话，12 时 20 分，120 急救中心派出救护车。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王国利（烘干工人）立即给粮囤内救援人员送去安全绳，随即关闭皮带运输机。12 时 10 分，经企业组织人员使用安全绳将商贺郁救出。12 时 50 分，阜新县消防救援大队到达事故现场到场。13 时 05 分，120 救护车到达事故现场。在企业 and 属地政府配合下，采取切割粮囤上部金属钢筋放粮，出粮口插入挡粮圈阻粮，吸粮机吸粮等应急措施，消防救援人员分别于 13 时 21 分、14 时 13 分将吕文柏、蒋健哲救出，由 120 救护车送往阜新县人民医院救治，至此事故救援工作结束。

（三）医疗救治和善后情况

11 月 25 日 14 时 29 分、15 时 35 分，2 名伤员先后被送入阜新县人民医院。经抢救无效，确认吕文柏、蒋健哲分别于当日 14 时 40 分、15 时 20 分死亡。

2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日，艺红粮食购销公司先后与 2 名死者家属签订了赔偿协议书，向家属支付了工亡补助金、抚恤金、丧葬补助金等费用，完成了善后处置等各项工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场作业人员吕文柏在未采取任何安全措施的情况下，盲目救援，造成事故后果扩大，现场应急处置措施不得当。后续救援工作中，企业组织人员用安全绳将商贺郁救出、及时报告事故并积极配合属地政府和县消防救援大队进行现场应急救援，艺红粮食购销公司后续应急处置措施得当。

阜新县人民政府接到事故报告后，县政府分管领导带领县应急局、县发改局、县公安局等相关部门人员赶赴现场指导救援，按照规定向市政府报告事故。市发改委、市应急管理局等部门负责人及时赶到事故现场。县政府组织成立了事故善后处置工作组，妥善安抚家属。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

5名工人违反《粮食仓储作业“十个严禁”》（国粮办应急〔2024〕130号）第三条、第四条、第六条、第七条、第八条、第十条和《粮库安全生产守则》（国粮储〔2016〕234号）第四条的规定^[2]，在未关闭出粮口、未关停皮带运输机、未系安全带（绳）的情况下，违章在烘干作业期间进入1#烘前仓挂清理壁

[2] 《粮食仓储作业“十个严禁”》第三条 严禁未经安全交底和安全教育盲目作业。第四条 严禁无人监护擅自实施作业。第六条 严禁在未关闭出粮口和关停机械设备情况下入仓作业。第七条 严禁在未正确系好安全带（绳）情况下冒险作业。第八条 严禁在结拱粮和挂壁粮下方开展清理作业。第十条 严禁在烘干期间入仓(塔、罐)进行排堵作业。

《粮库安全生产守则》第四条 粮食入烘前仓前应进行清理，烘前仓入粮应与烘干作业同步，随进随烘。禁止烘前仓进完粮后再烘干，以防烘前仓结拱；烘干作业期间，严禁人员进入烘前仓和烘后仓。

粮。因挂壁粮突然坍塌，蒋某被玉米掩埋。作业班长吕某在未采取任何安全措施的情况下盲目施救，也被持续坍塌的玉米掩埋。2人因窒息导致死亡。

（二）直接原因分析

1. 事故粮囤为烘前仓，事发时仓内玉米已在烘前仓储存近1个月，事发当日天气为中雨转中雪、气温7~-8℃。仓内玉米在湿度较大、气温较低和压力的作用下出现挂壁现象。

2. 作业人员违反规定在烘干作业期间进入烘前仓清理挂壁粮，现场无人监护；因未关闭出粮口、未停止皮带运输机运行，增加了仓内玉米的流动性，挂壁粮坍塌后致使作业人员被迅速掩埋；因被掩埋人员未佩戴安全绳（带），不能及时脱险，导致事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

艺红粮食购销公司。企业安全生产主体责任落实不到位，一是主要负责人和安全管理人员不具备与本单位所从事生产经营活动相应的安全生产知识和安全管理能力，未建立全员安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程不健全，未组织开展应急演练。二是安全教育培训不到位。未针对《粮食仓储作业“十个严禁”》等粮食仓储作业安全的法规文件开展全员安全生产教育培训，从业人员对作业场所存在的危险因素认识不足、违章作业。三是安全管理缺失。作业现场无人监管，“三违”行为未得到及

时制止。

（二）有关监管部门

阜新县发改局。未正确履行职责^[3]，一是贯彻落实《粮食仓储作业“十个严禁”》不到位。通过微信工作群转发了《省粮食和物资储备局关于做好仓储作业“十个严禁”及汛期安全生产工作的通知》至各粮食企业，正式文件未转发至各乡镇、未组织企业进行宣贯培训、也未对企业落实情况进行核查；市级下发的粮食仓储作业“十个严禁”宣传海报未下发给各乡镇、各粮食仓储企业。二是对粮食仓储企业安全监管不到位。日常主要检查国有粮库，对民营的粮食仓储企业疏于检查，自2022年以来从未到事故企业及福兴地镇所属的粮食企业进行过检查。2024年未制定粮食购销企业安全生产执法检查计划。三是未针对粮食仓储企业的安全检查重点对乡镇开展业务指导，未与乡镇开展联合检查。四是粮食仓储安全监管队伍人员不足。粮食办公室编制3名，实有人员2名，只有1人持有执法证。

（三）地方党委政府

1. 福兴地镇党委政府。属地安全监管责任压的不实，一是安全监管责任分工不明确。未书面明确发改、商品流通领域及粮食

[3]《中共阜新蒙古族自治县委员会 阜新蒙古族自治县人民政府办公室关于印发〈阜新蒙古族自治县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室密发〔2024〕4号）负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。负责监督执行国家、省、市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

仓储行业安全生产分管领导及镇安监站安全生产工作职责。二是未全面管控辖区内各类企业安全风险。日常检查注重工业，对粮食仓储行业的安全风险重视程度不够。三是安全监管力量配置不合理。镇企业办仅 1 名人员负责工业企业安全监管工作。

2. 阜新县人民政府。督促阜新县发改局履行粮食领域安全监管职责不到位。对福兴地镇安全监管责任分工不明确的问题失察。

五、责任认定和处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1. 蒋健哲，男，群众，艺红粮食购销公司卸粮队工人。安全意识淡薄，违章进入烘前仓底部进行清粮作业，且未使用安全绳。以上行为违反了《安全生产法》第五十七条^[4]、《粮食仓储作业“十个严禁”》第三条、第四条、第六条、第七第、第八条、第十条和《粮库安全生产守则》第四条的规定的规定。对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 吕文柏，男，群众，艺红粮食购销公司卸粮队队长。安全意识淡薄，在未关闭出粮口、未关停皮带运输机的情况下，违章组织人员进入烘前仓进行清粮作业，未及时制止作业人员未使用安全绳的违章作业行为。事故发生后盲目救援，致使事故后果扩大。以上行为违反了《安全生产法》第五十七条、《粮食仓储作业“十个严禁”》第三条、第四条、第六条、第七第、第八条、

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”。

第十条和《粮库安全生产守则》第四条的规定的规定。对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

3. 刘凤伟，男，中共党员，2022年2月至今任阜新县发改局粮食管理办公室副主任，主要负责办公室内业管理。未正确履行职责。未认真贯彻落实《粮食仓储作业“十个严禁”》（国粮办应急〔2024〕130号），未按照发文程序将《省粮食和物资储备局关于做好仓储作业“十个严禁”及汛期安全生产工作的通知》转发至各乡镇、各粮食企业。未认真督促落实粮食仓储作业“十个严禁”宣传海报下发工作。

4. 戴福祥，男，中共党员，2022年2月至今任阜新县发改局粮食管理办公室主任，负责粮食流通市场管理、粮食政策宣传、粮食仓储企业安全监管。未正确履行安全监管工作职责。未认真贯彻落实《粮食仓储作业“十个严禁”》（国粮办应急〔2024〕130号）、未组织粮食仓储企业进行宣贯培训、未认真督促落实粮食仓储作业“十个严禁”宣传海报下发工作，也未对企业落实情况核查。对民营粮食仓储企业疏于检查。

5. 王宏巍，男，中共党员，2024年4月份至今任阜新县发改局副局长。分管粮食办公室、三产办公室。未正确履行安全监管工作职责，督促粮食办公室贯彻落实《粮食仓储作业“十个严禁”》（国粮办应急〔2024〕130号）不到位，对民营粮食仓储企业疏于检查。

6.张伟，男，中共党员，2023 年 7 月主持县发改局工作，2024 年 2 月至今任阜宁县发改局局长（县粮食和物资储备局局长），负责编制阜宁县发展规划、调控经济运行、审批管理项目及粮食监管等工作。督促本部门落实粮食仓储企业安全监管不力。监管队伍建设有短板，粮食办公室 2 人，仅 1 人持有执法证。

7.姜莉颖，女，中共党员，2021 年 10 月至今任阜蒙县福兴地镇镇长，负责镇政府行政全面工作。履行地方政府安全生产第一责任人职责不到位，一是未组织制定政府领导干部年度安全生产重点工作责任清单并定期检查考核，未明确发改、商品流通领域及粮食仓储行业安全生产分管部门及镇安监站安全生产工作职责。二是未全面管控辖区内各类企业安全风险，对粮食仓储行业的安全风险重视程度不够。

8.李国柱，男，中共党员，2021 年 10 月至今任阜宁县福兴地镇党委书记，负责党的建设、政策决策、社会稳定及干部队伍建设等工作。履行地方党委安全生产第一责任人职责不到位，未组织制定党委成员安全生产“职责清单”，未明确发改、商品流通领域及粮食仓储行业安全生产分管领导。对安全生产监管部门领导班子建设、干部队伍建设和机构建设重视程度不够。

以上公职人员建议由阜宁县纪委监委依法依规进行处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

9.林学艺，男，群众，艺红粮食购销公司法定代表人，安全生产第一责任人，负责公司全面工作。未组织建立健全本单位全

员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，组织实施安全生产教育培训不到位。未组织实施本单位生产安全事故应急预案。劳动纪律管理执行情况跟踪检查不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项的规定^[5]。对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项的规定^[6]。建议由阜新市应急管理局对其处上一年年收入 40% 的罚款。

10. 艺红粮食购销公司，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对从业人员安全生产教育和培训不到位，职工劳动纪律管理不严格。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[7]、第二十八条第一款的规定^[8]，对事故发生负有责任。建议由阜新市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定^[9]，给予行政

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一款第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求

处罚。

（四）其他处理建议

建议阜新县人民政府向阜新市人民政府作出深刻的书面检查并切实整改。

根据查明的责任事实，对报告中建议给予处理的相关单位和责任人员，请各有关单位和职能部门按照管理权限分别给予处理，并将处理结果抄送阜新市应急管理局；对报告以外其他与事故有关责任人员，由所在单位依据相关规定作出处理。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取教训，坚守安全红线

阜新县各级党委政府、各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，进一步提高政治站位，始终坚持“人民至上，生命至上”，强化底线思维、红线意识，把安全发展理念贯穿经济社会发展全过程。要深刻吸取事故沉痛教训，举一反三，切实把防控化解重大安全风险摆在更加突出的位置。真正把企业安全生产主体责任、属地政府和行业部门监管责任落到实处，坚决守住事故底线。

（二）切实落实企业安全生产主体责任

艺红粮食购销公司。一是要建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗位操作规程，配备具备安全生产知识和安全管理能力的安全管理人员，定期开展应急演练，加强

其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

企业基础安全管理。二是要以《粮食仓储作业“十个严禁”》《粮库安全生产守则》《粮食仓储企业安全生产作业指南》及安全生产规章制度、操作规程和典型事故案例为重点，开展一次全员安全生产教育培训，确保从业人员遵章守纪，掌握作业场所存在的危险因素、事故防范和应急处置措施。三是要加强作业现场安全管理和隐患排查，加大“三违”行为查处力度，及时消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

（三）切实落实属地政府和行业部门安全监管责任

1.阜新县人民政府。要进一步督促福兴地镇党委政府和县发改局严格落实“三管三必须”“谁主管谁负责”的法定要求，结合本次事故暴露出的问题，督促各乡镇党委政府及各部门进一步明确本地区、本门安全生产工作职责分工，严格照单履职，形成工作合力，确保责任全覆盖、监管无盲区，形成边界明晰、分工明确的责任体系。

2.福兴地镇党委政府。要严格落实属地党委政府安全生产责任。镇党委、政府主要负责人要组织编制并带头落实党委政府领导班子成员安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，始终把安全生产摆在重要位置，统筹发展和安全，及时研究解决安全生产重大问题，针对本地区重点行业特点，配备懂专业、有经验的分管领导，配强专业监管力量，压实属地安全监管责任。

3.阜新县发改局。要严格落实行业部门安全监管责任。一是深刻汲取事故教训，组织全县粮食购销企业召开艺红粮食购销公

司“11·25”一般窒息事故警示教育大会，督促同类企业对照自查。二是查缺补漏，下发粮食仓储作业“十个严禁”宣传海报，组织开展《粮食仓储作业“十个严禁”》《粮库安全生产守则》《粮食仓储企业安全生产作业指南》等法规文件的教育培训，提高企业主要负责人和安全生产管理人员履职能力。三是举一反三，组建部门、乡镇联合检查工作组，对全县 206 家粮食购销企业进行全面排查。四是强化粮食仓储安全监管队伍建设，加大对民营粮食购销企业的监督检查力度，严厉打击安全生产违法行为。着力从源头上防范化解安全风险，从根本上消除事故隐患，确保全市安全生产形势持续稳定好转。