



请输入关键字搜索

当前位置：首页 > 政务 > 政府信息公开目录 > 公共监管 > 安全生产信息

永定区天门山镇“9·18”一般 车辆伤害事故调查报告

作者： 发布时间：2026-01-31 浏览次数：292 字体[大 中 小] 分享到：

永定区天门山镇“9·18”一般 车辆伤害事故调查报告

编制单位：永定区天门山镇“9·18”一般车辆伤害事故调查组

编制日期：2025年12月

目 录

一、事故的基本情况.....	1
（一）事故发生单位基本情况.....	2

(二) 设备使用登记情况2

二、事故发生经过、救援及善后处理情况2

 (一) 事故发生经过2

 (二) 事故应急处置评估情况3

 (三) 事故善后处理情况3

三、事故现场情况3

四、事故原因分析及分类4 (一) 事故原因4

 (二) 事故分类5

五、事故发生单位及政府监管部门存在的问题5

 (一) 事故发生单位的主要问题5

 (二) 监管部门及属地政府存在的主要问题5

六、对事故责任单位及责任人员的处理建议6

 (一) 免于追责人员处理建议6

 (二) 对事故责任单位的处理建议7

 (三) 对事故责任人员的处理建议8

七、事故防范和整改措施9

永定区天门山镇“9·18”一般
车辆伤害事故调查报告

2025年9月18日18时13分许，张家界七星仙山索道有限公司管轨滑道体验项目发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约178.05万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律、法规规定，永定区人民政府成立了天门山镇“9·18”一般车辆伤害事故调查组，由区政府办副主任彭某远、区应急管理局党委书记卢某奇任组长，区应急管理局党委委员、政治办主任张某勋任副组长，区纪委监委、区公安分局、区应急管理局、区总工会、区文化旅游广电体育局、天门山镇人民政府等单位派员参与调查，并邀请区人民检察院参加。调查组查清了事故发生的过程及原因，认定了事故性质，分清了事故责任，并提出了对事故相关单位和责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定：永定区天门山镇“9·18”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

张家界七星仙山索道有限公司，成立于2016年7月25日，统一社会信用代码：91430800MAxxxxxxx；法定代表人：赵某；注册资本：陆仟万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：湖南省张家界市永定区天门山镇塘家村；经营范围：许可项目：旅游业务；保险

代理业务；住宿服务；高危险性体育项目（滑雪）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）设备基本情况

设备名称：管式滑轨；设备级别：B级；设备类型：滑道类；制造许可证号：TS2610278-2025；设备代号：05-V39H4.2；产品编号：2021HO02；运行速度：39km/h；下滑最大坡度：21%；滑道长度：795m；提升坡度：45%；制造日期：2021年7月15日；承载人数1-2人/车；设备使用方式：固定式；制造单位：诸暨市虎虎游乐设施工程有限公司；制造地址：浙江省诸暨市牌头镇兴业路68号。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年9月18日18时10分许，张家界七星仙山索道有限公司管轨滑道及天空之眼4名员工乘坐滑轨车下班。18时12分许，滑轨车从上站开始滑行，18时13分许，当滑轨车滑行至下行段第8弯处时，将王某从滑轨车上抛出撞到护栏后，掉落至管轨上受伤，18时38分，张家界学院附属医院“120”急救人员赶到事故现场，经现场检查诊断确认王某，无生命体征。

（二）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场人员立即向公司部门主管胡某勇报告了事故情况，随即，张家界七星仙山索道有限公司立即启动事故应急救援预案，积极抢救伤员，并按规定向有关部门报告事故，政府相关部门接到事故报告后，第一时间赶赴事故现场，积极开展应急处置工作，在整个事故应急救援处置中科学实施，确保了事故得以依法处理。

（三）事故善后处理情况

2025年9月19日，张家界七星仙山索道有限公司在天门山镇人民政府的统一协调下与死者家属达成一致意见，由张家界七星仙山索道有限公司赔偿死者家属30万元人民币；张家界七星仙山索道有限公司为王某购买的人身意外险由死者家属自行向保险公司申请理赔，公司予以协助；工伤死亡待遇所得由社保部门按照法律规定支付给死者家属，双方签订了《协议书》，善后处理工作及时平稳，未造成不良社会影响。

三、事故现场情况

经现场勘查，张家界七星仙山索道有限公司管轨滑道游乐项目全长795m，分提升段（上行）和滑行段（下行），提升坡度：45%，下滑最大坡度：21%，运行速度：39km/h，轨道高度：4.17m；下滑线共有12道弯，在滑轨沿线明显位置设置有安全警示标志；事故发生点位于管轨滑道第8弯处，事故当天天气为阴天，山涧有大雾，轨道湿滑。

事故发生点

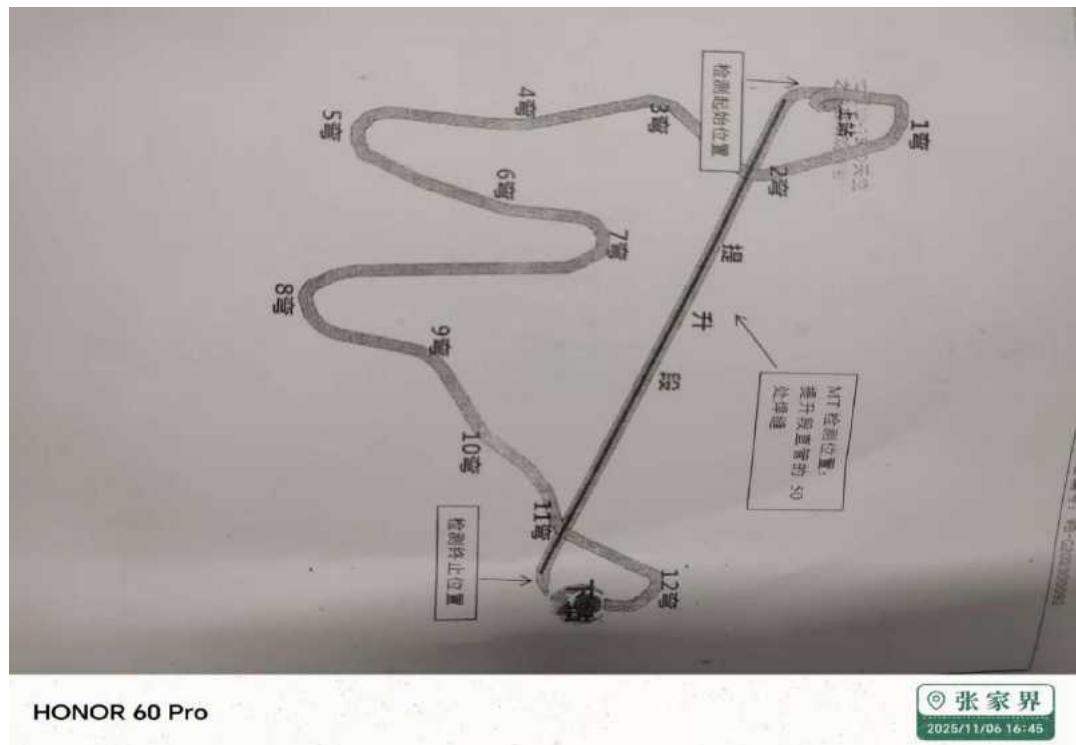


图.张家界七星仙山索道有限公司滑轨项目全线概况图

四、事故原因分析及分类

(一) 事故原因

1. 直接原因：雾天管轨滑道湿滑，滑轨车处于下行状态，且乘坐人未系安全带处于无约束状态，因运动变化刺激，在弯道、陡坡时产生巨大的惯性和离心力将乘坐人抛出。

2. 间接原因：①张家界七星仙山索道有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对员工安全教育不足，流于形式；②安全管理和监督不到位，滑轨车驶出前现场操作人员未对乘坐人进行安全检查；③公司未督促从业人员落实本单位的安全生产制度和安全操作规程，未落实生产事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除事故隐患。

(二) 事故分类

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）对事故的分类，本次事故类别为车辆伤害事故。

五、事故发生单位及政府监管部门存在的主要问题

(一) 事故发生单位存在的主要问题

张家界七星仙山索道有限公司：主要负责人及专职安全管理人员未取得主管部门颁发的安全生产知识和管理能力合格证，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；按照《生产经营单位安全培训规定》的相关规定组织对新上岗人员的安全培训，安全生产教育培训不足；对从业人员“习惯性违章”和“麻痹大意”未能及时纠正，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，对排查出的安全隐患，未通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报；未落实本单位的管轨滑道安全制度，雾天应停止设备运行；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

(二) 监管部门及属地政府存在的主要问题

1. 张家界市永定区文化旅游广电体育局：未全面落实《湖南省党政领导干部安全生产责任制实施细则》的相关规定，行业安全生产指导针对性不强，未能足够重视特种设备使用单位内部管理，对从业人员安全培训和“反三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）的检查力度不够，未认真监督检查、指导生产经营单位落实安全生产主体责任，安全生产事故隐患排查不全面、不彻底。

2.张家界市永定区市场监督管理局：对大型游乐设施使用单位的日常监督检查深度不足，对使用单位的设备安全管理、操作人员行为规范的监督检查不够深入；企业安全主体责任督促不到位，对特种设备使用单位的安全生产管理制度审查多停留在“有无”层面，对其制度是否得到有效执行、特别是对操作人员及安全管理人员的教育培训，追踪验证不足，存在形式主义。

3.张家界市永定区天门山镇人民政府：未全面落实本单位的“党政同责，一岗双责”责任制和《湖南省党政领导干部安全生产责任制实施细则》的相关规定。未定期召开党委会议专题研究辖区内的安全生产工作，分管行业（领域）未对安全生产工作专题调研，安全生产监管措施不得力；督促、检查指导企业落实安全生产主体责任不到位。

六、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追责任人员建议

王某，女，土家族，群众，张家界市永定区人，张家界七星仙山索道有限公司营运部接待员。未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，对管轨滑道体验项目的危险性辨识不足，乘坐滑轨车未系安全带，安全意识淡薄。鉴于其在此次事故中死亡，免于追究。

（二）对事故责任单位的处理建议

张家界七星仙山索道有限公司：安全生产主体责任落实不到位，主要负责人及滑轨项目安全管理人员未取得主管部门颁发的安全生产知识和管理能力资格证；对从业人员的安全生产教育和培训不到位，从业人员不具备必要的安全生产知识，未掌握本岗位的安全操作技能；未采取技术、管理措施及时消除事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。对事故发生负有管理责任。建议由张家界市永定区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法依规给予行政处罚。

1. 责成永定区文化旅游广电体育局向张家界永定区人民政府作出书面检查，并由张家界市永定区应急和安全生产委员会对其主要负责人及分管行业领域班子成员进行通报处理。

2. 责成永定区市场监督管理局向张家界市永定区人民政府作出书面检查，并由张家界市永定区应急和安全生产委员会对其主要负责人及分管特种设备负责人进行通报处理。

3. 责成永定区天门山镇人民政府向张家界市永定区人民政府作出书面检查，并由张家界市永定区应急和安全生产委员会对其主要负责人及分管行业领域班子成员进行通报处理。

（三）对事故责任人员的处理建议

1. 赵某，男，汉族，群众，辽宁省大连市人，张家界七星仙山索道有限公司法定代表人。未落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定本单位的安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患。对此次事故发生负有主要领导责任，建议张家界市永定区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法依规给予行政处罚。

2. 田某兵，男，土家族，中共党员，张家界市永定区人，张家界七星仙山索道有限公司总经理。未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源安全管理措施；未及时排查生产安全事故隐患；未督促从业人员落实本单位安全生产整改措施。对此次事故发生负有重要领导责任，建议张家界市永定区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法依规给予行政处罚。

3. 钟某生，男，白族，中共党员，张家界市桑植县人，张家界七星仙山索道有限公司安全总监。对此次事故发生负有领导责任，建议张家界七星仙山索道有限公司按照内部相关管理制度对其进行严肃处理。

4. 殷某东，男，汉族，群众，张家界市永定区人，张家界七星仙山索道有限公司管轨滑道操作员兼安全管理员。对此次事故发生负有间接责任，建议张家界七星仙山索道有限公司按照内部相关管理制度对其进行严肃处理。

5. 徐某，男，土家族，群众，张家界市永定区人，张家界七星仙山索道有限公司滑轨滑道操作员。未遵守本单位的安全生产规章制度，未落实《管轨滑道操作岗位职责“十不放”准则》。对此次事故发生负有主要责任，建议张家界七星仙山索道有限公司按照内部相关管理制度对其严肃处理。

七、事故防范和整改措施

永定区天门山镇“9·18”事故的发生，暴露出我区在安全生产监督管理方面存在不足，生产经营单位安全生产主体责任落实不到位、从业人员安全意识淡薄等问题，为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下防范和整改措施：

（一）张家界七星仙山索道有限公司。一是要提高思想认识，强化“安全红线意识”将事故案例纳入全员警示教育，确保每一位员工都能深刻认识到违章的后果，要建立“安全第一、预防为主、综合治理”的有效管理体系。二是要加大惩戒力度，将违规操作列为严重违章行为，一经发现，对违章员工及其直接主管人员予以重处。三是营造“零容忍”安全文化，通过宣传栏、会议、内部平台等多种形式大力宣传安全规程，营造“任何人违章都是不可接受的”强势安全文化氛围。四是加强全方位的安全监督检查、领导带队检查，有针对性的指出隐患问题及时督促整改。五是提升滑轨车本身强制性安全装置，如“安全带未系提醒系统”或者“互锁装置”（既不系安全带车辆无法启动），从技术上杜绝类似事故发生。

（二）张家界市永定区文化旅游广电体育局。要“举一反三、吸取事故教训”，全面落实《湖南省党政领导干部安全生产责任制实施细则》的相关规定，在常规检查的基础上，重点检查企业的安全制度是否有效运行，从业人员的安全生产教育培训考核记录与效果等，采取抽查监控的方式查看从业人员是否按操作规程作业，对安全管理薄弱、高危险性项目实施重点监管，增加检查频次和深度，加强部门联动，形成监管合力，定期开展景区游乐设施专项治理、从设备安全、人员管理、应急联动等多维度压实企业安全生产主体责任，确保类似事故不再发生。

（三）张家界市永定区市场监督管理局。要严格按照《特种设备安全监察条例》的相关规定，全面履行特种设备使用单位的监管职责，重点检查特种设备使用单位的安全管理制度、岗位安全、教育培训、安全技术档案及主要负责人和安全管理人員是否具备特种设备的相关安全知识和管理能力等，督促、指导特种设备使用安全使用，确保类似事故不再发生。

（四）张家界市永定区天门山镇人民政府。要严格落实《湖南省党政领导干部安全生产责任制实施细则》相关规定，定期召开党委会议专题研究辖区内的安全生产工作，研究部署安全生产重点工作，协调解决安全生产体制机制、目标管理考核等重大问题，各行业（领域）要定期组织对安全生产进行专题调研和检查指导，重点检查、指导辖区内企业安全生产制度的建立、安全防护措施的落实及从业人员的安全生产教育培训等问题，强化安全生产宣传教育和舆论引导，提高企业的安全管理水平，认真督促、指导企业落实安全生产主体责任，坚守安全生产底线，采取有效措施遏制生产安全事故发生，确保一方平安。

关闭窗口

打印本页



主办：张家界市永定区人民政府办公室 承办：永定区大数据中心承办

地址：永定区人民政府大楼三楼 电话：0744-8596001 8596331

网站标识码：4308020022

ICP备案号：湘ICP备2021007462号  湘公网安备 43080202000286号