



搜索您想了解的政策/资讯/服务

Q 搜一下

[首页](#)>[岚山区政府信息公开](#)>[法定主动公开内容](#)>[行政执法公示](#)>[应急管理局](#)>[行政执法事后公开](#)

行政执法事后公开

索引号:	113711037498509712/2024-00586	公开方式:	主动公开
发布机构:	岚山区应急管理局	组配分类:	行政执法事后公开
标题:	岚山区虎山镇日照钢铁有限公司“12·19”一般物体打击事故调查报告		

岚山区虎山镇日照钢铁有限公司“12·19”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2024-02-19 16:12

信息来源：岚山区应急管理局

浏览次数：39

岚山区虎山镇日照钢铁有限公司“12·19”一般物体打击事故调查报告

2023年12月19日18时56分许，日照钢铁有限公司在日钢中路10#转运站北侧对下线备件进行清理作业时发生一般物体打击事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省安全生产条例》《事故调查报告和处理办法》等有关规定，2023年12月27日，经岚山区人民政府批准，成立了由区应急局、区工信局、区公安局、虎山镇人民政府等部门单位组成的日照钢铁有限公司“12·19”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。请区纪委监委参与事故调查工作，事故调查组依法对该起事故进行调查，事故调查聘请了安全生产专家参与技术

有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，日照钢铁有限公司“12·19”物体打击事故是一起作业人员违规作业造成的一般生产安全责任事

一、事故基本情况


（一）事故发生单位及相关单位概况

日照钢铁有限公司（以下简称日钢公司）成立于2003年03月31日，注册地位于山东省日照市岚山，法定代
营范围包括废钢加工，生产、销售普碳钢、低合金钢与其它连铸方坯及其副产品,普通商品进出口（不含进口商

事故部门厂内运输处负责日钢生产所需各种主、辅原料的港口堆存管理、运输进厂协调及厂内卸除、储存
送业务。

（二）事故发生地点情况

事故发生地点位于日照钢铁有限公司日钢中路10#转运站北侧（见图一），现场共有1台汽车吊和1辆翻斗
车车厢内存有废钢及三个叠落的废料斗（见图三）。

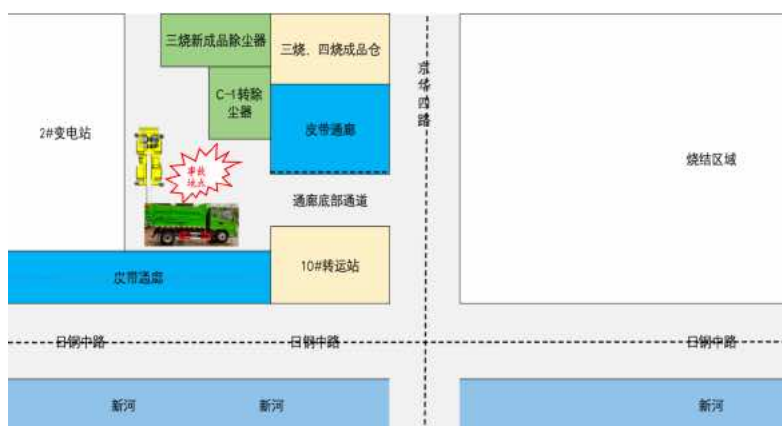

图一 事故发生地点示意图



图二 事故现场车辆




图三 翻斗车内部

（三）事发车辆以及作业现场有关情况

事故调查组于2023年12月20日至12月21日对事故发生现场进行勘查，勘察结果如下：


- 1.发生事故的翻斗车所属日钢公司，车架号LZZ1EXVFIMN774617；车牌号日钢H0718；车辆总长约10.8米，厢长度约8米、宽度约2.6米（内径约2.35米）、高度约2.1米（见图四）；
- 2.致人受伤的废料斗在翻斗车车厢内3个叠落在一起，单件重量约为0.5吨，上宽下窄，上宽约2.1米×2.1米、高约1.15米。
- 3.打开翻斗车后挡板发现后挡板中间位置到底部有流血痕迹（见图五）；人员受伤位置被夹在废料斗和翻斗车后挡板之间（见图六）。

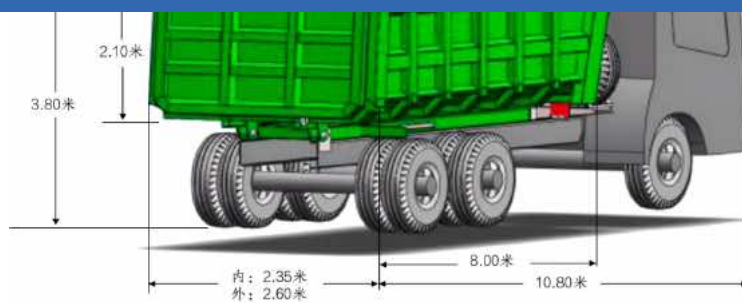

图四 事故车辆尺寸图



图五 人员受伤血迹

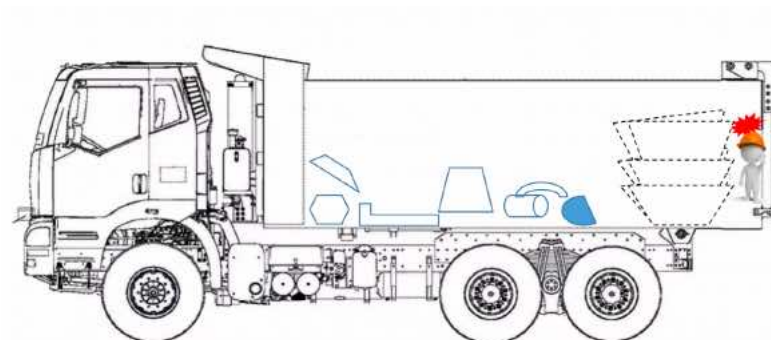

1.公某波，男，汉族，43岁，身份证号372832*****1814，家庭住址：山东省沂南县岸堤镇前高湖村一组252号，系日照钢铁有限公司员工，伤者经日照市岚山区人民医院抢救无效死亡。

（五）人员救治情况

事故发生后，日钢公司现场员工立即拨打120急救电话，日钢公司立即组织进行救援，120救护车辆到达日照市人民医院进行救治，经医院进行抢救无效死亡。


（六）劳动合同签订情况

2021年5月13日，公某波与日照钢铁有限公司签订劳动合同，合同无固定期限、工作岗位机械技术员。

（七）教育培训情况

日照钢铁有限公司于2023年9月14日至9月26日按规定对公某波进行了三级安全生产教育培训。

（八）事故相关作业流程



二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年12月19日15时30分许，日钢公司厂内运输处员工梁某、王某升、公某波在日钢中路10#转运站北侧作业，清理作业使用汽车吊把下线的备件吊运至翻斗车车厢内，备件吊装完成收吊钩后，班长梁某说有事先在18时55分许在车厢内的公某波说“走吧”，随后王某升去撤除警戒绳，翻斗车司机上车启动车辆，车辆启动时发出撞击声音，翻斗车司机立即下车与王某升进行查看，王某升爬上翻斗车，看见公某波被夹在废料斗和后挡板之间，给梁某拨打电话说这边发生了事故，梁某赶到现场后立即拨打了120救援电话并开展救援工作。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场岗位人员王某升立即拨打电话向检修作业领班梁某进行汇报，19:01分许，检修作业领班立即开展救援并拨打120救援电话，120救护车达到现场后将伤者送往岚山区人民医院。

三、人员伤亡及事故报告情况

（一）人员伤亡情况

公某波，男，汉族，43岁，372832*****1814；家庭住址：山东省沂南县岸堤镇前高湖村一组252号，系岚山区甜园小区；系日照钢铁有限公司员工，伤者经日照市岚山区人民医院抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

2023年12月19日20时38分，日照钢铁有限公司在法定的时间内及时将事故发生的有关情况上报事发地人民管理职责的部门。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

日钢公司厂内运输处作业人员公某波安全意识淡薄，违反企业安全工作程序，在下线备件装车完成后未离由于翻斗车车厢内的废料斗放置不牢固，翻斗车司机打火准备启动行驶时，废料斗向翻斗车后挡板倾倒，该工与翻斗车后挡板之间，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.日钢公司

(2) 现场安全监督检查不到位。对于在本次作业过程中的违规行为，管理人员及现场共同作业人员未能及时发现并制止，现场存在的违规行为。

(3) 未有针对性的对员工进行专项安全教育培训。员工安全教育培训效果欠缺，员工安全意识淡薄，存在不遵守安全操作规程、未严格落实作业现场安全风险管控措施。

(4) 常规作业管理缺陷。企业对高风险作业进行着重管控，但对于一般性的作业活动管理重视程度不够，未实现全部管理、管控。

2.有关职能部门监管情况

(1) 岚山区工业和信息化局，作为行业主管部门，履行安全生产“三管三必须”责任落实不到位，对工矿企业督导检查次数频率偏低，未有针对性地对事故发生单位进行督导检查，督导检查不深入、不彻底。

(2) 岚山区应急管理局，作为行业直接监管部门，依法按照年初制定的执法检查计划有序开展全过程执法检查，有清单、有痕迹，进行执法、督导、复查，切实履行安全生产监管责任。但对企业重帮扶、轻执法，对山钢等大型重点企业检查不全面。

3.属地党委和政府监管情况

虎山镇党委、政府，作为属地管理，按照总体目标加强安全生产宣传和执法力度，开展执法检查，检查覆盖面较广，做好“三个实施”即“企业风险管控拖底年、安全生产素养提升年、常态化安全检查”，进一步夯实安全生产基础。但由于镇现有执法人员专业力量薄弱，不能对辖区内的山钢、日钢等企业进行安全检查。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

(一) 免于追究责任人员(1人)

公某波，日照钢铁有限公司厂内运输处维检工现场作业的监护人，安全生产意识淡薄，违反企业工作作业规定，且未听从他人劝阻，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免于追究责任。

(二) 对事故有关责任单位以及有关人员的处理建议

1.日照钢铁有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项规定给予行政处罚。

2.焦某光，男，群众，日照钢铁有限公司厂内运输处翻斗车驾驶员，作为当班事发车辆的驾驶员，在进行作业前未按规定对车辆进行安全确认，对事故发生负有责任。建议日照钢铁有限公司按照内部有关管理规定进行处理。

3.王某升，男，群众，日照钢铁有限公司厂内运输处机械技术员，作为当班现场作业监护人，履行监护职责不到位，未有效制止违规作业行为，对事故发生负有责任。建议由日钢公司按照内部有关管理规定进行处理。

4.梁某，男，群众，日照钢铁有限公司厂内运输处检修领班班长，作为当班班长，对当班作业人员进行安全交底不到位，对作业人员的违规作业未进行有效制止，对事故发生负有责任。建议由日钢公司按照内部管理规定进行处理。

5.郝某奎，男，中共党员，日照钢铁有限公司厂内运输处设备检修工场主任，履行安全管理职责不到位，日常管理工作督导检查失察，对事故发生负有责任。建议日照钢铁有限公司依据内部规定对其作出免职处理。

6.邢某超，男，群众，日照钢铁有限公司厂内运输处车辆运输工场主任，未充分履行安全管理职责，对日常安全教育和遵守制度的日常巡视督查不到位，对事故的发生负有责任。建议日照钢铁有限公司依据内部规定对其作出免职处理。

7.邓某春，男，中共党员，日照钢铁有限公司厂内运输处党总支书记、处长，作为厂内运输处厂长，安全履行厂内运输处安全生产管理职责，督促、检查本处安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任。建议日照钢铁有限公司依据内部有关规定对其进行免职处理。

其处上一年年收入40%的罚款。

（三）对属地党委、政府和有关职能部门的问责建议

建议对行业主管部门岚山区工业和信息化局、行业直接监管部门岚山区应急管理局、属地虎山镇党委政府的问责建议交由区纪委、监委进行处理。

六、事故暴露出的问题

（一）现场作业安全风险管控不到位。日钢公司针对“因人员站在装载备件的车厢内，备件倾翻或移位，害”的危险源制定了管控措施，但未能形成有效的管控。

（二）现场安全监督检查不到位。对于在本次作业过程中的违规行为，管理人员及现场共同作业人员未对作业现场违规行为存在失职现象。

（三）安全教育培训效果不佳。员工虽进行了安全教育培训，但培训效果欠佳，员工安全意识淡薄，存在侥幸心理，未严格遵守安全操作规程、未严格落实作业现场安全风险管控措施。

（四）常规作业管理缺陷。企业对高风险作业进行着重管控，但对于一般性的作业活动管理重视程度不够，环节的管理、管控。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防此提出以下防范措施和建议：

（一）日钢公司要深刻汲取本次事故教训，立即组织开展全员安全警示教育，切实增强员工的安全风险防范作业人员的侥幸、麻痹思想。

（二）日钢公司要进一步加强作业现场的风险辨识管控力度，立即组织有关职能部门对所有现场作业项目进行重新辨识，完善相应管控措施，严查“三违”作业行为。

（三）日钢公司要严格落实企业安全生产主体责任，切实履行各部门安全生产职责，进一步完善、细化所岗位操作规程和安全生产管理制度，强化对制度落实情况的监督检查。有针对性地对一线作业人员进行教育培训，全风险防范意识。

（四）日钢公司要针对制定的应急预案，开展一次全员参与的物体打击事故应急演练，确保作业人员熟知在风险，提升应急处置能力和防范措施。确保各项安全措施落实到位，杜绝类似事故的发生。

（五）属地管理、行业主管、直接监管等部门要进一步加强对该公司作业现场的安全管理力度，加大对作次，强化日常监督、检查、帮扶落到实处。

日照钢铁有限公司“12·19”一般

扫一扫在手机打开当前页



上一篇：岚山区安东卫街道办事处日照银通金属材料有限公司“12·20”一般受伤事故调查报告

下一篇：国鑫箔材“1·3”一般其它爆炸事故调查报告

国家部委网站

省内网站

市内网站

区县网站



版权所有：日照市岚山区人民政府主办 电话：0633-2618700 地址：日照市岚山区岚山中路1号
鲁ICP备18048009号 鲁公网安备 37110302000106号 网站标识码：3711030001 网站地图 技术支持：至信科技
本站提供信息仅供参考，不作为法律依据，确切内容以正式文件及实际业务为准



岚