

会理云甸四川会理铅锌股份有限公司 “3·19”一般高处坠落事故调查报告

(送审稿)

会理云甸四川会理铅锌股份有限公司

“3·19”一般高处坠落事故调查组

2026年3月

目录

一、事故发生经过及应急处置情况	2
(一) 事故发生经过	2
(二) 应急处置情况	3
二、基本情况	4
(一) 事故发生单位基本情况	4
(二) 事故相关情况	5
(三) 人员伤亡及直接经济损失情况	7
三、事故原因及事故性质认定	7
(一) 事故原因	7
(二) 事故性质	9
四、调查发现的主要问题	9
(一) 事故发生单位及相关情况	9
(二) 有关部门	9
五、事故责任认定及处理建议	10
(一) 建议免以追责人员	10
(二) 建议给予组织处理的部门	10
(三) 对事故相关责任企业及责任人员的处理建议	11
六、事故防范和整改措施建议	13
(一) 压实安全生产主体责任，健全安全管理体系	13
(二) 强化高处临边作业管控，完善现场安全防护	14
(三) 深化安全教育培训，从严整治“三违”行为	14
(四) 全面排查整治隐患，提升应急处置能力	14
(五) 强化行业与综合监管履职，筑牢监管防护网	15

会理云甸四川会理铅锌股份有限公司 “3·19”一般高处坠落事故调查报告

(送审稿)

2026年3月19日10时许，四川会理铅锌股份有限公司(以下简称“会理公司”)天宝山铅锌矿地面原料堆放仓发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，州委州政府高度重视、迅即部署，第一时间派出工作组赴现场指导处置。虞平书记、张文旺州长分别作出批示，要求全力做好家属安抚与善后处置，从严从快查清事故原因、严肃追责问责；抓实舆情管控，督促各地各行业举一反三、纵深排查重点领域安全风险，层层压实责任、落细落实防控举措，严格按照“四不放过”原则彻查问题，坚决筑牢安全底线、遏制事故多发势头。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)、《会理市人民政府关于授权生产安全事故调查和批复工作的通知》(会理府发〔2022〕1号)的规定，成立了由市应急管理局、市公安局、市自然资源局、市总工会、云甸镇人民政府有关负责同志参加的会理云甸四川会理铅锌股份有限公司“3·19”一般高处坠落事故调查组(以下简称“事故调查组”)，同时聘请有关专家参与事故调查，并邀请市纪委监委、市检察院有关负责同志参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

事故发生在四川会理铅锌股份有限公司天宝山铅锌矿地面原料堆放仓进口左侧（距离天宝山铅锌矿九中段+1964m 硐口约 105 米处）。2026 年 3 月 19 日上午 10 时 43 分许，会锌公司铅锌矿后勤组当班放矿工樊某某（死者）从九中段硐口方向行至地面原料堆放仓，樊某某（死者）半蹲在作业平台下方斜倾栏杆旁使用水管冲洗仓壁。10 时 44 分许，樊某某（死者）继续向原料堆放仓内喷水。10 时 45 分许，吴某驾驶电机车(空车)从九中段硐口方向驶入原料堆放仓房，电机车靠近时，樊某某（死者）未起身避让，仅向斜倾栏杆一侧稍作移动，继续喷水。10 时 45 分 34 秒，电机车最后 2 节矿斗行驶通过时，樊某某（死者）起身，头部左侧撞到上方斜倾栏杆，滑倒坠入原料堆放仓内。樊某某（死者）坠入原料堆放仓后发出呼救，吴某听到呼救后立即赶到原料堆放仓房查看，随即通知矿山附近人员迅速救援，救援人员将樊某某（死者）救出后立即送医，送医途中转移至 120 救护车，经抢救无效死亡。

事故发生后，天宝山铅锌矿吴某于 10 时 50 分许向天宝山铅

锌矿安全副矿长马某报告，马某于 10 时 51 分向天宝山安全科科长汪某某电话核实，确认后向会锌公司天宝山铅锌矿矿长张某某报告事故情况，10 时 55 分救援人员赶至现场开展救援。11 时 33 分天宝山铅锌矿救援人员将樊某某（死者）从堆放仓内救出后，汪某某等人将樊某某（死者）送往会理市医院，途中转移到会理市人民医院 120 救护车上。同时现场的马某向会锌公司安全分管副总经理张某某汇报事故发生及救援情况；会锌公司分管安全副总张某某于 12 时 03 分向会理市应急管理局报告，会理市应急管理局于 13 时 33 分向州应急管理局指挥中心、国家矿山安全监察局四川局执法一处、国家矿山安全监察局四川局报告。

（二）应急处置情况

1.会锌公司应急处置情况。事故发生后，会锌公司立即启动应急预案，天宝山铅锌矿安全副矿长马某组织汪某某、周某、吴某某、吴某、邓某、段某某、蒋某某、熊某 9 人将樊某某（死者）从原料堆放仓内救出并立即送医，经抢救无效死亡。会锌公司立即停止矿区生产作业，随即组织开展现场保护及善后处置等工作。

2.会理市应急处置情况。市政府接到事故报告后，市委常委、常务副市长张伟带队，市应急管理局、市公安局、市自然资源局、云甸镇人民政府等相关部门立即赶赴现场开展应急救援、现场勘验、善后处置、安抚家属和舆情管控等工作。责令会锌公司立即停止生产作业，撤出井下作业人员，封锁事故现场。四川省应急管理厅、国家矿山安全监察局四川局执法一处、州应急管理局等

赶赴现场，指导善后处置、安抚家属、舆情管控、分析事故原因等工作。

3.应急处置评估结论。事故发生后，事故单位、会理市委、市政府及相关部门单位组织有力，应急处理措施得当，舆情管控和善后处置工作迅速，有效防止事故扩大和次生事故的发生。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

会锌公司，州属国有企业，成立于 2008 年 7 月 18 日，法定代表人、董事长、党委书记康某，营业执照统一社会信用代码：9151340021325061X7，注册地址：会理市云甸镇甸沙关，经营范围：选矿、金属矿石矿产资源（非煤矿山）开采、矿产资源勘查等。公司天宝山铅锌矿采矿许可证号：C5100002010033220057538，有效期：2020 年 8 月 30 日至 2030 年 09 月 09 日，矿区面积：0.1529km²，开采标高+2400m~+1943m，开采矿种为锌矿，开采方式为地下开采，设计生产规模 19.8 万 t/a；安全生产许可证号：（川）FM 安许证字〔2025〕7748 号，有效期：2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。

天宝山铅锌矿采用平硐+斜坡道开采，水文地质简单型，矿井下通风、运输（有轨机车）、供电、供风供水、监测监控、井下人员定位、压风自救、供水施救、通信联络等系统齐备，采矿方法为无底柱分段崩落法（中段高 50 米），上部覆岩崩落后充填空区。会锌公司下设有安全、生产、技术等管理机构，“五职矿长”、“五专人员”配备齐全，其中安全管理部配置正副主任各 1

名，专职安全员 4 名；天宝山铅锌矿下设安全管理科，配置科长 1 名，专职安全员 7 名。天宝山铅锌矿于 2026 年 2 月 14 日至 2 月 27 日春节放假，于 2 月 28 日开始复产准备，于 3 月 2 日通过会锌公司、凉山州工投公司联合验收，于 3 月 3 日正式恢复生产。事故发生前矿山处于正常生产状态。

（二）事故相关情况

1.事故现场勘验情况。现场勘查发现，事发地点位于地面原料堆放仓进口左侧（距离天宝山铅锌矿九中段+1964m 硐口约 105 米处）。原料堆放仓长 8.65m，宽 3.5m，深 8.5m，原料堆放仓上方设有带护栏的操作平台，左侧角落敷设有供水钢管，钢管末端连接冲水软管。宽 600mm 的矿车轨道紧邻溜井口右侧敷设，轨道右侧设人行通道。原料堆放仓留有长 6.65m、宽 1.2m 的卸矿口，溜井内有部分存矿，实测仓口至井内矿面高差约 7m。电动机车宽 1.05m，侧卸式矿车宽 1.2 米，铁轨外侧至矿用斗车外侧距离为 0.25 米。原料堆放仓左侧设有振动放矿操作台，卸矿口周围未设防护栏等防坠设施，未设风险告知牌及警示标志。

平面示意图

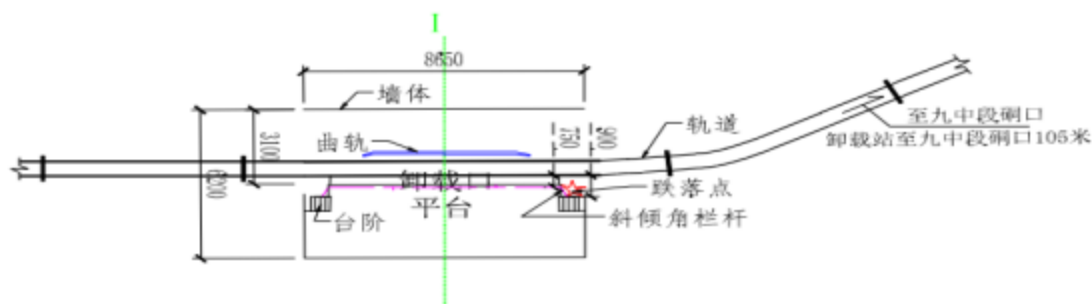


图 1：勘验现场平面示意图

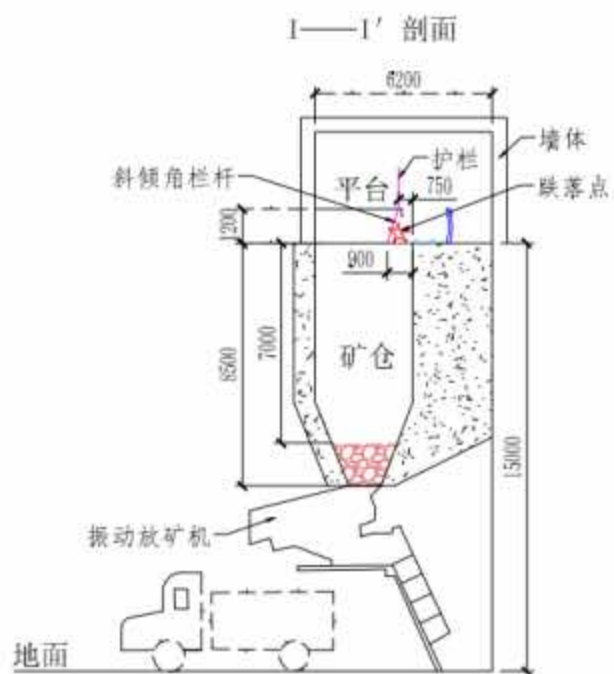


图 2: 勘验现场平面示意图



图 3: 现场照片

如上图所示，樊某某（死者）作业位置前方为放矿仓临高边缘且无防护栏杆，该位置上方存在一根斜倾栏杆，该位置上部距轨道边缘 750mm，距矿用斗车外侧仅 500mm，底部至轨道外侧为 900mm，斜倾栏杆高 1200mm，樊某某（死者）蹲于斜倾栏杆下方位置，矿车作业环境安全条件极为不利。原料堆放仓上料口未设置全覆盖的格筛或活动式防护盖板，安全作业平台栏杆上设置了固定安全带的系挂环。调查发现，樊某某在冲矿疏通作业中未系安全带，在不具备安全作业条件位置开展冲洗仓壁作业，作业过程中不慎坠落仓底造成重伤。

2.专家论证情况。事故调查组组织专家通过勘验事故现场、询问相关人员、查阅相关资料，对该起事故直接原因进行分析，出具专家意见。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 160 万元。伤亡人员信息如下：

樊某某（死者），男，汉族，XX 岁，身份证号：5XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地址：四川省 XXXXXXXX，工作单位：四川会理铅锌股份有限公司天宝山铅锌矿，工种：地面后勤汽车放矿工。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

通过事故现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料，经综合

分析认定，该事故直接原因为：放矿工樊某某（死者）安全意识淡薄，自我保护意识差，违反《安全操作规程》，在未系挂安全带的情况下违规冒险在安全作业平台以外且无防护栏杆处（原料堆放仓边缘斜倾栏杆下方）进行冲洗仓壁作业，最后 2 节矿斗经过时，樊某某起身头部左侧撞到上方斜倾栏杆，加之地面湿滑，身体重心不稳滑倒坠入原料堆放仓内。

2.间接原因

2.1 企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度不健全，岗位职责不清，地面原料堆放仓作业专项安全规程不健全、不明确，缺少矿车进入地面原料堆放仓区域的安全管理措施。

2.2 现场安全管理不足，安全防护措施缺失，地面原料堆放仓未按规范设置格筛，危险区域未设置明显的“当心坠落”“禁止靠近”等安全警示标志。现场轨道周边集渣未及时清理，斗车侧斜辅助设施缺失。

2.3 作业现场安全风险辨识不到位，未清楚告知从业人员岗位危险源及相关设备隐患，从业人员对“狭窄空间作业”“临边作业”风险认知不足。

2.4 电机车驾驶员吴某违章作业，违反行车不行人的规定，樊某某（死者）在行车线路左侧近距离冲洗仓壁作业时未停车避让。

2.5 从业人员安全教育培训不到位，安全意识淡薄，樊某某（死者）在地面原料堆放仓口狭小位置进行违章作业且未佩戴安全带、安全绳等防护措施。

2.6 企业隐患排查治理流于形式，对关键环节、重点部位监管缺位，长期未发现地面原料堆放仓口未增设防护栏，上部未设置格筛延至仓边、倒三角形护栏设置不合理等隐患。

（二）事故性质

经事故调查组认定，四川会理铅锌股份有限公司“3·19”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位及相关情况

四川会理铅锌股份有限公司安全生产主体责任落实严重缺位，安全管理意识淡薄，安全生产责任制未层层压实，安全管理制度存在明显漏洞，岗位职责划分模糊。作业现场风险辨识与安全防护严重缺失，未对原料堆放仓狭窄空间、临边高处等高危作业区域开展全面风险辨识，未向从业人员清晰告知岗位危险源。事故现场卸矿口未按规范设置防护栏、全覆盖格筛等防坠设施，危险区域无安全警示标志与风险告知牌，作业点与矿车运行区域安全距离严重不足。安全教育培训流于形式，“三违”行为管控失效企业从业人员安全培训走过场，未让员工真正掌握岗位操作规范、风险防控要求及劳动防护用品使用方法。隐患排查治理形式主义，现场监管与应急能力薄弱。企业隐患排查治理不深不细、流于形式，对原料堆放仓防护设施缺失、护栏设置不合理等重大安全隐患长期未发现、未整改，关键环节与重点部位安全监管严重缺位。

（二）有关部门

1.会理市自然资源局在履行行业安全管理职责过程中存在薄弱环节，对矿山安全生产监督检查的深度、精准度尚有不足，未能及时发现并推动整改原料堆放仓安全防护设施不完善、作业现场管理不够规范等问题。

2.会理市应急管理局在督促企业落实安全生产主体责任及履行综合监管职责中存在不足，对矿山地面工业场所高处作业、临边防护等关键环节的检查不够细致，不够深入。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免以追责人员

樊某某（死者）作为地面后勤汽车放矿工，违章作业，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免以追究责任。

（二）建议给予组织处理的部门

会理市自然资源局作为非煤矿山行业管理部门，在履行行业安全管理职责过程中存在薄弱环节，对矿山安全生产监督检查的深度、精准度尚有不足，未能及时发现并推动整改原料堆放仓安全防护设施不完善、作业现场管理不够规范等问题，对事故发生负有行业监管责任。会理市应急管理局作为非煤矿山安全生产综合监管部门，在督促企业落实安全生产主体责任及履行综合监管职责中存在不足，对矿山地面工业场所高处作业、临边防护等关键环节的检查不够细致，不够深入，对事故发生负有综合监管责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，建议责成会理市自然资源局、会理市应急管理局向会理市人民政府作出书面检查，深刻汲取事故教

训，全面查摆监管工作中存在的短板漏洞，并制定切实可行的整改措施，限期整改到位。

（三）对事故相关企业及责任人员的处理建议

1.会锌公司，安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度不健全，岗位职责不清，安全风险辨识不全，隐患排查流于形式，对关键环节、重点部位监管缺位，长期未发现地面原料堆放仓口未增设防护栏。对本起事故发生负有主体责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

2.康某，中共党员，会锌公司党委书记、董事长，主持公司党委和董事会全面工作，主要负责人责任落实不到位，安全管理制度不健全，隐患排查不彻底，对天宝山铅锌矿地面原料堆放仓现场管理混乱问题失管失察，对本起事故发生负有主要领导责任。建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

3.谭某某，中共党员，党员，会锌公司党委副书记、总经理，全面负责公司安全、生产、环保等工作，安全管理责任落实不到位，安全隐患排查不全面、不彻底，对天宝山铅锌矿地面原料堆放仓现场管理混乱问题失管失察，对本起事故发生负有主要领导责任。建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

4.张某某，中共党员，会锌公司安全副总经理，负责协助公司主要领导做好安全管理工作，对天宝山铅锌矿地面原料堆放仓安全防护措施缺失，未按规定设置格筛等问题未及时发现并督促整改，对本起事故发生负有重要领导责任。建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

5.张某某，中共党员，会锌公司安全部长，负责协助公司安全副总经理做好安全管理工作，对天宝山铅锌矿地面原料堆放仓隐患排查和风险辨识不到位，开展职工“反三违”行为整治不彻底，对本起事故发生负有重要领导责任。建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

6.张某某，中共党员，会锌公司天宝山铅锌矿矿长，负责天宝山铅锌矿全面工作，安全隐患排查不到位，风险隐患排查不足，原料堆放仓现场混乱，安全措施缺失，长期违章行为突出，对本起事故发生负有重要领导责任。同时未在规定时间内向监管部门上报，存在迟报，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

7.周某，中共党员，会锌公司天宝山铅锌矿机电副矿长，负责矿山设备、材料成本、六大系统、机电技术、后勤保障等工作，未及时发现地面原料堆放仓格筛及斗车侧斜辅助设施缺失，未及时纠正后勤班组人员违规作业等问题，对本起事故发生负有重要领导责任。建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

8.马某，群众，会锌公司天宝山铅锌矿安全副矿长，负责协助矿长开展矿山安全生产工作，对关键环节、重点部位风险辨识不全面、隐患排查不到位，长期未发现地面原料堆放仓口安全防护措施缺失等问题，对本起事故发生负有重要领导责任。建议由应急管理局依法给予行政处罚。

9.付某某，中共党员，会锌公司天宝山铅锌矿生产副矿长，负责日常生产管理及运输作业，对行车不行人的规定管理不严，未及时发现斗车侧斜辅助设施缺失等问题，对本起事故发生负有

重要领导责任。建议由应急管理局依法给予行政处罚。

10.汪某某，中共党员，会锌公司天宝山铅锌矿安全科长，负责协助安全副矿长马某日常安全管理工作，对地面原料堆放仓安全风险辨识不到位，未及时发现格筛缺失，无安全防护措施。对从业人员安全教育培训不到位，未组织开展高处坠落事故应急演练，对本起事故发生负有重要领导责任。建议由应急管理局依法给予行政处罚。

11.吴某，群众，会锌公司天宝山铅锌矿电机车驾驶员，负责驾驶电机车运输矿石、废渣、物料等工作，未正确判断樊某某（死者）于行车线路左侧近距离作业时是否处于安全状态并及时提醒。对本起事故发生负有一般责任。建议由应急管理局依法给予行政处罚。

以上相关责任人员，建议由会锌公司上级单位按照干部管理权限依法依规处理。

六、事故防范和整改措施建议

为汲取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施。

（一）压实安全生产主体责任，健全安全管理体系

各矿山企业要严格落实安全生产法定职责，健全全员安全生产责任制，明确各层级、各岗位安全职责，将责任压实到一线、落实到个人。完善地面原料堆放仓、矿车运输等关键环节专项安全操作规程，补充矿车进入作业区域的安全管理细则，规范作业流程。企业主要负责人、分管负责人及矿山管理层要切实履行安

全管理职责，强化现场安全管控，坚决纠正重生产、轻安全的错误倾向，构建全链条、全覆盖的安全管理体系，从制度层面杜绝管理漏洞。

（二）强化高处临边作业管控，完善现场安全防护

各矿山企业要全面开展高处作业、临边作业专项整治，对放矿溜井、料仓、提升竖井等2米及以上易坠落区域，全覆盖开展风险辨识。按规范加装防护栏杆、安全网、全覆盖格筛及防护盖板，设置清晰的安全警示标志与风险告知牌，补足照明、警戒等硬件设施。严格执行高处作业审批制度，作业人员必须规范系挂安全带、佩戴防护用品，严禁在无防护、无监护条件下冒险作业，全面改善高危作业现场安全条件。

（三）深化安全教育培训，从严整治“三违”行为

提升安全教育培训实效性，针对性开展岗位风险、操作规程、防护用品使用等培训，杜绝培训走过场。各矿山企业要强化班前安全教育与岗位风险告知，重点整治违章作业、违章指挥、违反劳动纪律行为，严格执行“行车不行人、行人不行车”规定。高风险作业落实专人监护、现场带班制度，推广岗位安全“明白卡”，执行重点区域“无视频不作业”要求，引导从业人员规范操作，从根源上遏制习惯性违章。

（四）全面排查整治隐患，提升应急处置能力

各矿山企业要开展矿山全域安全隐患大排查，聚焦放矿点、运输巷道、料仓、溜井等重点部位，建立隐患台账，实行限期整改、闭环管理，坚决杜绝排查整治形式主义。加强现场安全巡查，

及时清理轨道周边杂物，完善设备辅助设施，对不合理防护装置立即整改。定期组织高处坠落、车辆伤害等专项应急演练，提升员工应急避险与自救互救能力，健全应急响应机制，确保突发情况能够快速、有效处置。

（五）强化行业与综合监管履职，筑牢监管防护网

市自然资源部门要严格履行非煤矿山行业监管责任，聚焦矿产资源开发利用全流程安全监管，加大对矿山企业现场安全条件、防护设施、作业规程的监督检查力度，重点整治高处临边作业、矿车运输等高危环节监管盲区，对企业安全管理缺位、隐患整改不力等问题从严督促落实，切实扛起行业监管主体责任。市应急管理部门要强化非煤矿山安全生产综合监管效能，健全重大隐患挂牌督办、闭环销号机制，加大对高风险矿山的执法检查频次与深度，坚决纠正监管执法“宽松软虚”问题，严格执行“到矿必下井、检查必执法、执法必从严”要求；同时牵头建立跨部门联合监管、专家会诊排查机制，统筹监管力量、凝聚监管合力，对违法违规生产行为严查重处，以刚性监管倒逼企业落实安全生产主体责任，全面提升全市矿山安全监管规范化、精准化水平。